

MAIR090702201903

广东江门“10·12”“粤广州货 3662”船 人员落水事故调查报告

一、事故简况

2019 年 10 月 12 日约 1340 时，广州市朗现船务有限公司所属的广州籍散货船“粤广州货 3662”船在新会银洲湖水道崖门大桥上游约 900 米处水域锚泊期间，“粤广州货 1662”船船长卢某荣驾驶“粤广州货 1662”船附属艇，送“粤广州货 3662”船三名船员返回“粤广州货 3662”船后，在附属艇被“粤广州货 3662”船起吊的过程中，因吊钩横梁滑脱，附属艇失去平衡，附属艇上四人落水，三人被救起，另外一人何某峰失踪（后确认死亡），事故未造成水域污染。直接经济损失约 11 万元。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部〔2014〕15 号）第六条的分级标准，该事故的等级为一般事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 船载自动识别系统。

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频无线电话。

三、事故调查情况

新会海事处随即成立事故调查组，依法开展事故调查取

证工作。调查组通过查询事故船舶船员，调取事故船舶的相关证书、文书资料，拍照、勘验、调取 AIS 轨迹，并对“粤广州货 3662”船的管理公司广州市朗现船务有限公司进行了调查，获得以下证据材料：

- （1）《内河交通事故调查询问笔录》4 份；
- （2）《内河交通事故报告书》1 份；
- （3）《内河交通事故现场勘查记录》1 份；
- （4）何某峰死亡证明复印件 2 份；
- （5）AIS 历史记录 2 份；
- （6）现场照片若干；
- （7）当事船舶、船员相关证书复印件各 1 套。

（8）广州市朗现船务有限公司《船舶附属艇安全管理指南》复印件 1 份。

（9）广州市朗现船务有限公司 2019 年 4 月 30 日发给公司所属船舶的《通知》复印件 1 份。

(一) 船舶、附属艇及人员资料

1. “粤广州货 3662” 船



图 1：“粤广州货 3662” 船

船名	粤广州货 3662	船籍港	广州
船舶类型	散货船	船体材料	钢质
总吨	2773	净吨	1552
总长	87.1 米	船长	85.16 米
型深	4.90 米	船宽	18.60 米
空载吃水	1.103 米	满载吃水	4.225 米
空载排水量	1459.793 吨	满载排水量	6120.260 吨
参考载货量	4660.46 吨（A 级），4862.99 吨（B 级）		
主机型号	KT38-M	主机功率	582.00KW × 2
船舶登记号	090115000038	船舶识别号	CN20145134160
船检登记机构	中国船级社广州分社		

建造完工日期	2015 年 02 月 03 日
船舶制造厂	博罗县园洲镇宇航船舶有限公司
船舶所有人	广州市朗现船务有限公司； 黄某熙
船舶经营人	广州市朗现船务有限公司

2. 船舶状况

（1）建造及检验情况

该船建造厂为博罗县园洲镇宇航船舶建造船厂，安放龙骨日期为 2014 年 09 月 09 日，建造完工日期为 2015 年 02 月 03 日，建造检验单位为中华人民共和国惠州海事局。

最近检验情况：最近一次年度检验于 2019 年 01 月 08 日在广州由中国船级社广州分社检验，本次检验认为具备适航条件，适航证书有效期至 2021 年 02 月 02 日止，下次年度检验 2020 年 02 月 03 日。检验未覆盖船舶附属艇起吊设备。

（2）设备工作状况

该船为双机双舵，驾驶台共配备 1 台磁罗经、1 台 AIS 设备、1 台导航雷达、1 台回声测深仪等航行设备、2 台 VHF、1 台对外扩音装置等无线电设备、1 个汽笛，无证据表明以上设备存在异常，事发时设备正常开启使用；消防设备、救生设备及信号设备等未发现异常。

（3）船舶登记/安检情况

船舶登记情况：船籍港为广州，由中华人民共和国广州海事局进行登记，取得所有权时间为 2015 年 02 月 03 日，

船舶所有人广州朗现船务有限公司，黄某熙；国籍证书有效期至 2024 年 03 月 31 日，登记号码为 090115000038。

安检情况：最近一次船旗国监督检查是 2019 年 04 月 17 日由东莞太平海事处实施的，共发现缺陷 6 项，分别是：0650 全船共有两只救生圈破裂；0650 船上共有两条救生圈浮锁霉烂；0730 全船共缺三只二氧化碳灭火器；2010 船上应变部署表与个人应变部署卡未建立；0730 船上共缺八只移动式灭火器；1220 载重线标志模糊不清晰。无滞留缺陷，发现的缺陷与本次事故无因果关系。

（4）船舶报告及载货情况

该船事故航次的进出港报告情况如下：申报单编号为 DZQZ201927918870，报告信息为 2019 年 10 月 11 日由珠海湾仔西域码头出港，下一港为江门新会海事处，受理机构为珠海湾仔海事处，载货数量为 0。根据查询“粤广州货 3662”船 AIS 历史轨迹和现场勘验，该船实际由珠海湾仔空载开往江门新会，进出港报告和装载情况无异常。

3. “粤广州货 1662” 船附属艇



图 2：“粤广州货 1662” 船附属艇

船体材料	玻璃钢	船长	5.7 米
型宽	2.0 米	型深	0.83 米
主机功率	40 匹	主机牌号	铃木牌
建造船厂	不详	所属船舶	粤广州货 1662

该附属艇未进行任何形式的检验及登记，作为船舶附属交通工具存在。

4. 人员情况

“粤广州货 3662”船《船舶最低安全配员证书》要求此船航行时，船舶配员如下：一类船长 1 人、一类二副 1 人、一类轮机长 1 人、一类三管轮 1 人，普通船员 1 人，附加规定或特别要求说明：（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 16 小时，须增加三副 1 人；（轮机部）连续航行作业时间超过 16 小时，须增加普通船员 1 人。该船事故航次实际配备船员共 9 人分别是：船长何某峰；大副黎某明；三副何某洪；轮机长吴某明；二管轮黄某志；机工黄某锋；水手杨某；水手何某新；水手徐某锋，经核查船员持证及船舶配员符合该船《船舶最低安全配员证书》的要求。

事发时，“粤广州货 1662”船附属艇上共有船员四人，具体情况如下：

何某峰，任职“粤广州货 3662”船船长，男，1978 年 XX 月 XX 日出生，持有中华人民共和国广州海事局于 2015 年 07 月 16 日签发的内河一类船长适任证书，证书编号 S4401811978XXXXXXXX，有效期至 2020 年 07 月 16 日，2017 年 2 月 6 日开始在“粤广州货 3662”船任职船长职务。事发后何某峰落水失踪，后确认死亡。

黎某明，任职“粤广州货 3662”船大副，男，1977 年 XX 月 XX 日出生，持有中华人民共和国广州海事局于 2015 年 07 月 03 日签发的内河一类船长适任证书，证书编号 S4401261977XXXXXXXX，有效期至 2020 年 07 月 03 日，2019 年 5 月 19 日开始在“粤广州货 3662”船任职大副职务。

黄某锋，任职“粤广州货 3662”船机工，男，1984 年 XX 月 XX 日出生，持有中华人民共和国东莞海事局 2013 年 09 月 23 日签发的船员服务簿，2017 年 11 月 5 日开始在“粤广州货 3662”船任职机工职务。

卢某荣，任职“粤广州货 1662”船船长，男，1965 年 XX 月 XX 日出生，持有中华人民共和国广州海事局 2016 年 11 月 25 日签发的内河一类船长适任证书，证书编号 S4401261965XXXXXXXX，有效期至 2021 年 11 月 25 日，2019 年 7 月 20 日开始在“粤广州货 1662”船任职船长职务。

（二）“粤广州货 3662”船公司情况

事发后，海事调查人员对广州市朗现船务有限公司进行了调查。公司基本资料如下：

名称：广州市朗现船务有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：广州市番禺区桥南街汇景大道 329 号首层

法人代表：赖某林

注册资本：伍拾万元整

成立日期：2006 年 12 月 12 日

营业期限：2056 年 12 月 12 日

经营范围：水上运输业

公司管理人员：经理 1 人、副经理 1 人、海务 2 人、机务 2 人、安全主管 1 人，共 7 人。

调查情况如下：广州市朗现船务有限公司于 2018 年 4 月 11 日制定了《船舶附属艇安全管理指南》，未制定船舶附

属艇及其起吊设备管、用、养、修制度以及操作规程，未明确各岗位职责并责任到人，未有对船员使用附属艇安全教育培训任何形式的台账记录。

（三）环境因素

1. 气象水文情况

根据查询新会区气象台相关资料和对当事人的询问得知事发水域气象情况如下：

天气晴，气温 23℃-28℃，微风，风力<3 级，退潮，水流 3-4 节，能见度良好。

2. 事故水域通航环境情况

事故发生在银洲湖水道崖门大桥上游约 900 米崖门渡口附近水域，河面宽度约 700 米，水面广阔，水深约 13.5 米，通航密度较大。

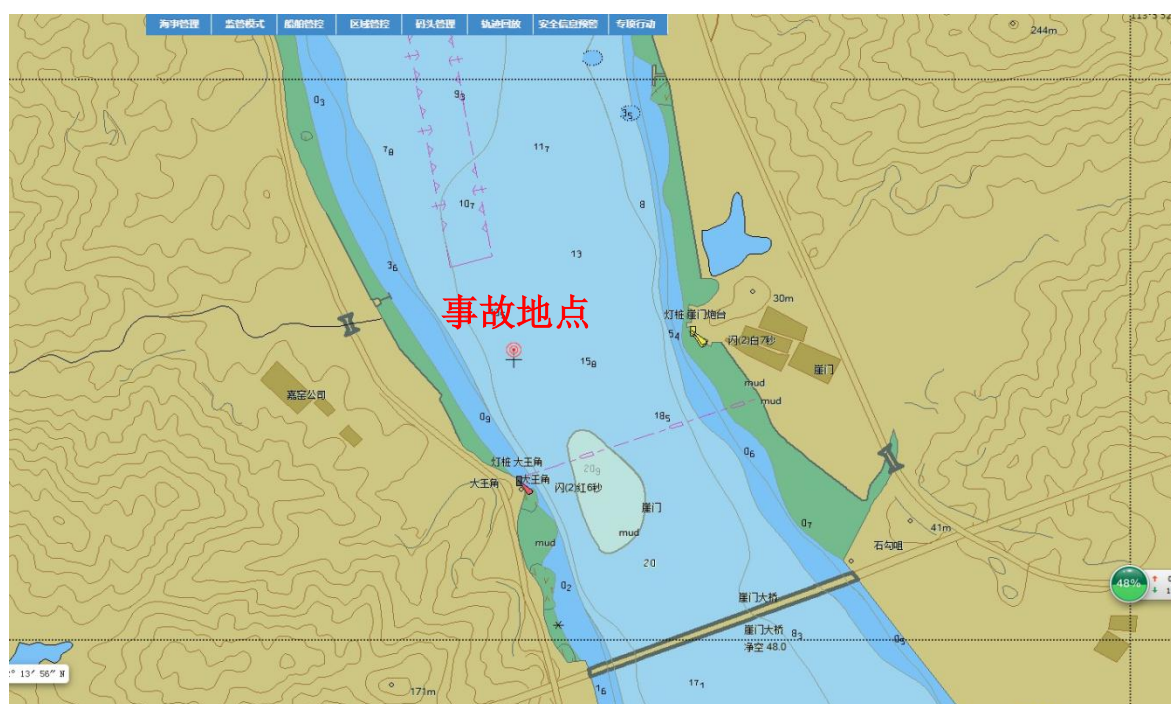


图 3: 事故水域通航环境

四、重要事故因素的认定

（一）“粤广州货 3662”船附属艇起吊设备的滑轮吊钩与“粤广州货 1662”船附属艇绳子不匹配。

“粤广州货 3662”船附属艇起吊设备的滑轮吊钩内径约 3.7 cm, “粤广州货 1662”船附属艇艇艏和艇尾各有一根两股绳子, 两根四股绳子的直径叠加约 6cm, 附属艇艇艏和艇尾两根绳子的直径大于吊钩的内径, 滑轮吊钩与附属艇绳子不匹配, 导致附属艇两股绳子不能全部卡在滑轮吊钩舌片内。

（二）滑轮吊钩的横梁从吊钩一侧活动的拉板中滑脱, 导致艇尾的绳子从吊钩中弹开。

“粤广州货 3662”船附属艇起吊设备滑轮吊钩的横梁在附属艇起吊的过程中由于受力不均, 从吊钩一侧活动的拉板中滑脱并倾斜, 吊钩和附属艇随即发生下坠, 由于附属艇艇尾的绳子没有卡在吊钩的舌片内, 吊钩和附属艇下坠突然停止时, 艇尾的绳子从吊钩中弹开, 附属艇随即失去平衡, 艇尾下倾。



图 4：“粤广州货 3662” 船起吊设备滑轮吊钩

五、事故经过

2019 年 10 月 11 日约 0800 时“粤广州货 3662”船空载从香港开航，计划开往江门新会恒利石场码头；于 10 月 11 日约 2300 时到达新会银洲湖水道崖门大桥上游约 900 米处附近水域锚泊等待装货。

10 月 12 日约 0600 时，黎某明、黄某锋、何某峰三人乘坐“粤广州货 3662”船附属艇到崖门渔港码头上岸买东西。

约 1200 时，黎某明、黄某锋、何某峰三人返回崖门渔港码头，计划乘坐“粤广州货 3662”船的附属艇返回“粤广州货 3662”船，却发现“粤广州货 3662”船附属艇艇机无

法启动。于是何某峰联系了在崖门渔港附近买东西的“粤广州货 1662”船的船长卢某荣,求助卢某荣用“粤广州货 1662”船的附属艇将他们送回“粤广州货 3662”船,卢某荣同意将他们送回“粤广州货 3662”船。

约 1300 时,卢某荣、黎某明、黄某锋、何某峰四人来到新会崖门边防派出所码头附近乘坐“粤广州货 1662”船的附属艇,由卢某荣驾驶。四人乘坐附属艇时均未穿着救生衣,“粤广州货 1662”船附属艇上也未放置救生圈等其他救生设备。

约 1315 时,卢某荣驾驶“粤广州货 1662”船附属艇到“粤广州货 3662”船船尾后,“粤广州货 3662”船船员黄某新操作“粤广州货 3662”船附属艇的起吊设备准备起吊“粤广州货 1662”船附属艇。此时卢某荣驾驶附属艇坐在附属艇艇尾,黎某明坐在卢某荣前面靠左舷,何某峰站在卢某荣前面靠右舷,黄某锋坐在附属艇艇头。附属艇吊艇绳有两根,艇头艇尾各一根,两根绳子是独立分开的。何某峰站着将两根绳子挂在起吊设备的滑轮吊钩上,由于“粤广州货 1662”船附属艇吊艇绳子较粗,吊钩较小,绳子与吊钩不匹配,何某峰将“粤广州货 1662”船附属艇艇头吊艇绳子挂进吊钩后,艇尾的绳子未能放进吊钩的舌片内而挂在吊钩上;何某峰也未检查吊钩的技术状况就指挥“粤广州货 3662”船船员黄某新操作设备进行起吊,附属艇四人也未依次离开附属艇而是

随艇起吊。

约 1340 时，“粤广州货 1662”船附属艇被吊起离开水面约 2-3 米，此时“粤广州货 3662”船船尾甲板距离水面约 3.8 米，起吊设备吊钩的横梁从吊钩一侧活动的拉板中滑脱并倾斜，导致艇尾的绳子从吊钩中弹开，附属艇随即失去平衡，艇尾向下倾，而此时艇头的绳子还被挂在吊钩上，艇上四人全部落水。落水后，卢某荣、黎某明、黄某锋被救起，何某峰失踪下落不明。

六、应急处置情况

2019 年 10 月 12 日约 1400 时，江门市海上搜救中心接“粤广州货 3662”船员报警，称该船在锚泊于新会区崖门大桥上游水域时，船上附属艇上 1 人落水失联。

江门市海上搜救中心随即将事故险情通报给新会海事处，新会海事处接报后立即启动应急预案，并采取以下措施：一是协调海事部门“海巡 09428”在事故现场指挥搜寻；二是协调渔政部门“中国渔政 44218”、航道部门“粤标 509”在现场搜寻；三是协调附近过往商船“博运 382”、“粤广州货 0393”“粤英德货 1992”、“粤鼎湖货 2888”等协助搜寻；四是协调崖门渡口渡船协助搜寻；五是协调 4 艘社会搜寻小艇及打捞人员在事发现场搜寻。

10 月 14 日约 0900 时，现场搜寻人员在新会广州打捞局码头下游约 3000 米水域发现疑似落水失联人员遗体。约 0915

时，经家属到场核实，确为落水失联人员何某峰，法医现场确认死亡。善后工作由新会区相关部门开展，险情解除，搜救行动结束。

七、事故损失情况

事故造成“粤广州货 3662”船船长何某峰死亡，直接经济损失约 11 万。

八、事故原因分析

根据环境因素、事实认定及事故经过，经分析，造成本次事故的原因如下：

（一）直接原因

吊钩的横梁受力不均从吊钩一侧活动的拉板中滑脱；
“粤广州货 3662”船附属艇起吊设备滑轮吊钩与“粤广州货 1662”船附属艇的绳子不匹配。

何某峰将“粤广州货 1662”船附属艇的绳子挂在“粤广州货 3662”船附属艇起吊设备的滑轮吊钩中后，未检查吊钩的技术状况，致使在附属艇被起吊离开水面约 2-3 米后，吊钩的横梁受力不均从吊钩一侧活动的拉板中滑脱并倾斜。

由于“粤广州货 1662”船附属艇的绳子较粗，与“粤广州货 3662”船起吊设备的小吊钩不匹配，何某峰未能将艇尾的绳子卡在吊钩的舌片内，未意识到绳子有脱钩的风险。当吊钩的横梁从吊钩一侧活动的拉板中滑脱并倾斜时，吊钩和附属艇随即发生下坠；当吊钩和附属艇下坠突然停止时，艇尾的绳子从吊钩上弹开，附属艇随即失去平衡，艇尾下倾。

（二）间接原因

1. 附属艇驾乘人员未按规定穿着救生衣或携带救生浮具，且附属艇上未放置任何救生设备。

“粤广州货 1662”船附属艇上四人在驾乘附属艇时均未穿着救生衣或携带救生浮具，“粤广州货 1662”船的附属艇上也未放置救生圈等其他救生设备，严重影响人员落水后的求生机会。

2. 人员随艇起吊，未对潜在落水的风险保持足够的戒备。

“粤广州货 1662”船附属艇上四人在起吊附属艇前未依次先行离艇，而是贪图方便，随艇起吊，对附属艇潜在的落水风险未有充分的认识并保持足够的戒备。

3. 附属艇超员载客。

根据广州市朗现船务有限公司的《船舶附属艇安全管理指南》第二章第六条之规定：附属艇的乘员人数应当不超过其检验证书上核定的乘员人数，未持有检验证书的附属艇乘员人数不得超过 3 人。“粤广州货 1662”船附属艇未进行任何形式的检验和登记，未持有检验证书。事故发生时附属艇上乘坐有四人，“粤广州货 1662”船附属艇超员载客。

4. 船公司和船舶未制定附属艇及其起吊设备的管、用、养、修制度以及操作规程。

广州市朗现船务有限公司和“粤广州货 3662”船未充分认识到登乘及使用附属艇过程中的风险，未制定船舶附属艇

艇及起吊设备管、用、养、修制度以及操作规程，未明确各岗位职责并责任到人。

5. 船公司及船舶缺乏对附属艇及其起吊设备检查和培训。

广州市朗现船务有限公司和“粤广州货 3662”船船长缺乏附属艇及其起吊设备检查，缺乏对船员安全使用附属艇及其起吊设备的教育培训。事故导致“粤广州货 3662”船船长何某峰死亡，可见船长本人并不重视附属艇及其起吊设备的安全使用。

九、责任认定

本次事故时一起单方责任事故，“粤广州货 3662”船负本次事故的全部责任。

十、安全管理建议

1. 建议广州市朗现船务有限公司将本次事故通报给公司所属各船舶，以引起各船舶对安全使用附属艇的重视；制定船舶附属艇艇及起吊设备管、用、养、修制度、操作规程以及应急预案，明确各岗位职责并责任到人，派专人管理并做好定期维护保养。

2. 建议广州市朗现船务有限公司和“粤广州货 3662”、“粤广州货 1662 船”船船长加强对船员使用附属艇的安全教育培训，提高船员的安全意识；船员在驾乘附属艇时要穿着救生衣或携带救生浮具，附属艇的适当位置放置至少 1 个

带浮索的救生圈等救生设备；严禁人员随艇升降，严禁附属艇超员载客。