

MAIR190000201802

广东汕头“5·21”“安盛 25”轮船员意外落水死亡事故调查报告

编制单位：龙湖海事处

单位地址：汕头市海滨路 47 号汕头海事局

联系电话：0754-88900175

编制时间：2018 年 9 月 5 日

简介

2018 年 5 月 21 日约 0015 时，在汕头港港集码头 4#泊位靠泊的“安盛 25”轮（以下简称 A 轮）上，机工苏 x 华在集装箱系固作业中落水溺亡。该事故无直接经济损失，构成一般等级水上交通事故。

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取该船 AIS 等数据资料，共获得询问笔录 5 份，现场勘查记录 1 份，水上交通事故报告书 1 份，船舶相关证书资料若干份。

经调查综合分析，该事故为单方责任事故，机工苏 x 华安全意识不强，高处作业期间未按规定系好有牢固系结点的安全带、临水作业期间未按规定穿着救生衣是事故发生的主要原因；A 轮大副陆 x 才作为集装箱系固作业的负责人未按公司体系要求进行安全检查、A 轮舷边绑扎操作平台缺少符合国标的栏杆是次要原因。苏 x 华负主要责任，大副陆 x 才负次要责任。

目 录

一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
三、事故船舶、船员、船公司情况.....	5
1、船舶概况.....	5
2、船舶检验情况.....	6
3、船舶安检情况.....	6
4、船舶配员情况.....	6
5、船舶公司概况.....	8
四、重要事故因素认定.....	9
（一）天气、海况.....	9
（二）通航环境情况.....	9
（三）事故发生时间.....	10
（四）落水位置.....	10
（五）高处作业的认定.....	11
（六）临水作业的认定.....	13
（七）落水人员精神及身体情况.....	15
（八）落水人员救生衣及防护用品穿戴情况.....	15
（九）死亡原因.....	16
五、事故经过.....	16
六、应急处置和搜救情况.....	18
七、事故损失情况.....	19

八、事故原因分析及责任.....	19
九、安全管理建议.....	21

一、事故简况

2018 年 5 月 21 日约 0015 时，在汕头港港集码头 4#泊位靠泊的“安盛 25”轮上，机工苏 x 华在集装箱系固作业中意外落水溺亡。该事故无直接经济损失，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

接报后，汕头海事局立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过现场勘查、询问当事船员、调取该船 AIS 等数据资料，共获得询问笔录 5 份，现场勘查记录 1 份，水上交通事故报告书 1 份，船舶相关证书资料若干份。

三、事故船舶、船员、船公司概况

1. 船舶概况

船名	安盛 25			船籍港	泉州
船舶种类	多用途船	船体材料	钢质	货舱数	4
总吨	9449	净吨	5291	参考载货量	13224 吨
总长（米）	146.24	船宽（米）	20.80	型深（米）	10.80
主机	柴油机	功率	3552KW	航区	近海
船舶建造厂/建成年份		江西华东船业有限公司/2014 年 7 月			
船舶所有人		上海 xx 租赁有限公司			
船舶所有人地址		上海市恒丰路 xxxx			
船舶经营公司		泉州 xx 船务有限公司			
船舶经营人地址		泉州市丰泽区 xxxx			
船舶管理公司		泉州 xx 船务有限公司			
船舶管理公司地址		泉州市丰泽区 xxxx			



“安盛 25” 轮

2. 船舶检验情况

A 轮于 2013 年 8 月 6 日在江西华东船业有限公司安放龙骨，由中国船级社九江办事处于 2014 年 7 月 3 日完成建造检验。该船适航证书有效期至 2019 年 7 月 2 日止，下次检验日期为年度检验，检验日期为 2018 年 7 月 2 日。经查该船船舶检验有关证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

经查，A 轮近两次船旗国监督检查无重大缺陷，亦无与事故有关的缺陷。

4. 船舶配员情况

4.1 船舶配员情况

经查，A 轮《船舶最低安全配员证书》有效期至 2019 年 7 月 6 日止，要求配备 14 名船员及一名专职或两名兼职操作人员。该轮实际配有船员 16 人，符合最低配员要求。

序号	姓名	职务	适任证书 (含 GMDSS)	专业培训合格证
1	郭 x 进	船长	BJB1112015xxxxxx	PJB2013xxxxxx
2	陆 x 才	大副	BJB1122016xxxxxx	PJB2016xxxxxx
3	胡 x 博	二副	AKB1132015xxxxxx	PKB2015xxxxxx
4	刘 x 旺	三副	AJD1132017xxxxxx	PJD2013xxxxxx
5	江 x 红	轮机长	BJB2112015xxxxxx	PJB2013xxxxxx
6	洪 x 清	大管轮	BJB2122014xxxxxx	PJB2013xxxxxx
7	林 x 泽	二管轮	BJB2132016xxxxxx	PFG2013xxxxxx
8	蒋 x	三管轮	BPC2142016xxxxxx	PPC2014xxxxxx
9	陶 x	水手长	BJB1462017xxxxxx	PBE2014xxxxxx
10	程 x 飞	水手	AEC1452016xxxxxx	PEC2013xxxxxx
11	陈 x 辉	水手	BJB1452015xxxxxx	PJB2013xxxxxx
12	赵 x 光	水手	BJB1452016xxxxxx	PJB2016xxxxxx
13	陆 x 林	机工长	BFA2462016xxxxxx	PFG2013xxxxxx
14	苏 x 华	机工	AFG2452015xxxxxx	PPC2014xxxxxx
15	杨 x 欢	机工	BJB2462016xxxxxx	PFA2014xxxxxx
16	罗 x 清	机工	APC2452014xxxxxx	PFG2013xxxxxx

上表 安盛 25 船员、证书一览表

4.2 遇难人员情况

苏 x 华，男，湖北省松滋市人，1994 年 3 月 13 日出生，身份证号 42108719940313xxxx，持有 750kw 以上船舶值班机工证，适任证书编号为 AFG2452015xxxxx，有效期至 2059 年 3 月 13 日；持有海船船员培训合格证书，健康证有效期至 2019 年 11 月 21 日。苏 x 华从 2017 年 12 月 6 日开始在 A 轮任机工至事发前。

5. 船舶公司概况

A 轮船舶管理公司为泉州 xx 船务有限公司，该公司于 2016 年 9 月 18 日取得福建海事局签发的有效期至 2021 年 10 月 18 日的 DOC，共管理船舶 35 艘，其中自有船舶 34 艘，代管船舶 1 艘，A 轮属于自有船。

A 轮于 2014 年 12 月 26 日取得 SMC，由泉州 xx 船务有限公司管理，并于 2017 年 11 月 14 完成中间审核，SMC 有效期至 2019 年 12 月 25 日。

据查，在该公司管理中，所属船舶按照体系要求将各种报表按规定上报，公司通过电话、邮件等方式传递安全信息，海务机务根据船舶到港具体情况登轮检查指导，至少每半年登轮一次。体系要求船长、大副和轮机长上船工作前要求其必须到公司接受岸基培训，其他船员按照船舶的培训计划对相应人员进行培训。据查，2017 年 12 月 6 日起（苏 x 华上 A 轮任机工时间），A 轮未对参与集装箱系固作业的船员就体系规定的有关内容进行培训过。

事故发生后，A 轮船长郭 x 进于 21 日 0033 时向公司海务部、船员部报告情况。船员部于 0040 时将相关情况报告给公司指定人员。公司海务等向船上了解情况后，指导船上向海事、港口公安等部门报告，要求船长组织船员在现场搜寻。公司安排海务部经理胡 x 彬和人事部经理蔡 x 伟到汕头协助搜寻等工作。

四、重要事故因素认定

（一）天气、海况

1. 气象预报。汕头气象台发布气象信息 5 月 21 日为晴天，东南风 4-5 级，能见度 3-5 公里，海面轻浪，气温 33℃，水温 30℃。

2. A 轮船长郭 x 进称，晴，阵风 3 级，退潮，流速很慢。

3. A 轮大副陆 x 才称，能见度很好，几乎没有什么风，退潮，水流不急。

4. A 轮机工罗 x 清称，晴，微风。

5. A 轮机工杨 x 欢称，天气晴朗，没有露水，没什么浪，微风，退潮，水流不急。

综上，事故发生时的天气海况情况为晴天，东南风 4-5 级，能见度 3-5 公里，海面轻浪，退潮，流速较慢。

（二）通航环境情况

事故发生水域为汕头港港集码头 4#泊位，海图显示该水域水深约 8.5-9.1 米。经查，事故期间无船舶高速通过。

（三）事故时间

1. 根据 A 轮机工罗 x 清陈述，其目击事故发生过程，事故发生时间约为 2018 年 5 月 21 日 0015 时。

2. 根据 A 轮机工杨 x 欢陈述，其目击事故发生过程，事故发生时间约为 2018 年 5 月 21 日 0010 时。

3. 根据 A 轮船长郭 x 进陈述，约 2018 年 5 月 21 日 0015 时听到广播响起说有人员落水。

综合以上陈述情况，考虑到三人均提及 2018 年 5 月 21 日 0010-0015 时左右，且机工罗 x 清作为目击人参与了全船广播、电话报警等处置和搜救事宜，因此本报告认定事故发生时间为 2018 年 5 月 21 日约 0015 时。

（四）落水位置

1. 根据 A 轮机工罗 x 清陈述，落水位置为 A 轮左弦 70# 肋位处的位于两排集装箱之间的甲板上空平台。

2. 根据 A 轮机工杨 x 欢陈述，落水位置为 A 轮左弦铁丝网平台

3. 根据 A 轮船长郭 x 进陈述，落水位置为 A 轮左弦 Bay21-Bay23 处，即 70# 肋位处。

综上所述，苏 x 华落水位置为 A 轮左弦 70# 肋位处的集装箱绑扎操作平台。



A 轮左弦 70#肋位处的集装箱绑扎操作平台

(五) 高处作业的认定

1. 事发时该处操作平台舷外侧距水面高度约为 5.95m:



2. 操作平台弦内侧距下层甲板高度约 2.23m:





3.泉州 xx 船务有限公司体系文件须知文件中《SI070137 船舶高处和舷外作业须知》1.1 款规定，“高度距离下方基准面 2M 以上的作业，属于高处作业”。

事发时在 70#肋位处的集装箱绑扎操作平台上的集装箱系固作业距水面 5.95m，距主甲板 2.23m，属于高处作业。

（六）临水作业的认定

1.操作平台长、宽约为 1.98mX0.45m:





2. 操作平台距弦侧距离为 0.16m:





3. 经勘查，该处操作平台未见移动或固定式的栏杆或其他等效的设施。

综上所述，事发时在 70#肋位处的集装箱绑扎操作平台上的集装箱系固作业属于《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第一编第十七条中所述“临水作业”。

（七）落水人员精神及身体情况

1. 根据 A 轮机工罗 x 清陈述，苏开华身体没有其他问题，最近半个月没有喝酒。

2. 根据 A 轮船长郭 x 进陈述，从其上船至今没有发现苏 x 华有异常，也没有发现他有喝酒，平时船上也不允许喝酒。

3. A 轮于 18 日 2100 时始靠码头卸货，至事发时已靠泊超 48 小时，未发现苏 x 华存在过度疲劳的证据。

综上所述，未发现落水人员苏 x 华事发前有醉酒、生病、疲劳等精神或身体异常。

（八）落水人员救生衣及防护用品穿戴情况

1. 根据 A 轮船长郭 x 进陈述，因为系固工作频频更换位置，其上船后就没见过参与系固人员戴过；救生衣不方便系

固作业，因为系固位置有些地方比较窄。舷旁集装箱系固平台一直都没有防护栏。

2. 根据 A 轮机工罗 x 清陈述，落水人员苏 x 华带头灯，没有戴安全帽，没有穿橙色工作服，上身穿白色衣服，下身穿黑色裤子，穿黑色鞋子。系固作业期间，一直都没有穿救生衣，没有系安全绳，全船的舷旁平台都没有护栏。

3. 根据 A 轮机工杨 x 欢陈述，落水人员苏 x 华带头灯，上身穿白色 T 恤，下身穿黑色七分裤，穿黑色工作鞋。系固人员未穿救生衣，绑扎平台舷外侧没有固定或移动式的人员防护栏。

综上所述，事故发生前落水人员苏 x 华未戴安全帽、未穿救生衣，未系好安全绳。操作平台未设有符合国标的栏杆。

（九）死亡原因

根据汕头市公安局龙湖分局刑侦技术中队出具的《法医检验意见书》，苏 x 华死亡原因为溺水。

五、事故经过


2018 年 5 月 18 日 2100 时，从泉州出发的 A 轮 1825 航次靠汕头港港集码头 4#泊位进行装卸作业。

5 月 20 日约 2340 时，A 轮大副陆 x 才要求值班水手赵 x 光通知绑扎人员开展集装箱系固作业。参与系固作业的绑扎人员共 8 人，其中甲板部 4 人，水手长陶 x 负责绑中间舱到船艏生活区的之间上面集装箱所有的桥锁，水手程 x 飞、陈 x 辉、赵 x 光为一组负责绑船右边集装箱拉杆；机舱部 4 人，

机工长陆 x 林负责绑中间舱到船艏之前上面集装箱所有的桥锁，机工苏 x 华、杨 x 欢、罗 x 清为一组负责绑船左边集装箱拉杆。系固工作开始前，船长或大副并未对绑扎人员的防护设备及安全措施开展检查。


5 月 21 日约 0010 时，机工苏 x 华、杨 x 欢、罗 x 清开始在 A 轮左弦 Bay21-Bay23 处（即 70#肋位处）进行集装箱系固作业，杨 x 欢在主甲板面负责递长拉杆（钢质、长 4.7m、重 21.1kg），苏 x 华、罗 x 清在绑扎操作平台系固集装箱。事发时，苏 x 华、罗 x 清合力将长拉杆的末端钩插入了 Bay23 最靠左弦最顶层集装箱底舷侧的系固孔内，随即罗 x 清站在苏 x 华左边距离约 1 米，苏 x 华独自调整长拉杆位置。

0015 时，机工苏 x 华在调整长拉杆位置的过程中，长拉杆末端钩从系固孔内突然滑脱，长拉杆迅速外摆、坠入水中，苏 x 华随即失去重心，落入水中。

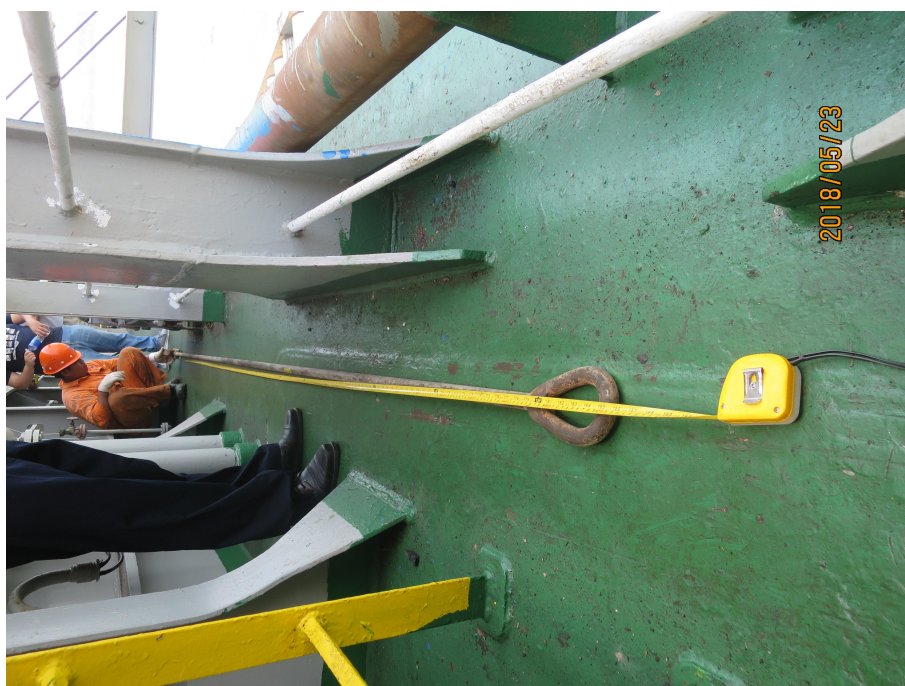



事故发生时苏 x 华所持同型号长拉杆

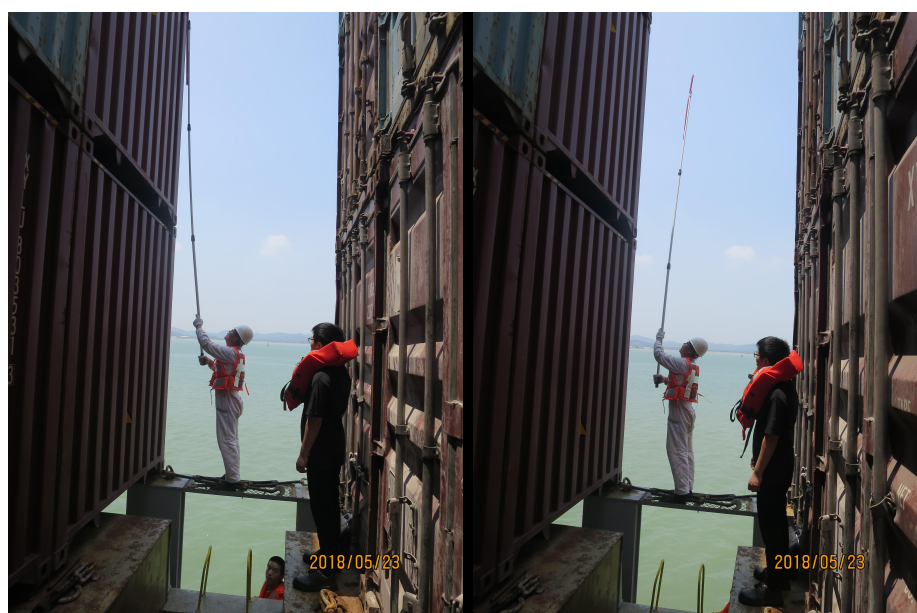

模拟长拉杆末端钩滑脱过程

六、应急处置和搜救情况

苏 x 华落水后，罗 x 清马上跑去生活区二层拿救生圈抛下入海，杨 x 欢亦跑到左舷船主甲板处解救生圈（未能解开），拿救生圈过程中罗 x 清呼喊“有人员落水”。救生圈

抛下时，落水人员已失踪。罗 x 清立即跑回生活区进行全船广播。

0022 时，A 轮船长郭 x 进组织全船人员开展搜救，在船边周围持续来回搜寻。

0024 时，汕头海上搜救分中心接到罗 x 清的报警电话。海上搜救分中心派出海事执法人员乘“海巡 09003”出动搜救；播发航行警告，提醒过往船舶注意并协助搜寻；联系汕头救助基地派出“华英 392”及 3 名潜水人员进行水上搜救及水下探摸搜寻；协调水上派出所“汕公 2”快艇、海警“海警 4458-H”快艇进行搜寻。

21 日，泉州 xx 船务有限公司自行组织 1 艘渔船“汕妈屿 021”参与搜寻。

25 日 0900 时，搜救人员在汕头国际集装箱码头附近水域找到苏 x 华尸体。

据查，在事故发生时，A 轮右舷靠码头，A 轮所配救助艇布置于右舷。A 轮救生艇为重力滑轨式全封闭救生艇。事故发生后 A 轮未释放救生艇、救助艇。

七、事故损失情况

事故造成 1 人死亡。

八、事故原因分析及责任

（一）事故主要原因

1. 苏 x 华在作业期间未系好有牢固系结点的安全带，违反了泉州 xx 船务有限公司体系文件须知文件中《SI070137 船舶高处和舷外作业须知》1.5 款“高处作业人员应正确使

用防护用品，戴好安全帽、穿着软底鞋、扎紧裤脚，系好有牢固系结点的安全带” 的规定，导致苏 x 华失去重心后直接落入水中。

2. 苏 x 华在作业期间未穿着救生衣，违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第一编第十七条“船舶航行和作业期间，舱面人员进行临水作业时应当穿着救生衣”的规定，导致苏开华落入水中缺少救生浮力，溺水死亡。

（二）事故次要原因

1. A 轮大副陆 x 才作为集装箱系固作业的负责人未进行安全检查，违反了泉州 xx 船务有限公司体系文件须知文件中《SI070137 船舶高处和舷外作业须知》3 款“大副、轮机长应本部门进行的高处、舷外作业按 SIR07013701《船舶高处/舷外作业检查表》的内容进行检查并记录，报船长审签后保存”的规定，以致未能发现并纠正绑扎人员不安全行为。

2. A 轮 70#肋位处的集装箱绑扎操作平台未设有符合国标的栏杆，违反了泉州 xx 船务有限公司体系文件须知文件中《SI070137 船舶高处和舷外作业须知》1.11 款“危险性较大的高处作业应设安全网及安全界标，操作平台必须设有符合国标的栏杆，非金属轻质材料作业面要有防止踏穿作业面的安全措施”的规定，以致苏 x 华在失去重心后缺少防止人员跌落的设施。

综上机工苏 x 华安全意识不强，高处作业期间未按规定系好有牢固系结点的安全带、临水作业期间未按规定穿着救生衣是事故发生的主要原因。A 轮大副陆 x 才作为集装箱系固作业的负责人，未按公司体系要求对高处和舷外作业进行检查、A 轮舷边绑扎操作平台缺少符合国标的栏杆是事故发生的次要原因。苏 x 华负主要责任，大副陆 x 才负次要责任。

九、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议 A 轮管理公司泉州 xx 船务有限公司：

1.加强体系船舶的管理，加强船舶集装箱系解固作业的安全管理，督促船方作业期间落实《SI070137 船舶高处和舷外作业须知》、《SI070132 集装箱系解固操作须知》的相关要求，遵守相关法律法规中关于临水作业的相关规定，强化作业前的安全检查，尤其是系戴安全带、救生衣的方面的要求。

2. 加强船员安全教育和培训，强化船员对公司管理规定、体系文件的学习和掌握，落实在船人员培训制度，对新上船人员进行必要的安全教育和培训，根据船舶实际定期开展应急演练，规范记录应急反应过程。

3.完善船上人员防护设施。应按照《SI070137 船舶高处

和舷外作业须知》的相关要求，完善集装箱绑扎操作平台的栏杆设立，举一反三，排除防护设施存在的安全隐患。