

湛江“12·25”“福昌”轮船员失踪事件调查报告

一、事件简况及调查情况

（一）事件简况

“福昌”轮于2015年12月21日从浙江舟山载运5187.66吨汽油计划开往广西钦州，12月25日约1650时，“福昌”轮航经北水道1号标东北方7.5海里处水域之后发现该船值班水手周**失踪，该船掉头往回航行搜寻附近水域仍未发现落水者。该船于25日1708时拨打12395向湛江海上搜救分中心报告，湛江海事局接警后立即启动应急响应预案，派出多艘船舶连续对事发水域及下游进行搜寻未果，截止至2016年1月7日，值班水手周**仍然处于失踪状态。

（二）事件调查情况

“福昌”轮值班水手周**失踪事件发生后，湛江海事局成立调查组，开展事故调查处理工作。

二、事件船舶、船员概况

（一）船舶概况



图 1：“福昌”轮，2015 年 12 月 29 日在海安港锚地拍摄

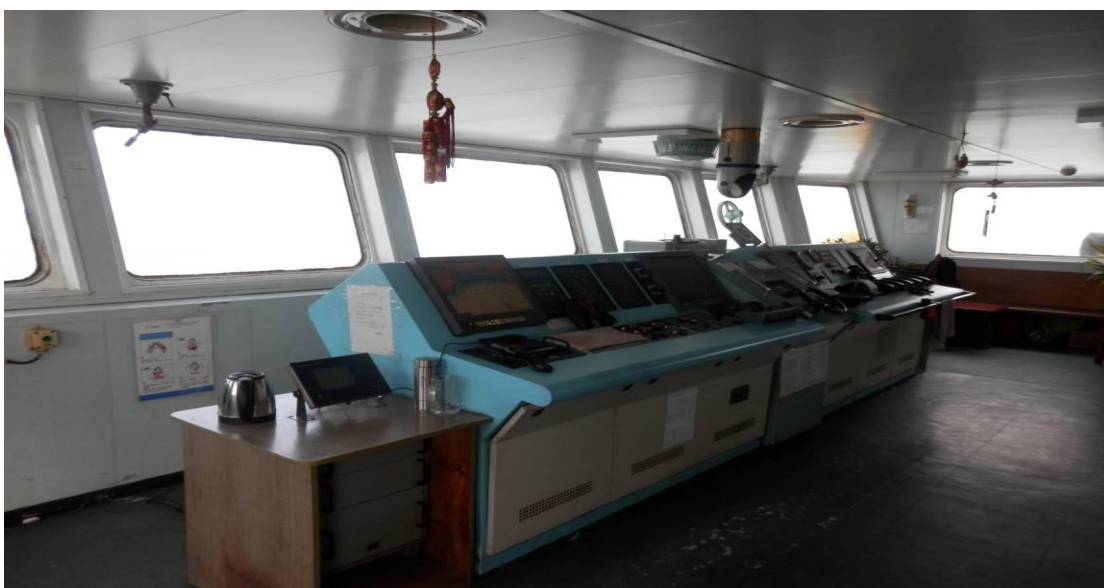


图 2：“福昌”轮驾驶台，2015 年 12 月 29 日拍摄

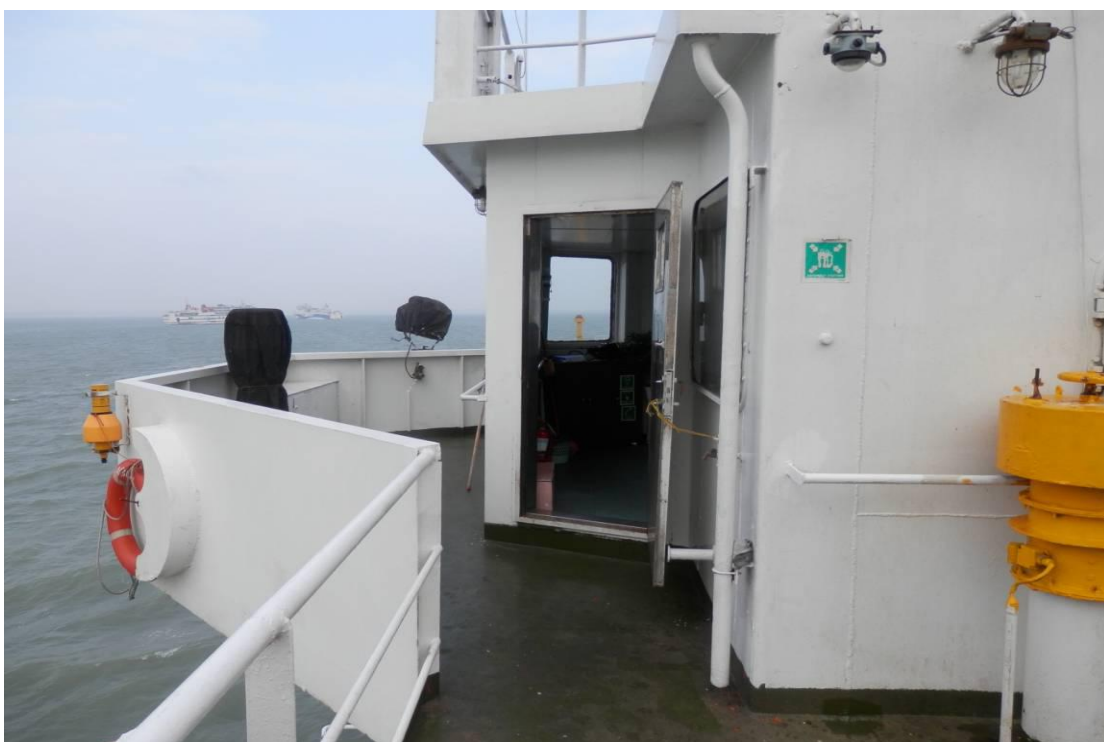


图 3：“福昌”轮驾驶台左舷出口，2015 年 12 月 29 日拍摄



图 4：“福昌”轮罗经甲板向下通道，2015 年 12 月 29 日拍摄

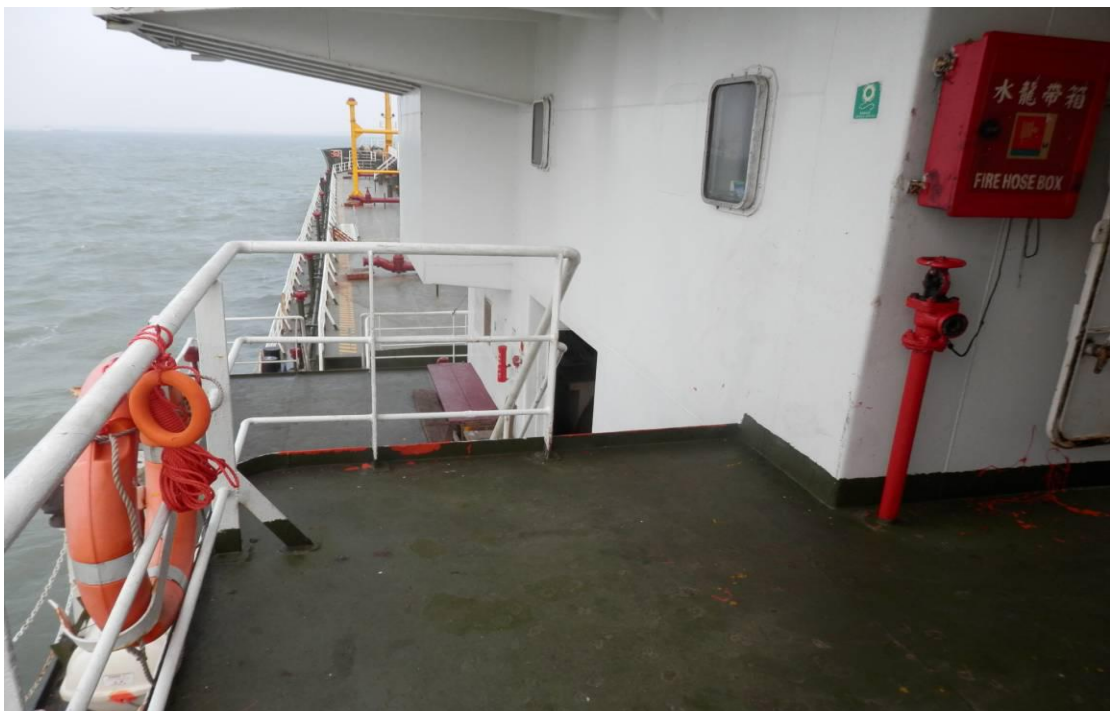


图 5：“福昌”轮二层甲板向下通道，2015 年 12 月 29 日拍摄



图 6：“福昌”轮主甲板情况，2015 年 12 月 29 日拍摄



图 7：“福昌”轮主甲板船尾后部情况，2015 年 12 月 29 日拍摄

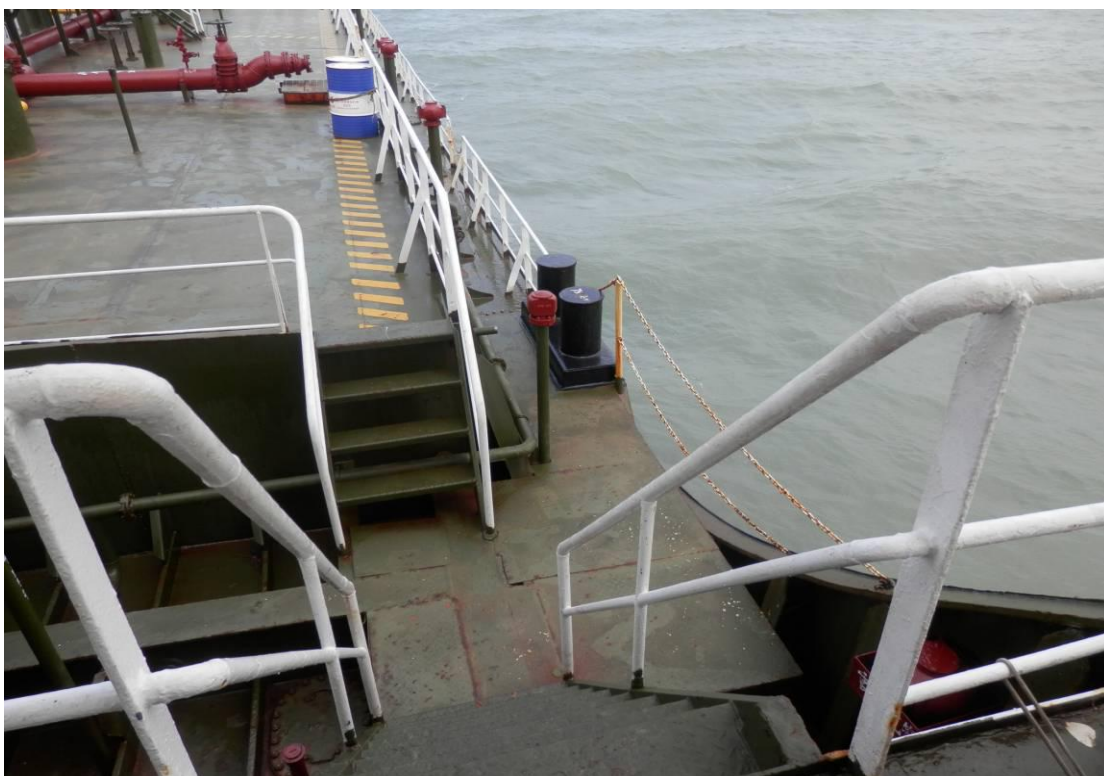


图 8：“福昌”轮主甲板向下右侧通道，2015 年 12 月 29 日拍摄

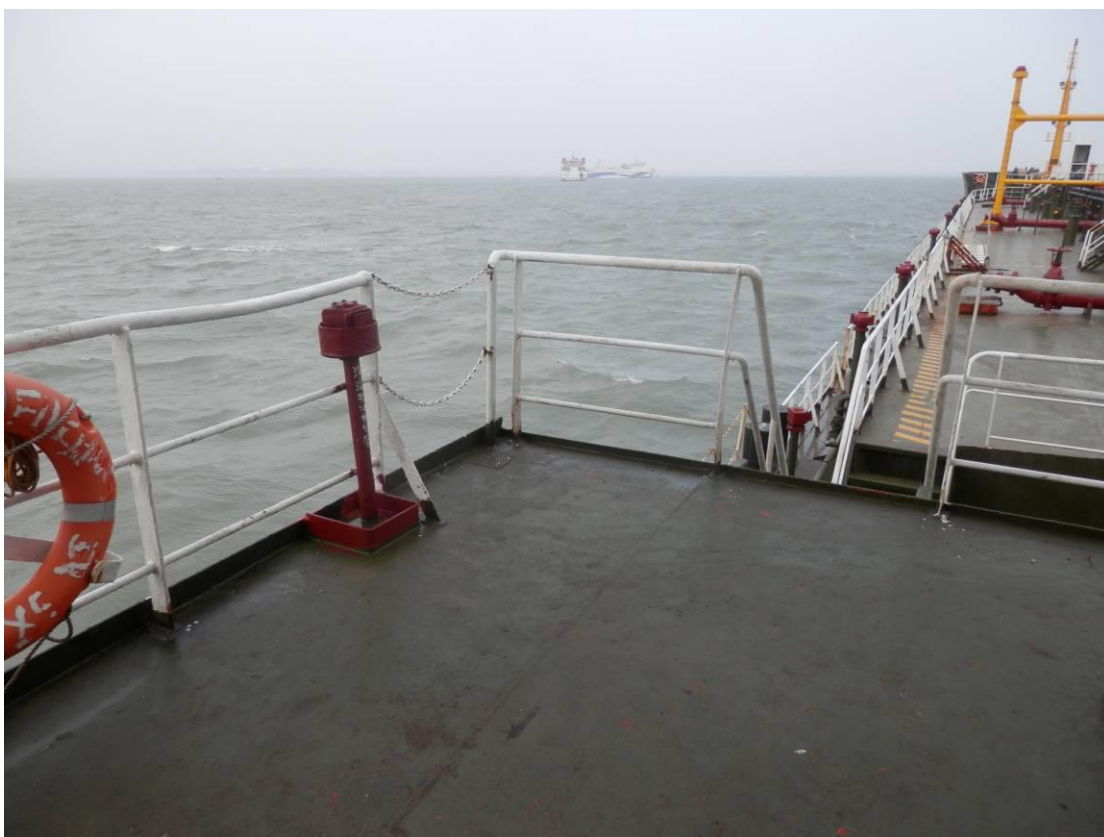


图 9：“福昌”轮主甲板向下左侧通道，2015 年 12 月 29 日拍摄



图 10：“福昌”轮周**房间情况，2015 年 12 月 29 日拍摄



图 11：“福昌”轮周**抽屉情况，2015 年 12 月 29 日拍摄

船名	福昌
船舶种类	油船
船舶材料	钢制
船舶经营人	岳阳金跃船务有限公司
船舶所有人	岳阳金跃船务有限公司
制成日期	2008 年 11 月 28 日
适航证书有效期	2018 年 1 月 11 日
总吨 (GT)	3820
功率 (KW)	2060

总长（米）	112.4
型宽（米）	15.00
型深（米）	7.70
总载重吨（T）	6064

表 1：船舶基本情况

通过对船舶进行现场勘查，该船主甲板、二层甲板、罗经甲板均有设置防护栏；尾部通道、尾部走廊均保持通畅基本无堆放障碍物的情况，船上通道清爽，但主甲板个别地方使用防护链代替防护栏。

2. 船舶检验情况

“福昌”轮最近一次检验由中国船级社广州分社于 2015 年 1 月 06 日在广州港对该船进行检验。该船适航证书有效期至 2018 年 1 月 10 日止，经查，该船船舶检验有关证书齐全有效。

3. 船舶安检情况

“福昌”轮最近一次船舶安全检查由东莞海事局于 2014 年 10 月 15 日开展，存在 11 项缺陷。该 11 项缺陷与人员失踪事故无因果关系。

4. 载货情况

本航次“福昌”轮载运汽油 5187.66 吨。

（二）船员配备和值班情况

船舶种类	油船	自动化	非自动化
------	----	-----	------

			程度		
级别/职务	证书	人数	级别/职务	证书	人数
船长	II / 2	1	轮机长	III / 3	1
大幅	II / 2	1	大管轮	III / 3	1
二副	II / 1	1	二管轮	III / 1	0
三副	II / 1	1	三管轮	III / 1	1
值班水手	II / 4	3	值班机工	III / 4	3
GMDSS 通用操作员 (一名专职或两名兼职)				IV / 2	1
特殊要求或条件	该轮连续航行时间超过 36 小时, 故本配员证书中增加了三管轮及值班机工各 1 人。				

表 2: 船舶最低安全配员证书配员要求

1. 有关持证船员情况

船长: 方**, 持有舟山海事局 2014 年 05 月 21 日签发的沿海 3000 总吨及以上船长适任证书, 证书编号: ***, 有效期至 2019 年 05 月 21 日。

大副: 徐**, 持有长江海事局 2013 年 01 月 16 日签发的沿海 3000 总吨及以上大副适任证书, 证书编号: ***, 有效期至 2016 年 12 月 31 日。

二副：肖**，持有长江海事局 2014 年 01 月 27 日签发的丙类 3000 总吨及以上二副适任证书，证书编号：***6，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

三副：余**，持有舟山海事局 2015 年 11 月 03 日签发的沿海航区 3000 总吨及以上三副适任证书，证书编号：***，有效期至 2018 年 12 月 23 日。

轮机长：陈**，持有舟山海事局 2013 年 06 月 08 日签发的丙类 750 至 3000 千瓦轮机长适任证书，证书编号：***，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

大管轮：袁**，持有舟山海事局 2014 年 04 月 25 日签发的沿海航区 750 至 3000 千瓦轮机长适任证书，证书编号：***，有效期至 2019 年 04 月 25 日。

三管轮：桂**，持有舟山海事局 2012 年 11 月 02 日签发的丙类 3000 千瓦及以上三管轮适任证书，证书编号：***，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

水手长：范**，持有长江海事局 2014 年 12 月 18 日签发的沿海航区 500 总吨及以上高级值班水手适任证书，证书编号：***，有效期至 2036 年 01 月 03 日。

值班水手：肖**，持有舟山海事局 2014 年 07 月 14 日签发的沿海航区 500 总吨及以上值班水手适任证书，证书编号：***，有效期至 2053 年 12 月 02 日。

值班水手：彭**，持有广东海事局 2012 年 10 月 26 日签发的乙类 500 总吨及以上值班水手适任证书，证书编号：***，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

值班水手：周**，持有广东海事局 2015 年 10 月 13 日签发的无限航区 500 总吨及以上值班水手适任证书，证书编号：***，有效期至 2050 年 01 月 14 日。（此次事故中的失踪人员）

值班机工：黄**，持有湛江海事局 2012 年 08 月 09 日签发的丙类 750 千瓦及以上值班机工适任证书，证书编号：***，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

值班机工：肖**，持有广东海事局 2013 年 07 月 31 日签发的乙类 750 千瓦及以上值班机工适任证书，证书编号：***，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

值班机工：范**，持有舟山海事局 2015 年 08 月 10 日签发的沿海航区 750 千瓦及以上值班机工适任证书，证书编号：***，有效期至 2026 年 08 月 10 日。

大厨：邓红，身份证号码****，未持有有效船员培训证书。

船舶配员符合该船《船舶最低安全配员证书》要求。

2. 驾驶台值班情况

驾驶台船员值班分为三个班，轮流运转，其中，三副余**和水手彭**负责 0800-1200 和 2000-2400，二副肖**和水手肖**负责 1200-1600 和 0000-0400，大副徐**和水手长范**、水手周

**负责 0400-0800 和 1600-2000，驾驶值班安排符合 STCW 公约和《中华人民共和国海船船员值班规则》的要求。

三、事发水域天气及通航环境情况

（一）天气情况：根据湛江市气象局提供气象资料及当时值班人员的陈述等综合判断，事发时间段，天气阴，东北风，风力 6-7 级，气温 15-18℃，能见度情况良好。

（二）水文情况：根据水文部门和当时值班人员陈述，事发时段为涨潮，流向西。

（三）通航环境情况：事发水域位于北水道 1 号标附近，为是航经琼州海峡北水道船舶的习惯航路，水域宽阔，当时在航船舶较少，通航环境情况良好。

四、事件救助情况

12 月 25 日约 1659 时，“福昌”轮在全船广播后仍未发现周**，船舶掉头反向搜寻。1716 时高频报告湛江海事局交管中心，湛江海事局交管中心立即启动应急响应预案，播发航行警告，协调事发水域多艘船舶搜寻，通知湛江渔政、湛江救助基地，派出船舶、直升机参与搜寻失踪人员。之后数日，湛江海事局继续派出海巡船，协调渔政、救助局、组织航经事发水域的过路商船搜寻失踪人员，“福昌”轮自行在事发水域及下游水域搜寻四日，但截至目前，仍未发现失踪人员。

五、失踪人员基本情况

（一）周身体状况**

根据执法人员对其物品的勘察，发现健康证明书记载如下，各项指标均正常，证书签发时间为 2015 年 11 月 06 日，有效期至 2017 年 11 月 06 日。

根据“福昌”轮多数船员的询问笔录陈述，周**平时健康状况良好，不抽烟也不怎么喝酒。

（二）其他情况

根据对“福昌”轮多数船员的询问笔录显示，周**性格比较内向，很少与人交流，没有其他不良嗜好。

事后对船舶现场勘查显示，未发现周**的个人物品有缺失情况，船上救生衣、救生圈以及其他设备均未发现存在缺少或丢失情形。

六、事发前后“福昌”轮航行情况

通过询问值班驾驶员和查看“福昌”轮 AIS 轨迹，“福昌”轮在 25 日 1600 时至 1700 时之间，该轮航行过程比较平稳，没有遇到较大的风浪、船舶没有出现较大的摇晃，船舶操纵没有大幅度变向和变速的操作，且根据船员的询问笔录显示，船舶只有最低舷有浪涌上船情况，其余甲板没有上浪现象。



图 12：“福昌”轮事发时间段 AIS 轨迹图



图 13：“福昌”轮主甲板两舷通道浸湿情况，拍摄时间 12 月 29 日

七、事件损失

“福昌”轮值班水手周**失踪。

八、事件经过

根据相关人员的询问笔录、事故报告书和相关文书记录，对“福昌”轮 AIS 轨迹等有关资料分析，认定事故经过如下：

2015 年 12 月 21 日，“福昌”轮装载 5187.66 吨汽油由浙江舟山开出，计划驶往广西钦州。船舶船首吃水 5.6 米，船尾吃水 6.6 米。

12 月 25 日 1600 时左右大副徐**与水手长范**来到驾驶台

接班，此时值班水手周**已在驾驶台值班。

12月25日1630时左右三副余**来到驾驶台顶替值班，大副徐**与水手长范**离开驾驶台前往饭堂吃饭，驾驶台为三副余**与水手周**值班。

12月25日1636时左右，水手周**向三副余**请示，要下去吃饭，随后从驾驶台左侧离开。

12月25日1637时左右，三副班水手彭**在食堂吃完后，上驾驶台搜索手机信号时问三副怎么没看到周**，三副回复说周**刚下去吃饭。

随后，三副班水手彭**搜寻手机信号无果后，返回餐厅层，发现周**也没在吃饭，便向大副随口问去，周**不吃饭啊，不在餐厅也不在驾驶台。大副回复说你去他宿舍、厕所找一找，叫他过来吃饭。

三副班水手彭**找过后，回到餐厅对大家说，周**不见了。

12月25日1650时左右，船长来到驾驶台进行全船广播，寻找周**。

12月25日1659时左右，船舶更改航向，沿途返回搜寻失踪船员周**。

12月25日1708时左右，船长向湛江海上搜救分中心、公司进行人员失踪报告。

25日1716时左右，湛江海事局高频接报后，立即组织事发

水域的“中粮洋浦”“新航 301”“永吉 87”等船舶搜寻失踪人员，随后协调徐闻海事局派出“海巡 09046”轮前往事发附近水域搜寻，没有发现周**。

截至 2016 年 1 月 24 日，事发后近两个月仍未发现失踪船员周**的任何动向。

九、事故原因分析和事故结论

（一）事故原因分析

值班水手周**失踪后，已经过去长达 10 天的时间内仍未发现其尸体或者其他动态，且没有任何目击者目睹周**的失踪过程。通过调查发现无法判定经济压力对其精神和心理造成的影响；事故航次驾驶值班安排符合规定，没有证据表明周**存在休息不好，精神不济的情况；没有证据表明周**事发前存在心情不愉快或与船上同事发生争执；事发前值班机工范**称在 25 日 1510 时看见周**坐在船尾后甲板上，但周**也未表现出明显异常动作；三副余**在驾驶台值班期间未发现周**出现在货舱甲板。

综上所述，因无目击证人且至今没有周**任何进一步消息，囿于当前证据的局限性，值班水手周**失踪的原因无法查明，推断可能的原因为船舶航行过程中意外落水所致，导致意外落水的具体原因无法查明。

（二）事件结论认定

“福昌”轮值班水手周**失踪时间为 2015 年 12 月 25 日 1636 时至 1650 时之间，但由于导致其失踪的原因无法查明，因此不对该事故进行责任认定。

十、安全管理建议

基于本报告所推断的事故性质为人员意外落水失踪。为吸取本次事故教训，防止类似事故再次发生，根据造成本次事故的可能原因提出以下安全管理建议：

（一）“福昌”轮所属船公司岳阳金跃船务有限公司应当加强船舶安全管理，强化在船船员安全意识，三个月内对船员开展一次针对性的基本安全培训，并将相应培训结果送当地海事管理机构备案。

（二）建议“福昌”轮严格落实公司制定的有关在船培训和演习计划，加强船员在船舶航行期间的安全管理，核查甲板上是否存在可能影响船员安全的地方，做好防护措施，为船员提供一个安全的生活和工作场所。