

佛山“10·19”“粤乐昌货 0017”船 人员意外落水死亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2016 年 10 月 19 日 0200 时，“粤乐昌货 0017”空载从广州洛溪开往佛山南海里水。0450 时，该船航行至里水西华头水域时，水手陈某某从船尾起居室出去沿主甲板右舷通道往船头走，走到第二个舱口盖处（从船尾往船头方向数），从船上意外落水后死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

佛山南海海事处于 2016 年 10 月 20 日成立事故调查组开展事故调查取证工作，调查组具体成员名单见附件 1。

事故调查组通过对相关人员进行询问，调取该船船舶、船员证书等资料，勘查事故现场等途径，共获得以下主要证据：1. 询问笔录 4 份；2. 现场照片若干；3. 船舶相关证书、文书资料 15 份；4. 船员证书资料 5 份；5. 内河交通事故报告书 1 份；6. 陈某某意外死亡赔偿协议书 2 份；7. 水上交通事故现场勘查记录 1 份；8. “粤乐昌货 0017”买卖协议 1 份；9. 居民身份证复印件 2 份；10. 居民死亡医学证明（推断）

书 1 份（见附件 3）。

二、事故船舶、船员和船公司概况

（一）船舶概况。



1. 船舶主要技术数据和情况。

船舶种类	干货船	船籍港	韶关
船舶所有人	曾某某	船舶经营人	乐昌市水运有限公司
国籍证书有效期	2015 年 08 月 30 日	适航证书有效期	2015 年 09 月 17 日
总吨	196	功率（kw）	110.30
船长（m）	39.20	参考载货量（T）	A 级航区：198 B 级航区：246

船宽 (m)	8.20	本航次载货 (T)	0
型深 (m)	1.85	满载排水量 (T)	289.70

2. 船舶检验情况。

“粤乐昌货 0017”的船舶检验证书发证机关是广东省船舶检验局韶关分局，于 2014 年 08 月 15 日在清远进行年度检验，船舶适航证书有效期至 2015 年 09 月 17 日止，在本次事故发生时已过期。

3. 船舶安全检查或 PSC 检查情况。

“粤乐昌货 0017”船未能出示《船旗国监督检查记录簿》，通过登录动态系统查询该船安检记录显示，该船最后一次安检信息为 2014 年 7 月 21 日，在佛山平洲港由佛山南海海事处对其进行了安全检查，共查出十二项缺陷，其中四项为滞留项目；2014 年 7 月 28 日，由佛山南海海事处对其进行安全复查，四项滞留缺陷均已纠正。

(二) 船员情况。

姓名	适任证书或船员服务簿或身份证号码	适任职务	最低安全配员证书核定配员
彭某某	44xxxxxxxxxxxxxx34	二类驾驶员	三类驾驶员 1 名 机工 1 名
陈某某	44xxxxxxxxxxxxxx18		

1. “粤乐昌货 0017”船的《船舶最低安全配员证书》有效期为 2011 年 10 月 17 日至 2015 年 8 月 30 日，在本次事故发生时证书已过期。

2. “粤乐昌货 0017”船本航次船上共有 2 人，为彭某某

和陈某某。其中彭某某持有内河二类驾驶员适任证书(有效期至2021年10月09日),于2016年01月02日起在“粤乐昌货0017”船上任职驾驶员,也是本航次的值班驾驶员;陈某某没有任何船员证书、证件,在船上实际担任水手工作。在调查询问时获悉,陈某某有30年船上工作经历,于2015年5月开始被“粤乐昌货0017”船实际经营人郭某某聘用为水手,一直在该船工作,没有离职过。在“粤乐昌货0017”船工作期间,未发现陈某某有夜游症。但陈某某平时在船上喜欢在船尾起居室玩手机,也有喝酒习惯,一般每顿饭都要喝酒,大约喝三两半白兰地(据驾驶员彭某某反映,喝后不觉得他有醉意)。

本航次于2016年10月19日0200时在广州洛溪开航,陈某某吃了夜宵,但船上另一人即驾驶员彭某某未看见他是否喝酒,也没有发现陈某某生病,精神状态正常。

(三) 该船所有权及经营管理情况。

原船舶所有人曾某某于2016年5月15日将“粤乐昌货0017”卖给郭某某、梁某某后,郭某某、梁某某成为该船的实际所有人后,没有按照水上交通相关法律法规规定,办理相关手续,保持船舶国籍证书、检验证书和适航证书等证书有效。郭某某具体负责该船的经营和管理,本航次在船上工作的两人彭某某、陈某某由郭某某聘请的,但没有签订聘用合同(劳动合同),也没有组织过彭某某、陈某某船员进行

安全、防污染培训教育学习。

三、事故发生的时间和地点

事故发生的时间：2016 年 10 月 19 日约 0450 时；事故发生地点：佛山市南海区里水西华头水域。

四、事故水域的通航环境情况

1. 天气、潮水情况。

当时天未亮，北风 2 级，下着中雨，能见度良好，退潮，水流比较急。

2. 事故水域通航环境情况。

事故水域位于佛山南海里水西华头水域，河面宽度大约 150 米，是水口水道与白坭水道连接处，平常经过的船舶比较少，通航秩序良好。

五、事故经过

2016 年 10 月 18 日约 1700 时，“粤乐昌货 0017”船实际经营人郭某某打电话给驾驶员彭某某，安排“粤乐昌货 0017”船到佛山南海里水金城工业园装载建筑材料，并说明到了武广高铁大桥后转弯就到装货地点。

2016 年 10 月 19 日 0200 时，“粤乐昌货 0017”船由广州洛溪空载开航，拟开往佛山南海里水，计划在佛山南海里水金城工业园装载建筑材料。

彭某某驾驶“粤乐昌货 0017”船到达白坭水道里水水域后，上行通过武广高铁大桥，然后从白坭水道左转弯进入水

口水道即佛山南海里水西华头水域。10月19日约0450时，“粤乐昌货0017”船在左转弯完成后，即将到达装货地点佛山南海里水金城工业园，彭某某没有叫陈某某，按习惯陈某某便自行从船尾出来准备去船头做带缆等停船准备工作。当时下着中雨，该船水手陈某某没有使用手电筒照明，身穿雨衣、脚穿拖鞋，未穿救生衣，从船尾起居室出去，沿主甲板右舷通道往船头走，走到第二个舱口盖处（从船尾往船头方向数），从船上跌落水中。随即，该船驾驶员彭某某发现陈某某跌到水中，并沿着该船右舷边一直向船尾方向流去，彭某某立即将船的前进档转变为空档，并从驾驶室拿了一件救生衣从驾驶室门口右舷处抛向陈某某，当时水流比较急，该船顺水航行，陈某某已到了船尾后面十多米，彭某某抛的救生衣落在离陈某某七、八米处，陈某某未能拿到救生衣。当时，彭某某大声呼叫陈某某要他顺水游往岸边，陈某某则回答叫彭某某快点开船掉头。但是等彭某某完成转弯掉头再来搜救陈某某时，已经看不见陈某某了。

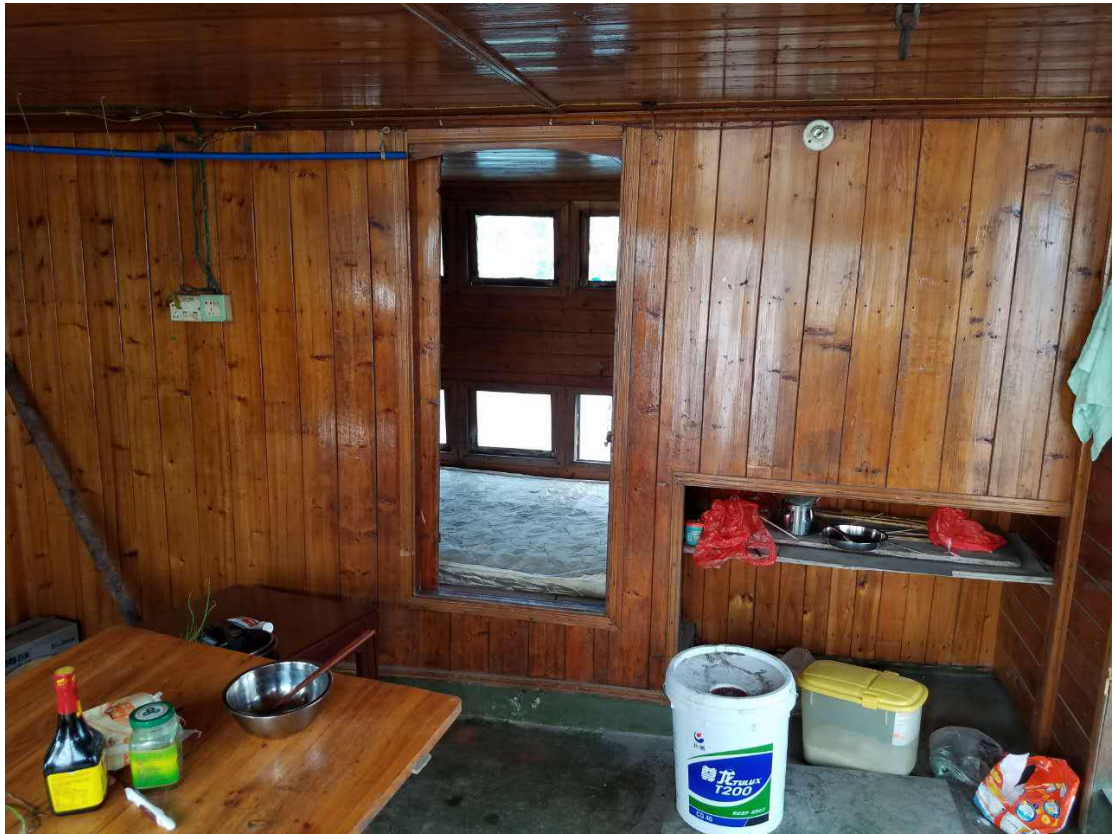


图 1 “粤乐昌货 0017” 船陈某某床位情况

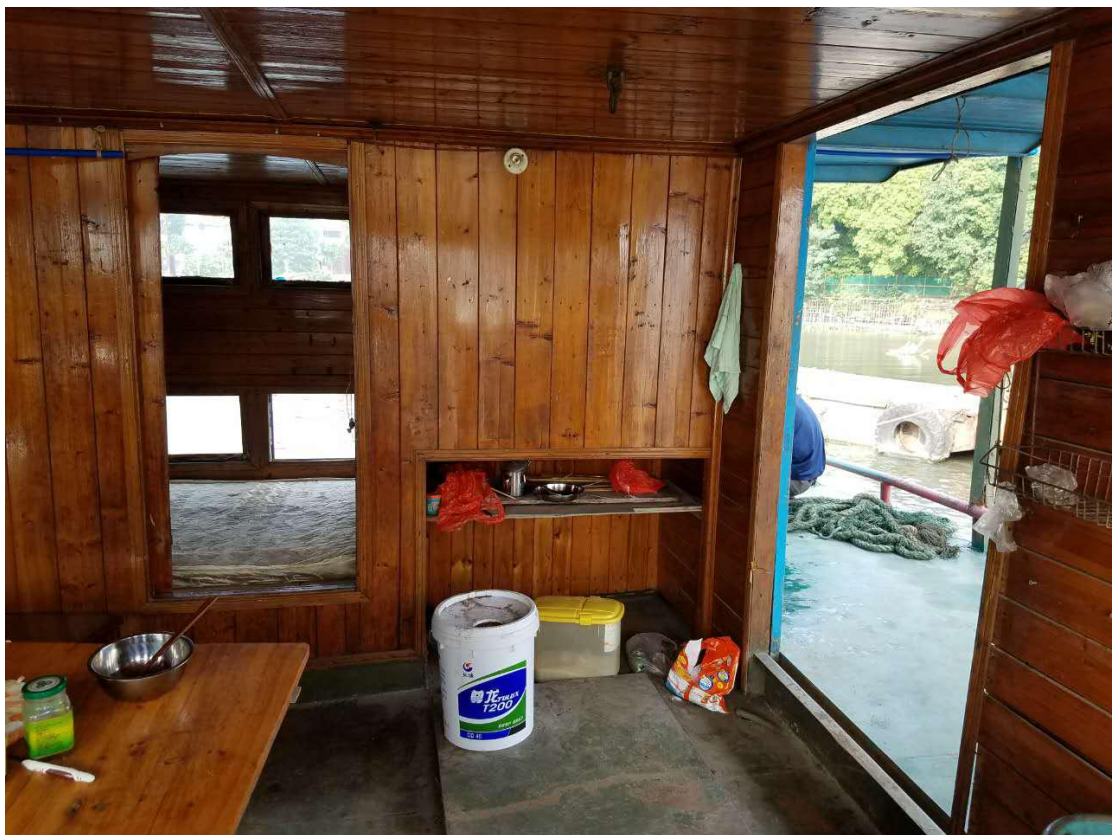


图 2 “粤乐昌货 0017” 船陈某某床位门口至船尾情况

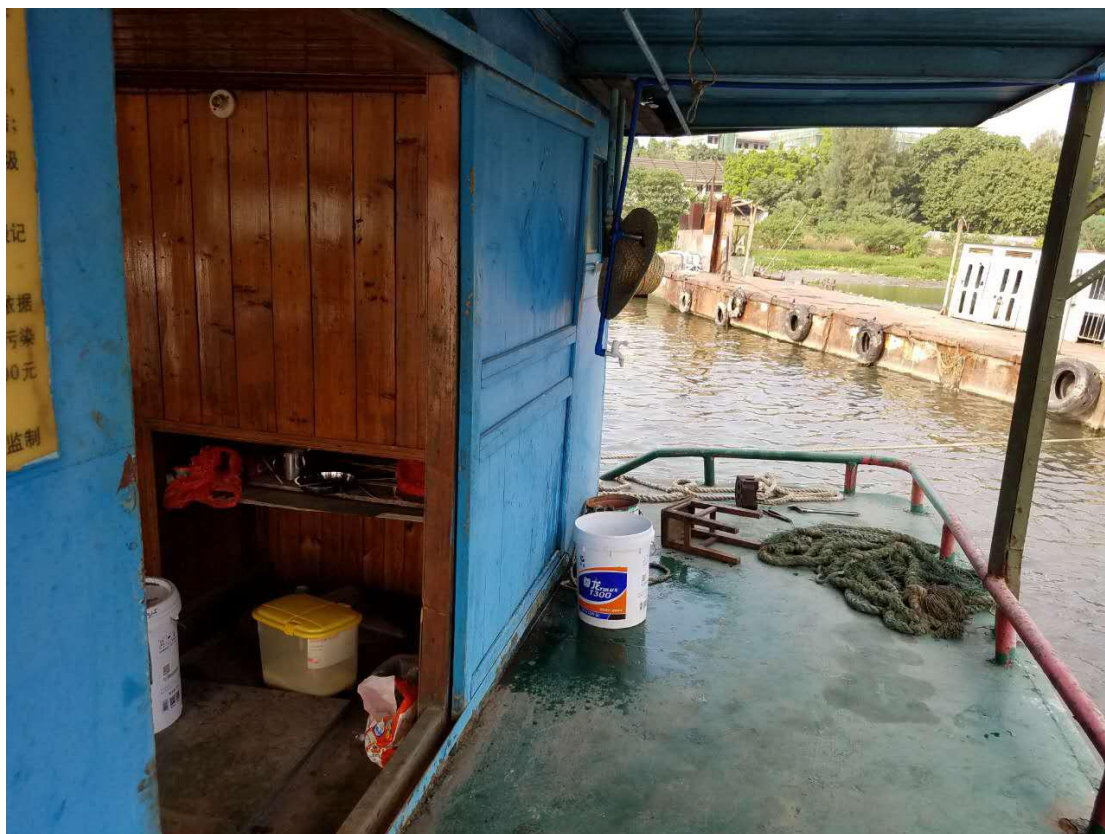


图 3 “粤乐昌货 0017” 船船尾情况



图 4 “粤乐昌货 0017” 船船尾及主甲板右舷通道情况



图 5 “粤乐昌货 0017” 船主甲板右舷通道至船头情况

六、救助情况

（一）“粤乐昌货 0017” 船自救情况

2016 年 10 月 19 日 0450 时，“粤乐昌货 0017” 船陈某某意外落水，驾驶员彭某某立即将船的前进档转变为空档，并从驾驶室拿了一件救生衣从驾驶室门口右舷处抛向陈某某，当时水流比较急，陈某某未能拿到救生衣。当时，彭某某大声呼叫陈某某并告知他顺水游往岸边，陈某某则回答叫彭某某快点开船掉头。彭某某随即转弯掉头再来搜救陈某某，但是已经看不见陈某某了。约 0520 时，“粤乐昌货 0017” 船在附近水域抛锚，驾驶员彭某某放附属艇，在落水地点上下游持续观察、搜救，持续时间约至 1000 时。在此期间，驾驶员彭某某约于 0800 时通过手机打电话向船舶实际经营

人郭某某报告此事。实际经营人郭某某回复驾驶员彭某某继续自行搜寻直至 1000 时。但是未能找到落水者陈某某。

（二）其他部门搜救情况。

2016 年 10 月 19 日 1020 时，该船驾驶员彭某某向佛山南海公安 110 报案。同时，船舶实际经营人郭某某从广州番禺聘请 4 名人员以及 2 艘小艇来到事发水域继续进行搜寻。

2016 年 10 月 19 日 1112 时，佛山海事局南海黄岐海事处接到佛山南海公安 110 电话，称有人失足落水，请求海事派船到现场协助搜救。南海海事处随即出动“海巡 09225”船到现场开展搜救工作。当天 1205 时，“海巡 09225”船到达现场开展搜救工作，与现场人员一起上下游搜寻，至当天 1650 时，未发现落水者。

2016 年 10 月 20 日 0930 时，“海巡 09225”船从黄岐海事处出发，在上下游搜寻至事发水域，未发现落水者，于当天 1330 时返回。

2016 年 10 月 21 日约 1100 时，广州番禺聘请 4 名人员以及 2 艘小艇在佛山南海黄岐大桥附近水域找到陈某某，后经佛山南海公安确认死亡。

七、事故损害情况

该事故造成 1 人死亡，按照《水上交通事故统计办法》，为一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析和责任判定

事故当时下着中雨。“粤乐昌货 0017”船主甲板右舷通道没有遮雨棚，整个主甲板右舷通道也没有围栏，通道已经湿透，比较湿滑且没有灯光照明。从船尾沿主甲板右舷通道到船头，共有 5 个舱口盖凸出表面(高出甲板 7 厘米)，对通行形成一定阻碍。陈某某自身安全意识不足，未尽到应有的谨慎，没有使用手电筒等方式照明，未穿着救生衣、工作鞋（穿着拖鞋）。

综合上述，推断水手陈某某在第二个舱口盖处（从船尾往船头方向数）绊到凸出的舱口盖，滑倒跌落水中。



图 6 水手陈某某在“粤乐昌货 0017”船主甲板落水位置

（一）陈某某没有任何船员证书、证件，不适合担任船员，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第九条的规定；未使用相应的劳保及安全等用品、工具，自身安

全意识不足，未尽到应有的谨慎，违反了《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第十四条第三款的规定，是事故发生的直接原因。

（二）“粤乐昌货 0017”船的实际经营人郭某某没有落实对船舶的安全管理，没有建立相应的安全管理制度，聘用没有任何船员证书、证件的陈某某担任船员，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十条的规定，是本次事故发生的间接原因。

综上，该事故是一起船上人员意外落水死亡事故，落水人员陈某某是事故的直接责任人，“粤乐昌货 0017”船的实际经营人郭某某负有管理责任。

九、安全管理建议

（一）“粤乐昌货 0017”船的船员应当熟悉并遵守船舶的安全管理制度及其船上安全纪律，加强个人的安全意识和安全技能。

（二）“粤乐昌货 0017”船的实际经营人应当加强水上交通相关法律法规的学习，自觉遵守法律法规，合法经营；加强船舶安全管理，切实履行船舶安全与防污染责任，保证船舶适航、船员适任。

（三）“粤乐昌货 0017”船的实际经营人应当加强船员在船安全教育，常态化对船员开展针对性的基本安全培训，组织船员认真学习《中华人民共和国内河交通安全管理条例》

例》、《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》等水上交通安全管理法规、规章。