

MAIR090206201801

**广东东莞/麻涌
“09·28” “下颜 899”
人员落水死亡事故调查报告**

编制单位：东莞麻涌海事处

编制时间：2018 年 11 月 8 日

单位地址：广东省东莞市麻涌镇创兴三路

联系方式：TEL 0769-88287133

FAX 0769-88281672

简 介

2018 年 9 月 28 日 2350 时，“下颜 899”船在靠泊东莞麻涌海昌码头一期泊位时，船员潘*记在船艏右舷甲板缆桩位置不慎落水，造成该名船员死亡。

事故发生后，东莞麻涌海事处依据《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》开展海事调查。调查组调取码头视频监控、船舶证书、船员证书等资料，询问船上船员，对事故现场进行勘查勘验。

经调查：2018 年 9 月 28 日 2350 时，“下颜 899”船在东莞海昌码头准备靠泊一期码头 3 号泊位，在靠泊过程中，船上人员发现船员潘*记落水，29 日 1720 时，参与搜救的东莞蓝天救援队在码头附近水底发现潘*记尸体。

此次事故是船员安全保护措施落实不到位导致人员落水死亡的船舶单方责任事故。

目 录

事故调查名称.....	1
事故简介.....	2
目录	3
一、事故简况及调查情况.....	4
二、事故船舶、船员概况.....	4
（一）船舶概况	5
（二）船舶配员情况	7
（三）船舶管理情况	8
三、环境因素	9
（一）气象情况	9
（二）海况	9
（三）通航环境情况.....	9
（四）船上存在不安全因素.....	9
（五）管理因素	10
四、基本事实分析认定.....	10
（一）事故时间和地点.....	10
（二）事故属于意外落水.....	10
（三）“下颜 899”船靠泊时发生明显的船体反弹	11
五、事故经过	11
六、事故救助情况	12
七、事故损害情况	12
八、事故原因分析	12
（一）直接原因	12
（二）间接原因	13
九、事故责任认定	14
十、事故结论	15
十一、安全管理建议	15
十一、附件	16

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2018 年 9 月 28 日约 1030 时，中国籍船舶“下颜 899”船自广州南沙港空载开航，计划前往东莞麻涌海昌码头装煤；约 2300 时，该船在海昌码头准备移泊装煤，约 2350 时，在靠泊海昌码头一期码头 3 号泊位过程中，船上一名船员不慎落水，9 月 29 日 1720 时，在海昌码头一期码头附近水底发现潘*记尸体。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号）第六条的分级标准，该事故为一般等级水上交通事故。

（二）事故调查取证情况

事故发生后，东莞麻涌海事处依据《海上交通事故调查处理条例》成立事故调查组，开展调查取证工作。

调查组于 2018 年 9 月 29 日在事故水域对“下颜 899”船进行了调查和现场勘验。调查组通过调取码头视频监控、船舶证书、船员证书等资料，询问船上船员，对事故现场进行勘查勘验，取得以下证据材料：

（1）船舶证书、船员证书复印件各 1 套；（2）询问笔录 1 份、现场勘验记录 1 份；（3）水上交通事故报告书 1 份；（4）现场照片数张；（6）居民死亡医学证明（推断）书 1 份；（7）码头监控视频 1 份；（8）其他与事故有关的记录、文书资料 1 份。

二、事故船舶、船员概况

（一）船舶概况

1、船舶基础数据

船 名	下 颜 899
船 籍 港	隆 安
船舶种类	干 货 船
船体材料	钢 质
船舶检验机构	南 宁 海 事 局
总 吨	587
净 吨	328
载 重 吨	1117 吨
总 长	49.90 米
船 宽	10.80 米
型 深	3.44 米
主机功率	280 千瓦
建造年份	2012-03-22
改建年份	2008-05-06
建造船厂	广 西 桂 平 市 长 兴 造 船 厂
改建船厂	
所 有 人/地址	凌*红 广 西 隆 安 县 雁 江 镇
经 营 人/地址	凌*红 广 西 隆 安 县 雁 江 镇



图 1：“下颜 899” 船照片（事故调查人员拍摄于 2018 年 9 月 29 日）



图 2：“下颜 899” 船艏右舷照片（事故调查人员拍摄于 2018 年 9 月 29 日）

调查人员在勘察时发现，该船主甲板没有照明，左右舷甲板为开敞甲板，主甲板及船艏两舷无护舷、栏杆及其它有效的防护及防滑设施。

2、船舶注册情况

“下颜 899”轮于 2017 年 3 月 15 日在南宁登记注册取得由南宁海事局签发的船舶所有权登记证书，登记号码为 100117000078，初次登记号码为 100812000198，船舶国籍证书有效期至 2022 年 4 月 9 日。

3、船舶检验情况

2018 年 4 月 9 日在广西横县由南宁船舶检验局进行检验，安全设备、船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，签发了内河船舶适航证书、内河船舶载重线证书等，证书有效期至 2019 年 3 月 21 日。

4、船旗国监督检查情况

“下颜 899”船最近一次船旗国监督检查由云浮六都海事处于 2018 年 8 月 30 日开展，共发现一般缺陷 9 项，无重大安全缺陷，云浮六都海事处于 2018 年 8 月 31 日对 9 项缺陷复查全部缺陷已纠正，该 9 项缺陷与本次事故无直接因果关系。

（二）船舶配员情况

该船《内河船舶最低安全配员证书》要求配备二类驾驶员 1 人，二类轮机员 1 人，附加规定或特别要求说明在连续航行时间超过 10 小时，须增加驾驶员 1 人。本航次，该船实际配备船长

1 名、轮机员 1 名、船员 1 名，共 3 名船员，经核查实际配备该航次船舶配员满足《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》的要求。

船长潘*悦，男，1984 年 10 月出生，持有中华人民共和国南宁海事局 2014 年 1 月 26 日签发的适用于 1000 吨以下内河船舶及 500 千瓦以下内河拖轮二类船长适任证书，编号：S45212619841013****，证书有效期 2019 年 1 月 26 日，自 2017 年 5 月 15 日在“下颜 899”任职船长。

轮机员凌*，女，1983 年 07 月出生，持有中华人民共和国南宁海事局 2014 年 04 月 15 日签发的适用于 500 千瓦以下二类轮机员适任证书，编号：S45212619830716****，证书有效期 2019 年 04 月 15 日，自 2018 年 1 月 31 日在“下颜 899”任职轮机员。

船员潘*记，男，1956 年 10 月出生，持有中华人民共和国南宁海事局 2009 年 11 月 17 日签发的船员服务簿，注册号码：45212619561006****，持有中华人民共和国南宁海事局 2013 年 1 月 7 日签发的二类船长证书，证书有效期 2018 年 1 月 7 日，船长适任证书已过期，2016 年 9 月 25 日到该船。

船长潘*悦为潘*记之子，轮机员凌*和船长潘*悦是夫妻关系。

（三）船舶管理情况

“下颜 899”船是一艘干货船，船舶所有人、经营人均为凌*红，属家庭船舶，平时主要航行两广航线，营运航线不固定。

三、环境因素

(一) 气象情况

根据东莞气象局提供的气象信息，事故发生时降雨量为 0，最大阵风为 5.6 米/秒（4 级），气温 24.8-25.1 度，湿度为 74%-77%。

(二) 海况

根据国家海洋局 2018 年编制出版《潮汐表》的特征数据，2018 年 9 月 28、29 日，事发水域附近潮汐情况（海沁）：

潮时	28 日 2200 时	28 日 2300 时	29 日 0000 时	29 日 0100 时
潮高	104	149	212	250

事故发生时处于涨潮，流速 0.5 节

(三) 通航环境情况

事故地点在东莞海昌码头一期位置，码头长度约 500 米，水深约 5 米左右，泥底质，临近破流水闸。事发时水闸关闭，流水影响不明显，码头位置灯光照明足够，附近布有监控摄像头。

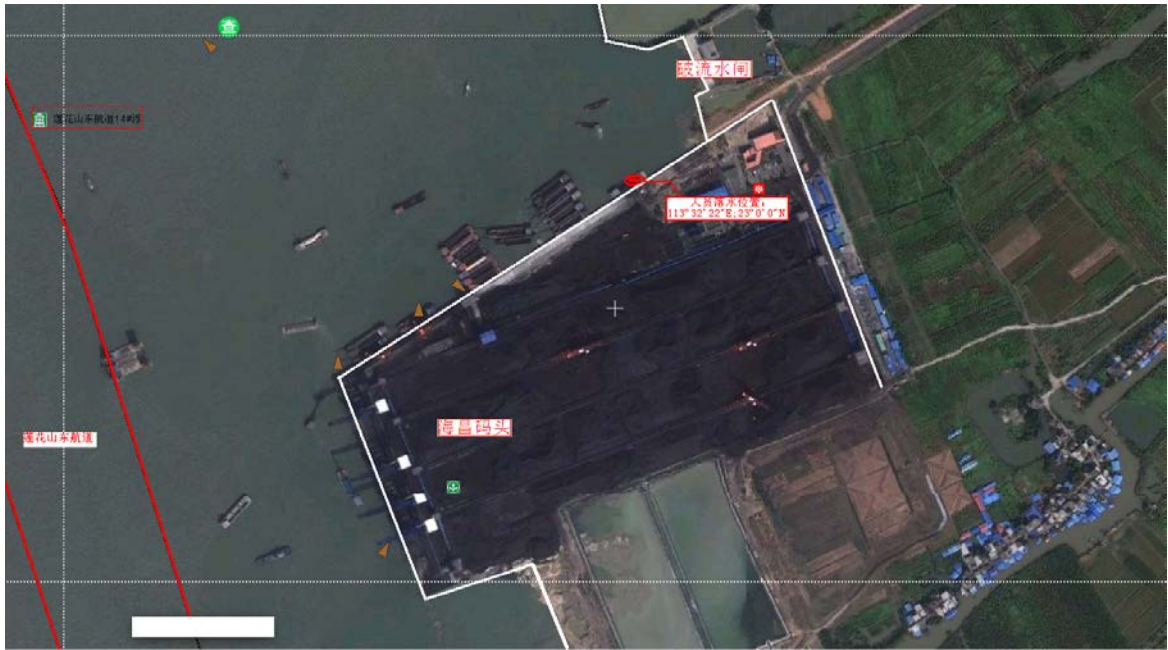


图 3：船舶周围环境

四、基本事实分析认定

（一）落水时间 2018 年 9 月 28 日 2350 时

1. 通过调看东莞海昌码头监控摄像头，一名船员由“下颜 899”船艏右舷失足落水的时间是 2018 年 9 月 28 日 2350 时；
2. 据船长潘*悦陈述：潘*记是在靠泊带缆过程中不慎落水溺亡，时间约为 2018 年 9 月 28 日 2350 时。

（二）落水位置：海昌一期码头 3 号泊位附近水面

- 认定理由：1. 监控摄像头显示，一名船员由船艏右舷失足落水的位置处于海昌一期码头 3 号泊位附近水面；
2. 事后蓝天救援队人员在海昌一期码头 3 号泊位对开约 5 米处附近水底搜寻到潘*记尸体，并打捞上岸。

（三）“下颜 899”船靠泊时发生明显的船体反弹

1. 通过调看东莞海昌码头监控摄像头，“下颜 899”船艏部位接触码头碰垫后被弹开；

2. 据船长潘*悦陈述：“下颜 899”在靠泊过程中，船艏部位接触码头碰垫后反弹，在弹开瞬间潘*记落水。

五、事故经过

2018 年 9 月 28 日约 1030 时，“下颜 899”船自广州新沙码头 1 号泊位空载开航，前吃水约 0.2 米，后吃水约 0.9 米，计划前往东莞麻涌海昌码头装煤。

约 1100 时，“下颜 899”船到达海昌一期码头 6 号泊位附近靠泊等候装货。

约 1200 点船长潘*悦上码头开单，轮机员凌*和船员潘*记一直在船休息等待装货任务。

约 2300 时收到码头调度通知“下颜 899”移泊到海昌码头一期码头 3 号泊位装货。

约 2320 时“下颜 899”到达 3 号泊位附近，船长潘*悦在驾驶台操纵船舶，由于码头未空出，在 2 号泊位附近等待。

约 2340 时“下颜 899”开始靠泊 3 号泊位，船长潘*悦在驾驶台操纵船舶，轮机员凌*和船员潘*记在船艏右舷舷边约 0.6 米处准备带缆，凌*站在潘*记前面。

约 2348 时，在船艏离码头六七米横距时，由于船艏甲板离缆桩较高，轮机员凌*呼喊码头上的工人帮忙带缆，但没有回应。

约 2350 时，“下颜 899”船艏靠近码头，潘*记探出上身试

图将船上缆绳套到码头泊位缆桩，船艏部位接触码头碰垫后被弹开，船员潘*记受惯性影响失足落水。

约 2351 时，凌*在船艏下方未能发现潘*记，大声呼叫潘*悦，船长潘*悦马上开倒车，把船向后移了 10 米左右的距离。

约 2355 时，“下颜 899”系好缆绳后，凌*在船艏甲板，潘*悦在码头边缘用电筒照射并呼叫寻找潘*记。

2018 年 9 月 29 日 0007 时，因搜救未果，船长潘*悦拨打 12395 向东莞市水上搜救分中心值班室报警。

六、事故救助情况

发现潘*记由船艏落水失踪后，“下颜 899”靠好码头后在附近水域进行搜寻。

2018 年 9 月 29 日 0007 时东莞市水上搜救分中心值班室接警后，立即协调边防部队船艇及麻涌海事处“海巡 09339”船前往现场开展搜救行动，同时在甚高频 10 频道播发航行警告，通知附近船舶加强瞭望，协助搜寻，并对事发水域附近船舶逐一提醒。

0047 时，麻涌海事处“海巡 09339”船到达事故现场，对现场实施警戒和搜寻失踪人员，并协同公安边防部门的快艇开展现场搜救。

0700 时，麻涌海事处“海巡 09369”快艇到达事故现场，对现场实施警戒和搜寻失踪人员。

1100 时，东莞市水上搜救分中心协调蓝天救援队参加现场搜救。

1430 时，蓝天救援队人员、装备就绪，在现场用声纳探测装置开始下水搜寻。

1720 时，蓝天救援队人员利用声纳探测到可疑点，在海昌一期码头 3 号泊位对开约 5 米处附近水底搜寻到潘*记尸体，并打捞上岸。

2018 年 9 月 30 日经东莞市公安局沙田分局立沙派出所鉴定，人员死亡，并出具居民死亡医学证明（推断）书。

七、事故损害情况

事故造成 1 人死亡。

八、事故原因分析

本事故原因分析是根据船员询问笔录、现场勘查勘验记录及现场监控等有关材料，经分析得出的事故原因。

（一）直接原因

1、船舶触碰碰垫后船体反弹导致人员落水

“下颜 899”船在靠泊码头时，由于当时拢风大，船为空载，受风面积大，将船压向码头，船触碰码头后产生反弹，站在船边的潘*记受惯性影响没站稳而落入水中。

2、船员在靠泊作业时，未采取措施防止人员落水

“下颜 899”船未提醒、告知船员在没有护栏等人员防护设

施的开敞甲板活动,特别是在靠离码头作业时,船舶因可能浪涌、触碰等原因导致人员站立不稳的危险因素,采取远离船边、下蹲、抓牢船上固定物体等防止人员落水的防范措施,是导致其失足落水的主要原因。

3、“下颜 899”船未监督、教育船员佩戴、使用劳保用品

“下颜 899”船在船员潘*记未落实穿着救生衣、戴安全帽等安全措施的情况下进行船舶开敞处所作业时,没有履行监督、教育职责,是导致其落水后溺亡的主要原因。

4、其他船员救援措施不及时

在发现人员落水后,“下颜 899”船船上人员没有及时抛出救生衣、救生圈等救生设备,而是等带好缆后才在船艏甲板、码头边缘用电筒照射并呼叫寻找潘*记,耽误了救援时机。

(二) 间接原因

“下颜 899”船属家庭个体船舶,未实行公司化经营管理,船上没有安全生产规章制度和安全操作规程,船舶安全管理仅靠经验,对事故风险研判和安全管理措施缺失。

九、事故责任认定

这是一起因船舶防止人员落水采取措施不到位、船员未佩戴使用劳保用品、救援措施不及时等导致的安全生产事故,“下颜 899”船在船员进行开敞甲板处所作业时,未提醒、告知船员可能危险因素,并采取防止人员落水措施和监督、教育船员使用劳保用品,违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、第

三十七条的规定，是导致本次事故发生的主要原因，“下颜 899”船应对事故负全部责任。

十、事故结论

本次事故是一起防止人员落水采取措施不到位、船员未佩戴使用劳保用品、救援措施及时等导致人员失足落水死亡的单方责任事故，“下颜 899”船应对事故负全部责任。

十一、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故的再次发生，提出如下安全管理建议：

090206SR2018001：建议“下颜 899”船加强船员安全教育，在甲板作业、活动时规范穿戴救生衣，做好自身安全防护措施；做好船舶船员保护设施设备的维护，保障船员的人身安全。

090206SR2018002：建议“下颜 899”船参照船公司安全管理，建立相关的安全生产规章制度和安全操作规程。

十二、附件

1. 调查人员名单

组长：

赖万群 麻涌海事处处长

成员：

喻 鉴 麻涌海事处执法大队大队长

彭 程 助理级调查官

2. 询问笔录
3. 现场勘验记录
4. 居民死亡医学证明（推断）书
5. 事故相关照片
6. 码头监控录像
7. 气象证明