

中山“11·28”“粤南方XX”船上人员落水事故调查报告

报告编制：事故调查组

简介

2023 年 11 月 28 日约 0410 至 0420 时，台山市 XX 船务有限公司所属的“粤南方 XX”船装载 625 吨碎石，从江门港口开往中山石岐，在中山磨刀门水道西河水闸对开约 500 米水域准备抛锚过程中，轮机员彭某某落水失踪。12 月 3 日约 1353 时，接到群众电话称在神湾水道 2 号标上游 300 米附近水域（该轮锚泊位置下游约 2000 米处）发现浮尸，经公安确认为失踪人员遗体。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，中山海事局根据《内河交通安全管理条例》《内河交通事故调查处理规定》等法规成立事故调查组开展调查。经调查，因缺乏直接证据，无法还原人员落水的过程，本报告根据现有证据推断，落水人员可能在前往船艙抛锚的途中，不慎失足落水。

目 录

一、事故简况	1
二、专业术语和标准用语	1
三、事故调查取证情况	1
(一) “粤南方 XX” 船概况	1
1. 船舶主要技术资料	1
2. 船舶检验情况	3
3. 船舶安全检查情况	3
4. 船舶载货情况	3
(二) 船员概况	3
(三) 管理公司情况	4
四、天气海况和通航环境情况	4
(一) 天气海况	4
(二) 通航环境情况	5
五、重要事故因素论证	5
(一) 事故时间、地点	5
(二) 落水部位	7
六、事故经过	7
七、应急处置和搜救情况	8

八、事故损失	9
九、事故分析	9
（一）人员资历及安全培训	9
（二）船舶环境	9
（三）工作习惯	11
（四）救生衣穿戴情况	11
（五）异常表现	12
（六）人员落水	12
（七）药物和酒精的影响	12
（八）疲劳	13
十、结论	13
（一）事故原因	13
（二）责任认定	13
十一、安全管理建议	13

一、事故简况

2023 年 11 月 28 日约 0410 时至 0420 时，台山市 XX 船务有限公司所属的“粤南方 XX”船装载 625T 碎石，从江门港口开往中山石岐，在中山磨刀门水道西河水闸对开约 500 米水域准备抛锚过程中，轮机员彭某某落水失踪。12 月 3 日约 1353 时，在神湾水道 2 号标上游 300 米附近水域（该轮锚泊位置下游约 2000 米处）发现失踪人员遗体。事故造成 1 人死亡，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，中山海事局成立事故调查组，第一时间组织海事调查人员登轮开展调查取证工作，调查人员通过询问驾驶员、现场勘验、拍照、复印船舶文书资料以及检查落水船员手机和物品等手段，获得事故有关证据材料。

（一）“粤南方 XX”船概况

1. 船舶主要技术资料

船名	粤南方 XX
船籍港	江门
船舶类型	一般干货船
航区	内河 A 级

船长	45.6 米
船宽	9.2 米
型深	3 米
总吨	413
净吨	213
主机功率	190 KW
建成日期	2005 年 9 月 23 日
船厂	韶关曲江县 XX 造船厂
所有人/地址	台山市 XX 船务有限公司/台山市台城镇
管理人/地址	台山市 XX 船务有限公司/台山市台城镇

表 1：船舶概况表



图 1：“粤南方 XX” 船现场照片

2. 船舶检验情况

“粤南方 XX”船最近一次检验是于 2023 年 9 月 13 日在肇庆四会开展的换证检验和船底外部检查，其《内河船舶安全与环保证书》有效期至 2027 年 9 月 22 日，事故发生时，该轮检验证书均在有效期内。

3. 船舶安全检查情况

船舶最近一次安全检查是由中山石岐海事处于 2023 年 2 月 17 日开展的安全检查初查，共开具 6 项缺陷，未有滞留项；2023 年 4 月 25 日石岐海事处开展安检复查，缺陷均已纠正。

4. 船舶载货情况

事故航次“粤南方 XX”船装载碎石 625 吨，根据该船《内河船舶检验证书簿》，该船在 A 级航区的参考载货量为 590 吨，内河 B 级航区的参考载货量为 625 吨，该船事故航次未超载。

（二）船员概况

“粤南方 XX”船上人员共有 2 名，分别是二类船长何某某、二类轮机员彭某某。船舶最低安全配员要求二类驾驶员 1 名、二类轮机员 1 名（连续航行作业时间超过 10 小时，须增加驾驶员 1 人）。事故航次的航行作业不足 10 小时，因此“粤南方 XX”船满足最低安全配员的要求。

船长何某某，男，19XX 年 XX 月 XX 日生，广东 XX 人，

持有江门海事局签发的、有效期至 2028 年 2 月 1 日的二类船长证书，于 2019 年 5 月份开始在“粤南方 XX”船担任船长职务，事发时在驾驶台驾驶船舶。

轮机员彭某某，男，1971 年 10 月 27 日生，肇庆 XX 人，持有肇庆海事局签发的、有效期至 2027 年 3 月 9 日的二类轮机员证书，于 2023 年 11 月份上船担任轮机员职务。主要工作为机舱值班、抛锚、系解缆等工作。根据船长陈述，彭某某事故前有充足休息，没有饮酒，平时吃点痛风药，双方没有发生矛盾；根据家属陈述，彭某某无不良嗜好，无家族遗传疾病，也没有法律、社会等纠纷。

（三）管理公司情况

“粤南方 XX”船船舶管理公司为台山市 XX 船务有限公司，持有台山市市场监督管理局签发的《营业执照》，该公司成立于 2004 年 9 月 03 日，经营期限为长期，经营范围是深圳市、珠海市及珠江三角洲、东、西、北江下游内河各港间普通货物运输，共管理船舶 9 艘，船舶类型以一般货船为主。

四、天气海况和通航环境情况

（一）天气海况

1. 根据中山市气象台的气象资料，2023 年 11 月 28 日天气情况为阴天到多云，风向东北风，风力 < 3 级，气温 20℃ 至 26℃。

2. 根据驾驶员陈述，事发时风力东北风 2-3 级，能见度

良好，退潮，流速一般，气温 20℃。

3. 根据海洋出版社出版的《2023 年潮汐表》灯笼山(22° 14' N; 113° 24' E) 0200 时潮高 125cm，0606 时潮高 28cm。

综上，事发时天气阴天到多云，风向东北风，风力 2-3 级左右，能见度良好，事发时（0410 时至 0420 时）退潮。

（二）通航环境情况

事故水域位于磨刀门水道。磨刀门水道航道等级为一级，西江下游干流，北起江门市新会区大鳌镇百顷头，流经江门（新会）、中山、珠海三市，南接珠海市交杯沙水道石栏洲入海，全长 55 公里。事发时通航环境良好，不存在其他船舶或碍航物碍航的情况。

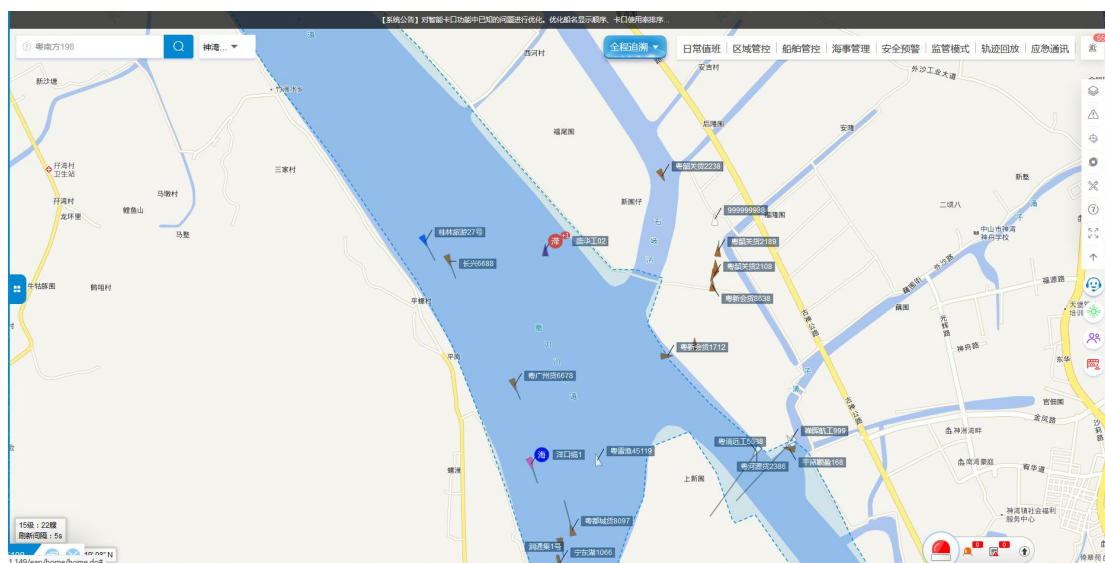


图 2：磨刀门水道西河水闸对开水域监管智慧平台照片

五、重要事故因素论证

（一）事故时间、地点

1. 根据驾驶员何某某陈述，最后一次看见彭某某是于 11

月 28 日约 0410 时在其房间走出来前往一楼主甲板途中。

2. 根据驾驶员何某某陈述，最早发现彭某某失踪是自己抛锚后不到 10 分钟，约 0420 时。

3. 彭某某被发现失踪约 129 小时后，其遗体在距船舶锚泊位置下游约 2000 米被岸上群众发现，在不考虑水流和潮汐的情况，其落水位置与船舶锚泊位置相距不远。

综合以上情况，事故发生时间可能为船舶减速准备锚泊期间，即 28 日 0410 时至 0420 时期间。事故发生地点推断为该船缓速开往候闸位置，即磨刀门水道西河水闸对开约 500 米水域。



图 3：事故时间“粤南方 XX”船监管智慧平台照片

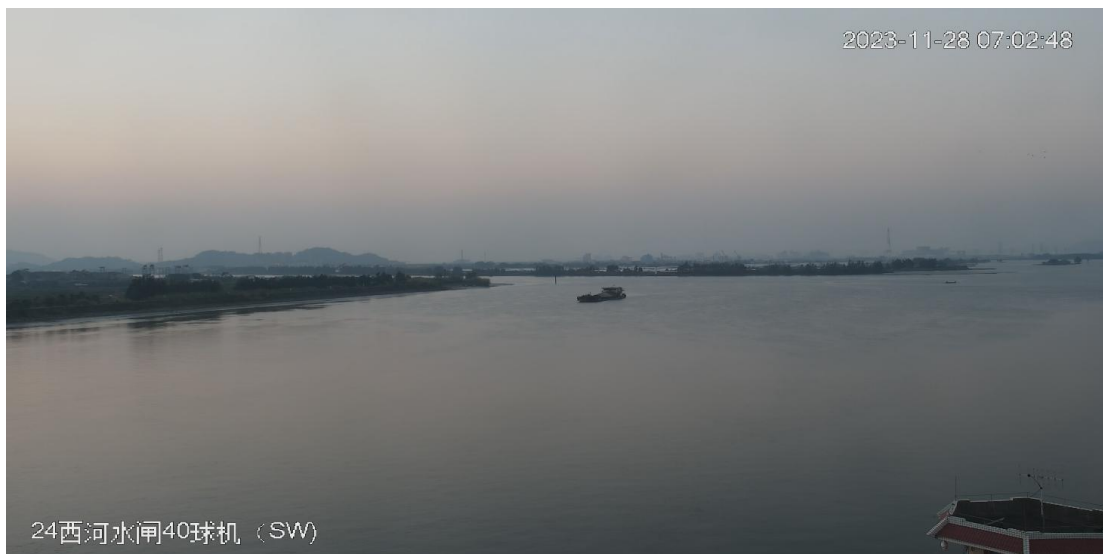


图 4：事故地点智慧二期视频 CCTV 截图

（二）落水部位

1. 根据驾驶员何某某陈述，事发前看到彭某某从驾驶台后面的房间走出来，从驾驶台右侧楼梯走向一楼的主甲板，其后在驾驶台可视范围都看不到彭某某出现。

2. 现场勘查船舶四周，未发现落水人员遗留物品或意外落水痕迹。

3. 事发时未有目击者。

4. 事发期间受周围环境、灯光、附近航经船舶监控能见度、岸上监控可视范围等影响，调查人员未能从相关监控中发现可疑影像。

综上所述，推断彭某某在右侧船舷楼梯出口处对开无舷墙的部位意外落水的可能性较大。

六、事故经过

本事故经过是根据船员询问笔录、AIS 数据，经分析得

出的可能经过。

2023 年 11 月 28 日约 0100 时，“粤南方 XX”船装载 625 吨碎石从江门港口开往中山石岐。驾驶员何某某在驾驶台航行值班，轮机员彭某某在机舱负责轮机值班。

约 0210 时，何某某去洗手间，于是由彭某某短暂协助在驾驶台值班，几分钟后何某某回来与彭某某交接班。彭某某就直接回驾驶台后的自己房间休息。

约 0359 时，何某某驾驶船舶至磨刀门水道西河水闸上游约 700 多米，航速约 5.8 节。

约 0410 时，船舶航行至磨刀门水道西河水闸的对开候闸锚泊区。何某某开始降低航速，用甚高频呼叫西河水闸值班室报告准备候闸，并用手机报告进港信息。彭某某从驾驶台后的房间走出来，从驾驶台右侧的楼梯走到一层主甲板。期间，两名船员之间没有任何言语交流。

约 0420 时，何某某一直未见彭某某出现，遂独自去了船头抛锚。何某某抛锚结束后立即对全船搜寻，未发现彭某某。随后开着附属艇去周边水域寻找，期间碰见岸上巡逻的民警，并报告了彭某某落水情况。

七、应急处置和搜救情况

事故发生后，神湾海事处接神湾镇公安分局报案，称“粤南方 XX”船轮机员彭某某不慎落水失踪。接案后，神湾海事处到事发水域开展搜救工作。

11 月 28 日，XX 救援队携带搜救设备赶赴现场协助开展

搜寻救助工作。

11 月 29 日，船方聘请的商业搜寻队伍前往现场对事发水域进行水底搜寻。

12 月 3 日 1319 时，神湾海事处接到群众电话，称神湾水道右岸 2 号航标上游约 300 米，距岸约 20 米的水面发现浮尸。神湾海事处立即电话通知神湾镇公安分局，同时通知“粤南方 XX”船及其聘请的搜救队伍前往发现水域查看、辨认及固定尸体。与公安协商后，由商业搜救队伍把尸体拖至神湾水道 2 号航标岸边打捞上岸。

八、事故损失

事故造成 1 人死亡。

九、事故分析

（一）人员资历及安全培训

彭某某在船职务为轮机员，持有肇庆海事局签发的二类轮机员，2023 年 11 月 3 日开始在“粤南方 XX”船任职轮机员，主要负责机舱值班、抛锚和系解缆作业。根据台山市 XX 船务有限公司提供的培训记录，船公司最近一次对“粤南方 XX”船全体船员培训和船上检查是 2023 年 6 月 14 日，培训的内容包括强化落实靠泊船舶船上人员临水穿戴救生衣等。

（二）船舶环境

事发时天气阴天到多云，能见度良好。调查人员现场检查发现，“粤南方 XX”船驾驶台二层甲板通往主甲板的楼梯

较为陡峭，楼梯踏板和两侧扶手完整。右边的楼梯口通道有机械工具和少量生活垃圾、出口外右侧主甲板有水管和缆绳一类阻塞通道的杂物，甲板无明显油迹和积水，舷墙无松动、脱落情况，只有梯口正对面的甲板有舷墙。



图 5：驾驶台二层甲板通往主甲板的楼梯图



图 6：驾驶台二层甲板楼梯通往主甲板走廊图



图 7：船舶右舷甲板通道图（拍照于事发后，事发时船右舷没有附属艇）

（三）工作习惯

根据驾驶员何某某陈述，彭某某每次船舶减速准备抛锚作业时，都会默契的自行前往船头甲板开展抛锚作业，所以也没有作业前向驾驶员报备的习惯。

（四）救生衣穿戴情况

通过现场勘验，船上有三件日常穿戴的救生衣，其中一件在驾驶台，两件在餐厅。驾驶员何某某陈述，船上日常使用的救生衣没有减少，彭某某平常习惯穿的救生衣放在餐厅。综上，事发时落水人员彭某某未穿戴救生衣。



图 8：彭某某日常穿戴的救生衣（餐厅）

（五）异常表现

根据驾驶员何某某陈述，事发前彭某某无异常，何某某和彭某某没有发生矛盾冲突。根据神湾镇公安分局提供的家属笔录，彭某某没有经济上的纠纷或身体、精神疾病史。

（六）人员落水

检查彭某某房间发现，其钱包、手机等贵重物品以及打火机、烟等日常物品均遗留在其床上，手机或打火机均未携带在身边，结合其生活习惯分析，28日凌晨 0410 至 0420 时这段时间船舶减速后就立即起床，当时船向左转入西河水闸前沿水域附近，准备抛锚作业，在前往船头过程中意外落水。

（七）药物和酒精的影响

根据驾驶员何某某陈述，事发前未发现彭某某有饮酒或服用药物的行为，未有证据表明药物和酒精对事故发生存在影响。

（八）疲劳

事发前彭某某在自己房间休息。未有证据表明彭某某事发前存在疲劳的情况。但事发时间约为 0410 至 0420 时，正是人最困倦的时候，彭某某极有可能在头脑不清醒时出舱，站立不稳而从船舷落水。

十、结论

（一）事故原因

因无直接证据，无法还原人员落水的过程，根据现有的证据推断，落水人员可能在前往船艏抛锚的途中，不慎失足落水。

（二）责任认定

本事故原因为推断的可能原因，不认定事故责任。

十一、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障水上人命和财产安全，针对事故发现的主要问题，建议“粤南方 XX”船管理公司台山市 XX 船务有限公司：

（一）深刻汲取事故教训，将事故案例通报公司所有船舶，加强船员安全教育培训，提高船员的安全意识，要求船员在舱面临水作业时必须穿救生衣以及防滑工作鞋，防止类似事故发生。

（二）强化船舶安全管理。制定和完善船员舱面临水作业操作规程，将船舶管理制度、船员操作及岗位职责等文件编制成册配备到船上，督促船员遵守文件中关于临水作业的相关规定，强化作业前的安全检查，尤其是加强船员穿戴救生衣、作业着装等作业要求的检查指导，及时纠正船员的不安全行为。

（三）切实做好劳动防护用品配置、发放工作，严格按照公司安全生产文件的要求，为船员配置、发放足够、符合标准的劳动防护用品，保障船员生命安全。

（四）建立并完善船员培训制度，加强新任职船员的安全培训，确保指派任职的船员熟悉船舶布置、装置、设备、工作程序、特性、局限性以及安全风险和预防措施等相关情况，加强船员工伤事故警示教育，提高船员安全意识和防范技能。

