

广州“9·13”“金舫”轮游客落水死亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

(一) 事故简况

2015年9月13日约2120时，广州市JFYL有限公司所属“金舫”轮载客318人在广州港内港大沙头码头至海心沙岛珠江水上观光旅游过程中，返航至广州市海印桥下游300米水域时，一名游客落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

(二) 事故调查情况

根据《海上交通安全法》、《海上交通事故调查处理条例》等法律、法规的规定，广州内港海事处成立事故调查组，依法对事故进行调查。

事故调查组通过询问广州市JFYL有限公司(以下简称JF公司)员工、“金舫”轮船员、救助船舶船员、“金舫”轮乘客、死者亲属等相关人员;调取JF公司安全管理文件、安全管理记录、培训记录等有关资料;调取“金舫”轮船船舶检验证书、船员证书和船员特殊培训合格证等材料，勘验事故现场，获得以下调查材料:

(1) JF公司安全管理文件1套;

a. 广州市金航旅游有限公司珠江旅游客运应急预案;

b. 广州市金航旅游有限公司安全管理系统;

c. 交通运输企业安全生产标准化达标等级证书;

d. 安全警示标志管理制度

e. 客服岗安全操作规程

f. 船舶防人员落水安全操作规程

(2) 询问笔录 19 份；

(3) 事故船舶证书资料复印件 2 份；

(4) 事故船舶船员证书资料复印件 14 份；

(5) 事故船舶航海、轮机日志资料各 1 份；

(6) 事故现场勘验笔录 1 份；

二、事故船舶、船员、船公司概况

(一) 船舶概况

1、船舶基础资料

船名	金舫
船籍港	广州
船舶种类	普通客船
船体材料	钢质
总吨	633
净吨	379
乘客定额	470 人
总长	44.80 米
船宽	13.00 米
型深	2.85 米
主机类型、功率	内燃机、406 千瓦

船舶建成日期	2004 年 7 月 28 日
船舶建造厂	广东江门船厂有限公司
船舶所有人及地址	广州市 JFYL 有限公司 广州市荔湾区芳村大道中 X 号 X 房
船舶经营人及地址	广州市 JFYL 有限公司 广州市荔湾区芳村大道中 X 号 X 房



图 1：“金舫”轮

（二）船员情况

“金舫”轮配员 6 人，全部持有有效证书，满足该轮最低安全配员要求。另外，船上共有客服人员 10 名。

船长陈某某，男，1964 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局 2011 年 7 月 4 日签发的内河船舶一类船长证书，证书编号：S44XXXX1X，有效期至 2016 年 7 月 4 日；持有广州海事局 2013 年 05 月 15 日签发的适用于内河客船的内河船舶船员特殊培训合格证，编号：C44XXXXX1X，有效期至 2018 年 5 月 15 日。

大副刘某威，男，1963 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局 2011 年 11 月 10 日签发的内河船舶一类船长适任证书，证书编号：S44XXXXX5，有效期至 2016 年 11 月 10 日；持有广州海事局 2015 年 4 月 21 日签发的适用于内河客船的内河船舶船员特殊培训合格证，编号：C44XXXXX5，有效期至 2020 年 4 月 21 日。

轮机长刘某根，男，1959 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局 2011 年 10 月 14 日签发的内河船舶一类轮机长适任证书，证书编号：S44XXXXX2，有效期至 2016 年 10 月 14 日；持有广州海事局 2015 年 4 月 3 日签发的适用于内河客船的内河船舶船员特殊培训合格证，编号：C44XXXXX2，有效期至 2020 年 4 月 3 日。

轮机员陈某纠，男，1980 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局 2015 年 2 月 3 日签发的内河船舶一类二管轮适任证书，证书编号：S44XXXXX3，有效期至 2020 年 2 月 3 日。

水手刘某胜，男，1986 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局 2011 年 11 月 22 日签发的船员服务簿，证书编号：45XXXXX7，持有广州海事局 2013 年 5 月 15 日签发的适用于内河客船的内河船舶船员特殊培训合格证，编号：C45XXXXX7，有效期至 2018 年 5 月 15 日。

水手吴某某，男，1987 年 X 月 X 日出生，持有广州海事局 2011 年 11 月 22 日签发的船员服务簿，证书编号：44XXXXX5，持有广州海事局 2015 年 4 月 3 日签发的适用于内河客船的内河船舶船员特殊培训合格证，编号：C44XXXXX5，有效期至 2020 年 4 月 3 日。

（三）公司情况

1、公司基本情况

广州市 JFYL 有限公司是广州市 SHSY 有限公司主体投资成立的国有控股企业，位于广州市越秀区沿江东路 X 号 X 层。注册资金 600 万元，其中广州市 SHSY 有限公司投资 540 万元，占股本 90%；广州 NZHY 公司投资 60 万元，占股本的 10%。公司于 2006 年 4 月 6 日经广州市工商行政管理局越秀分局登记成立，颁发企业法人营业执照，营业期限自 2006 年 4 月 6 日至长期，现公司法定代表人为林某明。广州港务局于 2004 年颁发《国内水路运输经营许可证》，经营范围为广州地区珠江游游船运输。目前公司拥有金舫、金璟及金鸥 3 艘旅游客船，3 艘船的资产原值 2150 万元，共拥有 828 个客位。

2、公司安全管理架构图

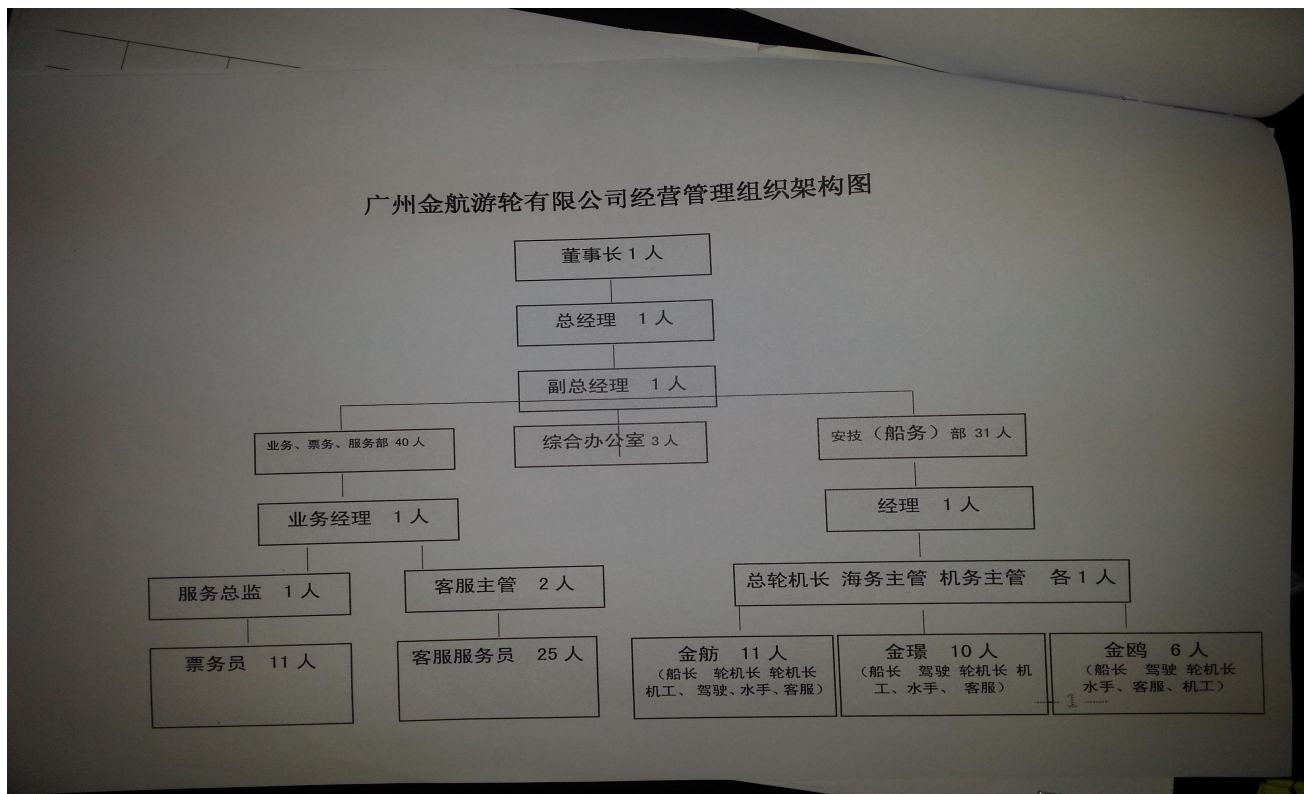


图 2：公司安全管理架构图

(四) 船舶检验情况

“金舫”轮于 2015 年 7 月 24 日在广州港进行年度检验，符合相应的规范、规程，船舶检验证书有效期至 2016 年 7 月 24 日。

(五) 船舶安全检查情况

“金舫”轮最近一次船舶安全检查于 2015 年 9 月 9 日进行，检查发现缺陷 6 项，均已纠正。

三、死者及监护人情况

张某煜（死者），女，汉族，2012 年 X 月 X 日出生，身高 0.92 米，籍贯：河南省淅川县。户籍地址：河南省淅川县 X 镇 X 村 X 号，2014 年 9 月 14 日，根据广州市红十字会医院出具的居民死亡证明书显示，死因为溺水死亡。

张某煜父亲张某，男，汉族，1987 年 X 月 X 日出生，身份证号：

41XXXXX8 籍贯：河南省淅川县。

张某煜母亲张母，女，汉族，1987 年 X 月 X 日出生，身份证号：

41XXXXX8 籍贯：河南省淅川县。

四、事故基本事实分析认定

（一）事故发生时间

1、死者父亲陈述落水时间为 2120 时左右；

2、“金舫”轮多名船员及“广日股份”轮船长陈述落水时间为 2120 时左右；

3、回放广州海事局综合监管系统 AIS 轨迹，“金舫”轮接近海印桥并有明显减速及倒车现象的时间为 21 时 19 分 22 秒。

经综合分析，本报告认定落水事故发生时间为约 2120 时。

（二）事故地点

1、死者父亲和目击证人分别陈述落水地点在海印桥下游约 100 米处；

2、“金舫”轮水手陈述落水地点在海印桥下游 300 米处；

3、根据 AIS 录像，船舶明显减速并倒车时距离海印桥约 300 米。

综上所述，本报告认定落水事故发生地点为海印桥下游约 300 米处。

（三）天气、海况、水文情况

金舫轮船长、轮机长陈述，事发时，天气晴朗，能见度 1000 米以上，吹东南风力 1 级，退潮。

综上，确认事故发生时天气晴朗，能见度良好，微风，退潮。

（四）事故水域通航情况

事故发生在珠江东河道海印桥附近水域。目前，珠江东河道只允许观光旅游船、公务船、游艇航行，禁止其他营运船舶航行。事故发生前，有 4-5 艘观光旅游船在事发附近水域，通航秩序良好，未影响“金舫”轮正常航行。

（五）游客落水位置

死者父母以及目击乘客一致陈述，落水位置在“金舫”轮船艏左舷第 1 个系缆桩右侧空隙，据此认定死者落水位置为“金舫”轮船艏左舷第 1 个系缆桩右侧空隙。



图 3：船上落水点标示图

（六）事故现场勘验情况

1、事故现场勘验发现，“金舫”轮首甲板、二层及顶层甲板外缘全部设置保护性栏杆，甲板面至栏杆高度为 0.97 米，并用玻璃进行

保护性围蔽。其中，二层及顶层甲板栏杆利用玻璃进行全围蔽，首甲板有 8 个系缆桩处未安装玻璃，存在一定的空隙。

2、事故现场位于船艏左舷第 1 个系缆桩，距船艏 3.9 米，系缆桩未安装玻璃的面积 0.97 米*1.5 米，死者落水位置处于系缆桩右侧空隙，最少宽度为 0.3 米。

3、船上共有 8 个系缆桩，船中间 4 个用铁链围闭，船艏左舷第 1 个系缆桩未用铁链围闭，未设置警示标识及标语。

五、事故经过

根据 JF 公司员工、“金舫”轮船员、参与救助船舶船员、“金舫”轮乘客、死者家属等相关人员询问笔录，现场勘验记录，结合广州海事局综合监管系统 AIS 轨迹回放等资料，经综合分析得出如下事故经过。

2015 年 9 月 13 日 1950 时，女童张某煜、父亲张某、母亲张母以及张某表姐一行 4 人在广州市大沙头 6 号码头持票登上“金舫”轮，并按座位就坐。

上客完毕，船舶开始广播乘客注意事项，客服人员在大厅演示救生衣穿着方法。张某煜在父母的陪同下，离开座位，到室外艏甲板、二层、三层甲板等露天区域观赏珠江两岸景色。

2000 时，“金舫”轮载客 318 人起航，执行公司安排的当晚 302 航次观光旅游任务，拟抵达珠江东河道海心沙岛附近水域返航，计划 2130 时靠泊广州市大沙头 6 号码头。船长在驾驶台值班，AIS 开启，VHF 开启在 08 频道。该轮以约 6 节的速度航行。

航行期间，游客纷纷走出船舱到甲板观赏珠江两岸景色。该轮刘某胜、吴某某2名水手在艏甲板、二层、三层甲板来回走动巡查。

2058时，该轮抵达珠江东河道海心沙岛附近水域返航。

约2120时，该轮航行至广州市海印桥下游约300米处水域，在船首三层甲板与父母一起观光游览的张某煜经左舷侧走廊返回客舱，张某煜首先走下楼梯（共有五级），靠近左舷第1个系缆桩处，其母亲张母在后面也走下楼梯，其父亲张某仍在船首三层甲板观光。

此时，“金舫”轮左舷有一艘观光旅游船经过，先走下楼梯的张某煜被旅游船吸引，喊“妈妈，轮船！”并双手向前张开，朝系缆桩跑过去，径直从系缆桩空隙处坠入水中。

五、事故救援情况

张母目睹女儿张某煜落水后，大声呼叫张某。获知女儿落水情况后，张某未穿任何救生浮具，立即跳入水中施救，张母随即向“金舫”轮船员求救。

发生事故后，水手吴某某、刘某胜及轮机员陈某纠赶到船首，陈某纠立即用手提对讲机向船长报告，水手刘某胜试图抛掷救生圈，因距落水者过远，未成功抛掷。船长接到人员落水报告后，立即用甚高频向广州内港海事处报告，通知附近船舶。

广州内港海事处接到事故报告后，立即启动水上交通突发事件应急预案，采取以下措施：一是要求“金舫”轮立即采取措施展开施救，并协调附近船舶参与救助；二是立即派出值班的“海巡09100”船赴事故水域开展救援工作；三是通知水警派出快艇及潜水员前往救助；

四是要求靠泊码头的珠江夜游观光船舶暂时停航，等待指令。

2130 时左右，游客张某被另一艘旅游船“广日股份号”救起。

2150 时左右，落水女童被水警潜水员救起，并在第一时间送往附近广州市红十字会医院，经抢救无效死亡。

查该轮《人员落水施救应变部署》，船长是总指挥，发警号（即鸣放人员落水声号），驾驶员是现场指挥，水手负责抛救生圈、放艇施救。但从事故的救援过程可以看到，船长既没有鸣放人员落水的声号，驾驶员也没有到现场指挥。该轮没有配备救生艇和工作艇，而应变部署却要求水手放艇施救，这样的应变部署不能确保落水人员获得有效的救援。

综上所述，在救援落水女童的过程中，船长没有履行总指挥的职责，更没有发挥总指挥的作用，驾驶员也没有履行现场指挥的职责，到现场指挥救援，整个救援过程处于无序、无组织的状态。

六、事故损害情况

事故造成 1 人死亡。

七、事故原因分析

（一）事故原因分析

1、该轮部分系缆桩未采取围闭措施，存在安全隐患

该轮的甲板栏杆全部用透明玻璃进行保护性围蔽，能够有效防止游客不小心失足落水。船上共有8个系缆桩，船中部4个系缆桩用铁链围闭，其余4个系缆桩未采取围闭措施，空隙过大。该船是一艘观光旅游船，游客往往喜欢站在船的两舷不受他人阻挡观赏珠江两岸景

色，未用采取围闭的系缆桩对未成年少年儿童观赏景色存在安全隐患。

根据公司《安全警示标志管理制度》规定，“在提示注意可能发生危险的场所必须设置警告标志。其含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的标志。其基本形状为正三角形边框，黄底黑字。”据调查，该船未经围闭的系缆桩附近，未设置安全警示标志，提醒游客看管好少年儿童，观景时注意不要靠近未经围闭的系缆桩。

2、监护人对未成年人监护不到位

该轮船票在乘客须知栏标注：“请自觉遵守游船游览规定，服从船上工作人员安全要求，注意个人安全。敬请保护好未成年小孩”。张某、张母作为张某煜的父母，在观光游览过程中，未看护好自己的年幼女儿，让她在船上随意走动，尤其是让她靠近未用铁链围闭的系缆桩，对未成年人的监护不到位。

（二）事故结论

综上所述，这是一起“金舫”轮在搭载游客观光游览过程中，因该轮部分系缆桩未用铁链围闭，存在安全隐患；该轮未用铁链围闭的系缆桩附近，未设置安全警示标志；监护人对未成年人监护不到位，所引起的责任事故，“金舫”轮和落水女童监护人负对等责任，“金舫”轮船长，女童张某煜父母张某、张母是事故的责任人。

八、安全管理建议

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障海上人

命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）未用经围闭的系缆桩，应采取防护措施

该轮未经围闭的系缆桩，应采取防护措施，可使用铁链或其他索具进行围闭，既能保护游客安全，又满足船舶解系缆作业的需要，消除安全隐患。

（二）在危险的场所（部位）设置安全警示标志

该轮应对系缆桩等危险的部位（场所）设置醒目的警示标志，提醒游客注意安全。

（三）完善《人员落水施救应变部署》，加强应急演练工作

该轮的《人员落水施救应变部署》，没有明确人员落水应施放何种警示声号，船上没有配备救生艇（或工作艇），却有水手施放艇救人的职责，明显不适合该轮的人员落水应急救援的要求。在本次救援过程中，船长、驾驶员根本没有履行自己的职责，发挥总指挥、现场指挥的作用，导致对落水儿童的救援处于救援无序、组织无方的状态，这是船方平时不重视对落水人员救援应急演练，不认真组织应急演练的结果。今后，该轮应完善《人员落水施救应变部署》，切实加强相关应急演练工作，避免应急演练成为走过场、搞形式的活动。

（四）落实安全管理制度 增强安全意识

船公司应及时排查安全隐患，落实公司安全管理制度。通过本次事故的典型教育，进一步落实安全管理责任制和提高相关人员的安全意识和安全感；

（五）加强人员管理 明确岗位职责

船公司应加强对船员、客服人员管理，明确岗位职责，提高船员安全意识和处理应急事故的能力，要求当班人员尽职尽责，发现安全隐患及时报告并采取措施减小或避免事故损失。

（六）监护人应履行监护责任 遵守相关安全须知

游客在公共场合游览观光，应自觉切实遵守乘客须知和相关安全提醒，增强安全意识，避开危险地带，监护人应对未成年人进行有效看护，及时制止危险行为。

附件 1

事故调查组成员名单

略