

# 广州“7·4”“粤广州货 0878”船人员落水 事故调查报告

## 一、事故概况及调查情况

### （一）事故概况

2016 年 7 月 4 日约 0634 时，广州番禺 LHSCBLHYSFW 公司经营管理的“粤广州货 0878”船装载 1700 立方米海砂从珠江口白沥岛北面的中交白沥岛砂场驶往澳门途中，航行至大头洲附近水域，水手陈某某失足落水后失踪，构成一般等级水上交通事故。

### （二）事故调查情况

事故发生后，广州沙角海事处成立调查组对事故进行调查，调查组成员见附件。

经调查，事故调查组取得的资料有：①水上交通事故报告书 1 份；②船舶证书 1 份；③船舶安全检查记录 1 份；④船员证书 1 份；⑤当事船员的询问笔录 11 份；⑥船员名单 1 份；⑦广州船舶交管中心雷达录像资料 1 份。

## 二、船舶概况



图示：“粤广州货 0878” 船

(一) 船舶基础数据

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 船籍港       | 广州                      |
| 船舶种类      | 散货船                     |
| 船舶登记号     | 090108000105            |
| 船体材料      | 钢质                      |
| 总吨        | 1582                    |
| 净吨        | 885                     |
| 总长 (m)    | 75                      |
| 型宽 (m)    | 16.5                    |
| 型深 (m)    | 4.2                     |
| 主机功率 (Kw) | 868                     |
| 建成日期      | 2008.7.4                |
| 建造船厂      | 广州南沙兴华造船有限公司            |
| 船舶所有人     | 广州番禺 LHSCBLHYSFW 公司、叶某某 |
| 船舶经营人     | 广州番禺 LHSCBLHYSFW 公司     |

## （二） 船舶检验情况

“粤广州货 0878”船事故前最近一次船舶检验是在 2015 年 8 月 28 日由中华人民共和国广东海事局在珠海进行的船舶附加检验，签发的《内河船舶适航证书》有效期至 2020 年 7 月 3 日，准予航行内河 A 级航区。

## （三） 船舶安全检查情况

“粤广州货 0878” 船事故前最近一次船旗国监督检查是在 2013 年 6 月 5 日由东莞海事局在东莞石龙实施，检查发现船舶缺陷 6 项，与事故无直接因果联系，之后长时间未进行船舶船旗国安全监督检查。

## （四） 船舶配员和值班情况

“粤广州货 0878” 轮本航次配员 8 名，持证船员 7 名，分别是船长陈某文、大副黄某某、水手黄某传、水手邓某某、水手张某某、大管轮严某某、业务员谭某某和厨工黄某清，按照该轮最低配员要求，缺少轮机长 1 名、机工 1 名。其中：

船长陈某文，男，1983 年 X 月 X 日出生，持有中华人民共和国梧州海事局 2013 年 5 月 7 日签发的内河一类船长证书，证书编号：S45XXXXX0，有效期至 2018 年 5 月 7 日，于 2016 年 6 月 29 日到“粤广州货 0878”船任职船长。

大副黄某某，男，1985 年 X 月 X 日出生，持有中华人民共和国广州海事局 2015 年 3 月 24 日签发的内河一类大副证书，证书编号：S45XXXXX7，有效期至 2020 年 3 月 24 日，于 2015 年 8 月到“粤广州货 0878”船任职大副。

事故航次该船从中交白沥岛砂场驶出后，大副黄某某与失踪水手陈某某一同在驾驶台值班，船舶行驶至大头洲岛附近后水手陈某某离开驾驶台，由其一人在驾驶台值班。

水手陈某某，男，1968 年 X 月 X 日出生，持有中华人民共和国黄石海事局 2013 年 4 月 12 日签发的船员服务簿，服务簿编号:44XXXXX7，于 2014 年 9 月 12 日到“粤广州货 0878”船任职水手。

厨工黄某清，女，身份证号：45XXXXX8，1977 年 X 月 X 日出生，未持有船员适任证书、培训合格证等相关证件，于 2016 年 2 月 24 日到“粤广州货 0878”船任职厨工。

### 三、水域通航环境情况

#### （一） 气象、海况情况

阴天，能见度良好，东南风约 6 级，浪高 1 至 2 米，流速较急，流向西北，涨潮。

#### （二） 通航环境情况



### 图示：事故水域通航环境

事故水域位于大头洲岛附近，属于沿海水域，事故附近水域无其他船舶，通航环境良好。

## 四、基本事实分析

### （一）事故水域气象海况

根据船长陈某文陈述，事故时气象海况为阴天，东南风 6 至 7 级，白头浪，应该是平潮。

根据大副黄某某陈述，事故时气象海况为阴天，能见度良好，东南风约 5 级，白头浪（浪高约 1 至 2 米），涨潮，流速较急，流向西北。

根据中国海洋出版社出版的 2016《潮汐表》第 3 册，2016 年 7 月 4 日 0200 时至 1000 时，桂山岛水域涨潮。

综上所述，本报告认定事故时阴天，能见度良好，东南风约 6 级，浪高 1 至 2 米，流速较急，流向西北，涨潮。

### （二）人员落水时间和地点

根据船长陈某文陈述，人员落水概位为：22°06.248'N，113°42.405'E。经查，“粤广州货 0878”船于 0634 时航行经过该概位，本报告以该位置为人员落水位置。

根据广州交管中心的船舶雷达录像资料，“粤广州货 0878”船驶至人员落水概位时的时间约为 0634 时，本报告以该时间为人员落水时间。

### （三）水手陈某某个人救生及防护用品穿戴情况

根据大副黄某某陈述，水手陈某某落水时未穿着救生

衣。此外，小艇在附近水域搜救时发现水手陈某某所穿的拖鞋在海面漂浮。

综上所述，水手陈某某在舷旁作业时，未按规定穿戴救生衣及防滑鞋。

#### （四）疲劳、药物与酒精的影响

据调查，陈某某事故前身体及精神状况良好，有饮酒习惯，事故前一晚曾有少量饮酒。但至事故时已接近 12 小时，因此，少量饮酒与事故无关。

#### （五）作业位置环境情况

根据水手黄某传陈述，事故时船舶在航，船舶货舱区域甲板受风浪影响，处于潮湿状态。

#### （六）水手陈某某落水前的情况

该船所有船员均称，未目击到水手陈某某落水过程，也不知道其落水前所在位置及作业情况。

2016 年 7 月 4 日 0630 时，厨工黄某清起床准备早餐。约 0634 时，她从船尾生活区走向船舶右舷船尾甲板时发现陈某某在右船艙方向 20 多米远的海面上漂浮挣扎，马上呼叫求援。

根据大副黄某某陈述，“粤广州货 0878”船在右舷货舱甲板靠后位置平时系有一张拖网，拖网一端绑在导缆桩上，一端绑在舱口围扶手上，平时船员通常在船舶航行途中回收拖网捕鱼改善伙食。

7 月 4 日早晨，水手陈某某落水失踪后，经大副检查发

现，右舷甲板的拖网丢失。据大副黄某某推测，陈某某应该是在船舶右舷甲板回收拖网时落水失踪。

综上，推定水手陈某某落水前可能是在船舶右舷甲板中后部回收拖网，并在回收拖网时落水。



图示：“粤广州货 0878” 船人员落水位置示意图

## 五、事故经过

2016 年 7 月 3 日 1600 时，“粤广州货 0878” 船从珠海大桥空载起航，驶往珠江口白沥岛北面中交白沥岛砂场装载海砂。

2000 时，该船驶至中交白沥岛砂场抛锚等待装砂。

7 月 4 日 0230 时，该船靠泊采砂船“粤东莞工 0826” 船装砂。


0530 时，该船装砂完毕，约装载海砂 1700 立方米，船

舶左右舷干舷约 200mm。随即，船长陈某文根据公司指令驾驶船舶离中交白沥岛砂场，驶往澳门，水手陈某明在驾驶台协助了望。

0600 时，该船驶至广州港 12TZ 锚地，大副黄某某和水手陈某某到驾驶台接班。

约 0614 时，水手陈某某离开驾驶台。

约 0634 时，厨工黄某清从船尾生活区走向船舶右舷船尾甲板，看到水手陈某某在右舷船尾约 20 至 30 米远海面上漂浮挣扎，于是大声呼喊：“有人落水了！”。

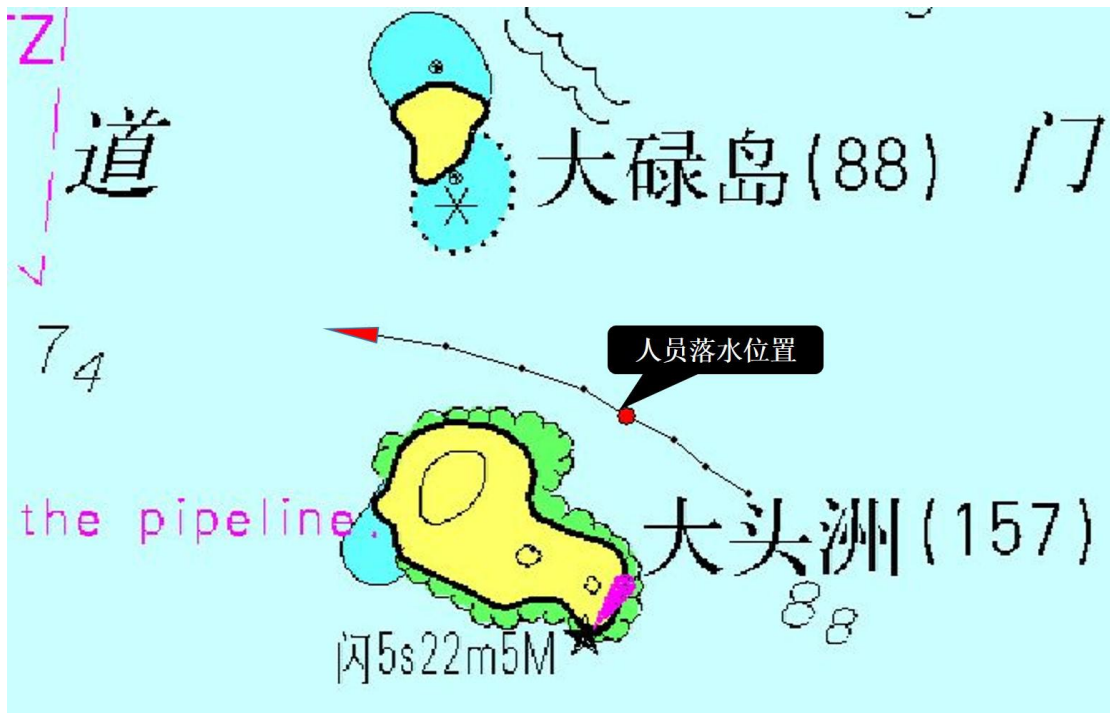

图示：“粤广州货 0878” 船航行经过

## 六、救援情况

大副黄某某听见厨工呼救后，立即停车并赶往驾驶台右侧甲板察看，发现水手陈某某未着救生衣在海面漂浮。此时，船长陈某文也听到呼叫声后，也赶到驾驶台，并按响警铃通

知船员施救。

水手黄某传在船尾将救生圈扔至距落水人员约 10 米远处海面，但由于距离较远，水手陈某某未能游至救生圈处。然后黄某传联同水手邓某某、张某某放下悬挂在船艙的工作艇前往救援，但由于艇艙左舷外板破裂进水，船速较慢。

0645 时，大副黄某某操纵船舶右转调头，同时打开船舶 AIS 进行定位，经船长确认，落水概位：22°06.248'N, 113°42.405'N。

当工作艇和“粤广州货 0878”船相继驶至陈某某漂游位置，陈某某已沉入水中。

约 0730，船舶业务员谭某某电话 12395 向海事部门和船公司报告事故情况。

0830 时，广州海事局海巡船“海巡 0929”与“海巡 09079”相继赶至现场并在附近水域进行搜寻，未能发现落水人员。



图示：“粤广州货 0878”船艙小艇左舷外板破损照片

## 七、事故损失

事故造成“粤广州货 0878”船水手陈某某落水后失踪。

## 八、事故分析

（一）该船在敞开甲板安装拖网渔具，缺少安全保护，存在安全隐患。

该船非渔业工作船舶，没有安装设置从事拖网捕鱼的设施和设备，不适于航行时进行拖网捕鱼作业，但却擅自在敞开甲板安装拖网渔具，从事拖网捕鱼作业。该船舷外没有栏杆或铁栅栏遮隔，又没有采取其它安全措施，船员经常在敞开的甲板收放拖网渔具，缺乏安全保护，存在安全隐患，也没有引起船上其他人员的警惕。

（二）水手陈某某安全意识淡薄。

该船超航区在海上航行，受较大东南风影响，船舶颠簸摇晃，甲板上浪湿滑。作业时，水手陈某某脚穿拖鞋，既没有穿救生衣，也没有其它防护措施，在敞开甲板收拖网渔具，造成落水失踪，陈某某未对当时的工作环境有足够的警惕，安全意识极为淡薄。

（三）船舶超航区航行，水手陈某某未经专业知识培训不胜任。

根据船舶检验规范的要求，海船甲板不能为敞开式，必须安装栏杆，以防船舶航行颠簸摇摆，危及在甲板行走、作业的人员安全。同样，水手必须经过专业培训，掌握相关的专业知识和技能才能在海船任职。该船作为一艘内河船，超

航区在海上航行，船舶遇风浪颠簸摇摆，加上水手陈某某未经专业知识培训，在当时的条件下，不适于在该船敞开甲板上作业。

（五）缺少人员落水救援的演练，未能采取有效应急措施组织救援。

据调查，船舶未做过人员落水的救生演习，仅通过口头进行教育，也未开展实质性的培训工作。发现人员落水后，值班大副不是第一时间操纵船舶调头前往施救，而是停车等待；船长赶到驾驶台，也不是第一时间指挥船舶调头迅速前往施救，而是继续停车等待。及至其他水手放下工作艇，又由于艇漏水而不能快速航行，十多分钟后到达落水者的位置，陈某某已体力不支沉入水中。因此，该船没有按照船员应急部署处置的要求，发现人员落水后迅速驶往落水者的上风处，抛下救生圈，或使用带钩的竹杆勾住落水者的衣服，进行施救，错失救援的黄金时间。

## 九、事故原因与结论

### （一）事故原因

水手陈某某安全意识淡薄，在敞开甲板收拖网渔具是发生事故的主要原因。该船在敞开甲板安装拖网渔具，缺少安全保护；存在安全隐患船舶超航区不适于海上航行，水手陈某某未经专业知识培训不适任是发生事故的次要原因。缺少人员落水救援的培训，未能采取有效应急措施组织救援，是事故发生后水手陈某某得不到有效救助的原因之一。

## （二）事故结论

本次事故为单船责任事故。

# 十、事故调查发现的违法问题

## （一）该船超航区航行

据调查，该船作为一艘航行内河 A 级航区的船舶，本应按照船舶检验证书的要求航行于内河 A 级航区，但却长期超航区（沿海航区）在珠江口航行。

## （二）超载航行

该船事故航次装载海砂约装载海砂 1700 立方米，船舶左右舷干舷约 200mm，小于该船 A 级航区核定干舷 694mm，船舶超载航行。

## （三）配员不足

根据该船最低安全配员证书，该船需要配备 9 名船员，但该船仅配备 7 名持证船员，缺少轮机长、机工各 1 名，船员配北不足。

## （四）持证人员超航区任职

该船配备的 7 名持证船员均持内河船员适任证书，却在沿海航区航行，明显属于超航区航行。

## （五）未开启船舶 AIS 设备

该船航行过程中未开启船舶 AIS 设备，直至发生人员落水事故后才开启 AIS 设备。

# 十一、安全管理建议

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，更好地保

障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）船公司应严格遵守国家法律法规的规定，不得指令船舶超航区航行。

（二）船公司应按照最低安全配员证书的要求，为船舶配齐合格适任的船员。

（三）船公司应督促船员不要超载航行。

（四）该船是运输船舶，不是渔业船舶，不能在敞开甲板安装拖网渔具。

（五）加强船员应急救援培训，切实提高船员安全意识和应急救援反应能力。

（六）定期进行安检。

（七）船舶应按规定开启船舶 AIS 设备。

附件

调查组成员名单

略