

沧州“11·27”“行运999”轮人员落水失踪事故调查报告

一、事故及调查概况

（一）事故概况

2015年11月27日0150时许,安徽芜湖籍干货船“行运999”轮1名船上人员在黄骅港水域38° 22.99' N/118° 04.39' E(概位)处意外落水后失踪,构成一般等级事故。

（二）事故调查情况

接到事故报告后,沧州海事局立即成立了事故调查组,对事故展开调查。

事故调查组通过询问当事船舶船上人员及船舶经营公司代表,现场勘验当事船舶等途径,获得证据清单详见附件1。

二、事故船舶情况

（一）船舶基本情况

船名:行运999 船籍港:芜湖 船检登记号:2009B2301154

总吨:3606 净吨:2019 船舶种类:一般干货船

总长:97.10米 船长92.60米 船宽:15.60米

型深:7.73米 航区:内河 A级 船体材料:钢质

载重吨:7360吨 主机型号:XCW6200ZC

主机功率:698千瓦×2

主机机号:2109H000722/2109H000723

安放龙骨日期：2009年05月06日

建造完工日期：2009年11月30日

船舶制造厂：巢湖市顺风船舶制造有限公司

船舶经营人：芜湖市行运航运有限责任公司

船舶所有人：王燕

（二）相关船舶证书情况

“行运999”轮于2009年12月10日取得《船舶所有权登记证书》，初次登记号码：121209000449；

《内河船舶适航证书》有效期限为2010年01月05日至2010年11月29日，已过期失效；

《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》有效期限皆为2009年12月29日至2012年12月28日，已过期失效。

（三）船舶签证情况

船方提供的《船舶签证簿》显示：该签证簿由芜湖海事局于2010年01月11日核发，至今未曾使用。经查询“船舶动态管理系统”：无该轮的签证记录信息。因此，认定该轮一直未曾办理过船舶进出港签证。

（四）船舶检验情况

船方提供的《内河船舶检验证书簿》显示：安徽省皖江船舶检验局于2010年01月05日在芜湖进行附加检验并签发《内河船舶适航证书》、《内河船舶吨位证书》、《内河船舶载重线证书》、《内河船舶防止油污证书》等证书，之后再无检验记录。因此，

认定该轮在2010年01月05日附加检验之后未进行过船舶检验。

（五）船舶安检情况

船方提供的《船舶安全检查记录簿（内河）》（芜湖海事局2010年01月11日核发）显示：无船舶安全检查记录。经查询“船舶动态管理系统”：无该轮安检记录信息。因此，认定该轮自2010年01月11日之后未曾接受过船舶安全检查。

综上所述，该轮未按照《船舶最低安全配员证书》的规定配备足数的船员；《船舶检验证书》、《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》过期失效；未曾办理过船舶进出港签证；未按期申请船舶检验。

三、船舶营运情况

《船舶营业运输证》显示：2010年01月11日，安徽省港航管理局对船舶经营人的经营资质和上年度经营情况进行审验后签发，有效期至2012年12月28日。该轮经营人为芜湖市行运航运有限公司，核定的经营范围为“长江中下游干线及其支流省际普通货物运输”。

事故发生水域属沿海水域，事故发生时该轮货舱内有少量余砂，且有卸载痕迹。经



调查，该轮自2015年5月进入渤海湾海域从事非法运输，主要在渤海湾沿岸各港口间进行砂石运输，停靠港口不固定。

四、船上人员情况

事发前船上共有5人，分别是范迪祥、盛建、王粉根、王粉

红、王振本。其中，范迪祥为安徽蚌埠五河县人，其余 4 人皆为江苏兴化市人。船上人员没有明确的工作分工，均未经过船员专业培训，未持有有效船员证书。船舶配员不满足《船舶最低安全配员证书》要求。

“行运 999”轮船上人员名单			
姓名	性别	身份证号码	备注
范迪祥	男	320830*****13X	落水失踪
盛建	男	321083*****656	在船
王粉根	女	321281*****666	在船
王粉红	女	321083*****686	在船
王振本	男	321083*****653	在船

五、事故发生时船舶值班情况

经查阅船舶《内河船舶航行日记》，发现该日记一直未记录使用，船上人员不能提供其他记录以证明船舶值班情况。经询问获悉值班情况如下：夜班分两个班次，0000 时之前一个班次，0000 时之后一个班次。盛建与失踪人范迪祥一个班次，两人值班时间为 0000 时到 0060 时。

六、气象情况

通过查阅天津市气象服务中心 2015 年 11 月 26 日、11 月 27 日天气预报及沧州海事局 VTS 值班记录，询问事故船舶当事人，分析得出：

事故发生时，事故水域西北风 5 级左右，浪高 1.5 米左右，能见度良好，气温低于 0℃。

七、现场情况


（一）船名标识情况

事故船舶船体无船名、船籍港等信息，船上救生筏表面有“行运999”标识。



（二）现场勘验情况

根据当事人失踪人员指证落水位置，调查人员对现场进行了勘验，发现现场有薄冰与足迹；主甲板无舷墙或护栏，也未在甲板上设置防滑设施，舱室外壁未装设扶手，亦未发现有其他等效措施以保证人员安全。

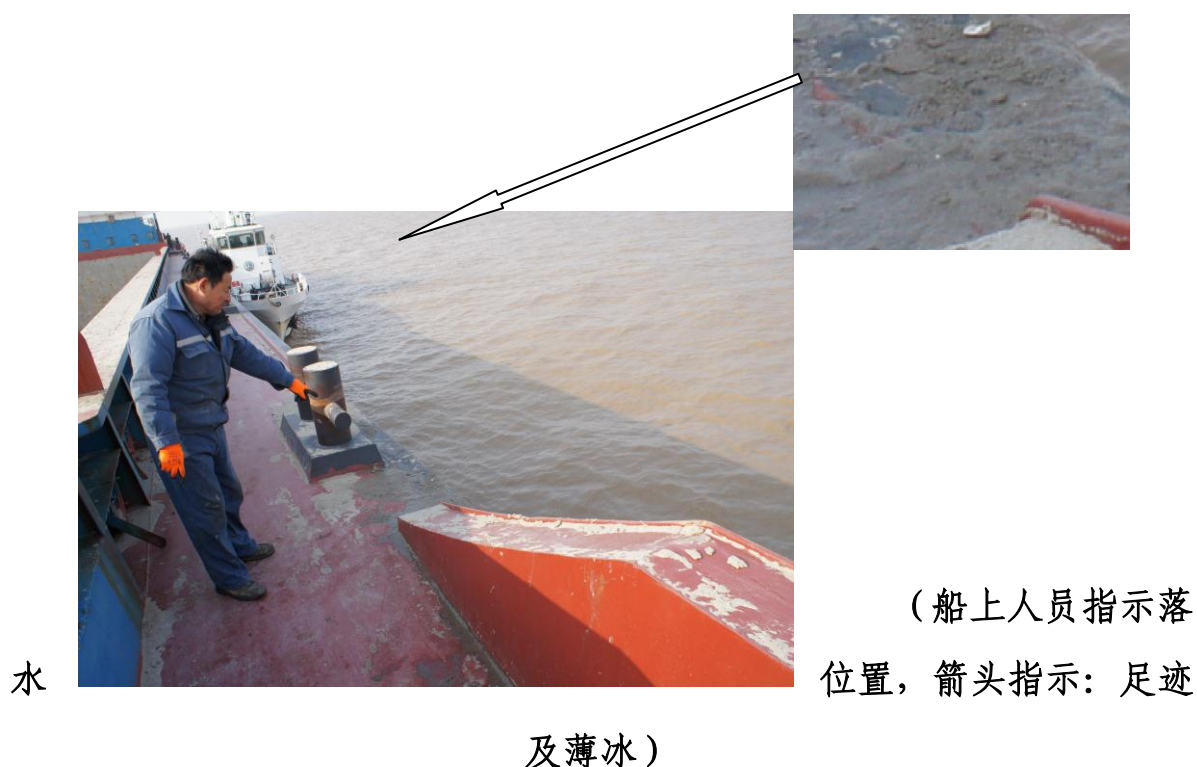

八、人员救助情况

2015年11月27日0225时,沧州市海上搜救中心接到“行运999”轮通过高频报警:在概位($38^{\circ}22.99'N/118^{\circ}04.39'E$)处,船上1人落水,请求救助。沧州市海上搜救中心立即启动应急预案。

0226时,协调“海畅9”轮、“长福668”轮、“汇丰油9”轮、“神华拖1”轮、“海巡04701”等船舶前往现场救援。

0235时,通过甚高频播发航行警告,提醒过往船舶注意搜救落水人员。

0740时,联系黄骅港渔政部门,协调其将人员落水情况通报渔船协助搜寻。

0850时,发布航行警告,通报过往船舶加强瞭望,协助搜寻。

0900时,根据国家海洋局北海预报中心提供的搜救应急漂移预测结果,调整搜寻方案,确定落水概位东偏南扇形水域为重点搜寻水域。

截止到1700时,搜救力量按照搜寻方案进行了连续不间断的搜寻,未发现落水人员。

2015年11月28日,沧州市海上搜救中心组织召开了搜救行动专家评估会议,就搜救行动进行了评估,会议认为当前人员落水失踪水域海水温在 $5-5.8^{\circ}\text{C}$ 之间,依照水温与人体的关系,成年人在当前水温中生存时间约为3小时,落水人员在水中已经超过了36小时,根据国家海上搜救应急预案规定,可终止搜救行动。沧州市海上搜救中心根据专家意见,停止了大规模海上搜救行

动，改为发布航行警告，提示过往商船及渔船继续协助搜寻落水人员。

九、事故经过

根据船上人员询问笔录推断，此次事故的可能经过如下：

2015 年 11 月 26 日 1400 时许，“行运 999”轮空载自天津临港驶出，计划到河北省与山东省交界沿岸附近船厂修船。

1900 时许，“行运 999”轮在事故点 $38^{\circ} 22.99' N/118^{\circ} 04.39' E$ (概位)抛锚，等待船东的进厂修船通知。

27 日 0000 时，船上人员盛建、范迪祥两人接班开始值班。

0100 时，锚泊正常。

0140 时许，范迪祥到船头机房检查发电机的油水情况。

0150 时许，范迪祥走到 1#货舱前左舷缆桩处疑似小解时不慎落水。一同值班的盛建通过驾驶台窗户发现后立即高声呼叫“不好，人掉下去了”，并随同听到呼叫跑上驾驶台的王粉红一同拿着手电筒、救生圈跑向落水位置，使用手电筒向海面上搜寻，此时发现落水人员已经漂离船舶十几米，盛建立即将救生圈抛过去，但由于风浪较大没有成功，船上其他人员立即启动主机、起锚去救助，船舶在附近水域搜寻了约半小时，没有找到落水人员。

0225 时，船上人员盛建通过 VHF 报告沧州市海上搜救中心请求搜救。

十、事故原因分析

结合船上人员的询问笔录、现场勘验情况等综合分析，造成

此次事故的可能原因是：

（一）直接原因

范迪祥没有经过船员基本安全培训，安全意识不强，夜间在露天甲板巡视时未穿着救生衣，未采取防滑等防护措施，疏忽大意导致不慎落水，是此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 船舶因素：事故船舶无舷墙或护栏，甲板未设置防滑设施、舱室外壁未装设扶手，亦无其他等效措施，船体结构低于《钢质内河船舶建造规范》的要求。

2. 环境因素：事故发生时，海上风力 5 级，天气寒冷，加之船舶摇晃，甲板结有薄冰为该起事故的环境因素。

3. 管理因素：事故船舶超航区航行，《船舶检验证书》、《船舶国籍证书》过期失效，未按照《船舶最低安全配员证书》的规定配备足够数量的合格船员；未按规定办理船舶进出港签证，未按规定申请船舶检验。船舶经营人对船舶的日常管理严重缺失，是此次事故的管理因素。

十一、责任认定

本起事故为单方责任事故，“行运 999”轮负事故全部责任。船舶经营人对船舶日常监管严重缺失，应承担违法经营、管理缺失的责任。

十二、安全管理建议

（一）建议船籍港海事管理机构芜湖海事局将事故船舶召回，

并依据相关规定对芜湖市行运航运有限责任公司雇佣无证人员上船工作、未保持船舶证书有效、超过核定航区航行等行为做出严肃处理。

（二）建议安徽省港航管理局依据相关规定，对芜湖市行运航运有限责任公司超越经营范围从事海上运输的行为做出严肃处理。