

莆田“6·4”“格*布”轮人员落水 事故调查报告

一、事故概况

2023年6月4日约2012时，丹东**船务有限公司所属“格*布”轮载运710吨钢板自温州开往莆田，在莆田三江口新浦三千吨码头靠泊期间（概位：25°25'.25N/119°07'.11E），一名装车工人落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，莆田海事局成立事故调查组，对本起事故客观证据和有关的当事人进行调查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

1.船舶资料

船名	格*布	船籍港	丹东
船舶种类	干货船	船舶识别号	CN20198349***
船体材料	钢质	MMSI	413219***
总吨	495	净吨	277
总长	55.8M	型宽	9.6M
型深	3.7M	参考载重吨	860

航区	沿海	主机功率	216.0KW
建造厂家/完工日期	丹东**船业有限公司/ 2019 年 9 月 9 日		
船舶所有人/地址	丹东**船务有限公司/辽宁省丹东市振兴区滨江中路**号		

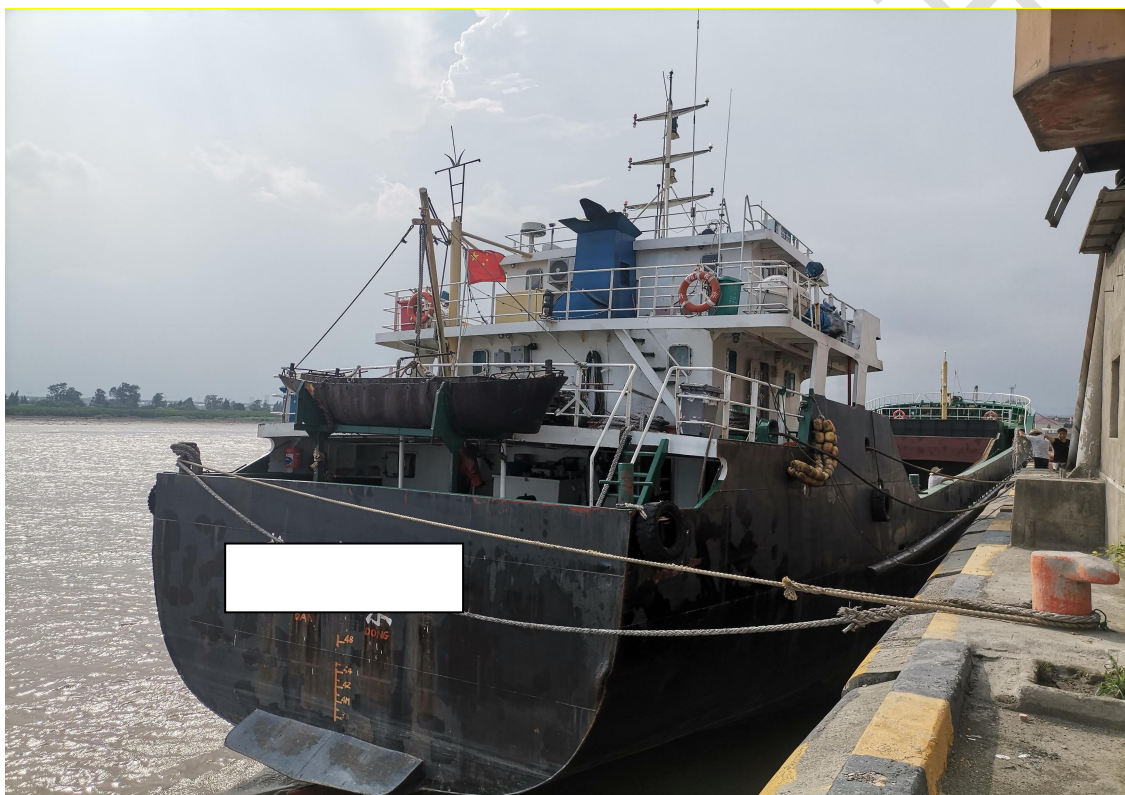


图 1：“格*布”轮照片

2. 船舶持证情况

该轮持有丹东海事局签发的《船舶所有权登记证书》《船舶国籍证书》，持有辽宁省船舶检验局丹东检验处签发的《海上船舶检验证书簿》，最近一次检验（年度检验）于 2022 年 12 月 29 日在温岭港实施。事发时，相关船舶登记、检验证书

均在有效期内。

3. 船舶安全监督检查情况

该轮最近一次船旗国监督检查由漳州海事局于 2023 年 3 月 6 日实施，检查共发现 8 项缺陷，均为“开航前纠正”，所列缺陷与本次事故无直接关联。

（二）人员情况

1. “格*布”轮

该轮本航次在船船员 6 人，船员证书齐全、有效，船舶配员满足该轮《船舶最低安全配员证书》要求。相关人员情况如下：

庄*林，持有北海海事局签发的沿海航区未满 500 总吨船舶的船长适任证书。2023 年 2 月 11 日上船担任船长，事发时在驾驶台船长室休息。

陈*荣，持有北海海事局签发的沿海航区主推进动力装置未满 750 千瓦船舶的大管轮适任证书。2019 年 11 月 7 日开始上船担任大管轮，事发时在房间室休息，事发后第一个到达现场。

2. 落水人员情况

姓名：武*斌，性别：男，安徽省阜阳市颖东区口孜镇*****号，2004 年 10 月 24 日出生，系福州**吊装工程有限公司工作人员。2023 年 6 月 4 日，福州**吊装工程有限公司安排吊装工人武*斌、孔*、吊车司机李*运及一辆吊车去往莆田三江

口新浦三千吨码头为“格*布”轮提供吊装钢板作业。吊装工人武*斌、孔*主要在舱内为钢板吊装挂钩。

（三）环境因素

1. 气象（海况）情况

根据莆田市气象局发布气象信息，2023年6月4日，莆田兴化湾海域天气为东北风3-4级，阴，气温25-29℃。

根据《潮汐表》查得，6月4日三江口潮汐：高潮潮时1112，潮高703cm；低潮潮时0559/1815，潮高200/107cm；6月4日2000时，潮高245cm。事发时正在涨潮。

船员均称事发时天气良好，事发水域风浪较小，处于涨潮时，流速较大。

2. 事故水域通航环境情况

事故水域位于莆田三江口港区新浦三千吨码头前沿水域，处于莆田兴化湾顶西部的木兰溪和涵江汇合口左岸，为木兰溪入海处。莆田三江口港区新浦三千吨码头采用高桩梁板式结构，上部结构采用桩基-现浇横梁-预制纵梁-面板-现浇砼面层组成，码头平台长132米，宽为14米，栈桥长约65米，宽9米，设计年吞吐量50万吨。事故发生时，该码头附近水域无其他船舶航行。



图 2：事故发生概位示意图

(四) 管理因素

1. 丹东**船务有限公司

“格*布”轮登记所有人为丹东**船务有限公司，法人代表为牟*。该公司成立于 2018 年 9 月 15 日，主要从事水路普通货物运输、省际普通货物运输、省内船舶运输、国内船舶代理和国际船舶代理等业务，持有辽宁省交通运输厅签发的《国内船舶管理业务经营许可证》；公司目前自有 20 艘船舶，均为 500 总吨及以下一般干货船。该公司未建立安全管理体系，但参照安全生产标准化管理制度和第四批体系模板，建立有《丹东**船务有限公司安全生产标准化管理制度》《丹东**船务有限公司安全和防污染管理制度》，公司按照上述制度对所属船舶开展安全管理。

本航次“格*布”轮在莆田三江口新浦三千吨码头靠泊时，

该轮未能有效掌握全船人员动态。未按公司管理制度相关规定对在船人员开展安全教育培训；在外来人员在登船前，驾驶员未对其进行人身安全教育。

2. 福建仓储有限公司**

福建**仓储有限公司系三江口新浦三千吨码头所有人和经营人，公司成立于2019年8月22日，是一家以从事装卸搬运和仓储业为主的企业；公司于2022年12月22日取得福建省交通运输厅签发的《中华人民共和国港口经验许可证》，准予从事码头及设施服务，货物装卸、仓储服务。福建**仓储有限公司（甲方）与福建**国际船务代理有限公司（乙方）签订《码头单航次作业合同》，合同约定：“船舶作业期间，甲方安排现场管理人员进行安全的监督与指导”“乙方负责委托福建**集团有限公司提供运输车辆”、“乙方自派人员进场作业，除了必须戴上安全头盔之外，尚需具备意外保险，若发生意外事故，所有赔偿的费用归乙方负责”“委派的吊装公司人员，安全由乙方负责”。

3. 福建国际船务代理有限公司**

公司系“格*布”轮本航次货物运输代理，公司成立于2021年1月25日，经营范围包括国际船舶代理，国内船舶代理，国际货物运输代理，国内货物运输代理，陆路国际货物运输代理，供应链管理服务等。 “格*布”轮本航次在

莆田三江口新浦三千吨码头靠泊卸货由福建**国际船务代理有限公司进行沟通协调。

4. 福建**集团有限公司

公司成立于 2016 年 5 月 13 日，法人代表肖*，经营范围包括道路货物运输，水路货物运输，水路普通货物运输，公共航空运输，建设工程施工等。“格*布”轮本航次运输的钢板货主为中国水电**（**）装备工程有限公司，福建**集团有限公司与该公司签订了书面合同，为对方提供货物抵港后的装卸和陆上运输服务。

福建**集团有限公司与福州**吊装工程有限公司于 2022 年 12 月 28 日签订《吊车吊装服务合同》，服务时间自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，合同约定的服务内容是福州**吊装工程有限公司为福建**集团有限公司所属项目各种机械设备和物资的进出场、安装拆除提供吊装服务。合同同时明确：福州**吊装工程有限公司作业人员进入项目现场后按项目要求，佩戴安全帽，系好安全绳，水（船）作业时穿好救生衣；福州**吊装工程有限公司对吊车及人员的安全管理负全部责任等。

5. 福州**吊装工程有限公司

公司成立于 2011 年 9 月 9 日，法人代表刘*中，经营范围包括吊装工程、建筑工程、土石方土木工程、钢结构工程设计、施工等。目前公司拥有约 70 部左右车辆，主要是吊车，目前主要从事吊车的租赁业务。公司未对所属人员开展定期安全生

产教育和培训，没有开展岗前培训；本次为“格*布”轮提供卸船作业，公司也未对所属人员进行专门的安全生产教育和培训。

（五）现场勘验情况

该轮生活区二层甲板靠船尾部分堆放有木板、可移动搭梯、废弃缆绳、塑料垃圾桶等杂物。现场未发现明显异常痕迹。

现场勘测生活区二层甲板栏杆情况，高度距离甲板 1m，共分为三档，最低一档开口约 230mm，其他两档间隙约 380mm，符合《国内航行船舶法定检验技术规则（2011）》第三篇第二章 3.2 船员保护相关要求。



图 3：“格*布”轮生活区二层甲板情况



图 4：“格*布”轮生活区二层甲板情况

生活区二层甲板左右两舷分别绑有防碰垫，防碰垫是由绳子串起的不规则椭球形泡沫球组成；其中左舷防碰垫自然状态下呈弧形，最低点距离二层甲板高度约 2 米。



图 5：“格*布”轮左舷防碰垫情况

（六）其他调查情况

1. “格*布”轮分别在驾驶台和生活区布置有 CCTV 监控，生活区 CCTV 监控范围为船尾，未覆盖到船尾两舷。调查组通过调取视频监控发现：6 月 4 日 2002 时、2008 时落水人员在生活区二层甲板走动，其后从船舶左舷离开监控范围，其戴有安全帽、未穿救生衣。



图 6、图 7：“格*布”轮船尾 CCTV 监控情况

2. 落水人员身体及精神状况

1.据福州**吊装工程有限公司区域经理金*雷陈述：武*斌性格相对开朗，没有精神疾病，跟工友关系比较融洽。

2.据孔*陈述：事发前，没有发现相关异常，没有发现争吵等情况。

3.据“格*布”轮船长、大管轮陈述：事发前未发现异常情况，没有发生争吵等情况。

三、重要事故因素认证

1.根据大管轮陈*荣陈述：2010 时左右，他刚进房间，就听到有人呼叫“救命、救命”，他立马跑到二层甲板左舷尾部，向舷外伸头看到一名工人挂在船舷的碰垫上；2012 时，人员掉落入水。

2.根据福州**吊装工程有限公司工人孔*陈述：当日 2010 时，他在码头边休息，听到武*斌喊“救命、救命”，随后立刻听到有船员喊救人，他立即往船上跑，到现场后看到武*斌抱着船尾碰垫，随后人员掉落入水。

3.“格*布”轮船尾 CCTV 监控显示，6 日 2011 时起，“格*布”轮船尾有多名人员跑动，并拿有救生圈、绳子等物品。

综上，调查组综合认定：武*斌落水时间为 2023 年 6 月 4 日 2012 时，落水位置为“格*布”轮生活区二层甲板左舷。事发时，“格*布”轮停靠在莆田三江口新浦三千吨码头，船位

25°25'.25N/119°07'.11E。

四、事故经过

根据“格*布”轮提交的事故报告书、船员询问笔录、现场勘验和 CCTV 监控记录等，综合分析事故经过如下：

2023 年 5 月 28 日，“格*布”轮装载 860 吨钢材，自江苏南京开航，下一港浙江温州。

6 月 1 日 1700 时-1810 时，该轮在温州七里港靠泊，并在该港卸载 150 吨钢材，其后开航驶往莆田三江口。

6 月 4 日 1050 时，该轮右舷靠好莆田三江口新浦三千吨码头；靠好码头后，船长回房间休息。根据该轮值班安排：05-11 由船长庄*林、大管轮陈*荣、水手徐*标负责，11-17 由大副梁*方、三副周*富、水手江*梅负责。

4 日约 1100 时，吊装工人孔*、武*斌登轮，船舶开始卸货作业，两人戴有安全帽、未穿救生衣。

约 1900 时，因钢板运送车辆未到场，停止卸货。

约 1930 时，孔*离开货舱到码头吊车处更换对讲机电池，之后，留在吊车旁与吊车司机李*运及物流公司工作人员聊天。孔*离开时，武*斌仍在货舱内。

2002 时，武*斌在生活区二层甲板尾部走动，戴有安全帽、未穿救生衣。其后从船舶左舷离开监控范围。

2008 时，武*斌再次在生活区二层甲板尾部走动，其后从船舶左舷离开监控范围。

2010 时，大管轮陈*荣刚进房间，听到有人呼叫“救命、救命”，他立马跑到二层甲板左舷尾部，向舷外伸头看到一名工人挂在左舷舷外碰垫上，其立即呼叫“水手们，有人落水了，赶紧上来帮忙”；三副周*富和水手徐*标听到呼叫后，立即到达现场，陈*荣安排周*富拿绳子救人。在码头上的孔*与吊车司机及物流公司工作人员等 3 人听到呼喊后立即赶往现场。

2011 时，周*富拿着绳子到达现场。吊车司机李*运到现场看到武*斌在“格*布”轮船尾左舷舷外，双手抱着船尾碰垫，悬挂在碰垫下方，其伸手去拉，无法够到。孔*到达现场，多名人员在现场拿有救生圈、绳子开展救援。

2012 时，武*斌坠落入水。武*斌落水后，在水中挣扎，受潮流影响，快速向船首方向移动，孔*等人员在船上往船首方向追，孔*向海里扔了救生圈，扔的位置偏前方，落水人员没有抓住救生圈；随后落水人员消失在视野中。

五、应急处置和搜救情况

莆田市海上搜救中心于 6 月 4 日 2103 时接报警：涵江区新浦三千吨码头有 1 名码头工人落水。接报后，莆田市海上搜救中心采取以下措施：一是与码头工人进一步了解情况，其同事武*斌在码头作业中不慎落水；二是协调莆田市涵江区政府及三江口镇政府派遣力量前往搜救；三是协调莆田市海洋与渔业局

派遣力量前往搜救；四是协调莆田三江口海事处派遣“海巡 08529”前往现场搜救。

4-8 日，“海巡 08529”、海警“14031”艇、海警“14013”艇等公务船艇在事发水域附近搜寻。

9 日 0930 时，终止大规模海上搜救行动，转为海上常态化搜寻。

6 月 30 日，在木兰溪入海口上游，白塘镇镇前村沿岸水域，发现落水人员尸体。

7 月 24 日，在涵江区三江口镇政府协调下，事故相关责任方达成赔偿协议。

六、事故损失情况

本次事故造成“格*布”轮 1 名吊装公司在船装车工人落水死亡。

七、事故原因分析

由于本起事故当事人已死亡，且事故发生时无目击证人，CCTV 监控未拍摄到人员悬挂舷外碰垫过程，调查组未能获得导致事故发生的直接证据，因此，事故直接原因不详。

调查组根据现有证据材料分析，可以排除事故发生在作业期间，可以排除事故由船舶摇晃导致。

八、责任认定

鉴于证据信息不足、原因不明，本起事故为不能作出责任判定的事故。

九、调查发现的其他问题

（一）“格*布”轮

“格*布”轮未加强对外来人员的管理，未在外来人员在登船前，由驾驶员对其进行人身安全的教育，不符合《丹东**船务有限公司标准化管理制度》第九章相关规定。

在港内时，该轮值班驾驶员未有效掌握全船人员动态，违反《中华人民共和国海船船员值班规则》第九十三条。

“格*布”轮未定期对在船人员开展安全教育培训，不符合《丹东**船务有限公司标准化管理制度》《丹东**船务有限公司安全和防污染管理制度》相关要求。

（二）福州**吊装工程有限公司

该公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度、未对所属人员开展定期安全生产教育和培训，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条规定。

（三）福建**仓储有限公司

该公司未对福建**国际船务代理有限公司安全生产条件进行有效核查，并未对安全措施落实情况进行有效监督，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定。公司安全管理存在薄弱环节，未对进场的车辆和人员开展基本安全培训，未督促临水作业人员穿好救生衣，违反公司安全生产规章制度相关要求。

（四）福建**国际船务代理有限公司

该公司虽具备装卸搬运资质，但实际没有相关设施设备和相关制度，也无法提供书面证据证明公司已将相关安全责任委托至相关责任方，最终《码头单航次作业合同》约定的安全措施未有效落实，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》关于安全生产责任落实相关条款规定。

十、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

1.建议丹东**船务有限公司认真吸取经验教训，严格落实航运公司安全与防污染主体责任，强化对所属船舶落实公司各项安全管理要求检查力度，强化所属船舶船员安全知识和技能培训，增强船员安全意识，规范船员及在船人员作业行为。

2.福州**吊装工程有限公司要深刻吸取事故教训，依法履行安全生产主体责任，健全完善公司安全管理规章制度和操作规程；加强安全培训教育，提高工作人员对安全风险辨识能力和应急处置能力，熟悉掌握在船工作安全技术特性，确保从业人员具备所需要的安全知识和操作技能。

3.福建**仓储有限公司要切实落实安全生产主体责任，落实公司经营和管理制度，强化对承包单位安全生产条件或者相应资质核查，做好安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；同时，要做好外来车辆和人员管控，督促落实各项安全措施。

4.建议福建**国际船务代理有限公司认真吸取事故教训，

在不具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件时，不得从事相关生产经营活动、不得与生产经营单位以签订协议的方式承包超安全生产条件的业务。

（二）处理建议

1.建议莆田海事局对“格*布”轮在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为做进一步调查处理。

2.建议莆田海事局对福建**仓储有限公司在本起事故中经调查发现存在的涉嫌违反有关法律法规的行为移交所在福建省湄洲湾港口发展中心做进一步调查处理。

3.建议莆田海事局对福州**吊装工程有限公司、福建**国际船务代理有限公司在本起事故中经调查发现存在的涉嫌违反安全生产有关法律法规的行为移交所在地应急管理部门做进一步调查处理。