

中山“11·26”“粤东莞货 0162”船人员 意外落水事故调查报告

一、事故简况

（一）事故简况

2016 年 11 月 26 日约 0255 时，在横门东水道 8 号标附近水域，“粤东莞货 0162”船上人员何某德在该船起锚移泊过程中意外落水失踪，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

中山海事局于 11 月 27 日成立事故调查组，依法对该事故进行调查，通过对相关证人进行询问，调取该船视频监控、船舶证书、船员证书等资料，勘查事故现场等途径，获得以下主要证据材料：

1. 询问笔录 5 份；2. 现场勘察记录 2 份；3. “粤东莞货 0162”船舶证书资料复印件 1 套；4. “粤东莞货 0162”船相关船员证书资料复印件 1 套；5. “粤东莞货 0162”船所属船公司资料 1 套；6. 何某德失踪报警回执复印件 1 份；7. “粤东莞货 0162”船事发时段 AIS 位置信息 1 份；8. 相关照片若干。

二、事故船舶、船员及公司概况

(一) “粤东莞货 0162” 船船舶基本情况

船名	粤东莞货 0162
船籍港	东莞
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总吨	1906
净吨	1067
船长（米）	76.93
船宽（米）	16.5
型深（米）	4.2
空载吃水（米）	1.021
满载吃水（米）	3.39
航区	内河 A 级
主机功率	746KW
船舶登记号	201405100496
建造船厂	东莞市东盛船舶修造有限公司
安放龙骨日期	2014 年 04 月 22 日
建造完工日期	2014 年 08 月 13 日
船舶所有人	东莞市航凯运输有限公司
船舶经营人	东莞市航凯运输有限公司
适航证书有效期	2020 年 08 月 12 日
船舶国籍证书有效期	2019 年 09 月 21 日



图 1：“粤东莞货 0162” 船

（二）“粤东莞货 0162” 船船员情况

该船最低配员证书要求配员 8 人，分别为：内河一类船长 1 名、内河一类大副 1 名，内河一类轮机长 1 名，内河一类三管轮 1 名、水手 3 名，机工 1 名。本航次实际在船人员 13 人。根据《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》相关要求，该船本航次船员配备缺内河一类三管轮 1 名，但由于该船事发时处于锚泊状态，发生人员落水事故时，船舶准备起锚作业，该船配员不足的违法行为与本次事故的发生无直接因果关系。

船长：林某无，男，54 岁，一类船长，内河船员适任证书编号：S442527XXXXXXXXXXXX，证书有效期至 2017 年 4 月

17 日；服务簿注册号码为 442527XXXXXXXXXXXX，2015 年 10 月 15 日起在“粤东莞货 0162”船上开始任职船长。

大副：麦某昌，男，54 岁，一类船长，内河船员适任证书编号：S440126XXXXXXXXXXXX，证书有效期至 2021 年 2 月 19 日；服务簿注册号码为：44012619620226XXXX，2015 年 3 月 13 日起在“粤东莞货 0162”船上开始任职大副。

轮机长：黎某南，男，60 岁，一类轮机长，内河船员适任证书编号：S442527XXXXXXXXXXXX，证书有效期至 2021 年 5 月 17 日；服务簿注册号码为：442527XXXXXXXXXXXX，2016 年 7 月 11 日起在“粤东莞货 0162”船上开始任职轮机长。

水手：何某德，男，36 岁，身份证号：452423XXXXXXXXXXXX，服务簿注册号码：452423XXXXXXXXXXXX，2016 年 10 月 27 日起在“粤东莞货 0162”船上开始任职水手。

水手：郑某雄，男，39 岁，身份证号：452523XXXXXXXXXXXX，服务簿注册码：452523XXXXXXXXXXXX。2016 年 11 月 20 日起在“粤东莞货 0162”船上开始任职水手。

机工：彭某海，男，49 岁，身份证号：440921XXXXXXXXXXXX，服务簿注册号码：440921XXXXXXXXXXXX，2014 年 10 月 3 日起在“粤东莞货 0162”船上开始任职机工。

水手：钟某涛，男，24 岁，身份证号：441322XXXXXXXXXXXX；服务簿注册号码：441322XXXXXXXXXXXX，2015 年 3 月 12 日起在“粤东莞货 0162”船上开始任职水手。

水手：王某飞，男，43 岁，身份证号：441702XXXXXXXXXXXXX
；服务簿注册号码为：441702XXXXXXXXXXXXX，2015 年 6 月 10 日起在
“粤东莞货 0162”船上开始任职水手兼业务员。

杂工：刘某，男，48 岁，身份证号：441702XXXXXXXXXXXXX；
之前有服务簿，后来过期未办理，属于无证人员，在“粤东
莞货 0162”船上从事杂工和水手工作。

（三）“粤东莞货 0162”船所属公司概况

“粤东莞货 0162”船舶所有人为东莞市航凯运输有限
公司，船舶经营人为东莞市航凯运输有限公司；公司经营范
围：水上货物运输；该公司注册地址：广东省东莞市麻涌镇
大步村椰林公寓 1102 室；法人代表：莫启科；注册资金：人
民币捌拾捌万元。该公司自营运船舶 10 艘，无委托经营船舶，
“粤东莞货 0162”船属于该公司自营船舶。该公司制定有安
全生产责任制度、安全生产规章制度、安全操作规程及生产
安全事故应急救援预案。

（四）“粤东莞货 0162”船检验情况

“粤东莞货 0162”船于 2014 年 8 月 13 日建造完工，最近
一次检验由广东省船舶检验局东莞分局于 2016 年 8 月 8 日
在东莞完成，船舶适航证书有效期至 2020 年 08 月 12 日。

（五）船舶安全检查情况

“粤东莞货 0162”船最近一次安检是在 2016 年 10 月 29
日由东莞海事局进行安全检查，共发现一般缺陷 6 项，无重

大安全缺陷，此次安检缺陷与本次事故发生无直接因果关系。

（六）船舶装载情况

“粤东莞货 0162”船于 11 月 25 日约 1800 时从东莞空载始发驶往中山，11 月 25 日约 2350 时到达横门东 8 号标水域并抛锚，等待安排装货，事发时空载，拟起锚移泊前去装货。

三、事发水域天气、海况及通航环境情况

（一）气象水文（海况）情况

据“粤东莞货 0162”船上人员王某飞、麦某昌以及刘某陈述：事发时北风、风力 1-2 级、退潮，水流向下，流速很快，事发时处于夜间天色较暗，气温较低。

另据中山市气象台 11 月 26 日天气预报，事发当天微风，有中雨到小雨，气温最低 11℃，最高 16℃。

综上得出，事发时北风、风力 1-2 级、退潮，水流向下，流速很快，事发时处于夜间天色较暗，气温较低。

（二）事发水域通航环境情况

事发水域位于横门东水道，主航道宽约为 300 米，西北至东南走向，属于出海航道，事发航段为弯曲航段，按照《内河船舶法定检验技术规则》的航区级别划分，属于内河 A 级航区。

根据 AIS 记录显示，事发当时，无其他船舶经过该水域。



图 2:事发水域示意图

四、事故损害情况

本次事故中“粤东莞货 0162”船上人员何某德意外落水失踪，截止目前，失踪者何某德仍未找到。按照《水上交通事故统计办法》，构成水上交通一般等级事故。

五、事故基本事实分析及认定

（一）事发时间

根据“粤东莞货 0162”船上人员的叙述，事发时间在 11 月 26 日 0230-0300 之间，由于各个船员叙述的时间有差异，而水手王某飞在接到公司电话时，是有明确时间的，再者，王某飞在事发前一直在驾驶台，其叙述的时间较为准确，以下均按照王某飞叙述的时间为准。

11月26日约0225时，王某飞接到公司电话通知准备去装货，约0240时，王某飞在驾驶台启动电铃召集船上相关人员起锚，随后，该船辅机启动，船上甲板照明灯光开启；约0255时，钟某涛、刘某、何某德、郑某雄、彭某海等人陆续到甲板准备起锚作业，此后约2分钟，王某飞在对讲机中听到郑某雄喊道：“有人落水了”。

综上所述，推断事故发生的时间为11月26日约0257时。

（二）人员落水位置

据郑某雄讲述，其在听到电铃后，其从餐厅右舷门口出去经驾驶台下的走廊走至左舷去准备工作，另外三人（何树某德与刘某、钟某涛）在餐厅左舷出去准备起锚、带缆，王某飞和麦某昌在驾驶室，船长在餐厅，彭某海在船尾。当郑某雄走到机舱左舷门口时，听到有人从水上喊了两声“救命”呼叫，呼叫声即是何某德的声音，郑某雄在船尾左舷边伸头向水上看去，看到船边有一黑影，于是大喊有人落水，并立即到走道上取下一救生圈，等其回到船边，发现黑影已漂过船尾，于是其将救生圈抛向船尾黑影。由此判断，失踪者何某德是在左舷落入水中。

调查人员对“粤东莞货0162”船进行现场勘查时，发现从餐厅左舷出口出来前往船首时，在尾甲板与主甲板连接处有一下降台阶。船尾甲板有舷墙，因此不可能从船尾左舷处跌

落入水。所以，何某德跌落水的位置在左舷甲板上。

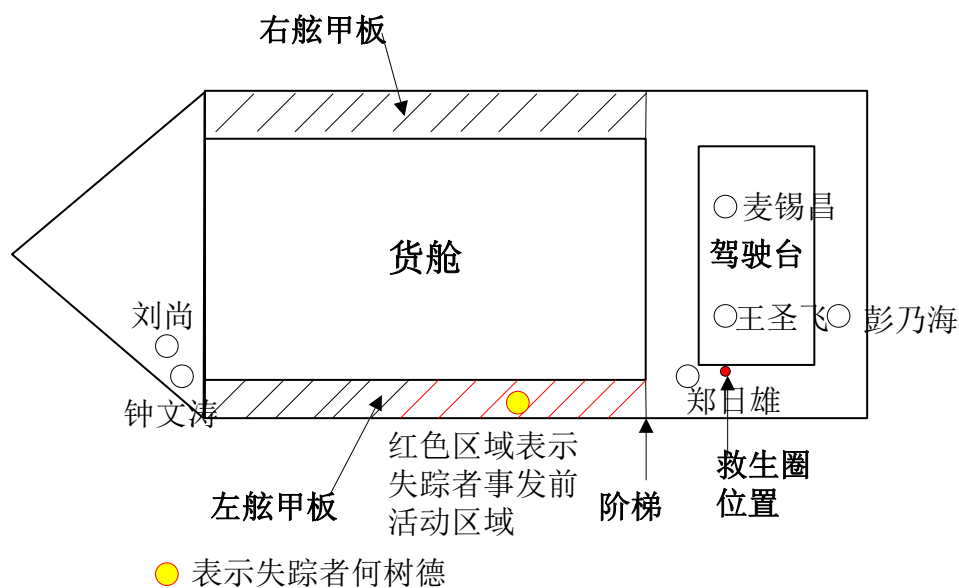


图 3:船上作业人员分布示意图

驾驶室的王某飞称看到船首左舷的刘某和钟某涛，而未看到何某德，因为从船中到船尾甲板这段因为舱口围板的遮挡看不到。由此可以判断何某德是从左舷甲板船中至台阶这段跌落水中的。



图 4:王某飞从驾驶台角度看左舷甲板



图 5：“粤东莞货 0162” 船尾左舷甲板走廊情况

调查人员在现场勘察时还发现，该船的左右舷甲板是开敞甲板，未设置栏杆或舷墙，在舱口围板上设置有防滑扶手；

该船的左舷甲板铺涂有沥青。从船尾甲板经台阶下到左舷甲板后，甲板上有 3-5 米距离的范围内残留有上一航次卸货的沙子。

综上所述，何某德是在左舷甲板台阶至左舷甲板船中这段位置跌落水中。

（三）落水人员未穿着救生衣

据郑某雄、钟某涛、刘某等人讲述，他们三人各自穿着救生衣后开始走向甲板准备干活，但均未看到何某德是否穿着救生衣。何某德落水后，较短时间内沉入水中失踪，也未在其落水位置附近发现救生衣，由此推断何某德未穿着救生衣。

六、事故经过

根据询问笔录及相关证据分析，认定事故的经过如下：

2016 年 11 月 25 日晚约 1800 时，“粤东莞货 0162”船空载由东莞始发驶往中山，船长林某无和水手王某飞在驾驶室当班，轮机长黎某男在机舱值班，中途，大副麦某昌接替船长林某无当班，其他人在休息。据事发时段船上人员讲述，何某德事发前休息情况正常，事发当晚也没有饮酒和服用药品，身体情况和精神状况正常。

11 月 25 日约 2350 时，该船到达中山横门东 8 号标附近水域并抛锚等候装货，抛锚时刘某参与，其他人在休息。

11 月 26 日约 0225 时，船上水手兼业务员王某飞接到

公司电话，通知可以前去装货。

约 0240 时，王某飞在驾驶台启动电铃召集船上相关人员准备起锚。随后，该船辅机启动，船上甲板照明灯光开启。

约 0255 时，钟某涛、刘某、何某德、郑某雄、彭某海等人陆续到甲板开始准备作业。钟某涛与刘某两人先行经左舷甲板行至船首，而何某德随后经左舷甲板走向船首时，在左舷甲板台阶至左舷甲板船中位置跌落水中，何某德入水后呼喊救命，此时郑某雄恰好经货舱与生活区走廊行至机舱左舷门口，听到呼喊后，跑到船尾左舷边，探身观察到船边有一黑影，并判断是何某德落水了，于是大喊有人落水，并立即到走道上取下一救生圈，等其回到船边，发现黑影已漂过船尾，于是其将救生圈抛向船尾黑影。刘某听到郑某雄的喊声后，在对讲机中重复 2-3 次呼喊有人落水，并与钟某涛一起从船艏返回船尾。驾驶室中的王某飞在对讲机中听到后随即从驾驶室左舷走出，下到船尾左舷甲板，其他人此时开始走到船边来，船长从餐厅中走出来，下令放交通艇下水救人，约 1 分钟后，郑某雄和彭某海上到交通艇带着手电筒去搜救，快艇开出约 200 米左右，发现救生圈和一顶草帽，但并未发现失踪者何某德，在附近搜寻了 5-6 分钟后，交通艇又返回到船边来搜寻，仍未发现失踪者，在周围搜寻约 1 个小时后，郑某雄和彭某海返回大船上，彭某海打电话向“12395”报警。报警后，王某飞与船长林某无又登上交通艇在附近水域

搜寻半小时未果。

七、事故救助

发现何某德失踪后，“粤东莞货 0162”船随即组织人员在船舶附近水域进行搜寻；搜寻一个多小时无果后，开始向“12395”报警，同时，“粤东莞货 0162”船继续组织人员在附近水面寻找。11月26日0347时，中山市水上搜救分中心接到报告，0354时港口海事处立即派出执法人员和船艇到现场水域开展搜救工作。从11月26日起，加大搜寻力量，中山海事局值班室通过VHF高频滚动播放广播，发出航行信息，提醒过往船舶寻找疑似物，组织了附近的渔船参与搜寻，未果；截止12月5日，未寻找到失踪者，搜救行动于12月5日1200时结束。整个搜救行动持续10天，共出动执法船艇11艘次和执法人员50人次。

八、事故调查结论

（一）根据现有证据材料，可排除以下可能：

1.他杀。本次事故船舶所有人已向公安机关报案失踪，公安出具报警回执，未列入刑事案件。

2.自杀。何某德事发前休息情况正常，事发当晚也没有饮酒和服用药品，身体情况和精神状况正常，因此排除自杀的可能。

3.事发时夜间光线较暗，甲板开启有照明灯光，气温较低，北风1-2级，正值退潮，水流向下流速很急，事发时该

水域无其他船舶航经，船舶未出现晃动情况，何某德因船舶晃动而失足落水的可能性较小。

（二）可能的原因分析

由于事故中的失踪者尚未找到，根据船员询问笔录及现场勘察等相关证据资料，经分析得出的事故可能原因如下：

1.根据现场勘察，左舷甲板自船尾甲板下主甲板台阶起在 3-5 米距离的范围内残留有上一航次卸货的沙子。该船的左右舷甲板是开敞甲板，未设置栏杆或舷墙。

2.何某德经过左舷甲板前往船艏途中，会踩到甲板上残留的沙子。

由此推断，何某德是在船舶准备起锚移泊时，自船尾生活区通过左舷甲板前往船艏途中，行走时踩到甲板上的沙子后失去重心，身体滑出甲板面跌落水中。

九、安全管理建议

为了使当事船舶吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障水上人命和财产安全，针对调查发现事故可能原因，提出如下安全管理建议：

（一）建议“粤东莞货 0162”船船舶所有人及经营人加强船员安全法规和水上应急处置技能培训，提高船员的安全意识和水上生存技能，当突发事件发生时，能积极自救，为外部救援赢得时间。

（二）建议“粤东莞货 0162”船船舶所有人及经营人加

强船员值班培训教育，特别对《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》的培训和学习，严格要求船员在航行和作业期间，舱面人员临水作业时，应规范着装，穿着救生衣，以防发生意外。

（三）建议“粤东莞货 0162”船在装卸作业前后要及时清理货舱周围及甲板等处的残留货物，以免留下可能的安全隐患导致人员出现滑到而引起的工伤事故的发生。