

案件编号	MAIR010006201905
编制单位	崇明海事局
编制单位地址	上海市海桐路 517 号
联系方式	021-59611222
传真	021-69612379
报告编制时间	2019 年 5 月 24 日

上海 码头水域 “03.26” “耀达 0168” 轮 船上人员落水死亡事故调查报告

“03.26” 事故调查组

目 录

一、事故简况.....	1
二、搜救情况.....	1
三、调查情况.....	1
（一）当事船舶情况	1
1. 船舶登记基本资料	1
2. 船舶登记、检验、检查情况	3
（二）船上人员情况	4
1. 船上人员基本情况	4
2. 失踪人员基本情况	5
（三）船公司管理情况	5
1. 船舶所有人和经营人	5
2. 船舶实际所有人	6
（四）环境因素调查	6
1. 气象水文（海况）情况	6
2. 事故水域通航环境情况	6
（五）事故经过	7
四、事故原因分析	9
（一）事故原因分析基础	9
（二）事故原因分析	10
（三）事故结论	10
五、事故责任人处理建议及安全管理建议	11
（一）事故责任人处理建议	11
（二）事故通报	11
（三）安全管理建议	11
1. 对在船人员的安全建议	11
2. 对船舶公司的安全管理建议	12

一、事故简况

2019年3月26日0840时左右，安徽省怀远县LX航运有限公司所属“耀达0168”轮在上海长兴电厂码头进行煤炭卸载作业期间，一名船上人员落水后溺水死亡（概位：31°22.661'N121°41.332'E）。

二、搜救情况

2019年3月26日09：00时，崇明海事局水上安全指挥中心接电话报告后，立即组织搜救行动，指派“海巡01086”轮赶往现场搜寻失踪人员，协调附近渔船协助搜寻落水者。09:20时左右，渔船通过网具滚捞发现落水者，渔民将落水者施救上岸并开展现场急救。约09:26时，120急救车赶到现场，经检查落水人员已无生命体征。

三、事故调查情况

2019年3月26日，中华人民共和国崇明海事局立案并成立“3.26”事故调查组开展事故调查工作。调查人员通过调取“耀达0168”轮航行轨迹，收集当事船舶相关资料复印件，当日事故水域气象海况资料，对当事船员调查询问，现场勘察等途径，共获得：

1) AIS轨迹1份；2) 询问笔录3份；3) 现场勘查报告1份；3) 船舶有关证书复印件5份；4) 船员证书复印件2份，5) 气象潮汐资料2份；6) 现场照片10份。

（一）当事船舶情况。

1 . 船舶登记基本资料。

船名	耀达 0168		船籍港	蚌埠	
船舶登记号	280614000265		识别号	CN20036241761	
船长	58.50 米	船宽	11.46 米	型深	5.25 米
总吨位	1117	净吨位	625	总载货量	1890
空载吃水	0.800 米		满载吃水	4. 600 米	
船舶类型	干货船		航区	内河 A 级	
甲板室位置	后置		货舱数量	1	
主机型号	6160A-17×2 台		额定功率	404 千瓦	
船舶建造厂	江苏高淳县爱桃船舶修造厂				
完工日期	2004-06-02		船体材料	钢质	
救生圈	带救生浮索 2 件		救生衣	YB 背心式 12 件	
船舶所有人	怀远县 LX 航运有限公司				
船舶经营人	怀远县 LX 航运有限公司				

表一：船舶登记基本资料表



图1：“耀达0168”轮侧面照片

2. 船舶登记、检验、检查情况。

1) 船舶登记情况。

“耀达0168”轮船舶法定证书齐全且都在有效。其中，

《船舶国籍证书》2014 年05 月09 日由安徽省蚌埠市地方海事局颁发，有效期至2019年05月08日止，初次登记号码：605602646。

《船舶最低安全配员证书》2018 年07 月09 日由安徽省蚌埠市地方海事局颁发，有效期至2019年05月08日止，船舶识别号：CN20036241761。

《船舶适航证书》：2018 年06 月05日，由安徽省船舶检验局（蚌埠）颁发，有效期至2019年06月17日止，检验编号：201421032352。

2) 船舶检验情况。

检验完成日期	检验种类	检验地点	检验单位
2019-04-22	中间检验	如皋	安徽省蚌埠市地方海事局
2018-05-27	临时检验	蚌埠	安徽省蚌埠市地方海事局
2017-10-23	年度检验	南通	安徽省船舶检验局
2017-06-07	临时检验	泰州	安徽省蚌埠市地方海事局
2016-06-06	年度检验	上海	安徽省船舶检验局
2015-06-08	换证检验	上海	安徽省蚌埠市地方海事局

表二：船舶登记基本资料表

3) 船舶检查情况。

2018年06月20日，在上海港中小型船舶专项整治检查中，共查获船上救生圈无船名船籍港标识，缺两只带救生浮索救生圈、缺两个倾斜仪、船长不熟悉AIS操作等缺陷6项。

2018年12月20日、2019年01月15日，2次在江苏如皋港由如皋海事处进行现场监督检查，没有涉及影响适航性的缺陷。

(二) 船上人员情况。

1 . 船上人员基本情况。

事故航次，“耀达 0168”轮船上共有 4 人，其中 3 人持有有效的船员适任证书，1 名在船人员无船员证书，缺少持有有效船员证书的船员 1 名，不满足《船舶最低安全配员证书》核定的配员要求。

2 . 主要船员适任情况。

李某某，男，1969 年 10 月出生，持有安徽省地方海事局淮河船员管理中心于 2016 年 5 月 16 日签发的一类船长适任证书，有效期至 2021 年 5 月 16 日止。李某某自 1989 年起先后在“皖怀远货 1368”轮、“中耀 58”轮等船上做过船员，2011 年起开始任职船长职务，2014 年 4 月到“耀达 0168”轮任职船长。

燕某，女，1974 年 11 月出生，为李某某妻子，持有安徽省地方海事局淮河船员管理中心于 2016 年 5 月 16 日签

发的一类轮机长适任证书,有效期至2021年05月16日止。
2014年4月到“耀达0168”轮履轮机长职务。

肖某,男,1981年10月21日出生,为李某某连襟,持有安徽省地方海事局淮河船员管理中心于2017年01月20日签发的一类船长适任证书,有效期至2022年01月20日止。2018年7月到“耀达0168”轮履二副职务。

3. 落水人员基本情况。

赵某某,男,1999年10月28日出生,身份证号3403211999**289249,家庭住址:安徽省怀远县包集镇三岔路村。赵某某身高约1.80米,体型微胖(200斤左右),身体健康,除抽烟外,无其他不良嗜好,如,喝酒、赌博等。

2017年2月,赵某某与李某某女儿结婚,并育有一子(9个月)。

2019年2月28日,赵某某由于没有找到合适工作,就在长兴电厂码头上“耀达0168”轮,因没有船员证书,在船上做水手工作。双方未签订劳动合同,也没有购买人身伤亡保险。赵某某上船后,船上人员没有发现其有异常情况,如家庭经济困难、夫妻闹矛盾等情况。

(三) 船公司管理情况。

“耀达0168”轮船船登记所有人、经营人为怀远县LX航运有限公司,实际所有人为李某某。

1. 船舶所有人和经营人。

怀远县LX航运有限公司(营业执照统一社会信用代码为

91340321093168055R) 于2014年03月12日成立，注册资本800万元人民币，法人代表董飞翔，公司主要经营长江中下游干线及支流省际普通货物运输。

公司每年收取船舶挂靠管理费，为挂靠船舶办理船舶年检、换证；不负责挂靠船舶的经营管理及船上人员安全管理。

2．船舶实际所有人。

“耀达0168”轮实际所有人为李某某，身份证号码为340321*****396。2014年4月，李某某从原船舶所有人处购买“耀达0168”轮后与怀远县LX航运有限公司签署《船舶挂靠协议》，将“耀达0168”轮继续挂在怀远县LX航运有限公司。

(四) 环境因素调查。

1．气象水文 (海况) 情况。

据2019年3月25日1700时至3月26日1700时上海海洋环境预报：阴转多云，黄浦江西南风3-4级，吴淞至长江口西南风4级阵风5级，浪高0.5至1米。

据船上人员陈述，事发时段落潮水，江面风平浪静、能见度小于500米。

2．通航环境情况。

事发地点位于长兴电厂码头前沿水域，海图水深约5-7米不等，是船舶离靠长兴电厂码头装卸煤炭的水域。事故时，“耀达0168”轮船艏向下游方向，左舷系靠码头，在其外侧(右舷) 并靠一艘满载煤炭的“徐州货0019”轮。

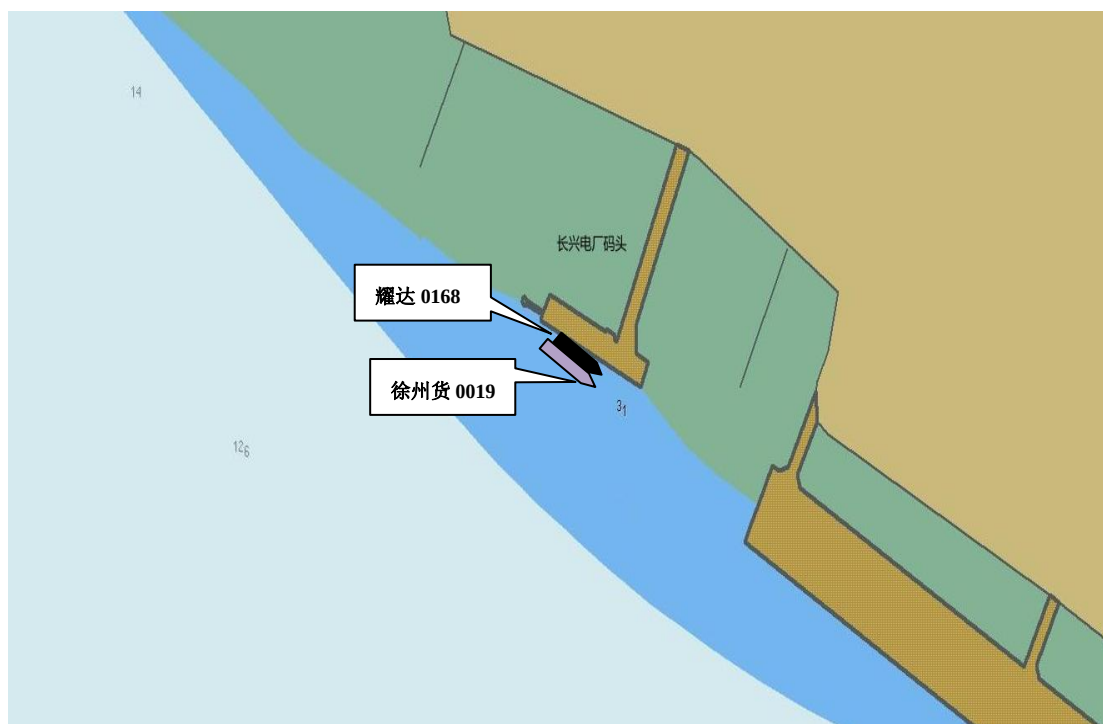


图2：事故水域图

（五）事情经过。

本事故经过是根据“耀达0168”轮AIS轨迹回放，结合调查笔录、现场勘查报告等证据材料得出。

2019年3月20日2354时，“耀达0168”轮从江苏如皋装载煤炭1890吨开航，目的港为上海长兴电厂码头。

“耀达0168”轮装载煤炭1890吨后，所载煤炭呈货舱前后2端略低于货舱中间的积载，煤炭高出舱口围1-1.5米不等。开航前，船上用单层尼龙编织网封盖货舱，用尼龙绑扎带对舱口横向（每1.2米）通过舱口围两侧固定钩绑扎加固封盖的单层尼龙编织网。

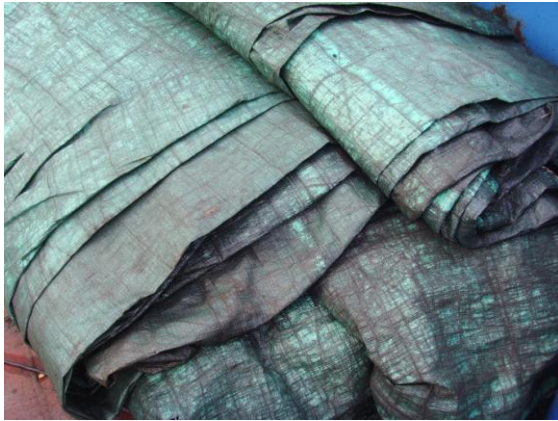


图3：封舱尼龙编织网



图4：封舱尼龙绑扎带

3月21日约1620时，“耀达0168”轮左舷侧靠泊上海长兴电厂码头。船长李某某在与码头调度沟通，确认需检修码头吊机，近几日无法卸载，便于3月22日早上离船返回安徽老家。

3月24日约1400时，码头吊机从货舱后部（驾驶室一侧）开始卸载。约1700时，卸载煤炭约300吨。考虑到晚上开始有大雨，船上对部分拉开的单层尼龙编织网又进行了覆盖，但没有用尼龙绑扎带绑扎加固。



图5 “耀达0168”轮货舱情况

3月26日约0730时，肖某离船到长兴凤凰镇去吃早饭并买菜。

约0830时，燕某接到码头通知，准备继续卸载煤炭，即通知赵某某一起去掀开封盖货舱的单层尼龙编织网。

约0835时，燕某戴着安全帽（未穿着救生衣）从生活室右舷门走向右舷甲板，赵某某（未穿着救生衣）从生活室左舷门走向左舷甲板。2人边聊天边从货舱后部向前拉掀覆盖在货舱上的单层尼龙编织网。

约0840时，燕某在货舱后部单层尼龙编织网向船首侧掀移1米左右后，就拉掀不动单层尼龙编织网了。燕某叫赵某某一起拉，未得到赵某某回应，燕某从右舷甲板爬上货舱煤堆上，没有看到赵某某。燕某立即从右舷甲板跑到左舷甲板，在左舷赵某某原来站立的地方看到江面有异样水花，但不见赵某某人影。

约0850时，燕某在船上搜寻赵某某无果后，电话告诉在安徽的船长李某某“女婿落江了……”。随后又请码头吊机人员打110电话报警。

约09:20时左右，无船名的小渔船通过网具滚捞发现落水者赵某某，将其施救上岸并进行急救。

09:26时左右，120救护车赶到现场，经检查赵某某已无生命体征。

四、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

1 .事故水域在长江上海段水域 ,事故船舶为中国籍船舶 ,适用中华人民共和国相关法律法规。

2 . 本事故原因分析是根据“耀达0168”轮部分AIS记录数据回放、当事船员询问笔录 , 结合现场勘查结果 , 经综合分析得出的可能事故原因。

(二) 事故原因分析

1 . 赵某某未持有船员证书也未接受船上相关安全培训 , 无法有效识别船上工作环境及自己所处位置的潜在危险 , 未穿着救生衣及系带安全绳或安全带 , 从事存在安全风险的作业环境中。

2 . 所有船上人员未意识到甲板作业的的潜在危险 ; 燕某未及时制止赵某某的不安全行为 , 也未督促赵某某穿戴必要的救生设备或采取其他足以保障安全的措施。

3 .船公司和船舶均未充分认识到在船人员存在的安全风险 , 未开展在船人员安全培训 , 也未制定船上相关应急程序。

(三) 事故结论。

虽然 , 从发现赵某某落水失踪后的一个小时内就打捞到落水者赵某某 , 也经过公安部门鉴定为溺水死亡 , 但赵某某的落水过程无任何目击者。

根据调查取得的证据 , 无法查明赵某某落水的真正原因 , 推断其可能的原因是在船舶停靠码头作业过程中发生意外落水所致。

五、事故责任人处理建议及安全管理建议

(一) 事故责任人处理建议。

“耀达 0168”轮船船经营者怀远县 LX 航运有限公司未有效履行经营管理责任，未按规定要求配备合格数量船员，并保证船舶处于适航状态，违反了《国内水路运输管理条例》第十八条之规定，依据《国内水路运输管理条例》第三十八条，建议予以行政处罚。

(二) 事故通报。

1. 将“耀达 0168”轮人员落江事故，书面通报该轮船籍港所在地的海事管理部门。

2. “耀达 0168”轮经营人未有效履行管理职责，将相关情况通报公司注册地水路运输管理部门并抄送其上级管理单位。

(三) 安全管理建议。

安全不是一句空话，而是需要每一位船员的行动；安全不是一句口号，而是有法可依、有章可循的制约。每一位船员都有责任从我做起，从身边事做起，安全才有保证。

1. 对在船人员的安全建议。

1) 时刻警惕，当在甲板上工作时，尤其是在恶劣天气条件下，所有人员都要尽量远离危险区域是非常重要的；

2) 在甲板进行工作时，应时刻穿着救生衣或携带其他救生装备；

3) 在船人员应当自觉遵守安全规章制度和各项操作技能，提高安全生产意识和自我保护意识，时刻保持安全的警觉性，避免随意性和盲目性；

4) 在船人员应当自觉接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

2. 对船舶公司的安全建议。

1) 船公司要严格履行安全生产法定责任，建立健全安全管理和监督机制，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。

2) 船公司应组织开展船上人员安全培训及安全风险评估，提高船上人员的安全意识、安全技能、应急处置和管控安全风险的能力。