

清远“12·4”“粤广宁货 2118”船 人员意外落水事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2016 年 12 月 4 日约 2030 时，“粤广宁货 2118”船上人员李某群在该船通过清远市飞来峡水利枢纽船闸的过程中意外落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

清远海事局于 2016 年 12 月 5 日成立事故调查组，依法对该事故进行调查，通过对相关证人进行询问，调取该船视频监控、船舶证书、船员证书等资料，勘查事故现场等途径，获得以下主要证据材料：

1. 询问笔录 7 份；2. 现场勘验记录 2 份；3. “粤广宁货 2118”船舶证书资料复印件 1 套；4. “粤广宁货 2118”船相关船员证书资料复印件 1 套；5. “李某群《居民死亡医学证明（推断）书》复印件 1 份；6. “粤广宁货 2118”船在船闸内的监控视频 2 段；7. 相关照片若干。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶概况



图 1：“粤广宁货 2118” 船

- 1、船舶种类：散货船
- 2、船体材料：钢质 船籍港：肇庆 航区：内河 A 级
- 3、总吨：229 净吨：135 A 级参考载货量：352 吨
- 4、总长：39.65 米 船宽：7.80 米 型深：2.36 米
- 5、满载吃水：1.82 米
- 6、主机种类：内燃机 总功率：140 千瓦
- 7、建造完工日期：2004 年 7 月 13 日 改建日期：无
- 8、建造厂：广宁县水运公司船机修造厂
- 9、船舶所有人：刘某新；广宁县宁港运输有限公司
- 10、船舶经营人：广宁县宁港运输有限公司
- 11、内河船舶适航证书有效期至 2017 年 02 月 12 日

12、船舶国籍证书有效期至 2018 年 11 月 14 日

（二）船员情况

该船最低安全配员证书要求配员 2 人，分别为：内河三类驾驶员 1 名、机工 1 名，船上事发时两人分别为：

船长：包某煌，男，55 岁，三类船长，内河船员适任证书编号：44022819611223XXXX，航线签注含北江思贤窖以上航线，有效期至 2021 年 10 月 25 日；

机工：李某群，女，53 岁，三类轮机长，内河船员适任证书编号：44022819630113XXXX，有效期至 2021 年 10 月 25 日。

（三）“粤广宁货 2118” 船所属情况

“粤广宁货 2118” 船船舶登记经营人为广宁县宁港运输有限公司，经营范围：货物运输（珠江水系内河省际及广东省内河普通货船运输。“粤广宁货 2118” 船登记所有人为刘某新、广宁县宁港运输有限公司，但是该船已于 2011 年 10 月由包某煌向刘某新购买，因为未付清购船款，未办理船舶所有权变更登记，船舶继续挂靠广宁县宁港运输有限公司经营管理。

（四）“粤广宁货 2118” 船检验情况

“粤广宁货 2118” 船于 2004 年 7 月 13 日建造完工，最近一次检验由广东省船舶检验局肇庆分局于 2016 年 11 月 28 日在肇庆港完成，船舶适航证书有效期至 2017 年 02 月 12 日。

（五）船舶安全检查情况

“粤广宁货 2118” 船最近一次安检是在 2016 年 10 月 9 日

由清远海事局进行安全检查，共发现缺陷 6 项，无严重缺陷，与本次人员落水事故的发生无直接因果关系。

（六）船舶装载情况

“粤广宁货 2118” 船于 2016 年 11 月 30 日约 1000 时装载 200 吨废铁从佛山顺德开出，船中吃水 1.6 米，船中干舷 0.76 米，于 12 月 4 日 1100 时到达飞来峡水利枢纽下游候闸，当日，该船在进入飞来峡水利枢纽船闸过程中发生事故。

三、事发水域天气、水文情况

据与“粤广宁货 2118” 船一起入船闸的其他船舶和船闸工作人员的叙述及清远气象台的天气预报情况得出：事发时天气晴朗，能见度良好，风力 1-2 级，气温 17-24℃，船闸闸室内水流基本处于静止状态。

四、事故救助

“粤广宁货 2118” 船长在察觉李某群落水后，随即进车操舵摆开船艏，自行在右侧甲板人员落水处将落水者李某群拉上主甲板，并拨打 120 急救电话求救；约 2100 时拨打 110 报警，约 2130 时派出所警察、英德海事处现场执法人员到达现场进行救助。120 医护人员到达后确认李某群已经死亡。

12 月 5 日 0930 时，“粤广宁货 2118” 船长包某煌拨打 12395 确认报警，称其船上船员李某群在飞来峡水利枢纽船闸内因失足落水死亡。

五、事故损害情况

本次事故中“粤广宁货 2118”船上人员李某群死亡，未造成直接经济损失。

六、事故基本事实分析及认定

（一）事发时间

飞来峡水利枢纽船闸闸室内安装了视频监控系统，在闸室的上下游装有监控摄像头，但是闸室上游的视频摄像头所拍摄角度只限于拍摄到闸室上游人字门以下约 10 米的距离。据事后调取相关视频资料发现，视频监控系统显示的时间有误差，滞后于北京时间约 2 分钟。本报告以下所述的经船闸闸室视频监控系统调查取证获取的事发时间均为修正后的北京时间。

据飞来峡水利枢纽船闸闸室监控视频显示，12 月 4 日约 2030 时，视频监控中发现“粤广宁货 2118”的船头缓慢向前移动靠近船闸上游“人字门”，未见到船首作业人员，随后船舶右舷前部甲板摆放的缆绳向船尾拉动，随后船舶向右岸闸室壁一侧摆动，然后就基本静止不动了。

据“粤广宁货 2118”船船长包某煌叙述，其听到李某群呼叫“救命”后立即转右舵进车摆尾，随后停车再到主甲板人员落水处将李某群拉上了主甲板，然后拨打求救电话，拨打求救电话的时间为 12 月 4 日 2035 时。

综上所述，约 2030 时船舶首部到达闸室上游闸门附近，船首摆放的缆绳向船尾移动，随后船舶向系泊的闸室壁另外一侧摆动，可以推断事故发生时间为 2016 年 12 月 4 日约 2030 时。

（二）人员落水位置

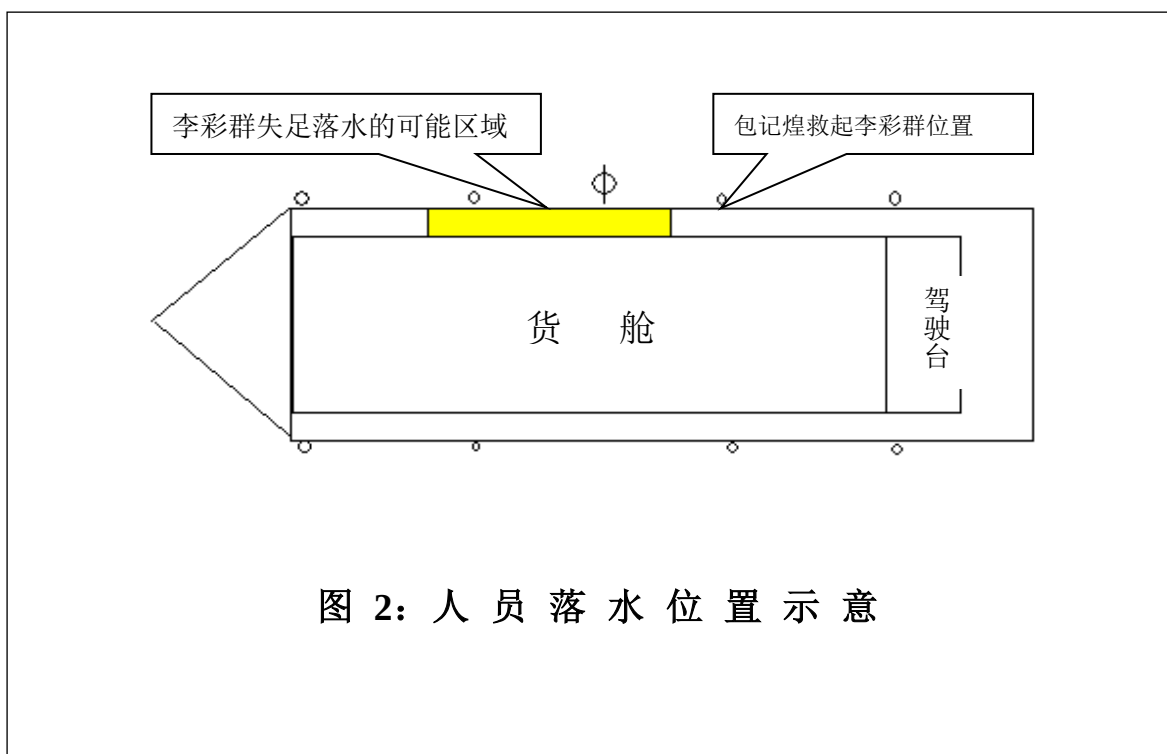


图 2：人员落水位置示意

根据“粤广宁货 2118”船船长包某煌叙述，事发时李某群在船头右舷准备系泊，未穿着救生衣未戴安全帽，包某煌在驾驶台驾驶船舶，其未看到李某群何时落水，但是其听到呼救声后立即用车摆开船尾随后到主甲板救人，在驾驶室前约 7 米右舷防撞轮胎处将抓住轮胎的李某群拉上主甲板；从船闸内的监控视频发现在事发时船舶右舷甲板的缆绳向船尾拉动，随后静止。因此可以判断落水者李某群是在船舶右舷自船头往船尾走时落水的，落水位置推断在右舷船中附近位置（见图 2：人员落水位置示意图所示）。

七、事故经过

根据船闸闸室视频监控系统的摄录内容、相关人员的询问笔录及相关证据分析，推断事故的经过如下：

“粤广宁货 2118”船载运 200 吨废铁块由佛山顺德始发，驶往韶关乌石装卸点。2016 年 12 月 4 日约 2025 时，该船进入飞来峡水利枢纽船闸上航，计划以右舷一侧系泊船闸左岸闸室壁，船长包某煌在驾驶室操纵船舶调整船位，机工李某群在船首准备带缆系泊，约 2028 时李某群在带好船首第一条缆绳后往船尾走动的过程中受到船舶右舷前部甲板摆放的缆绳的牵绊后摔倒从右舷跌落入水，而后其抓住船舶右舷的防撞轮胎呼救，由于此时船舶继续向船闸左岸闸室壁靠拢，李某群随后受到了船舶右舷船体和船闸闸壁的挤压，约 2030 时船长包某煌听到李某群的呼救后采取进车右舵摆尾的操作，停车后随即到主甲板进行施救，并将落水者李某群拉上主甲板，但李某群因头部被船体和闸室壁严重挤压造成不治而亡。

八、事故调查结论

根据船员询问笔录及相关证据资料，经分析得出事故可能原因。

1、经公安机关调查，本次事故为非刑事案件，排除他杀的可能性。

2、因该船船员为两夫妻，据事发时驾驶员包某煌叙述，李某群身体情况正常，事发前休息良好，事发时也没有饮酒和服用药品，本报告认为可排除李某群无自杀可能。

3、事发时天气晴好，能见度良好，风力 1-2 级，船闸闸室内水流较为平缓，船舶系泊闸室壁时未出现晃动情况，李某群落水不是因船舶晃动造成的。

4、根据船闸闸室视频监控系统摄录内容及当时船上人员的叙述综合分析判断得出，在船舶进入船闸内进行系泊作业时，李某群在自船艏往船尾行走过程中，被右舷甲板的缆绳牵绊失去平衡自船舶右舷落水，随后被挤压在船舶右舷船体和船闸闸室壁之间，因挤压导致死亡。

综上所述，李某群在船舶进入船闸进行系泊作业时，自船艏往船尾行走过程中，被右舷甲板的缆绳牵绊失去平衡，自船舶右舷落水，随后被船舶右舷船体和船闸闸室壁挤压而致死。

九、安全管理建议

为了使当事人吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障水上人命和财产安全，针对调查发现事故原因，提出如下安全管理建议：

（一）建议“粤广宁货 2118”船舶所有人及经营人加强船员过船闸时系泊安全知识和相关技能的培训，提高船员的安全意识和水上生存技能，防止意外发生，减少人员伤亡损失。

（二）建议“粤广宁货 2118”船舶所有人及经营人加强船上作业人员的安全防范，要求甲板作业人员作业时穿着救生衣，佩戴安全帽，消除作业中不良习惯做法，保障甲板作业人员安全。