

佛山“9·21”“桂南 5058”船

船员失踪事件调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 9 月 21 日约 0515 时，“桂南 5058”从贵港载运 1170 吨水泥计划开往中山途中，在航经西江干流高明大桥下游水域之后船长发现该船驾驶员钟某洋失踪。该船随后掉头往回航行搜寻至高明中央粮库码头对开水域仍未发现落水者，并于 21 日 0810 时拨打 12395 向佛山海事局指挥中心报告，0830 时佛山海事局指挥中心转警到高明海事处，高明海事处立即出动执法人员及“海巡 09207”对事发水域及上游进行搜寻未果。截止至 2015 年 12 月 31 日，驾驶员钟某洋仍然处于失踪状态。

（二）事故调查情况

“桂南 5058”驾驶员钟某洋失踪事故发生后，佛山海事局成立事故调查组对该事故进行调查，调查组具体成员名单见附件。

事故调查组通过对相关证人进行询问，调取该船船舶、船员证书等资料，勘查事故现场等途径，共获得以下主要证据：

1) 询问笔录 6 份；2) 现场照片若干；3) 船舶相关证书、文书资料 28 份；船员证书资料 20 份；5) 内河交通事故报告书 1 份；6)

“桂南 5058”AIS 轨迹资料 1 份；其他有关证明材料若干份。

船长李某强于 9 月 21 日 1055 时通过电话向佛山市高明区 110 指挥中心报案，公安机关出具了有关报警回执和报警内容的证明。截止至本调查报告正式出具日，报案人未接到公安机关未就该起事件的立案情况和后续调查情况的反馈。

二、事故船舶、船员概况

（一）船舶概况



图 1 “桂南 5058” 船，2015 年 9 月 21 日在事发水域拍摄



图 2 “桂南 5058” 船驾驶台及船员休息床位情况，2015 年 9 月
21 日拍摄



图 3 “桂南 5058” 船尾楼梯情况，2015 年 9 月 21 日拍摄



图 4 “桂南 5058” 船尾走廊情况，2015 年 9 月 21 日拍摄



图 5 桂南 5058 船尾部右舷通道情况，2015 年 9 月 22 日拍摄

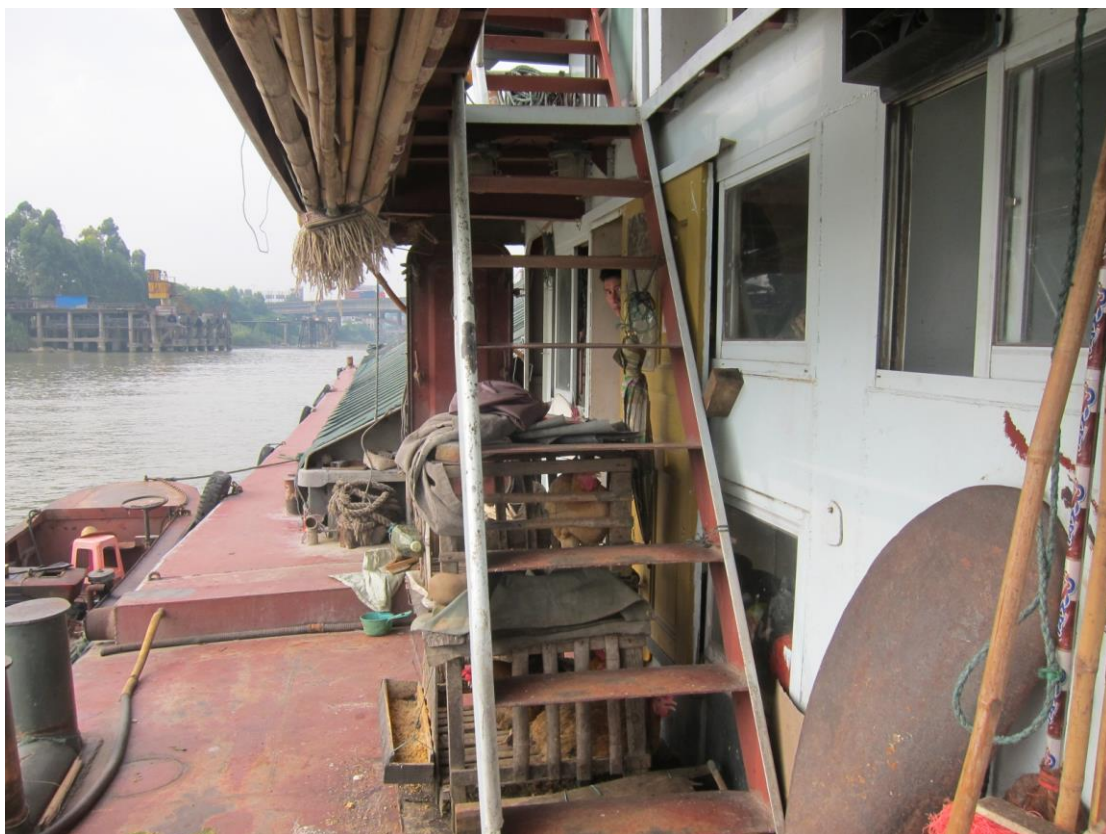


图 6 桂南 5058 船尾部左舷通道情况，2015 年 9 月 22 日拍摄



图 7 桂南 5058 船尾部，2015 年 9 月 21 日拍摄



图 8 桂南 5058 船尾后部洗手间详情，2015 年 9 月 21 日拍摄



图 9 桂南 5058 船尾侧面洗手间，2015 年 9 月 21 日拍摄



图 10 “桂南 5058” 船钟某洋床位情况，2015 年 9 月 21 日拍摄



图 11 “桂南 5058” 一楼餐厅情况，2015 年 9 月 21 日拍摄



图 12 “桂南 5058” 船驾驶台视野情况，2015 年 9 月 21 日拍摄

1.船舶基本情况

船名	桂南 5058
船舶种类	多用途船
船舶材料	钢制
船舶经营人	广西贵港市桂南船务有限责任公司
船舶所有人	李星健
制成日期	2009 年 11 月 17 日
适航证书有效期	2015 年 11 月 16 日
总吨	599
功率（千瓦）	280
总长（米）	49.68
型宽（米）	10.80

型深（米）	3.45
参考载货（吨）	1170

通过对船舶进行现场勘查，该船艙部主甲板层未设置防护栏，二层、三层均有设置防护栏；两个洗手间均有一定高度的门槛；艙部走廊保持通畅，艙部右舷走廊中部设置一个高约 20cm 的方形排烟筒，生活区主甲板左舷通道有存放扫把、鸡笼等物品。

2.船舶检验情况

“桂南 5058”船最近一次检验由广西壮族自治区贵港船检局于 2014 年 12 月 03 日在贵港对该船进行检验。该船适航证书有效期至 2015 年 11 月 16 日止，经查该船船舶检验有关证书齐全有效。

3.船舶安检情况

“桂南 5058”船最近一次船舶安全检查由贵港海事局于 2014 年 7 月 30 日开展，存在 5 项缺陷。经查，该 5 项缺陷与人员失踪事故无因果关系。

4.船舶签证情况

“桂南 5058”于 2015 年 9 月 18 日在贵港海事局办理贵港到中山的出港签证，该船在贵港海事局办理船舶出港签证时填写航次船舶签证申请单的船舶实际配员情况填写的是船长李某强、二副钟某洋、轮机长阮某南、水手麦某芋、机工李某明共 5 人。

5.载货情况

根据船舶签证信息以及货物载运清单记录，本航次“桂南 5058”载运水泥 1170 吨。

（二）船员配备和值班情况

1.船舶最低安全配员证书配员要求

船舶种类	多用途船		自动化程度	驾机合一	
级别/职务	证书	人数	级别/职务	证书	人数
船长	二类	1	轮机员	二类	1
驾驶员	二类	1	机工		1
水手		2			
特殊要求或条件	1.连续航行作业时间不超过 10 小时的，可减免驾驶员 1 人；2.不载运集装箱时可减免水手 1 人。				

2.有关持证船员情况

本航次桂南 5058 船从贵港开往中山，本航次该船在船船员共 5 名，均持有相关船员证书，具体情况如下：

李某强，男，1979 年 07 月 04 日出生，持有贵港海事局 2014 年 12 月 02 日签发的一类船长内河船舶船员适任证书，证书编号：S4525021979XXXX8959，有效期至 2019 年 12 月 02 日。本航次在“桂南 5058”船担任船长职务。

钟某洋，男，1974 年 01 月 21 日出生，持有贵港海事局 2012 年 04 月 09 日签发的二类船长内河船舶船员适任证书，证书编号：S4525021974XXXX8930，有效期至 2017 年 04 月 09 日。本航次在“桂南 5058”船担任驾驶员职务。

阮某南，男，1959 年 03 月 12 日出生，持有贵港海事局 2012 年

07 月 03 日签发的二类轮机长内河船舶船员适任证书，证书编号：S4525251959XXXX0031，有效期至 2017 年 07 月 03 日。本航次在“桂南 5058”船担任轮机员职务。

麦某芋，女，1954 年 07 月 07 日出生，持有贵港海事局 2009 年 08 月 05 日签发的船舶服务簿，本航次在“桂南 5058”船任水手职务。

李某明，男，1955 年 07 月 18 日出生，持有贵港海事局 2009 年 02 月 17 日签发的船员服务簿，本航次在“桂南 5058”船任机工职务。

经核查，船舶配员符合该船《船舶最低安全配员证书》要求。

三、事发水域天气及通航环境情况

（一）天气情况：根据高明区气象局提供气象资料及当时值班人员的陈述等综合判断，事发时间段，天气晴，偏北风，风力 2 级，气温 24-26℃，0500 时至 0700 时能见度为 5.4 公里至 11.4 公里，能见度情况良好。

（二）水文情况：根据水文部门和当时值班人员陈述，事发时段为平潮，缓流。

（三）通航环境情况：事发水域位于西江干流太平沙尾至河清大桥下游加油站河段，该河段水域宽阔，当时在航船舶较少，停泊船舶靠近高明一侧停泊不占用船舶习惯航路，通航环境情况良好。

四、事故救助情况

9 月 21 日约 0515 时，“桂南 5058”船当班驾驶员李某强发现较长时间没有看见钟某洋在船，就自行在船上寻找，寻找未果后叫醒船上其他人员一起对船舶各处进行查找，后掉头往回航行搜寻未

果。于 0810 时左右通过 12395 报佛山海事局指挥中心，佛山海事局于 0830 时立即派出执法人员及“海巡 09207”前往事发水域及上游进行搜寻，未发现失踪人员。之后数日，佛山海事局连续出动海巡船艇搜寻，同时向沿线海事、码头、船舶发出协助搜寻的通知，“桂南 5058”船自行组织人员对事发水域及下游水域进行搜寻，仍未发现失踪人员。

五、失踪人员基本情况

（一）钟某洋身体状况

根据“桂南 5058”船长李某强和技工李某明的询问笔录陈述，钟某洋平时健康状况良好。9 月 20 日 1630 时左右吃下午饭时钟某洋喝了大约 2 两的米酒，李某明平时也有喝该酒，其介绍该酒酒精度约 20 度。

“桂南 5058”轮机员阮某南（与钟某洋在船上一起值班）询问笔录显示，9 月 21 日 00 点交班后，钟某洋和平常下班的时候一样，没有发现任何异常情况。

（二）钟某洋家庭情况

根据 9 月 25 日钟某洋的妻子黄某欢的询问笔录显示，钟某洋家里大约有 2 万多元人民币的外债，其妻子在 9 月 20 日晚还了一部分欠款并发短信通知了钟某洋。

根据 9 月 25 日钟某洋的哥哥钟某成的询问笔录显示，钟某洋家里有欠别人的外债，但是总额不是很大。

根据钟某洋手机短信显示，2015 年 9 月 20 日 1928 时接到

138785444XX（钟某洋妻子手机号码）的短信，短信内容为“刚才钟某阳两公婆来拿钱了，还了 12100 元”。

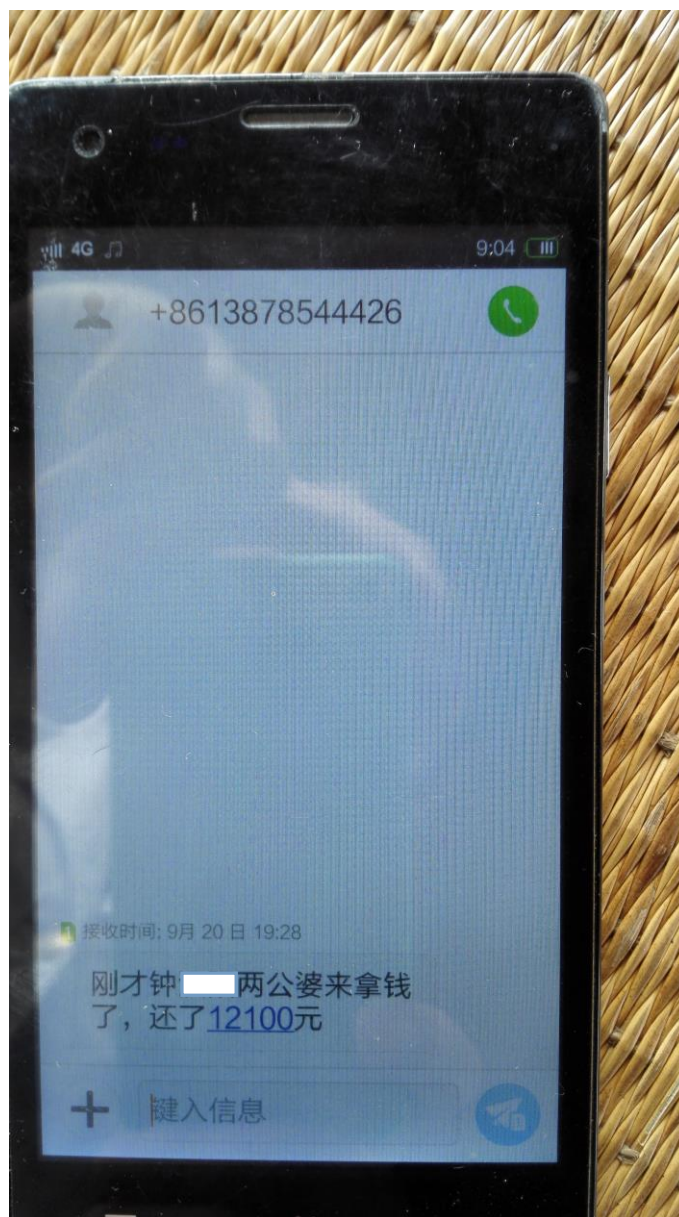


图 13 钟某洋手机短信照片

（三）其他情况

根据对“桂南 5058”船长李某强（钟某洋休息位于驾驶台床位，该时段船长处于值班状态）的询问，其在两个多月的时间内未发现钟某洋平时有夜游的现象，其反映钟某洋平时交班后在船上有看书和玩

手机的习惯。

根据对“桂南 5058”轮机长阮某南询问笔录显示，平时也有见过钟某洋半夜起床吸烟的情况。

根据对“桂南 5058”机工李某明询问笔录显示，钟某洋平时休息时会喝点酒，但开船时不喝酒。

根据对钟某洋哥哥钟某成的询问显示钟某洋会游泳；“桂南 5058 船”船长李某强亦表示钟某洋会游泳，平时经常去打鱼。

从钟某洋床位分布和船上厕所位置分布情况，如果钟某洋需要上洗手间的可能路线应为从驾驶台右侧门，经两段带护栏的楼梯至船尾右侧的洗手间，在全船各处未发现有摔倒的痕迹或血迹等情况。

事后对船舶现场勘查显示，未发现钟某洋的个人物品有缺失情况，船上救生衣、救生圈以及其他设备均未发现存在缺少或丢失情形。

六、事发前后“桂南 5058”船航行情况

通过询问值班船长李某强和查看“桂南 5058”船 AIS 轨迹，“桂南 5058”在高明大桥附近水域被一艘船舶追越后，该船从太平沙尾至河清铁路桥下游加油船之间水域航行过程比较平稳，没有遇到较大的风浪、船舶没有出现较大的摇晃，船舶操纵没有大幅度变向和变速的操作，且根据船长李某强、轮机员阮某南、机工李某明的询问笔录均提到没有发现有浪涌上船的情况。

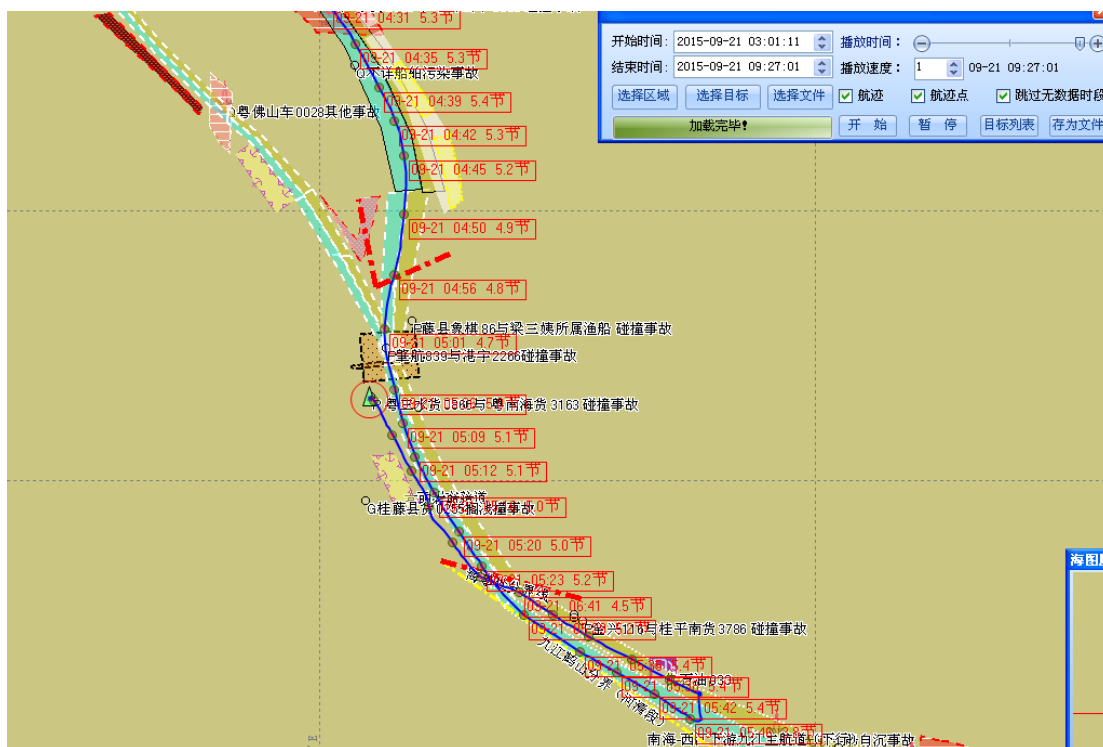


图 14 “桂南 5058” 船事发时间段 AIS 轨迹图

七、事故损失

“桂南 5058” 驾驶员钟某洋失踪。

八、事故经过

根据相关人员的询问笔录、事故报告书和相关文书记录，对“桂南 5058” AIS 轨迹等有关资料分析，认定事故经过如下：

2015 年 9 月 18 日 1600 时，“桂南 5058” 装载 1170 吨水泥由贵港开出，计划沿西江驶往广东中山。

2015 年 9 月 19 日 1700 时至 20 日 0900 时在梧州长洲闸候闸。

9 月 20 日 1700 时左右驾驶员钟某洋和轮机员阮某南开始值班。

9 月 21 日 0000 时左右钟某洋在肇庆峡水域交班，由船长李某强接班。

9 月 21 日 0450 时左右，船舶航行至西江干流太平沙尾下游 200

米左右水域，船长李某强看见钟某洋躺在驾驶台后侧的床上吸烟。

9月21日0508时左右，“桂南5058”船驶过高明大桥约500米，船长李某强回头观察船后的通航情况，发现钟某洋已不在驾驶台并以为其上洗手间。

9月21日0515时左右，船长李某强仍未发现钟某洋返回驾驶台，其觉得有些异常，随后李某强叫水手麦某芋到驾驶台顶替值班，自行下船寻找，未发现钟某洋，即叫醒在驾驶台休息的阮某南、李某明分头在船舶各处进行搜寻。此时“桂南5058”船已经行驶到广珠铁路西江特大桥下游河清水上加油站附近水域。

21日0547时左右，“桂南5058”船掉头返回搜寻钟某洋，没有任何发现。

21日0713时左右，“桂南5058”船搜寻至上游中央粮库码头对开水域，仍旧没有发现钟某洋，该船选择在该水域停泊。

21日0810时左右，“桂南5058”船通过拨打12395报佛山海事局指挥中心。

21日0830时左右，高明海事处接佛山海事局指挥中心转警，派出“海巡09207”前往事发附近水域搜寻，没有发现钟某洋。

21日至26日连续5天时间，高明海事处继续对事发水域上下游进行搜索，并协调沿线码头以及过往船舶密切关注可能出现的失踪人员，均无钟某洋任何动态信息。

截至2015年12月31日，事发后三个多月仍未发现失踪人员钟某洋的任何动向。

九、事故原因分析与责任认定

（一）事故原因分析

驾驶员钟某洋失踪后，已经过去长达三个多月的时间内仍未发现其尸体或者其他动态，且没有任何目击者目睹钟某洋的失踪过程。通过调查发现：虽然钟某洋事发前曾收到过其妻子有关欠款的信息，但因总数不大，且钟某洋于 8 月和 9 月初分别领取了每月 5500 元的工资，无法判定经济压力对其精神和心理造成的影响；事发前和钟某洋同时值班的轮机员阮某南称值班期间其与钟某洋间断性聊天近 2 个小时，并未发觉有任何异常情况；船长李某强在驾驶台值班期间未发现钟某洋出现在主甲板区域。

综上所述，因驾驶员钟某洋失踪事件无目击证人且至今没有钟某洋任何进一步消息，鉴于当前证据的局限性，经事故调查组综合分析：驾驶员钟某洋失踪原因无法查明，推断其可能的原因是在船舶航行过程中发生意外落水所致，意外落水时间为 2015 年 9 月 21 日 0450 时至 0515 时之间，落水水域范围为西江下游太平沙尾下侧约 200 米至广珠铁路西江特大桥下游河清水上加油站水域，导致意外落水的具体原因无法查明。

（二）事故责任认定

鉴于“桂南 5058”船驾驶员钟某洋失踪的原因无法查明，事故调查组对该事故不进行责任认定。

十、安全管理建议

基于本报告所推断的事故性质为人员意外落水失踪，提出以下安

全管理建议:

091001SR201503: “桂南 5058” 所属船公司广西贵港市桂南船务有限责任公司应当加强船舶安全管理, 强化在船船员安全意识, 三个月内对船员开展一次针对性的基本安全培训, 并将相应培训结果送当地海事管理机构备案。

091001SR201504: 建议 “桂南 5058” 严格落实公司制定的有关在船培训和演习计划, 加强船员在船舶夜航期间的安全管理, 核查并清理生活区甲板上存在可能影响船员正常行动的障碍设施, 为船员提供一个安全的生活和工作场所。

附件: 佛山 “9·21” “桂南 5058” 船员落水失踪事故调查组成员名单

附件

佛山“9·21”“桂南 5058”船员意外落水 事故调查组成员名单

组长：傅爱国 佛山海事局通航管理处 中级海事调查官

成员：谭锦凌 佛山高明海事处 助理海事调查官

张连东 佛山高明海事处

胡文春 佛山海事局通航管理处 助理海事调查官

戴玄栋 佛山海事局通航管理处 助理海事调查官