

东莞“1·13”“粤惠州货 8818”船 船员落水死亡事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2015 年 1 月 13 日 1630 时，惠州丰年船务有限公司所属的“粤惠州货 8818”船从东莞中堂空载开往洪梅民田涌航行途中，在民田涌水道，释放船上的机动交通艇过程中交通艇倾斜，造成一人落水死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查概况。

事故发生后，东莞麻涌海事处成立了事故调查组。调查组通过调查询问当事船舶船长、值班驾驶员、值班水手，勘察事故现场、事故水域情况、察看事故船舶状况、开展船公司调查等途径，共获得询问笔录 8 份、现场勘验记录 1 份、AIS 信息资料 2 份、现场照片 8 份、相关证书、公司安全管理制度、《船舶委托经营管理协议书》等文书及个人身份证明等资料 29 份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况。

1. “粤惠州货 8818”轮。

船籍港：惠州

MMSI：413902638

船舶种类：自卸沙船 船体材料：钢质

总吨：1190 净吨：666

参考载货量：1574 吨(内河 A 级航区)

总长：62.00 米 船宽：13.80 米 型深：3.85 米

空载吃水：0.929m 满载吃水：3.10m

AIS 型号：BT-01

主机类型：内燃机 总功率：406.00 千瓦

船舶所有人/经营人：惠州市丰年船务有限公司

船舶制造厂：东莞市道滘洲头船厂



图 1 “粤惠州货 8818” 船

2. “粤惠州货 8818” 自用交通艇。

总长：6 米 船宽：1.4 米 型深：0.7 米

空载吃水：0.4 米 船体材料：钢质

吊艇设备：利用安装在二层甲板尾部的一台卷扬机驱动

收放，吊艇时将吊杆伸出舷外，小艇左右两舷各设一根铁链用于收放艇时挂在吊钩起吊，每根铁链的两端固定在艇侧，悬挂在吊艇挂钩的情况下，如受力不平衡，可能前后滑动。



图2 “粤惠州货 8818” 船自用交通小艇

（二）船舶检验情况。

1. “粤惠州货 8818” 检验情况。

“粤惠州货 8818” 船，船检登记号：2003Y5100106，于2003 年 01 月 25 日建造完工。广东省船舶检验局惠州分局于2014 年 12 月 31 日在惠州市博罗县圆洲港对该船进行的附加检验和发证，准予航行 A 级航区作自卸砂船用，证书有效期至 2015 年 04 月 04 日，经核查，该船船舶检验证书齐备、有效。

2. “粤惠州货 8818” 轮交通艇未经检验发证。

（三）船舶安检情况。

“粤惠州货 8818”轮最近一次安全检查由东莞中堂海事处于 2014 年 12 月 11 日在东莞港进行，共查出不合格项 6 项，6 项为开航前纠正。安全检查发现的不合格项与本事故无因果关系。

（四）船员情况。

事故航次该船配有 7 名持有有效船员证书的船员及 1 名未持有船员证书（死者）的工作人员，船员配备满足主管机关为该船签发的《船舶最低安全配员证书》要求，相关人员持证情况如下：

1. 船长黄 X 金，男，1984 年 08 月 06 日出生，持有惠州海事局 2012 年 11 月 08 日签发的内河一类船长证书，证书编号：S45042219840806XXXX，有效期至 2017 年 11 月 08 日，2014 年 09 月 15 日开始在“粤惠州货 8818”船担任船长职务。

2. 当班驾驶黄 X 辉，男，1969 年 07 月 05 日出生，持有江门海事局 2014 年 12 月 01 日签发的内河一类船长证书，证书编号：S44062419690705XXXX，有效期至 2019 年 12 月 01 日。

3. 值班水手梁 X 盛，男，1990 年 02 月 20 日出生，持有梧州海事局 2012 年 08 月 21 日签发的船员服务簿，注册号码：45082119900220XXXX。

4. 值班水手梁 X 贵，男，1985 年 12 月 06 日出生，持

有梧州海事局 2013 年 08 月 15 日签发的船员服务簿，注册号码：45082119851206XXXX。

5. 无证工作人员覃 X 明，男，1981 年 01 月 23 日出生，住址：广西容县杨村镇 XX 村中二队 58 号，身份证号：45252519810123XXXX，于 2014 年 11 月 27 日开始在船工作，没有与该船签订劳动合同。

水手梁 X 盛与梁 X 贵及覃 X 明事故前休息良好，未饮酒，未服用影响精神健康的药物。据该船船员陈述，覃 X 明体重 80KG 左右，体格健硕，水性好。

（五）船公司情况。

惠州市丰年船务有限公司于 2006 年 6 月在博罗县登记成立，主要从事广东省内河及港澳航线普通货船运输，该公司经营管理有散货船 200 多艘，主要包括内河 A 级航区的自卸砂船、港澳集装箱船，是广东省内较大规模的水运民营企业之一。

“粤惠州货 8818”船实际船东为邝 X 平、吕 X 球（东莞市高埗镇人，各占 50%的股份），两人共同负责船舶的经营和日常管理。2012 年 9 月 26 日，船东邝 X 平与惠州市丰年船务有限公司签订《船舶委托经营管理协议书》，双方建立了船舶代管关系，公司收取管理费，明确该船应遵守公司的各项安全管理制度，同时承担相关法律、法规所规定的责任和义务。

据事后对惠州市丰年船务有限公司的调查及船员陈述，该公司没有制订船上使用交通艇的操作程序，对船东较长时间聘用无证人员上船任职及船上长期违规使用交通艇等安全隐患没有及时掌握和制止，安全管理存在漏洞。

三、气象海况和通航环境情况

（一）气象、海况。

1. 气象预报（东莞气象局预报）。

天气：晴天 气温：白天气温 14° ，夜间气温 8°
能见度：3 海里 风向：西北风 风力：1-2 级

2. 水文情况。

根据国家海洋局 2015 年编制出版《潮汐表》的特征数据，事发水域附近潮汐情况（海沁）：

潮	120	140	160	170	180
时	0	0	0	0	0
潮		127			
高	83		170	185	212

事发水域附近为涨潮潮流，因民田涌水道连接东莞水道的出口处建有水闸，该水道水流平稳，事发时流速约 0.3 节，船舶顶流航行。

（二）事故水域通航环境情况。

事故地点位于东莞市麻涌、望牛墩、洪梅三镇交汇的民田涌连接倒运海的河口水域，事故发生后，经海事部门利用

海巡船上的测深仪测算当时的实际水深 5.1-5.9m。



图 3 事发时“粤惠州货 8818”船位置

四、事故基本事实分析

（一）事故时间和地点。

本次事故发生在民田涌水道距倒运海水道约 300 米处，事故发生的时间是 2015 年 1 月 13 日 1630 时，可以通过该船的 AIS 信息、当事人和目击证人的陈述、事故发生后船舶锚泊位置等得到认定。

1. 当事人和目击证人陈述的事故时间：2015 年 1 月 13 日 1630 时。

2. AIS 显示该船在该时间的位置：东经 $113^{\circ} 34' 23.4''$ ，北纬 $22^{\circ} 51' 18''$ 。

（二）释放小艇时的航速。

据调查询问，事故发生时“粤惠州货 8818”船的航速约 3 节。

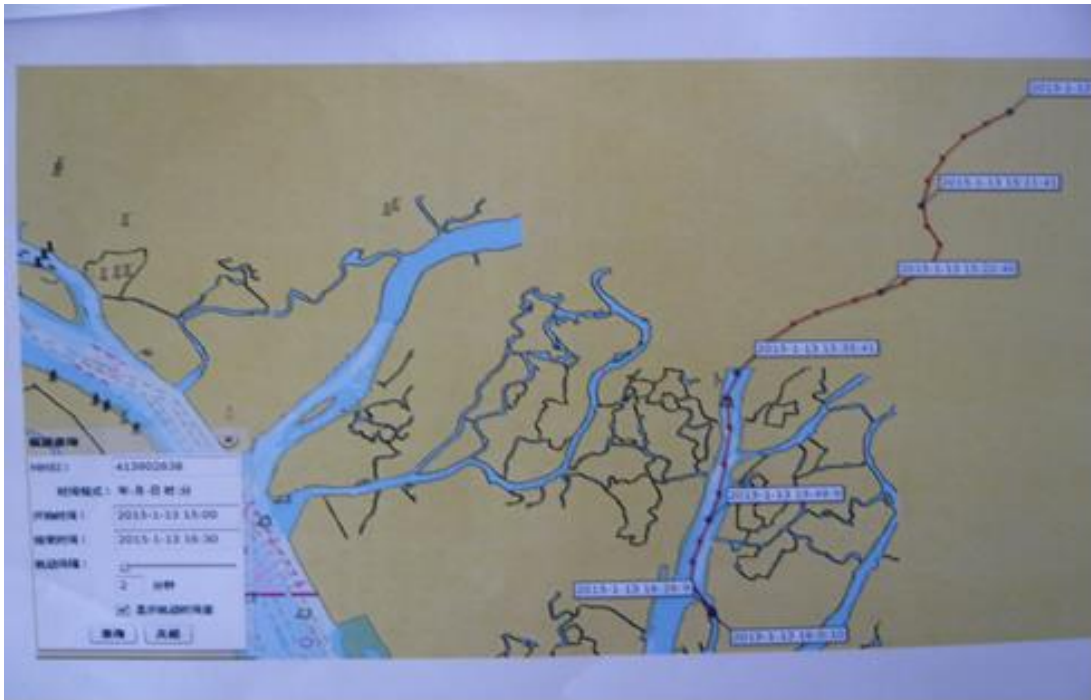


图 4 “粤惠州货 8818”船 AIS 轨迹

（三）释放小艇的操作。

“粤惠州货 8818”船没有制订交通艇释放操作规程，船舶管理公司也没有制订相关的放艇规章制度。据参与放艇的水手梁 X 贵事后陈述，该船平时在靠泊码头前均不等船长下达指令，“自觉”放艇协助带缆，放艇人员与船长、当班驾驶员缺乏良好的沟通，安全意识淡薄。

五、事故经过

2015 年 1 月 13 日 1500 时，“粤惠州货 8818”船从东莞市中堂水道起锚，空载开往民田涌水道华祥洗砂场准备装砂往中堂，1549 时通过倒运海水道东伟油库对开水域，1626 时由倒运海水道转入民田涌水道，此时开始将主机转速由

1300 转降为 1000 转，减速准备靠泊洗沙场。约 1627 时，在没有取得驾驶员批准的情况下，水手梁 X 盛操作设在二层甲板的吊机，梁开贵及无证人员覃 X 明登上“粤惠州货 8818”船自带的无牌自用机动交通艇，放艇下水准备协助带缆靠泊。约 30 秒后，小艇放至水面，此时“粤惠州货 8818”船仍有 3 节左右的航速，由于小艇受水流的冲击，加上吊艇铁链滑动，小艇朝艇尾靠近“粤惠州货 8818”船尾一侧倾斜，艇舱进水，坐在艇尾凳子上的覃 X 明因小艇倾斜落水，水手梁 X 贵及时抓住吊艇铁链没有发生意外。

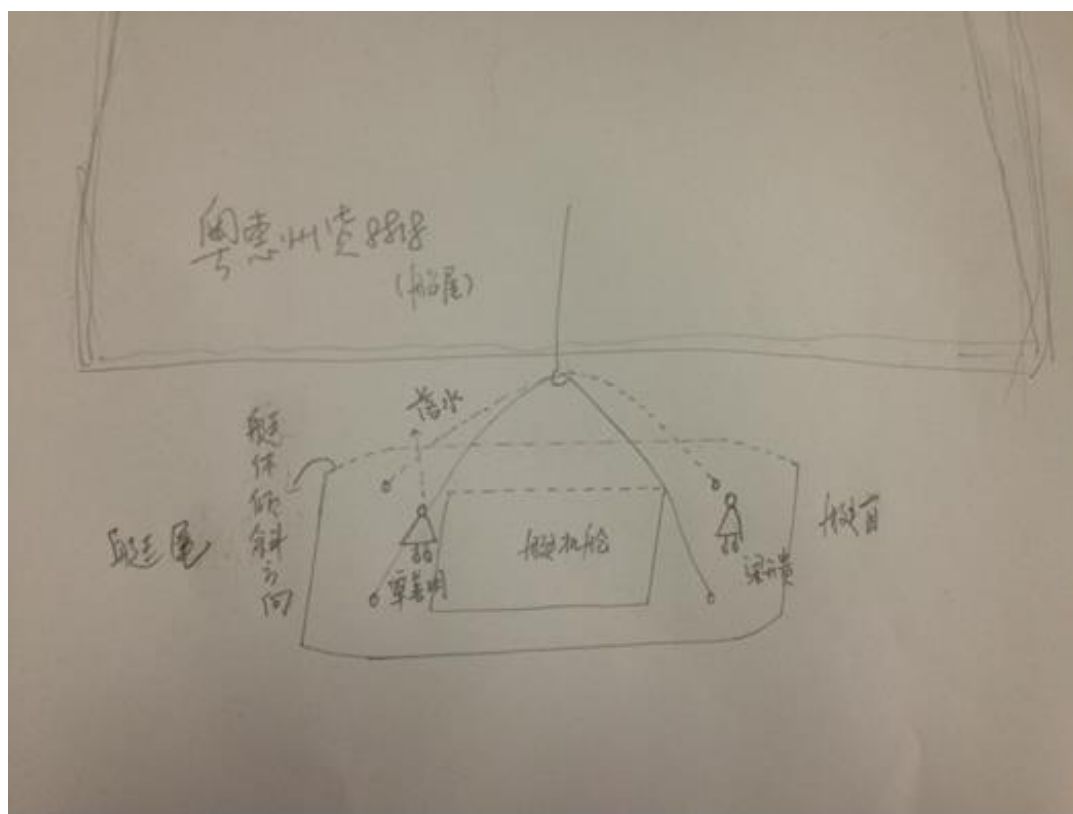


图 5 放艇示意图

六、应急救援情况

覃 X 明落水后，在水面挣扎数分钟后沉没，放艇水手梁

X 盛发现意外发生，即跑到驾驶台报告险情，当班驾驶员采取倒车试图退回去救人，并利用水桶舀干艇内的进水后启动小艇救人，但等小艇靠近时，落水人员已沉入水中不见踪迹。此后，小艇一直在出事地点搜寻，直至 1737 时，认为自行搜救无效才打 110、12395 报警。麻涌海事处接警后立即出动海巡船艇 2 艘到现场搜救，同时联系潜水员协助救助。当晚 2300 时，失踪者被打捞出水，并确认死亡。

七、事故损害情况

事故造成该船一人死亡，未造成其他经济损失。

按照《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号），该事故构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析与责任认定

（一）事故认定基础。

1. 本事故原因分析是根据船员询问笔录、现场目击证人询问笔录、AIS 记录数据、船公司调查报告，结合现场勘验结果，根据基本事实分析得出事故原因。

2. 事故发生在东莞市民田涌水道，适用《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国船员条例》。

（二）事故直接原因。

1. “粤惠州 8818” 船员违规施放交通艇。

该船船员在船舶仍在航行的情况下冒险放艇入水，因小艇艇底受水流冲击，艇体受力不均衡，导致了小艇倾斜和进

水。而船员在放艇过程中不遵守相关操作规定，没有在小艇放下水面后再登艇，而导致小艇倾斜进水后艇上人员站立不稳落水，加上登艇人员未做好安全防护措施，既不穿救生衣、也没戴安全帽，以至于因小艇倾斜落水后溺水身亡，违背了《中华人民共和国船员条例》二十条一款（三）项的规定。

2. 船员应急处置不当。

该船船员在发现人员落水后，没有及时采取恰当的应急措施（如抛下救生圈等），也没有及时向海事部门求救，延误了最佳救援时机。

（三）事故间接原因。

1. 船东、船长。

该船船东在明知务工人员覃X明未经船员基本技能培训和经船员注册发证的情况下，擅自聘用其上船工作，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第十条的规定，加上船长黄X金在明知其不具备船员任职资格而未行使船长绝对权力，拒接其上船任职，违反了《中华人民共和国船员条例》二十四条二款（六）项的规定，是事故发生的间接原因之一。

2. 丰年船务有限公司。

丰年船务有限公司安全管理不到位，对该船船员长期违规使用交通艇、雇佣无证人员上船任职等问题未能及时发现和纠正，是事故发生的间接原因之一。

（四）事故结论与责任认定。

综上所述，本起事故是一起单方责任事故，“粤惠州8818”船应对该事故负全部责任。

九、安全管理建议

上述原因导致了人命安全事故，教训深刻，提出安全管理建议如下：

090206SR201501: 建议丰年船务有限公司全面开展对下属的船舶消防、救生等应急演练情况的督查，提高船员应急处置能力。

090206SR201502: 建议丰年船务有限公司建立舷外作业等涉及人员安全的关键性操作建立完善的安全操作规程，并及时将这些操作规程发放到下属的所有船舶。