

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

广州“7·4”“长顺前程”轮 人员伤亡事故调查报告

广州“7·4”事故调查组

2023年9月

简介

2023 年 7 月 4 日 0752 时 44 秒，上海长顺航运有限公司所有的“长顺前程”轮，停靠在广州南沙港三期码头 14#泊位装卸货期间，码头作业工人叶某某在 NO.4F 货舱舱盖板尾部边缘检查集装箱绑扎条紧固情况时，不慎坠落至 NO.4A 货舱最下面一层集装箱顶部，经抢救无效后死亡，构成一般等级水上交通事故。

广州南沙海事处接到事故报告后，立即成立事故调查组对事故进行调查。调查组通过询问当事船舶船员、码头相关人员，对事故现场进行勘验，回放视频监控录像，查验当事船舶的相关证书、文书资料等途径，获取证据资料。

经调查，这是一起码头装卸工人在船上进行集装箱装卸作业过程中不慎高空坠落死亡的责任事故。装卸工叶某某违规进行高空作业，装卸班组长赵某某未认真履行公司规定的安全生产职责，装卸中队长周某某现场作业班组的管理不到位，码头现场指导员张某某对装卸工人正确执行装卸工艺规程和遵守安全操作规程进行装卸作业的监控不到位，“长顺前程”轮船员值班监督不到位，均是事故发生的原因。其中装卸工叶某某违规进行高空作业是事故发生的主要原因，是事故的主要责任人，装卸班组长赵某某、装卸中队长周某某、现场指导员张某某以及“长顺前程”轮值班大副杨某某和水手冯某某是事故的次要责任人。

目录

一、事故简况 1

二、专业术语和标准用语标示 1

三、事故调查取证情况 1

四、船舶、船员、船公司情况 1

 （一）船舶情况 1

 （二）船员情况 3

 （三）船公司情况 4

五、事故相关方人员工作情况 4

 （一）化州市劳务发展公司 4

 （二）广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司 6

 （三）“长顺前程”轮 6

六、事故重要因素认定 7

 （一）事故时间 7

 （二）人员坠落位置 8

 （三）天气、海况和通航环境情况 9

 （四）高空作业的认定 9

 （五）叶某某精神及身体状况 10

七、事故经过 10

八、事故应急处置情况 12

九、事故损失情况 12

十、事故分析及责任认定 13

 （一）事故分析 13

 （二）责任认定 14

十一、安全管理建议 15

 （一）化州市劳务发展公司 15

 （二）广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司 15

 （三）上海长顺航运有限公司 15

十二、附件 16

 附件 1：调查组成员名单 16

 附件 2：证据材料清单 16

此报告仅用于安全参考，不作其他用途。

一、事故简况

2023 年 7 月 4 日 0752 时 44 秒，上海长顺航运有限公司所有的“长顺前程”轮，停靠在广州南沙港三期码头 14#泊位装卸货期间，码头作业工人叶某某在 NO.4F 货舱舱盖板尾部边缘检查集装箱绑扎条紧固情况时，不慎坠落至 NO.4A 货舱最下面一层集装箱顶部，经抢救无效后死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

贝：英文“BAY”，意为行，表示船上集装箱位的纵向序号。

列：表示船上集装箱位的横向序号。

NO.4F 货舱：4 号货舱的前半部分。

NO.4A 货舱：4 号货舱的后半部分。

三、事故调查取证情况

广州南沙海事处接到事故报告后，立即成立事故调查组对事故进行调查。调查组通过询问当事船舶船员、码头相关人员，对事故现场进行勘验，回放视频监控录像，查验当事船舶的相关证书、文书资料等途径，获取证据资料。

四、船舶、船员、船公司情况

（一）船舶情况

1.船舶基础数据

表 1：“长顺前程”轮资料

船名	长顺前程
船籍港	上海

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人信息。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

船舶种类	集装箱船
总吨	31858
净吨	17840
总长	197.00 米
型宽	32.20 米
型深	16.70 米
主机总功率	7590 千瓦
建成日期	2023 年 5 月 16 日
建造船厂	泰州三福船舶工程有限公司
船舶所有人、经营人、管理人	上海长顺航运有限公司



图 1：“长顺前程”轮

2.船舶检验情况

该轮事故前最近一次船舶检验是 2023 年 5 月 17 日由中国船级社江苏分社在泰州进行的初次检验，事故发生时，该轮证书齐全有效。

3.船舶安全检查情况

该轮事故前最近一次船旗国监督检查于 2023 年 5 月 25 日由泰州海事局进行，共查出 1 项缺陷。经调查，本次安检缺陷与事故无因果关系。

4.船舶作业情况

该轮事发前靠泊在广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司所属广州南沙港三期码头 14#泊位进行装卸货。广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司将船舶装卸集装箱作业时除岸桥、门吊司机之外的人工作业承包给了化州市劳务发展公司，由化州市劳务发展公司指派所属装卸工人登轮具体开展集装箱装卸所涉及的人工作业。

（二）船员情况

该轮本航次配备船员 22 人，符合其《最低安全配员证书》要求。船长及事发时值班船员情况如下：

船长吴某某，男，1974 年出生，持有中华人民共和国南海事局签发的沿海航区 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书，编号略，有效期至 2028 年 3 月 3 日，事发时在房间。

大副杨某某，男，1979 年出生，持有中华人民共和国天津

海事局签发的沿海航区 3000 总吨及以上船舶的大副证书，编号略，有效期至 2026 年 8 月 11 日，事发时在驾驶台。

水手冯某某，男，1994 年出生，持有中华人民共和国长江海事局签发的沿海航区 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，编号略，有效期至 2059 年 3 月 8 日，事发时在舷梯口交班。

（三）船公司情况

该轮船舶所有人、经营人和管理人均为上海长顺航运有限公司。该公司根据《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规则》建立并运行了安全管理体系，目前持有上海海事局于 2023 年 4 月 4 日签发的《临时符合证明》，有效期至 2024 年 4 月 3 日，适用船舶种类为“其他货船”。“长顺前程”轮持有上海海事局与 2023 年 5 月 23 日签发的《临时安全管理证书》，有效期至 2023 年 11 月 22 日。

五、事故相关方人员工作情况

（一）化州市劳务发展公司

该公司与广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司签订了《业务承包合同》，承包范围涵盖船舶装卸集装箱作业时除岸桥、门吊司机之外的人工作业，并在船舶集装箱装卸作业现场设置了装卸中队长、装卸班组长以及装卸工。船舶靠泊后由装卸中队长根据码头调度的安排给装卸班组长派工，由班组长具体派班到船上进行作业。

经调查，化州市劳务发展公司安排 8 名人员（5 名指挥手、

2名船上绑扎工和1名班组长）和1名装卸中队长负责“长顺前程”轮集装箱装卸作业。主要人员事发作业班次工作情况如下：

1.装卸工叶某某，男，1996年出生，家庭住址：略，身份证号码：略，2018年4月起在化州市劳务发展公司任码头装卸工人，于7月4日约0000时登上“长顺前程”轮作业，其由班组长安排好大致的工作后根据装卸货情况自行开展作业，事发前正在NO.4F货舱舱盖的尾部边沿检查绑扎条紧固情况，作业时有戴安全帽、着救生衣，未穿戴安全带。

2.装卸中队长周某某，男，1986年出生，家庭住址：略，身份证号码：略，在化州市劳务发展公司担任装卸中队长，全面负责本中队的安全生产，包括组织中队进行安全检查，落实安全隐患整改等，7月4日约0200至0300时对“长顺前程”轮作业情况进行了登轮检查，未发现异常。

3.装卸班组长赵某某，男，1968年出生，家庭住址：略，身份证号码：略，在化州市劳务发展公司担任装卸班组长，全面负责本班组的安全生产，包括作业中检查安全，监督本班员工正确使用劳动保护用品等，事发当天负责“长顺前程”轮和“海丰仁川”轮的班组作业。他于7月4日约0000时左右在“海丰仁川”轮接班，接班后一直在该船上作业，约0710时登上“长顺前程”轮后一直在该轮生活区（50贝附近）休息，直到事故发生。他对包括叶某某在内的“长顺前程”轮上的装卸工作的动态不掌握，也不清楚作业人员安全防护设备穿戴情况和船上工作环境。

（二）广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司

经调查，该公司作为船舶装卸集装箱作业时除岸桥、门吊司机之外的人工作业的发包方，在作业现场设置了装卸指导员，由其负责船舶作业全过程的监控，实时掌握作业进度，根据现场作业的具体情况，协助调度、中控、合理及时地调整作业安排等事项，确保整个作业能安全有序地进行。

事发班次码头现场指导员张某某，男，1997年出生，家庭住址：略，身份证号码：略。根据《南沙集装箱码头分公司全员安全生产责任制（2023年3月修订）》规定，装卸指导员其中一项职责是指导和监督装卸工人正确执行装卸工艺规程和遵守安全操作规程进行装卸作业，对违章者批评教育并按本公司的有关规定予以处罚。事发前张某某负责“长顺前程”轮和“海丰仁川”轮的装卸作业监控，7月4日约0345时登船“长顺前程”轮进行了巡查，未发现异常后下船，其后没有再登该轮。

（三）“长顺前程”轮

该轮事发时值班人员分别是大副杨某某和水手冯某某。

根据该轮安全管理体系文件《SN22 甲板部停泊值班须知》，停泊中值班驾驶员负责解决装卸货过程中发生的问题，注意装卸设备是否正常，制止违章操作。大副杨某某接班时对全船进行了巡查，接班后至事发时一直在驾驶台。

根据该轮安全管理体系文件《OC03 集装箱装卸及系固安全须知》，值班水手负责船舶装卸时甲板人员安全的监督。水手冯

某某事发当天 0400 时左右接班时发现 NO.4A 货舱盖没有关闭，其后每隔 30-40 分钟巡查一次，巡查内容包含装卸货进度和看舱，知道 NO.4A 货舱盖长时间处于开启状态，落差大，也认为事发地不符合安全作业条件，但未采取任何措施。

六、事故重要因素认定

（一）事故时间

经回放码头视频监控录像，叶某某坠落时间为 2023 年 7 月 4 日 0751 时 22 秒，经与北京时间比对，监控系统时间较北京时间晚 1 分 22 秒，所以经校正，认定事故发生时间为 2023 年 7 月 4 日 0752 时 44 秒。



图 2：视频监控系统时间与北京时间存在时间差

（二）人员坠落位置

经回放码头视频监控录像，叶某某坠落前的最后位置是“长顺前程”轮 NO.4F 舱盖左舷 08 列的尾部边沿，结合现场勘查，在 NO.4F 舱盖左舷 08 列的尾部边沿上保留有鞋底滑动的痕迹，故本报告采用事故地点为“长顺前程”轮 NO.4F 货舱舱盖左舷 08 列的尾部边沿上。

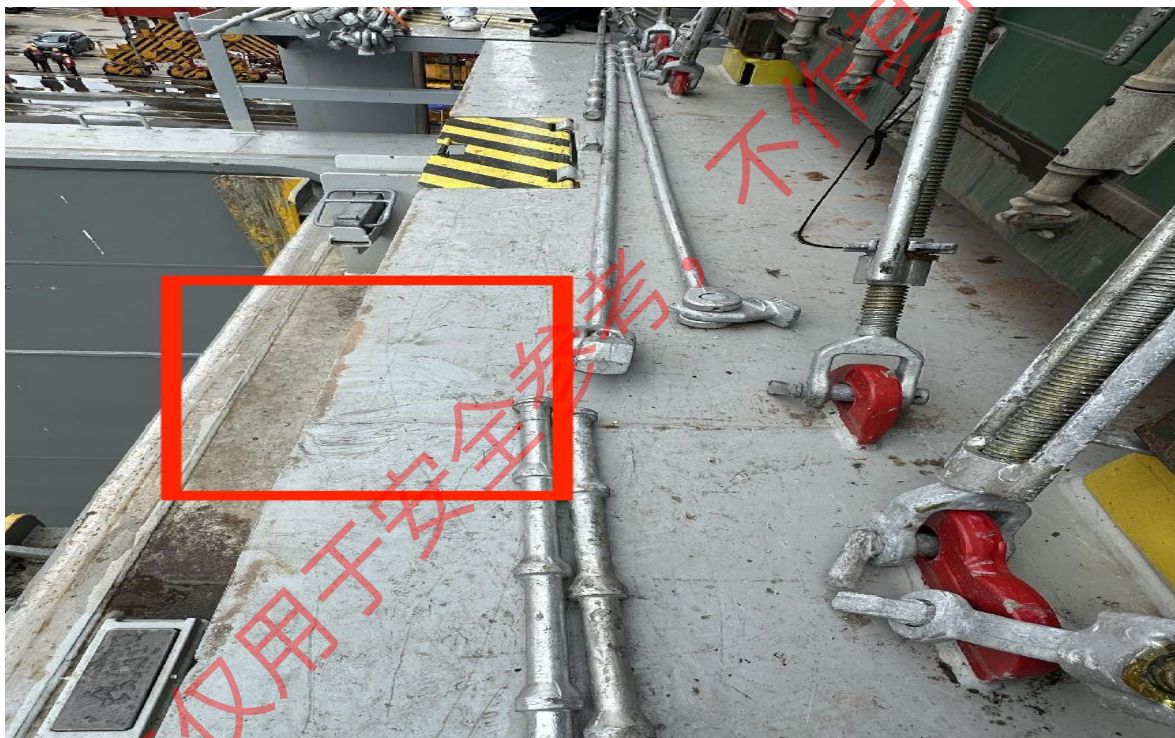


图 3：叶某某坠落位置



图 4：叶某某落点位置

（三）天气、海况和通航环境情况

经调查，事发时天气多云，西南风 4 级，无浪，“长顺前程”轮未受到附近水域兴波影响。

（四）高空作业的认定

经现场勘验，叶某某坠落位置为无安全护栏的船舱口边沿，只有一个人身位宽度（约 40CM）；NO.4A 货舱盖处于开启状态，货舱底部只有一层箱，箱顶部与 NO.4F 舱盖面高度差约 14.6 米。

化州市劳务发展公司《安全生产操作规程规定汇编》中“特殊工种及环境安全操作标准”第三款第（三）项规定：“高空作业是指凡在坠落高度基准面 2 米以上，有可能坠落的高处进行的作业”。《南沙集装箱码头分公司特殊工种及环境安全操作标准》规定：“高空作业是指凡在坠落高度基准面 2 米以上，有可能坠落的高处进行的作业”。根据上海长顺航运有限公司安全管理体

系文件《SOO 高处作业、舷外作业安全规定》，凡在坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米）或船舶舷外部工作时，均属高处作业，舷外作业范围。

因此，叶某某事发前正在进行高空作业，而且作业场所宽度受限，作业环境不具备安全条件，存在发生人员坠落事故的隐患。

（五）叶某某精神及身体状况

化州市劳务发展公司对其承包的集装箱现场作业实施了三班制（日班 0830-1730、中班 1730-2400、夜班 0000-0830）。根据作业班组长赵某某陈述，日班、中班和夜班每周轮换一次，事发班次是叶某某上的第 4 个夜班，其精神状态正常，平时无饮酒习惯，也未见服用影响工作的药物。根据华测职安门诊部于 2023 年 5 月 4 日出具的叶某某个人《职业健康检查表》中的体检建议，叶某某没有明显影响上岗作业的情况。

综上，未发现高空坠落人员叶某某事发前有饮酒、生病、疲劳等精神或身体异常。

七、事故经过

本事故经过是根据事故相关人员询问笔录、码头视频监控录像等资料，经综合分析得出。

2023 年 7 月 3 日 1330 时，“长顺前程”轮左舷靠泊广州南沙港三期码头 14#泊位。

1400 时，“长顺前程”轮开始装卸集装箱，6 个货舱边卸边装。

2300 时左右，叶某某所在的作业中队召开工前会议，中队长周某某叮嘱作业安全事项，班长赵某某安排工作事项，叶某某等 7 人（其中 5 名指挥手、2 名绑扎工）负责“长顺前程”轮集装箱装卸作业。根据赵某某陈述，他平时安排工作不会很细致，装卸工人一般是自觉找活干，看到哪里需要拆绑就去哪里。

7 月 4 日约 0000 时，班组长赵某某在“海丰仁川”轮舷梯口接班，随后一直在该轮上作业，同时他还是“长顺前程”轮的作业班组长；叶某某开始接班并登“长顺前程”轮作业。同时，24#桥吊司机陈某接班上岗，负责 22 贝附近的集装箱装卸作业，先卸后装。

约 0200 时，中队长周某某登“长顺前程”轮进行巡查检查，发现只有指挥手在作业，所有绑扎工人都在船员生活区理货室休息，救生衣、安全带都有穿戴在身上，5 个桥吊同时在作业，NO.4F 货舱内正在卸集装箱，NO.4A 货舱舱盖板处于关闭状态，巡查完后就到理货室等大副的配载图。

约 0300 时，中队长周某某下船，NO.4F 货舱已停止作业，正在卸 NO.4A 货舱区域的舱面集装箱。

约 0345 时，码头现场指导员张某某登“长顺前程”轮巡查，未发现异常，当时 NO.4A 货舱盖处于开启状态。

约 0400 时，“长顺前程”轮大副杨某某接班，对船上进行了巡查，NO.4A 货舱盖处于开启状态，NO.4F 货舱开始进行装货作业。

约 0710 时，班组长赵某某登“长顺前程”轮，登船后直接到该轮 50 贝附近的生活区休息，没有做其它事情。据赵某某陈述，他不清楚该轮的装卸情况，对船上装卸工人的动态没有掌握，也不清楚作业人员安全防护设备穿戴情况和船上工作环境。

约 0750 时，叶某某正在对 22 贝 03 列的集装箱进行绑扎。

约 0751 时，叶某某抵达 22 贝 04 列检查已经绑扎好的集装箱紧固情况。

0752 时 44 秒，叶某某在 22 贝（NO.4F 货舱舱盖上）左舷 08 列尾部边沿检查集装箱绑扎条紧固情况时突然坠落至 NO.4A 货舱）内的集装箱上。

八、事故应急处置情况

2023 年 7 月 4 日约 0753 时，24 号桥吊操作员在将集装箱从地面集卡吊起经过桥吊横梁时发现有一人趴在 NO.4A 舱底一层箱柜上，随即通过对讲机通知班组长赵某某。赵某某得知后迅速向中队长报告情况，并到事发位置，呼叫叶某某不见回应后，赶忙呼叫其他工友前来现场。

约 0800 时，码头指导员张某某登上“长顺前程”轮，见叶某某趴在箱上没有反应，于是立即让赵某某拨打 120。

约 0800 时，南沙海事处接报，立即派人前往现场应急处置。

约 0840 时，120 救护车到达现场。

约 0925 时，医生确认叶某某死亡。

九、事故损失情况

本事故造成 1 人死亡。

十、事故分析及责任认定

（一）事故分析

1.装卸工叶某某违规进行高空作业

叶某某未遵守高空作业安全操作规程，违规前往无安全护栏且宽度受限的 NO.4F 货舱边沿冒险进行高空作业，且作业期间未系安全带，违反了化州市劳务发展公司《装卸工安全操作规程》中“高处作业必须系好安全带”和“禁止在无安全护栏的船舱口边沿站立、作业”的规定。

2.装卸班组长赵某某未认真履行其安全生产职责¹

赵某某没有对“长顺前程”轮作业情况进行安全检查，事发班次接班后一直在其负责的另外一艘船上作业，事发前半小时左右才登上“长顺前程”轮且直接前往 50 贝附近的生活区休息，未掌握船上装卸工人的作业动态，不清楚船上的作业环境，以致没有及时发现并消除相关不安全因素。

3.装卸作业中队长周某某对现场作业班组的管理不到位

周某某全面负责中队的安全生产，在班组长赵某某长时间不在“长顺前程”轮上的情况下仅上船巡查一次，也没有督促其加强对“长顺前程”轮的现场作业巡查检查，对现场作业班组的管理不到位。

4.现场作业指导员张某某对现场作业监控不到位

¹ 化州市劳务发展公司《安全生产责任制》中“装卸班组长安全生产职责”第 5 项：负责班组的安全检查，发现不安全的因素，组织员工及时消除，并报告上级。

张某某对装卸工人正确执行装卸工艺规程和遵守安全操作规程进行装卸作业的监控不到位，没有及时发现“长顺前程”轮装卸工叶某某违反《南沙集装箱码头分公司特殊工种及环境安全操作标准》中“在2米及以上高空作业时必须扣好安全带”的规定违规进行高空作业。

5. “长顺前程”轮船员值班监督不到位

值班大副仅在接班时巡查了全船，接班后一直在驾驶台值班，没有及时发现并制止码头工人违反公司体系文件《SO01 高处作业、舷外作业安全规定》中“高空作业必须工作集中，穿戴安全带”的规定违规进行高空作业；值班水手冯某某知道 NO.4A 货舱盖长时间处于开启和未作业状态，认为事发地不符合安全作业条件，但未采取相关措施保障甲板人员的安全，也没有及时发现并制止叶某某存在的违规作业行为。

（二）责任认定

经调查，这是一起码头装卸工人在船上进行集装箱装卸作业过程中不慎高空坠落死亡的责任事故。装卸工叶某某违规进行高空作业，装卸班组长赵某某未认真履行公司规定的安全生产职责，装卸中队长周某某现场作业班组的管理不到位，码头现场指导员张某某对装卸工人正确执行装卸工艺规程和遵守安全操作规程进行装卸作业的监控不到位，“长顺前程”轮船员值班监督不到位，均是事故发生的原因。其中装卸工叶某某违规进行高空作业是事故发生的主要原因，是事故的主要责任人，装卸班组长

赵某某、装卸中队长周某某、现场指导员张某某以及“长顺前程”轮值班大副杨某某和水手冯某某是事故的次要责任人。

十一、安全管理建议

为了使各有关方吸取事故教训，防止类似事故发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）化州市劳务发展公司

1.公司应深刻汲取本次事故教训，全面加强码头工人的安全教育培训，切实提升其安全作业意识和遵章守规意识，严防类似事故再次发生。

2.公司应加强现场作业监督和管理，装卸现场班组长、中队长等人员要切实履行各自的安全生产职责，根据各自岗位职责分工加强现场作业检查，及时发现并消除存在的不安全因素，保持与一线码头工人的充分沟通，及时掌握相关作业人员的动态。

（二）广州港股份有限公司南沙集装箱码头分公司

1.公司应采取切实可行的措施加强船上集装箱装卸作业的监督，督促现场装卸指导员等相关人员加强现场作业全过程监控，发现装卸工人未正确执行装卸工艺规程和遵守安全操作规程进行装卸作业要及时予以制止。

2.公司应加强承包方装卸中队和班组管理人员的检查，督促其加强现场作业管理，避免出现管理真空。

（三）上海长顺航运有限公司

公司应加强船舶靠泊期间船舶值班管理，督促值班船员加强

对包括在船作业的码头工人在内的人员的安全监督，加强船上高空作业尤其是同一货舱舱盖间无绑扎平台位置造成的高空作业环境的风险辨识，必要时合理调整作业计划，避免高危作业环境长时间存在，同时加强值班巡查检查和安全提醒。

十二、附件

附件 1：调查组成员名单：略

附件 2：证据材料清单：略

此报告仅用于安全参考，不作其他用途！