

MAIR0609002018005

泰州“4·18”张某元个人所有“无证捕鱼船” 与“T”轮碰撞事故调查报告

编制单位：泰州海事局

单位地址：江苏泰州市海陵区鼓楼南路 316 号

联系方式：052389186301

编制时间：2018 年 9 月 30 日

简介

2018 年 4 月 18 日 1041 时许，江苏靖江籍张某元个人所有“无证捕鱼船”（以下简称“无证捕鱼船”）在长江福姜沙北水道由南向北横越航道的过程中，与上行的“T”轮（本航次由上海装载燃料油 425.23 吨开往泰州）在 FB#15 黑浮下游 180 米、航道北侧处发生碰撞。事故造成“无证捕鱼船”沉没，船上 2 人全部落水，其中 1 人获救，1 人死亡，事故未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由泰州海事局负责调查，该局于 2018 年 4 月 18 日立案调查。调查人员通过询问当事船舶人员及其他相关人员，勘查事故现场及当事船舶等途径，共获得调查资料如下：1)事故报告书 2 份；2)询问笔录 6 份；3)现场勘查记录 1 份；4)船舶、船员资料 1 套；5) VTS 雷达录像 1 份。

本起事故为责任事故。“无证捕鱼船”横越不当，操作不当，负事故主要责任；“T”轮未及早采取有效协助避让措施，负事故次要责任。

目录

一、事故简况	1
二、专业术语和标准用语标示	1
三、事故调查取证情况	1
（一）船舶资料	2
（二）船舶状况	3
（三）人员情况调查	5
（四）事故水域水文、气象、通航环境情况.....	7
（五）管理因素调查	8
四、重要事故要素认定	8
（一）碰撞时间	9
（二）碰撞地点	9
（三）双方会遇局面	9
五、事故经过	10
六、事故损失情况	12
七、事故原因分析	12
八、责任认定	13
九、安全管理建议	14
十、附件	错误！未定义书签。

MAIR0609002018005

泰州“4·18” 张某元个人所有“无证捕鱼船”与“T”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2018 年 4 月 18 日 1041 时许，江苏靖江籍张某元个人所有“无证捕鱼船”（以下简称“无证捕鱼船”）在长江福姜沙北水道由南向北横越航道的过程中，与上行的“T”轮（本航次由上海装载燃料油 425.23 吨开往泰州）在 FB#15 黑浮下游 180 米航道北侧处发生碰撞。事故造成“无证捕鱼船”沉没，船上 2 人全部落水，其中 1 人获救，1 人死亡，事故未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

三、事故调查取证情况

本起事故由泰州海事局组织调查。泰州海事局于 2018 年 4 月 18 日立案调查。事故调查人员通过询问当事船舶船员及相关人员，勘查事故现场及事故船舶，调取 VTS 中心雷达录像等途径，共获得调查资料如下：1)事故报告书 2 份；2) 询问笔录 6 份；3) 现场勘查记录 1 份；4) 船舶、船员资料 1 套；5) VTS 雷达录像 1 份。

（一）船舶资料

1.“无证捕鱼船”

该船系张某元于 2017 年 6 月从他人手中购得，船舶未进行检验登记，无船舶证书资料，以下相关数据系张某元提供：

总长	10 米	型宽	2.5 米
型深	0.8 米	主机类型	柴油机
主机功率	15 马力	船体材料	钢质
建成日期	不详	外观	无顶棚，开敞式， 浅蓝色外壳
船舶所有人/地址	张某元/江苏省靖江市斜桥镇安宁村岳怀埭 67 号		

表 1：“无证捕鱼船”船舶相关信息

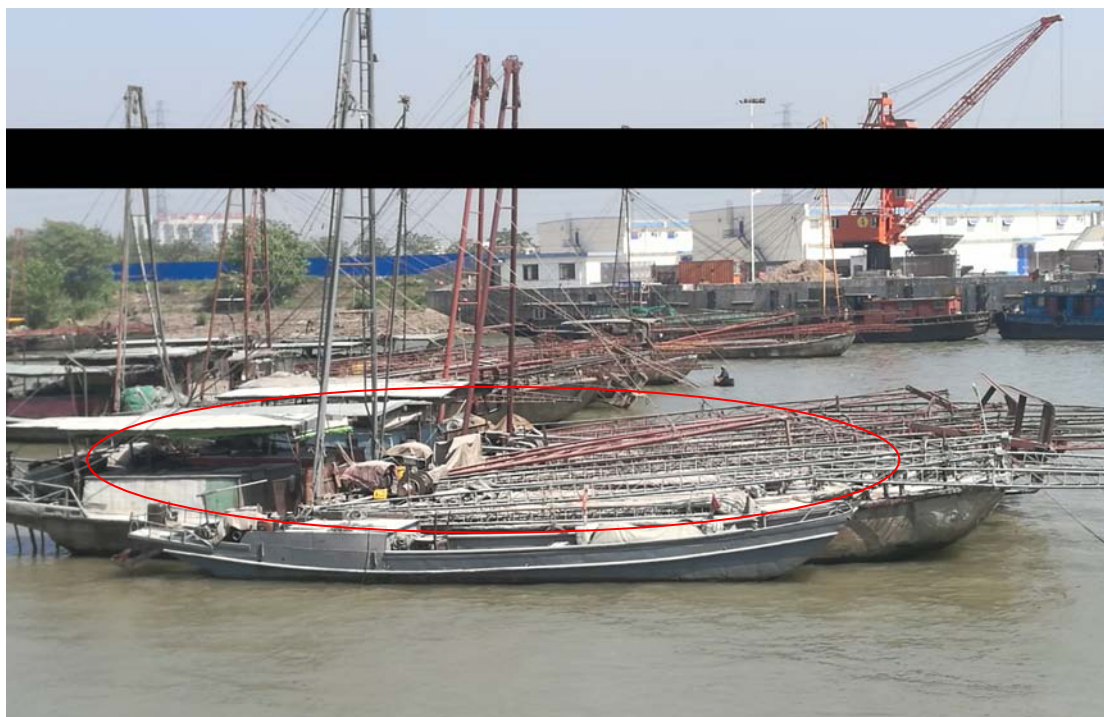


图 1：与“无证捕鱼船”相似船舶图片

2.“T”轮

船名	T	国籍	中国
船籍港	泰州	船舶种类	油船
总长	44 米	型宽	8.15 米
型深	2.7 米	总吨	317
净吨	177	航区	内河 A
船体材料	钢质	建成日期	2001 年 4 月 1 日
建造地点	泰州江陵船厂		
主机种类/数目/功率	内燃机/2 台/180.00 千瓦		
船舶所有人/地址	泰州市华通船务有限公司/泰州市海陵区江洲北路 719-5 号		
船舶经营人/地址	泰州市华通船务有限公司/泰州市海陵区江洲北路 719-5 号		

表 2：“T”轮船舶信息



图 2：“T”轮图片

(二) 船舶状况

1.船舶安全检查情况

（1）“无证捕鱼船”

该船未进行船舶安全检查。

（2）“T”轮

经查船舶动态系统 2.0 与中国海事协同管理平台，该轮最近一次船舶安全检查由姜堰区地方海事处于 2016 年 10 月 21 日在姜堰进行检查，共有缺陷 4 项，缺陷与本次事故无关。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	0170	记录不规范	17
2	0650	救生圈缺一件	17
3	1450	机舱不清洁	17
4	1550	左舷灯不亮	17

表 3： “T” 轮船船舶安全检查表

2.设备工作状况

（1）“无证捕鱼船”

经询问该船驾驶人员，“无证捕鱼船”无雷达、AIS、VHF 等任何助航设备。

（2）“T”轮

经调查，事发时该轮 AIS 开启，VHF 一部，在 06 频道值守。

3.登记、检验情况

（1）“无证捕鱼船”

经核查，该轮未经检验登记，未持有相关船舶证书。

(2) “T”轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》(船舶识别号：CN20003038507)由江苏省泰州市地方海事局于2017年3月27日签发，有效期至2022年3月26日。

《船舶最低安全配员证书》(内河船舶)(船舶识别号：CN20003038507)由江苏省泰州市地方海事局于2017年2月14日签发，有效期至2022年3月26日。

《内河船舶检验证书簿》(证书编号：201821392028)由江苏省船舶检验局泰州检验局于2018年3月28日签发。其中《内河船舶适航证书》由江苏省船舶检验局泰州检验局于2018年3月13日在上海进行了年度检验，于2018年3月28日签发，有效期至2019年4月2日。

4. 船舶航次情况

(1) “无证捕鱼船”

该轮本航次于2018年4月18日0820时许由靖江安宁港开航至FB#17红浮至FB#15红浮南侧之间捕刀鱼。

(2) “T”轮

本航次于2018年4月17日1700时许由上海华江油库装载燃料油425.23吨，目的港泰州。

(三) 人员情况调查

1.“无证捕鱼船”

事发时在船人员信息如下：

张某元：男，1951 年 2 月 27 日出生，靖江斜桥镇人，身份证号码：321024*****1418。事发时在船尾驾驶船舶。

张某芳：女，1951 年 3 月 19 日出生，靖江斜桥镇人，身份证号码：321024*****1428。事发时在船首整理渔网。

2.“T”轮

事发时该轮在船人员及持证情况如下：

船长，赵某金，男，1970 年 5 月 30 日出生，持有徐州市地方海事局 2017 年 6 月 9 日签发的内河二类船长适任证书，证书编号：320381*****1517，有效期至 2022 年 6 月 9 日。同时持有淮安市地方海事局 2017 年 11 月 10 日签发的内河船舶船员特殊培训合格证（1000 总吨以下油船培训），证书编号：3203811*****1517，有效期至 2022 年 11 月 10 日。事发时在驾驶台操纵船舶。

轮机员，许某东，男，1959 年 3 月 10 日出生，持有徐州市地方海事局 2016 年 12 月 28 日签发的内河二类轮机长适任证书，证书编号：320381*****1817，有效期至 2021 年 12 月 28 日。同时持有徐州市地方海事局 2017 年 11 月 2 日签发的内河船舶船员特殊培训合格证（1000 总吨以下油船培训），证书编号：320381*****1817，有效期至 2022 年 11 月 2 日。事发时在生活区休息。

在船人员蒋某平，男，1968 年 5 月 20 日出生，浙江泰顺人，身份证号码：330329*****555X，未持有相关的船员服务簿及船员适任证书，事发时在生活区休息。

（四）事故水域水文、气象、通航环境情况

1.水文、气象情况

晴，东南风 2 至 3 级，能见度良好，落潮流。

认定理由：

（1）根据多名当事人员陈述并结合靖江市气象台 4 月 18 日天气预报：晴，东南风 2 至 3 级。

（2）根据多名当事人员陈述，事发时，能见度良好。

（3）根据多名当事人员陈述，参照《中国沿海潮汐表（上海港、杭州湾）/2018》，推定事发时为落潮流。2018 年 4 月 18 日江阴潮汐情况如下（事发水域较江阴潮汐提前约 20 分钟）：

日期	潮时	潮高
4 月 18 日	0232	102
4 月 18 日	0450	385
4 月 18 日	1451	095
4 月 18 日	1717	353

表 4： 江阴潮汐表

2.事故水域通航环境情况

事发地点位于长江 FB#15 黑浮下游 180 米航道北侧水域。该水域施行《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，位于福北水道主航道北侧，临近主航道，距离北岸码头岸线 80 米，北侧为新时代造船有限公司码头泊位，内河通航河口夏仕港，南侧为福北水道主航道，通航环境较为简单。



图 3：事发水域周边通航环境示意图

（五）管理因素调查

1.“无证捕鱼船”

该船无相关公司。

2.“T”轮

该轮船船舶所有人及经营人为泰州市华通船务有限公司。该公司成立于 2004 年，主要从事长江中下游干线及支流省际油品、散装化学品、普通货物运输。2011 年 7 月该公司兼并泰州市通陵运输有限公司和湖北潜江通达运输有限公司，获得了长江干线油品和散装化学品运输的经营资质，现有各类油船、化学品船 213 艘(其中安全管理体系内船舶 136 艘)，共计 20 万载重吨。公司设立总经理、安全副总、指定人员、综合管理办公室、船舶管理办公室、SMS 办公室。

四、重要事故要素认定

(一) 碰撞时间: 2018 年 4 月 18 日 1041 时许。

1.根据“无证捕鱼船”驾驶人员张某元在笔录中陈述: 碰撞时间为 4 月 18 日 1041 时许。

2.根据“T”轮船长赵某金在笔录中陈述: 碰撞时间为 4 月 18 日 1041 时许。

3.根据现场目击者(新时代造船有限公司工作人员夏胜)在笔录中陈述: 1044 时电话拨打 110 报警。结合“无证捕鱼船”驾驶人员张某元在笔录中陈述: 碰撞发生后“无证捕鱼船”立即翻扣, 其在水中挣扎了约 1 分钟后爬至“无证捕鱼船”船底, 呼喊了约 1~2 分钟后, 新时代造船有限公司码头泊位停靠的新造海轮上工作人员告知其已拨打 110 报警。

(二) 碰撞地点: 长江 FB#15 黑浮下游 180 米航道北侧。

1.根据“无证捕鱼船”驾驶人员张某元在笔录中陈述: 碰撞地点为夏仕港河口下游 20~30 米, 航道北侧。

2.根据“T”轮船长赵某金在笔录中陈述: 碰撞地点为 FB#15 黑浮下游 180 米, 航道北侧。

3.根据对事发水域附近通航环境的现场勘查, FB#15 黑浮正对夏仕港河口口门上端, 夏仕港河口宽 150 米。

(三) 双方会遇局面: “无证捕鱼船”为横越船, “T”轮为顺航道行驶船。

1.“无证捕鱼船”在碰撞发生前船尾横向越过“T”轮船首中线。

2.“T”轮为上行船, 顺着航道方向行驶。

3.“无证捕鱼船”船尾越过“T”轮船首中线后对“T”轮正常

上行造成影响后发生碰撞。

（四）“无证捕鱼船”操作不当。

1.“无证捕鱼船”选择在距离“T”轮船首 20 ~ 30 米处横越“T”轮船首。

2.“无证捕鱼船”船尾越过“T”轮船首中线后，两船相距 5 米。

3.“无证捕鱼船”船尾越过“T”轮船首中线后未能继续横越直至驶过让清，而是选择立即向左调整航向上行。

五、事故经过

根据勘查事故船舶和事发水域情况、调查询问当事人员等获得的调查材料，经分析认定事故经过如下：

（一）“无证捕鱼船”

2018 年 4 月 18 日 0820 时许，该船由靖江安宁港闸开航。

0830 时许，该船行至 FB#17 红浮南侧，开始放刀鱼网，耗时 3 至 4 分钟，将约 600 米刀鱼网放至长江中，随后开始往下游方向拉网。

1005 时许，该船行至 FB#16 红浮下游 300 米处，拉网完成并开始收网。

1025 时许，该船行至 FB#16 红浮下游 700 米南侧，收网完成，开始整理渔网。

1030 时许，张某元位于船尾驾驶该船在 FB#16 红浮下游 700 米南侧开始横越航道，开往靖江安宁港，张某芳在船首继续整理渔网，初见“T”轮在 FB#15 黑浮下游 1400 米处主航道北侧上行。

1040 时许，该船在距离“T”轮船首 20 ~ 30 米处横越“T”轮船首，船尾越过“T”轮船首中线后，距离“T”轮船首 5 米，立即向左调整航向上行。

1041 时许，“T”轮船首右侧与“无证捕鱼船”船尾左侧发生碰撞，碰撞后无证捕鱼船翻扣，船底露出水面，2 名在船人员落水。

1042 时许，“无证捕鱼船”驾驶人员张某元从翻扣的船舱内逃脱，浮出水面并爬至船底，遂呼喊救命，1048 时许被“海巡 06508”救起。

（二）“T”轮

2018 年 4 月 17 日 1700 时许，该轮在上海华江油库码头装载燃料油 425.23 吨开往泰州。

4 月 18 日 0800 时许，该轮过 FB#1 黑浮，进入福北水道保速保向上行，航速 5 节许。

1033 时许，该轮上行至 FB#15 黑浮下游 1400 米主航道北侧，航速 5 节许，初见左前方“无证捕鱼船”，距离 500 ~ 600 米，横距约 200 米。

1039 时许，该轮行至 FB#15 黑浮下游 200 米航道北侧，“无证捕鱼船”在其左前方，横距 10 米，纵距 20 ~ 30 米，遂正舵，左倒车，右进车向左转向避让。

1040 时许，“无证捕鱼船”船尾横越过该轮船首中线，距离 5 米，“无证捕鱼船”立即向左调整航向上行。

1041 时许，该轮船首右侧与“无证捕鱼船”船尾左侧发生碰撞，碰撞后两船分离。

1100 时许，该轮至 FB#14 红浮南侧锚泊接受调查。

六、事故损失情况

（一）“无证捕鱼船”

“无证捕鱼船”沉没；1 人死亡。

1.死亡人员信息如下：

张某芳，女，身份证号码：321024****1428,籍贯：江苏靖江。

2.“无证捕鱼船”及属具沉没。

（二）“T”轮

船首右侧长 40cm 擦痕。



图 4：“T” 受损图片

七、事故原因分析

本次事故是“无证捕鱼船”横越上行船“T”轮船首的过程中发生的碰撞事故，事故发生的直接原因分析如下：

（一）“无证捕鱼船”

1.横越不当。“无证捕鱼船”在横越过程中未能充分考虑航道情况和周围环境，未能在无碍他船安全行驶的情况下，选择适当的横越时机。调查表明：“无证捕鱼船”在横越航道前已发现顺航道行驶的“T”轮，未能对“T”轮保持连续有效的观测，在距离“T”轮船首 20~30 米时强行横越，对他船及本船航行安全造成影响，将两船置于危险境地。

2.操作不当。“无证捕鱼船”在横越过程中未能与“T”轮保持安全距离，当船尾越过“T”轮船首中线后，该轮对两船相对位置及碰撞危险估计不足，在未驶过让清的情况下立即向左调整航向，导致发生碰撞。

（二）“T”轮

未及早采取有效协助避让措施。该轮在上行过程中未能保持高度警惕，未充分关注横越船动态，未能提前采取减速、停车等有效措施协助避让。直至两船临近碰撞时该轮才采取正舵、左倒车、右进车的方式避让“无证捕鱼船”，未能利用良好驾驶技术及早控制住船位以避免碰撞。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

“无证捕鱼船”在本起事故中横越不当，操作不当，其行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款、第二款、第十二条之规定，负事故主要责任。

“T”轮在本起事故中未及早采取有效协助避让措施，其行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款、

第二款之规定，负事故次要责任。

九、安全管理建议

060900SR2018005 靖江市农业委员会：

本起事故中，张某元个体所有“无证捕鱼船”在长江从事捕刀鱼作业，未持有渔业主管部门认可的船舶检验机构签发的船舶检验证书；同时在船人员未持有任何渔业主管部门签发的可表明具备水上作业资格的相关证书。建议贵委员会加强捕鱼作业管理，禁止不适航船舶、无证人员至长江从事捕鱼作业，积极消除水上安全隐患。

060900SR2018006 泰州市华通船务有限公司：

1.本起事故中你公司所属船舶“T”轮驾驶人员未及早采取有效协助避让措施，违反《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》有关航行、避让的规定。建议你公司组织所属船员对《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》及相关配套规定进行再培训、再学习，确保在实际工作中严格按照规定的航路航行，做到及早发现他船并采取协助避让措施，确保航行安全。

2.事故调查发现，“T”轮本航次船舶实际在船3人，缺值班水手2人，值班机工1人。建议你公司加强对所属船舶管理，按照《船舶最低安全配员证书》要求，配齐适任船员，保证船舶航行安全。

十、附件

附件：无证捕鱼船与”T”轮碰撞示意图

附件：无证捕鱼船与“T”轮碰撞示意图

