

MAIR0609002018008

泰州“8·1”“无证交通船”与“T”轮 碰撞事故调查报告

编制单位：泰州海事局

单位地址：江苏泰州市海陵区鼓楼南路 316 号

联系方式：0523-86391095

编制时间：2018 年 8 月 13 日

简介

2018 年 8 月 1 日 0958 时许，江苏泰州籍徐某平个人所有的“无证交通船”（以下简称“交通船”）在由长江口岸直水道原口岸锚地水域驶往南官河口过程中，与上行的江苏扬州籍王某康个人所有、扬州新通达运输贸易有限公司所经营的“T”轮（本航次由高港古马干河空载驶往泰州港高港区高港作业区通用泊位）在长江口岸直水道南官河口对开、横距北岸约 100 米处发生碰撞事故，事故导致“交通船”沉没，在船 3 人落水，其中 1 人获救、2 人死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由泰州海事局组织调查。该局于 2018 年 8 月 2 日成立事故调查组。调查人员通过询问事故船舶在船人员、旁证船舶在船人员、公司管理人员，勘查事故现场，调取 CCTV 监控录像、泰州 VTS 中心雷达监控录像、VITS 数据，委托苏州大学司法鉴定中心、公安部交通管理科学研究院鉴定等途径，共获得调查资料如下：1) 事故报告书 2 份；2) 询问笔录 37 份；3) 现场勘查记录 2 份；4) 船舶、船员证书资料 2 套；5) CCTV 监控录像 1 份；6) 泰州 VTS 中心雷达监控录像 1 份；7) VITS 数据 1 份；8) 鉴定报告 2 份；9) 照片 2 套。

本起事故为责任事故。

徐某平个人所有的“无证交通船”疏忽了望、不当横越，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第

一款、第二款、第十二条第（一）项之规定，负事故主要责任。

“T”轮疏忽了望、未能及早采取有效协助避让措施，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款、第二款之规定，负事故次要责任。

目录

一、事故简况	1
二、专业术语和标准用语标示	1
三、事故调查取证情况	1
（一）船舶资料	2
（二）船舶状况	5
（三）在船人员情况	8
（四）事故水域水文、气象、通航环境情况	9
（五）管理因素调查	11
（六）苏州大学司法鉴定中心鉴定	13
四、重要事故要素认定	14
（一）碰撞时间	14
（二）碰撞地点	14
（三）双方会遇局面	14
（四）“交通船”为无证交通船。	15
（五）徐某平“无证”驾驶船舶。	15
五、事故经过	15
（一）“交通船”	16
（二）“T”轮	17
六、事故损失情况	18
七、事故原因分析	20
八、责任认定	21
九、安全管理建议和处理建议	21
十、附件	22

一、事故简况

2018 年 8 月 1 日 0958 时许，江苏泰州籍徐某平个人所有的“无证交通船”（以下简称“交通船”）在由长江口岸直水道原口岸锚地水域驶往南官河口过程中，与上行的江苏扬州籍王某康个人所有、扬州新通达运输贸易有限公司所经营的“T”轮（本航次由高港古马干河空载驶往泰州港高港区高港作业区通用泊位）在长江口岸直水道南官河口对开、横距北岸约 100 米处发生碰撞事故，事故导致“交通船”沉没，在船 3 人落水，其中 1 人获救、2 人死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

CCTV: CLOSED CIRCUIT TELEVISION, 闭路电视监控系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

VITS: VESSEL IDENTIFICATION TRANSMISSION SYSTEM, 船舶身份识别与轨迹系统

三、事故调查取证情况

本起事故由泰州海事局组织调查。该局于 2018 年 8 月 2 日成立事故调查组。调查人员通过询问事故船舶在船人员、旁证船舶在船人员、公司管理人员，勘查事故现场，调取 CCTV 监控录像、泰州 VTS 中心雷达监控录像、VITS 数据，委托苏

州大学司法鉴定中心、公安部交通管理科学研究院鉴定等途径，共获得调查资料如下：1) 事故报告书 2 份；2) 询问笔录 37 份；3) 现场勘查记录 2 份；4) 船舶、船员证书资料 2 套；5) CCTV 监控录像 1 份；6) 泰州 VTS 中心雷达监控录像 1 份；7) VITS 数据 1 份；8) 鉴定报告 2 份；9) 照片 2 套。

(一) 船舶资料

1. “交通船”

该船系徐某平于十余年前从他人手中购得，船舶未进行检验、登记，无船舶证书，以下相关数据系现场勘查获得：

总长	8.15 米	型宽	2.1 米
型深	1.2 米	总吨	不详
净吨	不详	船舶类型	挂桨机船
船体材料	钢质	建成日期	不详
主机种类/数目/功率	柴油机/1 台/15 匹马力		
建造地点	不详		
用途	南官河内码头至南官河口附近水域提供有偿交通服务。		
船舶所有人/地址	徐某平/泰州高港区龙窝北路 69 号		
备注	有顶棚，开敞式、红色外壳，勘查时船舱内有 6 件污损救生衣。		

表 1：“交通船”船舶资料



图 1：“交通船” 图片



图 2：“交通船” 船舱救生衣图片

2. “T” 轮

船名	T	国籍	中国
船籍港	扬州	船舶种类	干货船
总长	49.8 米	型宽	9 米
型深	3.2 米	总吨	421
净吨	235	航区	内河 A
船体材料	钢质	建成日期	2003 年 12 月 15 日
建造地点	江都市创新船厂		
主机种类 / 数目/功率	内燃机/2 台/254.00 千瓦		
船舶所有人 /地址	王某康/江都市邵伯镇		
光船承租人 /地址	扬州新通达运输贸易有限公司/扬州市江都区仙女镇工人新村 31 号		
船舶经营人 /地址	扬州新通达运输贸易有限公司/扬州市江都区仙女镇工人新村 31 号		

表 2：“T”轮船舶资料



图 3：“T” 图片

（二）船舶状况

1. 船舶安全检查情况

（1）“交通船”

该船未进行船舶安全检查。

（2）“T” 轮

据该船实际船舶所有人王某房陈述自 2016 年购买至今未进行船舶安全检查，原《安全检查记录簿》已丢失。经查船舶动态系统 2.0，该轮最近一次船舶安全检查由扬州仪征海事处于 2014 年 3 月 25 日在仪征进行检查，共有缺陷 12 项，缺陷与本次事故无关。

序号	缺陷 代码	缺陷描述	处理 意见
1	1705	船上油污应急计划未经主管机关批准	99

2	1710	船上未配备油类记录簿	16
3	1793	船上未配备垃圾管理计划	16
4	1794	船上未配备垃圾记录簿	16
5	0170	船上未配备法定值班日志	17
6	0741	缺一只两用水枪	17
7	0730	缺二只灭火器	17
8	0650	救生圈未标识船名船籍港	17
9	1599	船上未安装倾斜仪	17
10	1550	尾灯型式不正确	17
11	1220	不正确的载重线标志未清除	16
12	1550	缺 2 只号球	17

表 3：“T”轮安全检查缺陷

2. 设备工作状况

（1）“交通船”

经询问“交通船”驾驶人员和勘查事故船舶，“交通船”无雷达、AIS、VHF 等任何助航设备。

（2）“T”轮

经调查，事发时该轮 AIS 未开启，VITS 正常运行，VHF 一部，值守 03 频道。

3. 登记、检验情况

（1）“交通船”

经泰州海事局、泰州市地方海事局查询，徐某平（身份证号码：321025*****817）名下无船舶登记记录。

经核查，该船未经船舶检验和登记，未持有任何船舶证书和文书，为无证交通船。

（2）“T” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书，由江苏省扬州市地方海事局于 2016 年 1 月 20 日签发，编号 11F0195275，有效期至 2020 年 12 月 19 日。

船舶所有权登记证书，由江苏省扬州市地方海事局于 2007 年 5 月 31 日签发，编号 06A0166936，船舶所有人王某康。

光船租赁登记证明书，由江苏省扬州市地方海事局于 2016 年 1 月 20 日签发，光船租赁登记号码 GZ2703160004，船舶所有人王某康，出租人王某康，承租人扬州新通达运输贸易有限公司，租金 20 万元/年，租期五年，起租日期 2016 年 1 月 14 日，终止日期 2020 年 12 月 19 日。

最低安全配员证书，由江苏省扬州市地方海事局于 2016 年 1 月 20 日签发，有效期至 2020 年 12 月 19 日。

内河船舶适航证书，由江苏省船舶检验局扬州检验局于 2018 年 1 月 2 日签发，编号 825101311，有效期至 2018 年 12 月 19 日。

4. 船舶载客/载货情况

（1）“交通船”

2018 年 8 月 1 日 0910 时许，该船由南官河内码头开航

驶往长江原口岸锚地水域锚泊的“L”轮，船上共 4 人（其中驾驶人员徐某平；乘客 3 人，分别为“L”轮船员王某放，空调安装工李甲、李乙），0920 时许靠妥“L”轮，3 名乘客上“L”轮后，该船返回南官河内码头；0953 时许再次至“L”轮载空调安装工李甲、李乙，开往南官河内码头。

（2）“T”轮

2018 年 8 月 1 日 0903 时许，由高港古马干河空载驶往泰州港高港港区高港作业区高港通用码头泊位。

（三）在船人员情况

1. “交通船”

事发时在船人员 3 人，其中驾驶人员 1 人，徐某平；乘客 2 人，李甲、李乙（空调安装工）。身份信息如下：

徐某平，男，身份证号码 321025****8817，籍贯江苏泰州。事发时在船尾驾驶船舶。

李甲，男，身份证号码 321085****8411，籍贯江苏泰州。

李乙，男，身份证号码 321201****0219，籍贯江苏泰州。

2. “T”轮

在船人员及持证情况如下：

驾驶人员王某房，男，1979 年 11 月 12 日出生，持有盐城市地方海事局 2016 年 11 月 18 日签发的内河三类船长适任证书，证书编号 340323****4751，有效期至 2021 年 11 月 18 日，适用于 300 总吨以下内河船舶以及 150 千瓦以下内河拖轮，长江：南京-上海。系该船实际所有人，事发时在驾驶台操纵船舶。

轮机员李某琴，女，1979 年 2 月 1 日出生，持有安徽省蚌埠市地方海事局 2013 年 5 月 7 日签发的内河二类轮机长适任证书，证书编号 S340323****4729,有效期至 2018 年 5 月 7 日。系王某房之妻，事发时在生活舱。

在船人员王某如（女、17 岁）、王 某东（男、7 岁）系王某房、李某琴子女，暑期随船生活，事发时在生活舱。

（四）事故水域水文、气象、通航环境情况

1. 水文、气象情况

（1）泰州气象局 2018 年 8 月 1 日 0600 时天气预报：多云，局部有雷阵雨，东北风 3 至 4 级。

（2）根据当事船舶及附近船舶在船人员陈述：晴天，能见距离 2000 米以上，东北风 3-4 级，落潮流。

（3）根据《2018 年上海港杭州湾潮汐表》，2018 年 8 月 1 日江阴潮汐情况如下

潮时	0247	0610	1530	1846
潮高	228	452	222	399

表 4：2018 年 8 月 1 日江阴潮汐情况潮汐

综上，认定事故发生时晴天，东北风 3-4 级，能见度良好，落潮流。

2. 通航环境情况

事发水域位于长江口岸直水道南官河河口附近，该水域北岸侧由上往下依次为泰州港高港港区高港作业区、高港汽渡、南官河口和口岸船舶有限公司舳装码头。南侧为待闸船

舶习惯锚泊水域，待闸锚泊船舶较多，锚泊水域南侧紧邻上行通航分道。进出南官河船舶、靠离泊码头船舶、进出待闸区船舶、横江汽渡等在此水域交会，通航环境较复杂。

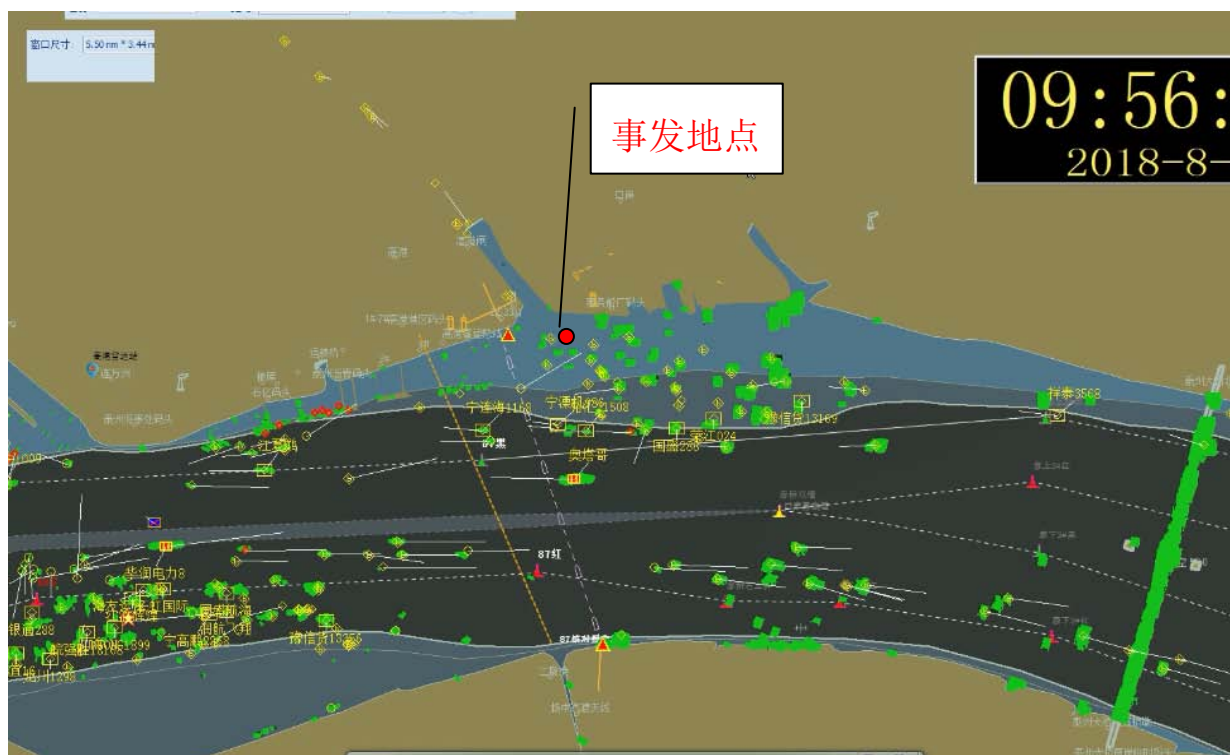


图 4：事发水域周边通航环境图



图 5：事发水域周边通航环境图

（五）管理因素调查

1. “交通船”

该船系无证交通船。

2. “T” 轮

（1）船舶公司概况

该船经营人、光船承租人为扬州新通达运输贸易有限公司，公司成立于 2006 年 9 月 21 日，公司地址：扬州市江都区仙女镇工人新村 31 号。注册资金 50 万元，经营范围：普通货运，长江中下游及支流省际货船运输，水路货运代理，国内船舶代理，汽车租赁服务，船舶交易服务。

公司于 2018 年 5 月 15 日取得扬州市运输管理处换发的《国内水路运输经营许可证》，证书编号苏水 SJ1000066，经营范围长江中下游及支流省际普通货物运输。

该公司于 2015 年 9 月 7 日取得交通运输部长江航务管理局签发的《交通运输企业安全生产标准化达标等级证书》。

（2）公司管理情况调查

1）“T” 轮公司管理情况

船舶所有人王某康于 2016 年 1 月 14 日以光船租赁的形式将“T”轮出租给扬州新通达运输贸易有限公司，租赁终止日期为 2020 年 12 月 19 日。《光船租赁合同》（见附件 3）中约定由扬州新通达运输贸易有限公司经营和管理“T”轮，负责对租赁船舶的安全管理并承担租赁管理期间的安全管理责任和民事法律责任等。

但据公司总经理曹文明、安全部负责人周治来、船舶所有人王某康、实际所有人王某房等陈述，双方签订《光船租赁合同》和办理《光船租赁登记证明书》的目的是为了换发《船舶国籍证书》、《最低安全配员证书》。扬州新通达运输贸易有限公司除为“T”轮办理船舶换证和年审外，不参与“T”轮的日常营运和管理，船舶由实际所有人营运和管理。

据曹文明、周治来、王某康、王某房等陈述，“T”轮实际所有人先后为王某康、于光才、饶志六、王某房，买卖均通过口头协议的形式进行，船舶实际所有人变更后，均由船舶实际所有人通过电话报公司，口头约定管理模式按照以往模式进行，未办理船舶所有权变更登记，公司未与于光才、

饶志六、王某房签订安全管理协议或光船租赁合同等。

另外，调查表明，扬州新通达运输贸易有限公司未对“T”轮进行有效的登轮检查，不掌握船舶配员情况，未进行船员培训。

2) 公司运营、管理情况

据曹文明、周治来、海务主管马以祥、海务周晓鸣、船舶所有人王某康、实际所有人王某房等陈述，该公司海务、机务人员虽与公司签订劳务合同，但均未按合同约定和公司规章制度履行海务、机务职责，仅在相关监管部门至公司监管检查时才到公司上班，也不从公司领取工资和报酬（4名海务、机务人员中，仅机务孙宝凤以股东的身份从公司领取报酬，但不履行机务管理员职责），海务、机务形同虚设。海务、机务人员的雇佣、劳务合同的签订仅为了满足监管部门关于《国内水路运输经营许可证》的核查需要。

（六）苏州大学司法鉴定中心鉴定

事故发生后，泰州海事局于2018年8月6日委托苏州大学司法鉴定中心进行“无证交通船”与“T”轮碰撞事实和碰撞角度以及油漆比对的鉴定。

碰撞事实和碰撞角度鉴定结论：

1. “T”轮船艏中下部及船艏右下部与“三无”交通船右侧后部发生碰撞刮擦可以成立。

2. “T”轮与“三无”交通船碰撞瞬间角度约为85度-90度。

油漆比对鉴定结论：

JC1(“三无”交通船右侧护栏转角处表面附着黑色物质)和 YB1(“T”轮船艏右侧船壳板自身黑色漆)是同种类油漆。

JC2(“三无”交通船遮阳棚右侧后部表面附着黑色物质)和 YB1(“T”轮船艏右侧船壳板自身黑色漆)是同种类油漆。

四、重要事故要素认定

(一) 碰撞时间：2018 年 8 月 1 日 0958 时许。

1. 据事发水域 CCTV 监控录像显示,2018 年 8 月 1 日 0958 时许,“交通船”与“T”轮发生碰撞。经核对, 事发水域 CCTV 监控时间与北京标准时间一致。

2. “T”轮驾驶人员王某房手机拨打“110”的时间为 8 月 1 日 1000 时。

(二) 碰撞地点：长江口岸直水道南官河口对开、距北岸约 100 米。

1. 据事发水域 CCTV 监控录像显示, 2018 年 8 月 1 日 0958 时许,“交通船”与“T”轮在长江口岸直水道南官河口对开、距北岸约 100 米处发生碰撞。

2. 根据“T”轮驾驶人员王某房在笔录中陈述, 碰撞地点为长江南官河口下口对开约 150 米, 下游约 150 米。

3. 根据“交通船”驾驶人员徐某平陈述, 碰撞地点为长江南官河口下口约 20 米, 距北岸约 20 米。

(三) 双方会遇局面：“交通船”横越顺河道行驶的“T”轮船首。

1. 据事发水域 CCTV 监控录像显示,“交通船”驶离“L”

轮后，驶向南官河口；“T”轮沿长江北岸一侧上行，“交通船”呈横越“T”轮船首态势。

2. “交通船”驾驶人员徐某平在笔录中陈述，事发前该船从南官河口对开水域载客驶往南官河内码头。

3. “T”轮驾驶人员王某房在笔录中陈述，事发前该船沿口岸船厂舾装码头方向上行。

（四）“交通船”为无证交通船。

1. “交通船”实际所有人徐某平于十余年前从他人手中购得，已驾驶该船十余年，该船未申请船舶检验机构检验，也未申请海事部门登记，未取得船舶登记证书和检验证书，为无证船舶。

2. 根据现场勘查，该船无船名、船籍港、载重线和任何表明其船舶身份的标识。

3. 依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》，该船应取得船舶登记证书和检验证书，但实际未申请船舶检验机构检验，也未申请海事部门登记，未取得船舶登记证书和检验证书。

（五）徐某平“无证”驾驶船舶。

1. 据徐某平陈述，其本人未经船员注册取得船员服务簿。

2. 查船舶动态系统 2.0、内河船员管理系统等，未查到徐某平任何船员信息。

五、事故经过

以下事故经过系根据询问当事人员，勘查事故船舶和事发水域情况，比对泰州 VTS 中心雷达监控录像、事发水域 CCTV 监控录像和船舶身份识别与轨迹系统（VITS）资料等，综合认定如下：

（一）“交通船”

2018 年 8 月 1 日 0840 时许，该船载“L”轮船员王某放与“鲁枣庄货 2060”轮船员王林由原口岸锚地水域开航至南官河内码头，2 名乘客上岸。

0910 时许，“L”轮船员王某放与“交通船”徐某平电话联系并商定后，该船在南官河内码头载王某放和 2 名空调安装工李甲、李乙驶往“L”轮。

0920 时许，该船靠妥“L”轮，3 名乘客上“L”轮后，该船返航至南官河内码头，继续待客。

0945 时许，因空调铜管长度不够，需要上岸加长铜管，“L”轮王某放电话联系徐某平，要求其至“L”轮接李甲、李乙上岸。

0953 时许，该船靠妥“L”轮左舷接李甲、李乙，计划至南官河内码头，在船 3 人均未穿救生衣。

0955 时许，该船倒车自“L”轮船尾驶出，驶往南官河口。

0956 时许，该船朝南官河口航行。

0957 时 21 秒许，船位距离“T”轮约 60 米，向右调整航向，呈从对方船船首驶过态势。

0957 时 38 秒许，船位距离 “T” 轮船首约 20 米，向左调整航向。

0957 时 55 秒许，船位距离 “T” 轮船首约 10 米，向右大角度转向，船舶横在 “T” 轮船首。

0958 时 07 秒，该船船体右后部与 “T” 轮船首碰撞，碰撞角度 85° 至 90° ，随即翻扣，3 人落水。

0959 时许，该船沉没。

1000 时许，徐某平被附近船舶救起。

1110 时许，李甲、李乙尸体被打捞出水。

（二）“T” 轮

2018 年 8 月 1 日 0903 时许，该轮由高港永安古马干河空载驶往泰州港高港港区高港作业区通用泊位。

0912 时许，该船驶出古马干河河口进入长江，向右转向上行，双车 600 转，航速约 3.8 节，沿北岸侧上行。

0925 时许，船位左平泰上行#1 黑浮，航速约 4.5 节。

0931 时许，船位过泰州大桥，航速约 5 节。

0948 时许，船位左平泰桥左右通航浮，航速约 4.4 节。

0956 时许，船位位于口岸船厂舾装码头下端对开，横距约 50 米，保速保向上行，发现位于本船左侧约 150 米的“交通船”，据王某房陈述，判断“交通船”为进南官河河口船舶，但未持续关注。

0957 时许，船位位于南官河下口下游约 150 米，距“交通船”约 100 米。

0957 时 30 秒许，双车停车、倒车，向右调整航向避让

“交通船”。

0958 时 07 秒许，该轮船艏碰撞“交通船”船体右后部。

0959 时许，该轮在本船右舷发现翻扣“交通船”和 3 名落水人员，并至船艏请求附近交通船施救。

1000 时许，王某房拨打“110”请求救援，同时发现 1 名落水人员被附近其他交通船救起，该轮在事发水域附近继续搜寻另外 2 名落水人员。

六、事故损失情况

（一）“交通船”

“交通船”沉没，2 人死亡。

死亡人员信息如下：

李甲，男，身份证号码 321085****8411，籍贯：江苏泰州。

李乙，男，身份证号码 321201****0219，籍贯：江苏泰州。

8 月 4 日沉船被打捞出水，经现场勘查，“交通船”顶棚右舷后部拐角处有擦痕，栏杆右后部拐角处有擦痕。



图 6：勘查“交通船”



图 7：徐某平现场指认“无证交通船”

（二）“T” 轮

船艏船壳板距水面 0.15 米至 2.25 米，最前端左舷 0.48 米至右舷 5.02 米范围可见横向碰撞刮擦不规则痕迹。



图 8：“T” 受损图片

七、事故原因分析

（一）本起事故是“交通船”在横越上行船“T”轮船首过程中发生的碰撞事故。事故双方均疏忽了望、“交通船”不当横越以及“T”轮未能及早采取有效措施协助避让是事故发生的直接原因。

1. “交通船”

（1）疏忽了望。事故前，该轮在由长江口岸直水道原口岸锚地水域载客驶往南官河口过程中，未能充分利用视觉、听觉等手段对周围环境和他船动态保持正规了望，未能及早发现在本船右舷一侧顺河道上行的“T”轮动态，对本船与“T”轮交会危险局面估计不足。

（2）不当横越。事发前约 46 秒时，该轮向右调整航向横越对方船船首；事发前约 27 秒时，该轮发现与对方船存

在碰撞危险，即向左调整航向避让；事发前约 12 秒时，该轮大角度向右调整航向，继续横越“T”轮船首，直至碰撞事故发生。该轮在横越顺河道行驶的“T”轮船首方向过程中，多次改变航行操纵意图，未尽主动避让义务。

2. “T” 轮

疏忽了望，未能及早采取有效措施协助避让。调查表明，该轮在事发前约 2 分钟时发现对方船，并判断对方船为进南官河口的船舶，但未引起足够重视。直至事发前约 37 秒时，该轮方采取减速、倒车、向右转向等紧急避让措施，错过了避让的最佳时机。

（二）“交通船”本航次在船人员均未穿着救生衣，降低了人员落水后自救和他救生还的可能性。

八、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

“交通船”疏忽了望、不当横越，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款、第二款、第十二条第（一）项之规定，负事故主要责任。

“T”轮疏忽了望、未能及早采取有效措施协助避让，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条、第九条第一款、第二款之规定，负事故次要责任。

九、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

扬州新通达运输贸易有限公司

060900SR2018005:

（1）严格按照相关法律、法规和强制性规定要求，规范公司日常运营管理，严格执行内部规章制度，所聘人员要严格按合同约定和公司规章管理制度履行岗位职责。

（2）做好所经营船舶的日常安全管理，切实履行管理职责，落实公司安全生产主体责任，杜绝“挂而不管”的情况发生。

（3）认真分析本起事故发生原因，吸取事故教训，将本起事故情况通报本公司所经营船舶，同时强化船员的教育和培训，督促船员在航行、停泊和作业中，严格遵守《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》等相关规定。

（4）严格按《船舶最低安全配员证书》为船舶配备足额的适任船员。

（二）处理建议

1. 徐某平，作为无证交通船实际所有人及驾驶人，无证驾驶“交通船”在长江水域营运，在本起事故中负主要责任，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，建议移送司法机关，依法追究其交通肇事罪。

2. 王某房，所驾驶的船舶在本起事故中负次要责任，依据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第七十七条之规定，建议给予暂扣船员适任证书的海事行政处罚。

十、附件

附件：“交通船”与“T”轮碰撞示意图

附件：“交通船”与“T”轮碰撞示意图

