

宁波“12·17”“浙玉机 166”轮与“峻洋 08”轮碰撞事故调查报告

1.事故概况

2016年 12月 17日 0000时左右，台州籍干货船“浙玉机 166”轮在宁波七姊八妹附近水域（概位 30° 15.9' N/121° 35.4' E）装砂结束起锚过程中因船舶受强流影响，与正在附近装砂作业的芜湖籍散货船“峻洋 08”轮锚链及船头发生挤压碰撞，导致“浙玉机 166”轮沉没，船上 7人中 6 人获救，1人失踪，构成一般等级水上交通事故。

2.船舶、船员及公司相关情况

2.1.1船舶情况

船 名	浙玉机 166	峻洋 08
船 籍 港	台州	芜湖
船舶种类	干货船	散货船
船体材料	钢质	钢质
总 吨	1509	2730
净 吨	845	1529
总长（米）	73.60	88.00
船宽（米）	11.60	14.10
型深（米）	6.00	7.00
主机类型	内燃机	内燃机
主机功率	735 kw	1104kw

建成日期	2003.1.18	2002.10.18
------	-----------	------------

2.1.2船舶持证情况

“浙玉机 166”轮持有台州海事局签发的有效期至 2021 年 7 月 11 日的船舶国籍证书和最低安全配员证书；持有浙江省船舶检验局台州检验处签发的有效期至 2018 年 1 月 17 日的海上货船适航证书。

“峻洋 08”轮持有安徽省芜湖海事局签发的有效期至 2017 年 8 月 31 日的船舶国籍证书和最低安全配员证书；持有安徽省船舶检验局（江淮）签发的有效期至 2017 年 10 月 17 日的海上货船适航证书。

2.2船员情况

2.2.1 “浙玉机 166”轮本航次船员配备情况：

本航次共配备船员 7 名，均未获得合格的船员适任证书，不符合其持有的《船舶最低安全配员证书》要求，主要当事船员如下：

郑某法：船长，男，59 岁，浙江岱山人，事发时在驾驶台指挥操纵船舶。

杨某财：管事，男，31 岁，福建平潭人，事发时在船头进行起锚操作。

陈某良：轮机员，男，59 岁，浙江苍南人，事发后失踪。

2.2.2“峻洋 08”轮本航次船员配备情况：

本航次共配备船员 5 名，均未获得合格的船员适任证书，

不符合其持有的《船舶最低安全配员证书》要求，主要当事船员如下：

熊某：船长，男，42岁，安徽宣城人，事发时在驾驶台值班。

单某：水手，男，30岁，陕西旬阳人，事发时在甲板值班。

2.3 相关公司情况

2.3.1 “浙玉机 166” 公司情况

“浙玉机 166”经营人为玉环县大麦屿航运有限公司。事发时“浙玉机 166”轮由舟山群岛新区吉阳海洋围垦建设有限公司租用。

2.3.2 “峻洋 08” 轮公司相关情况

“峻洋 08”轮经营人为安徽永利海运有限公司。事发时“峻洋 08”轮由舟山群岛新区吉阳海洋围垦建设有限公司租用。

2.3.3 舟山群岛新区吉阳海洋围垦建设有限公司（以下简称吉阳公司）概况

2016年12月16日，该公司组织了吸砂船“恒浚 6”、“恒浚 8”、“恒浚 18”，运砂船“浙玉机 166”、“峻洋 08”等船舶在七姊八妹附近水域从事采运砂作业，作业前未取得合法的手续。

3. 气象海况

事发时，能见度良好，能见距离 5-6 海里；事发水域偏北风 5-6级；事发当时正值大潮汛期间，涨潮流，流向东北，流速 4-5节；事发水域水深 20米左右。

4 事故经过

4.1“浙玉机 166”轮

2016年 12月 16日 1100时左右，“浙玉机 166”轮从舟山定海西码头航行至大小鱼山南部水域抛锚。


1700 时左右，“浙玉机 166”轮接到吉阳公司指令前往七姊八妹附近水域进行采运砂作业。

2030 时左右，“浙玉机 166”轮抵达七姊八妹采砂作业区外围抛锚等待指令。此时该吸砂作业区域中有采砂船“恒浚 6”轮、“恒浚 18”轮、运砂船“峻洋 08”轮等在该水域附近参与吸运砂作业，其中“恒浚 6”轮正在往“峻洋 08”轮上装砂。后经现场调度协调“恒浚 6”轮给“浙玉机 166”轮装砂，“峻洋 08”轮改由采砂船“恒浚 18”轮装砂。

2100时左右，“浙玉机 166”轮在距离“峻洋 08”轮约 100米处抛锚（此时“峻洋 08”锚已抛妥，并已开始由“恒浚 18”继续装砂），锚泊概位：30° 15.7' N/121° 35.1' E，随后“恒浚 6”轮开始往“浙玉机 166”轮上装砂。此时驾驶台由“浙玉机 166”轮船长郑某法操纵船舶，驾驶台甚高频开启在 06频道值守，一部雷达开启在 1海里量程档。

2330 时左右，“浙玉机 166”轮装载完毕，据船长郑某

法描述：“这次打砂比较快，以前装砂到水线在护舷木下 40 厘米，这次比以前装载得多一些，装砂的舱装得很平。”该轮一名水手也证实“这次打砂打到水线与甲板持平了。”

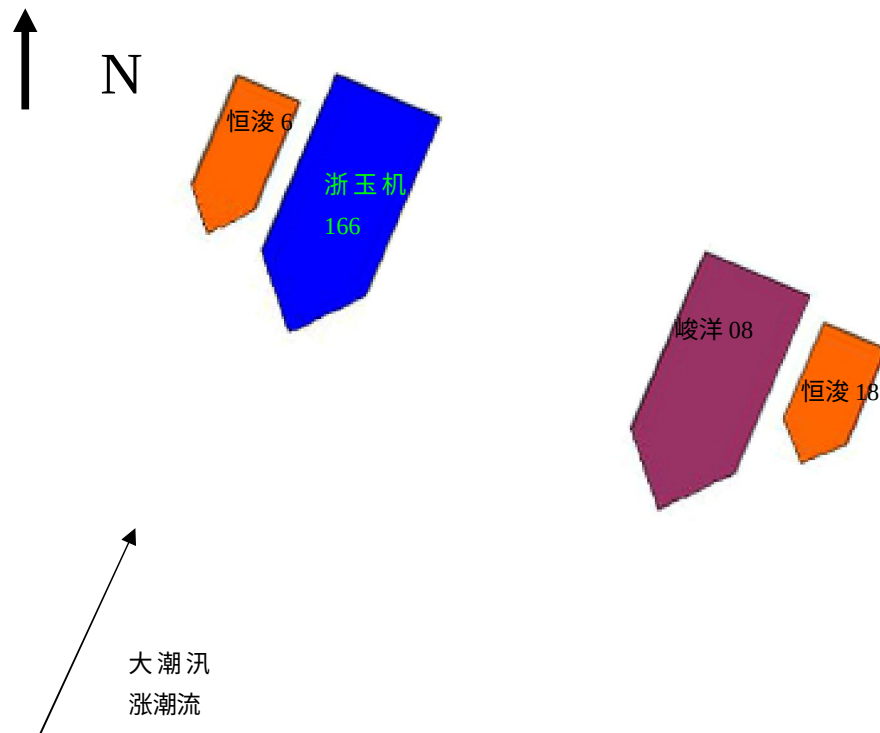


2345时左右，该轮货舱表面排水基本完成，管事杨某财打铃通知准备起航。船长郑某法上驾驶台后开始起锚，起锚时双锚同时起，但不久因负荷太大辅机断电，于是船长通知轮机员去机舱排查，故障很快得到修复。

2355 时左右，船长发现船舶向“峻洋 08”轮漂移，随即用高音喇叭指令船首人员停止起锚，并操“右满舵”、主机“全速进”，试图稳住船位，但此时该轮左锚已起完，右锚已离底，剩 1 节锚链在水中，船舶受流影响逐渐漂向“峻洋 08”轮。

17日 0000时左右,“浙玉机 166”轮左侧船中附近位置压在“峻洋 08”轮锚链上,随后又与“峻洋 08”轮船头发生碰撞。

0003时左右,“浙玉机 166”轮船体向右迅速倾覆沉没。沉没概位 $30^{\circ} 15.9' N/121^{\circ} 35.4' E$

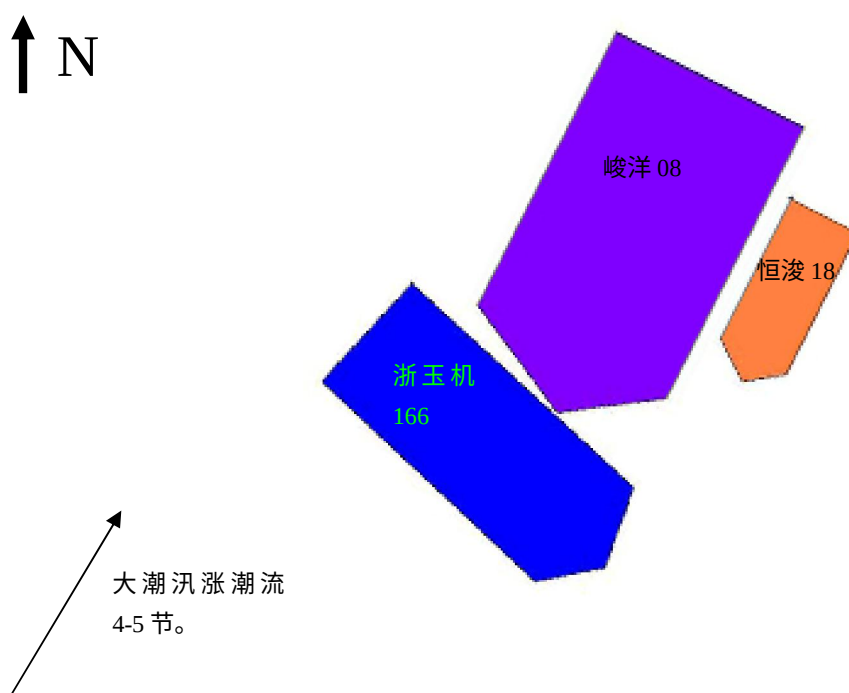

4.2“峻洋 08”轮

2016年 12月 15日,该轮在舟山定海西码头接到吉阳公司指示,要求其 16日晚抵达七姊八妹附近水域运砂作业。

12月 16日 1930时左右,该轮抵达七姊八妹并由吸砂船“恒浚 6”轮为该轮打砂。

2030 时左右,接现场调度指令“峻洋 08”轮离开“恒浚 6”轮。随后该轮重新抛锚并由“恒浚 18”轮继续装砂。

2355时左右，“峻洋 08”轮船长熊某发现“浙玉机 166”起锚后朝着本船船首驶来，便在甚高频呼叫“浙玉机 166”轮，并用探光灯照射来船驾驶室，但均无应答。

17日 0000时左右，“峻洋 08”轮船艏锚链部位与“浙玉机 166”轮发生碰撞，随后船首与“浙玉机 166”轮左侧船中附近发生碰撞。碰撞后，船长通知甲板值班的单某与陶某双赶往船艏。

0003时左右，“浙玉机 166”轮沉没。随后“峻洋 08”轮船长为避免本船危险，下令弃锚。“恒浚 18”轮得知发生碰撞后也停止装砂作业，并驶离“峻洋 08”轮。

5 搜救情况

两船发生碰撞后，“浙玉机 166”轮迅速沉没，6名船员被“峻洋 08”轮、“恒浚 6”轮救起，轮机员陈某良失踪。宁波市海上搜救中心接到事故报告后，一是立即指派镇海海事处海巡艇赶赴事发水域参与施救；二是协调东海救助局“华英 389”以及救助直升飞机在赶赴现场开展搜寻；三是通过VTS发布航警并协调周边过往船舶搜救。最终未能找到失踪人员。

6 事故损害情况

6.1 “浙玉机 166”轮

“浙玉机 166”轮沉没，1人失踪。

6.2 “峻洋 08”轮

双锚丢失，船首外壳轻微受损。

7.事故原因及过失分析

7.1直接原因

7.1.1“浙玉机 166”轮超载导致稳性降低，储备浮力减少。

据船长陈述：“这次打砂比较快，以前装砂到水线在护舷木下 40 厘米，这次比以前装载得多一些，装砂的舱装得很平。”该轮一名水手也证实“这次打砂打到水线与甲板持平了”。表明该轮在装载完毕后超载，干舷不足，导致船舶稳性降低，储备浮力减少，回复力矩丧失。当两船发生碰撞后，船舶迅速沉没。

7.1.2“浙玉机 166”轮在强流情况下，估计不充分，操作不当。

事发时正值天文大潮汛，流速约 4-5 节，而且距离周边船舶较近，船长在实施起锚作业前未能对此不利因素予以充分的估计，在起锚作业期间，也没有控制好船位和船艏向，以致起锚后船舶就受强流影响不断靠近“峻洋 08”轮，致使本轮陷于难以操纵的危险局面，终致碰撞。

7.2间接原因

7.2.1吉阳公司非法组织采运砂，且作业期间安全管理不到位。

该公司未取得合法的手续组织相关船舶在事发水域进

行采运砂作业。在组织船舶进行采运砂作业时未严格把好船舶准入门槛，安排的船舶存在船员不适任，配员不足等缺陷。在作业期间未能履行安全管理职责，未控制装砂数量造成船舶超载，采砂作业现场的船组之间间距过小，给事故发生埋下了安全隐患。

7.2.2“浙玉机 166”、“峻洋 08”违法作业，双方船员不适任。

经查，事故双方船舶违法作业，船舶配员不足，船员均未能持有有效的船员适任证书，船员不适任，给船舶安全营运带来隐患。

8 结论及责任判定

综上，本起事故属责任事故。调查组综合分析认定“浙玉机 166”轮应承担主要责任，船长郑某法是主要责任人；“峻洋 08”轮应承担次要责任，船长熊某是次要责任人；同时舟山群岛新区吉阳海洋围垦建设有限公司也应对本起事故的发生承担次要责任。

9 调查机构：宁波镇海海事处