

舟山“3·22”“中根 1558”轮与“CHON MA SAN”轮碰撞事故调查报告

一、事故概况

2015 年 03 月 22 日约 2347 时，泰州籍干货船“中根 1558”轮装载石子 2200 吨由舟山六横开往江苏太仓，航行至小鱼山岛南侧水域时与锚泊在该水域的朝鲜籍油船“CHON MA SAN”轮发生碰撞（概位：30° 16′ 06″ N/121° 54′ 02″ E）。事故造成“中根 1558”轮沉没，货物随船灭失。事故等级：一般事故。

二、船舶及船员概况

（一）“中根 1558”轮

1. 船舶概况

船名：中根 1558 曾用名：皖霍邱货 6816 船籍港：泰州

船舶类型：干货船 总吨：1263 净吨：707

航区：内河 A 级 参考载货量：2000（内河 A 级航区）

总长：68.10 米 型宽：12.10 米 型深：4.95 米

主机数量/功率：2 台/404 千瓦

船舶建造地点及日期：通州市平东兴隆船舶修造厂/2005.10.26

2. 船员情况

该船本航次共配备船员 3 名，均为持有有效的海船船员适任证书（其中事发当值船长持有盐城市地方海事局签发的内河二等船长证书）。

（二）“CHON MA SAN”轮

1. 船舶概况

船名：CHON MA SAN 船籍国：DPR KOREA 船舶类型：油船

总吨：2808 净吨：976 载重吨：3565 吨

总长：83.10 米 型宽：14.60 米 型深：9.75 米

主机数量/功率：1 台/1654 千瓦

建造地点及日期：HAMBUK SHIPYARD, DPR KOREA/2005

2. 船员情况

该船本航次共配备船员 16 名，满足该船持有的船舶最低安全配员证书要求。

三、事故水域的气象海况及通航环境情况

（一）气象海况

舟山气象台 2015 年 03 月 22 日 1630 时预报：今天晴到多云。舟山沿海海面东北到东风 5-6 级，明天东北到东风 5-6 级，阵风 7 级。风浪今天 2-3 级，明天 3 级。

根据《2015 年潮汐表》资料，事发当日岱山站潮汐情况为：03 月 22 日 1819 时低潮，03 月 23 日 0013 时高潮，事发时潮流向西北，流速 1.5-2.7 节；根据双方当事船员询问笔录：事发时能见度良好。


（二）潮流对“中根 1558”轮的影响

根据《2015 年潮汐表》资料级海图潮流资料，事发当日岱山站潮汐情况为：03 月 22 日 1819 时低潮，03 月 23 日 0013 时高潮，

事发时潮流方向约 300° ，流速 1.5-2.7 节；“中根 1558”轮约 7.0 节，航迹向约 344° 重载航行。根据矢量三角形推算出“中根 1558”轮右舷受流，流压角约 10° - 20° 。

(三) 事故水域通航环境情况

事故发生在舟山渔山岛南侧水域，该水域紧邻舟山中部西航道及渔山引航登轮点，同时该水域为宁波舟山港至长江口该小型船舶习惯性航线，小型船舶候潮开航时间段船舶流量大。

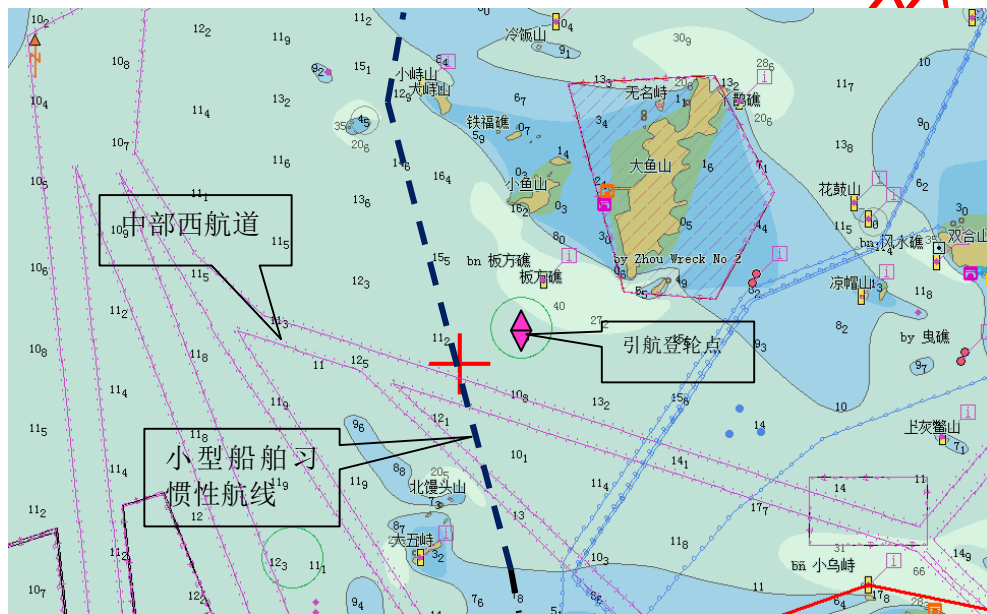

四、事故经过

根据当事船员询问笔录、AIS 记录数据等其他资料综合整理得出，过程中相关事件均为北京时间。

(一) “中根 1558”轮

2015 年 03 月 22 日约 1800 时，“中根 1558”轮装载石子 2200 吨由舟山六横走马塘开航，计划开往江苏太仓。开航时船长在驾驶台负责船舶操纵航行，雷达一台（3 海里档，船首向上，中心显示）、AIS 设备一台、GPS 设备一台、VHF 一台（16 频道守听）

开启，设备运行正常。

约 2225 时，船舶通过桃夭门大桥北上航行。

2308 时，船位 $30^{\circ} 11' 28''$ N/ $121^{\circ} 55' 29''$ E，航迹向 351° ，航速 7.0 节，正横瓜连山灯桩。船舶逐渐向左转向至航迹向约 344° 航行。

2329 时，船位 $30^{\circ} 13' 49''$ N/ $121^{\circ} 54' 46''$ E，航迹向 344° ，航速 7.0 节，船长在雷达上发现一艘船舶（后证实为“CHON MA SAN”轮），距离约 3 海里，位于该船左前方，与船艏向夹角约 15° ，通过目测该船信号灯判断该船处于锚泊状态。

2340 时，船位 $30^{\circ} 15' 23''$ N/ $121^{\circ} 54' 17''$ E，航迹向 341° ，航速 8.0 节。

2345 时，船位 $30^{\circ} 15' 58''$ N/ $121^{\circ} 54' 02''$ E，航迹向 341° ，航速 7.0 节。

2346^{1/2} 时，船位 $30^{\circ} 16' 30''$ N/ $121^{\circ} 53' 59''$ E，航迹向约 341° ，航速 7.0 节，与前方锚泊船距离约 100 米，船长发现本轮船首对着前方锚泊船，于是立即右满舵并增加主机转速避让。

2347 时，“中根 1558”轮左舷与“CHON MA SAN”轮船艏发生碰撞（概位： $30^{\circ} 16' 06''$ N/ $121^{\circ} 54' 02''$ E）。

2015 年 3 月 23 日 0006 时，“中根 1558”轮因货舱破损进水发生沉没。

（二）“CHON MA SAN”轮

2015 年 3 月 16 日 0945 时，“CHON MA SAN”轮空载由 NAMPHO

港开航，计划开往舟山天禄能源码头，开航艏吃水 1.5 米，艉吃水 5.2 米。

3 月 19 日 0648 时，船舶至渔山引航登轮点附近右锚 5 节锚链入水，锚位：30° 16′ 06″ N/121° 54′ 00″ E。

3 月 22 日约 2335 时，大副接班后负责驾驶台值班。雷达一台（3 海里档，船首向上，中心显示）、AIS 设备一台、ECDIS 设备一台、VHF 两台（分别 11、16 频道守听）开启，设备运行正常。

2342 时，大副通过雷达发现在本船右舷有一艘在航船舶逐渐抵近，距离约 1 海里，通过 AIS 显示该船船名为“ZHONG GEN 1558”。

2345 时，大副鸣放一短一长一短声号三次，同时向来船闪莫尔斯灯光提醒。

2347 时，“CHON MA SAN”轮船艏与“中根 1558”轮左舷发生碰撞（概位：30° 16′ 06″ N/121° 54′ 02″ E）。

五、事故损失

（一）“中根 1558”轮

“中根 1558”轮沉没，货物灭失。

六、事故原因分析及责任认定。

（一）“中根 1558”轮过失

1. 了望疏忽，未能对水流对船舶航行影响做出有效判断。

2329 时，“中根 1558”轮值班驾驶员首次发现“CHON MA SAN”轮，距离约 3.0 海里，位于左舷 15°，即认为本船保速保向航行即能安全驶过对方船舶，由于该轮值班驾驶员缺少相应的海上航

行知识，当船舶右舷受流，流压角约 10° 至 20° 的情况下航行，误将船首向与航迹向作为同一方向，出现了望判断错误，以致未能对当时的局面和碰撞危险作出正确的估计。违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 未对探测到的物标进行雷达标绘或与其相当的系统观察

2329 时，“中根 1558”轮值班驾驶员在相距 3 海里已发现“CHON MA SAN”轮，该轮值班驾驶员未利用雷达或其他手段对两船距离方位变化等情况进行连续的观察，以详细核查本船是否与他船存在碰撞危险，调查发现，该驾驶员直到距离对方船舶 100 米左右时，才判断与其存在碰撞危险，从而丧失采取有效避让措施的时机，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条第一款（二）项的规定。

（二）“CHON MA SAN”轮

“CHON MA SAN”轮处于锚泊状态，锚位稳定，船员值班到位，对驶抵船舶进行了持续跟踪，并在事前为避免碰撞积极进行了声光安全警示，履行了值班期间的安全职责。

综上所述，“中根 1558”轮在航行过程中值班驾驶员了望疏忽，未对探测到的物标进行雷达标绘或与其相当的系统观察是导致本起碰撞事故发生的原因。“CHON MA SAN”轮处于锚泊状态，锚位稳定，船员值班到位。因此，认定本起事故为单方责任事故，“中根 1558”轮对该起事故负全部责任，“中根 1558”轮值班驾驶员是本起事故的全部责任者。

七、事故调查机构

中华人民共和国舟山岱山海事处

八、报告形成日期

二〇一五年五月六日

事故调查报告公开专用