

MAIR010008201801

上海宝山 “1.16” “丰海 18” 轮与 “惠丰 6799” 轮 碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2018 年 1 月 16 日 0750 时左右，东莞市 FHHY 有限公司所有并经营的“丰海 18”轮（管理公司为华 YHS 中心，载液碱 7447.581 吨，泰州至东莞）与安徽宣城个体所有宣城市 YCSY 有限责任公司经营的“惠丰 6799”轮（载黄沙约 6300 吨，九江至上海）在长江上海段 71 灯浮下游宝山航道上行深水航道延伸段内发生碰撞，事故导致“惠丰 6799”轮沉没（ $31^{\circ} 25.937'$ / $121^{\circ} 29.608'$ ），船上 3 人全部被“丰海 18”轮救起，未造成人员伤亡、未造成水域污染，直接经济损失约 500 万元，构成水上交通一般等级事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，宝山海事局于2018年1月16日成立宝山海事局“1·16”水上突发事件险情应急处置工作领导小组，依法开展事故调查工作。调查组通过调查询问当事船舶船长、值班驾驶员、

值班水手、值班轮机员，勘查事故现场、截取AIS轨迹、调取VTS雷达和VHF录音数据等途径，共获得：1) 询问笔录15份；2) 船舶资料36份；3) AIS轨迹2份；4) 雷达轨迹回放1份；5) VHF录音3份；6) 车钟记录1份；7) “丰海18”轮VDR数据1份（详见附件二：证据清单）。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况。

1. “丰海 18”轮船舶基础数据。

船名：丰海 18 船舶登记号：090010000001

船籍港：东莞 船体材料：钢质 航区：无限航区

船舶种类：散装化学品船/油船 满载吃水：7.0 米

总长：112.61 米 型宽：18.00 米 型深：9.40 米

总吨：5614 净吨：2538 载重吨：8124.63

主机种类：柴油机 型号：GN8320ZC41

主机功率：2795.00 千瓦

建造日期：2009 年 12 月 10 日

建造厂家：浙江海丰造船有限公司

船舶所有人/经营人：东莞市 FHHY 有限公司

船舶管理公司：华 YHS 中心



图一：“丰海 18”轮全貌

2. “惠丰 6799”轮船舶基础数据。

船名：惠丰 6799 船籍港：宣城 船舶种类：一般干货船
船体材料：钢质 航区：内河 A 级 满载吃水：6.4 米
总吨：3327 净吨：1863 参考载重吨：6545(A 级)
总长：89.80 米 型宽：16.60 米 型深：7.20 米
主机种类：柴油机 型号：8170ZC818-3×2
主机功率：601 千瓦×2
建造日期：2014 年 12 月 11 日
建造厂家：马鞍山鸿发船舶制造有限公司
船舶所有人：陈某某
船舶经营人：宣城市 YCSY 有限责任公司



图二：“惠丰 6799”轮全貌

（二）船舶检验情况

1. “丰海 18”轮

该轮于 2017 年 3 月 5 日，在广州港进行了年度检验。 检验由中国船级社广州分社实施，检验情况正常，所有法定证书有效。

船舶检验证书情况表

序号	证书名称	发证日期	有效日期	年度检验日期
1	国际吨位证书	2014 年 10 月 24 日	长期有效	-----
2	货船构造安全证书	2014 年 10 月 24 日	2019 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 5 日
3	货船设备安全证书	2017 年 3 月 5 日	2019 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 5 日
4	货船设备无线电证书	2017 年 3 月 5 日	2019 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 5 日
5	国际载重线证书	2014 年 10 月 24 日	2019 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 5 日

6	国际防止油污证书	2014 年 10 月 24 日	2019 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 5 日
7	国际防止空气污染证书	2017 年 3 月 5 日	2019 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 5 日
8	国际防止生活污水污染证书	2014 年 10 月 24 日	2019 年 12 月 9 日	-----
9	国际散装运输危险化学品适装证书	2014 年 10 月 24 日	2019 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 5 日

2. “惠丰 6799” 轮

该轮于 2017 年 12 月 20 日在安徽省芜湖港进行了中间检验，检验由安徽省船舶检验局（芜湖）实施，检验情况正常，所有法定证书有效。

船舶检验证书情况表

序号	证书名称	发证日期	有效日期	年度/中间检验日期
1	内河船舶适航证书	2017 年 12 月 20 日	2018 年 12 月 10 日	2017 年 12 月 20 日
2	内河船舶载重线证书	2015 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 10 日	-----
3	内河船舶吨位证书	2015 年 01 月 21 日	长期有效	-----
4	内河船舶防止油污证书	2015 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 10 日	-----
5	内河船舶防止垃圾污染证书	2015 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 10 日	-----
6	内河船舶防止空气污染证书	2015 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 10 日	-----

（三）船员情况。

1. “丰海 18” 轮船员配备情况。

该轮事故航次配员 17 人，配员和持证人员符合该轮船舶最低安全配员证书要求。船长 1 人(兼 G 证)，大副 1 人，二副 1 人，三副 1 人（兼 G 证），水手 3 人；轮机长 1 人，大管轮 1 人，二管轮 1 人，三管轮 1 人，机工 4 人，大厨 1 人，实习生 1 人。所有船员证书有效。

船长郑某某，43 岁，福建人，持有中华人民共和国泉州海事局签发的编号为 BJB111201502168 的沿海 3000 总吨以上船长适任证书，GMDSS 通用操作员，系东莞市 FHHY 有限公司雇佣，于 2017 年 5 月 25 日签署上船协议，协议期限为 8+4 个月。通过对“丰海 18”轮船长和华 YHS 中心船舶管理事业部船员部经理刘维、海务主管曹凤富的询问调查和查看有关材料，发现华 YHS 中心自 2017 年 8 月 31 日接管“丰海 18”轮至事故发生前，未对船长的适任情况开展评估。

当班三副吕某某，36 岁，江苏人，持有中华人民共和国连云港海事局签发的编号为 BFA114201605918 的沿海 3000 总吨以上三副适任证书，GMDSS 通用操作员。

与“惠丰 6799”轮发生碰撞事故时，船长在驾驶台指挥船舶，大副郑金杯船首了头、备锚，三副操车钟，水手董仕军操舵。

2. “惠丰 6799”轮船员配备情况。

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配员 8 人，分别为船长、大副、三副各 1 名，水手 2 名，轮机长、三管轮各 1 名，机

工 1 名。

事故航次配员 3 人，分别为水手 2 人、机工 1 人，配员和持证人员不能满足该轮船舶最低安全配员证书要求。具体持证情况如下表：

序号	姓名	船上任职	持有证书	有效期
1	陈某某	水手	三类轮机长	2016 年 05 月 26 日（过期）
2	李某某	驾驶员	三类船长	2016 年 07 月 27 日（过期）
3	李某某	水手	服务簿	

（三）公司及管理体系情况。

1. “丰海 18” 轮。

该轮登记注册于东莞市 FHHY 有限公司，属地方民营企业，是 2004 年经交通部批准成立的专门从事国际、国内沿海及国内沿海港口至港澳航线的成品油运输业务的有限责任公司。由于 2016 和 2017 年度多次发生事故，该公司的 DOC 于 2017 年 5 月 12 日被中华人民共和国广东海事局收回，公司所属船舶全部委托给大连 ZYHY 油运船员船舶管理有限公司和上海 ZCCB 管理有限公司 2 家公司管理。2017 年 7 月 10 日上海 ZCCB 管理有限公司因故退出管理，其管理的船舶全部移交华 YHS 中心管理。目前，该公司所属船舶分别由大连 ZYHY 油运船员船舶管理有限公司和

华 YHS 中心管理，该船由华 YHS 中心管理。具体情况如下：

1) 大连 ZYHY 油运船员船舶管理有限公司(协议签订期间:2017 年 5 月 10 日)

国际航行船舶:丰海 10、丰海 11、丰海 13、丰海 15、丰海 21、丰海 22、丰海 31、丰海 32、丰海 33、丰海 35、丰海 36

国内沿海航行船舶:丰海 26、丰海 27、丰海 28、丰海 29

2) 华 YHS 中心(协议签订期:2017 年 7 月 29 日)

国内沿海航行船舶:丰海 8、丰海 9、丰海 16、丰海 18、丰海 23、丰海 25、丰海 30

国际航行船舶:丰海 17(厂修及检验未完成,事发时尚未交接)

国内沿海航行油船:丰盛油 9、丰盛油 10、丰盛油 11、丰盛油 16、丰盛油 17、丰盛油 18

该轮管理公司为华 YHS 中心，成立于 1995 年，是以海事及航运服务等为主业的国有企业。公司位于北京市朝阳区惠新里甲 240 号通联大厦 4 层，公司业务范围涵盖航运服务、信息工程、旅游服务等业务领域。航运服务业是华洋的传统支柱产业，业务内容包括船舶配员、船舶管理、社会零散船员管理和服务、船舶代理、船舶监造和修理、(巴拿马和马绍尔等)方便旗登记检验等，拥有对外劳务经营权、进出口经营权、船舶代理资质、一级国际货代资质、国内沿海船舶管理经营资质、国际船舶管理经营等资

质。2017 年 7 月 19 日获得中华人民共和国河北海事局签发的编号为 12A109 的临时符合证明。2017 年 7 月至 10 月，该公司先后接管东莞市 FHHY 有限公司所属的“丰海 8”、“丰海 9”、“丰海 16”、“丰海 18”、“丰海 23”、“丰海 25”、“丰海 30”等 7 艘船舶。2018 年 2 月 5 日由河北海事局签发的编号为 12A109 的符合证明，船种覆盖散货船、化学品船、油船、其他货船，有效期至 2021 年 4 月 14 日。华 YHS 中心于 2017 年 8 月 31 日在舟山接管“丰海 18”，并于 2017 年 12 月 21 日在江苏泰兴实施内审。

通过对“丰海 18”轮船长和华 YHS 中心船舶管理事业部船员部经理刘维、海务主管曹凤富的询问调查和查看有关材料，发现华 YHS 中心自 2017 年 8 月 31 日接管“丰海 18”轮至事故发生前，未对船长的适任情况开展评估。

通过对华 YHS 中心指定人员李克维和船舶管理事业部海务主管曹凤富的询问调查和查看有关材料，发现“丰海 18”轮海务主管自公司接管该船后未上过该船进行访船检查，不满足公司体系文件“公司委派海务、机务进行访船检查，间隔期不超过 3 个月”的要求，且存在机务主管访船代替海务完成有关检查任务情况。

通过对华 YHS 中心管理人员和“丰海 18”轮船员的询问调查和查看有关材料，发现 2017 年 12 月 15 日发布的《长江上海段船舶定线制规定》（2018 年 1 月 15 日起正式实施），安质部未

收录到体系外来文件中，至事故发生前公司岸基和船舶均未开展相关的培训，直到事故发生后，2018 年 1 月 16 日 2242 时海务主管曹某某才将最新的《长江上海段船舶定线制规定》发送到所管船舶，包括“丰海 18”轮。

2. “惠丰 6799”轮。

该轮船舶所有人为陈某某，2017 年 12 月 19 日宣城市 YCSY 有限责任公司（以下简称“YC 公司”）作为承租人在安徽省宣城市地方海事局办理了《光船租赁登记证明书》，由相应航运公司管理，但仍由船舶所有人陈某某负责船舶实际营运。

公司 2008 年 10 月 15 日成立，2016 年 2 月 2 日营业执照换发（统一社会信用代码 9134XXXX680828185T），企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本 300 万，法定代表人刘永庆。公司经营范围包括长江中下游干线及其支流省际普通货船运输，代理船员办理申请培训、考试、申领证书手续，代理船员用人单位管理船员事务，为船舶提供配员。公司持有安徽省港航管理局签发的水路运输许可证，编号“交长皖 XK***”，经营范围（主营）为“长江中下游干线及支流省际普通货船运输”。公司共管理船舶 20 艘，自有产权船舶 2 艘，光租 18 艘。公司持有“交通运输企业安全生产标准化建设等级证明”，证书编号 2016-34-500975，达标等级三级，经营类别为水路普通货物运输，由安徽省船东协会在 2016 年 10 月 9 日签发，有效期至 2019 年

10月8日。

该航运公司持有合法有效的《水路运输许可证》，并通过了“交通运输企业安全生产标准化达标等级”认证，持在有效期内的安全生产标准化达标等级证书。

（四）船舶安全检查情况。

1. “丰海 18” 轮。

该轮事故前最近一次于 2017 年 12 月 27 日接受东莞海事局的船舶安全检查。检查出 5 个缺陷均要求开航前纠正，全部缺陷已关闭。

2. “惠丰 6799” 轮。

因该轮所有证书文书随船沉没，经海事协同管理系统查询，该轮事故前最近一次安检记录为 2015 年 03 月 14 日在九江湖口海事局实施，检查出 11 个缺陷，其中 5 项要求开航前纠正，全部缺陷未关闭。

（五）船舶载货情况。

1. “丰海 18” 轮。

该轮事故航次于 2018 年 1 月 15 日由泰兴港载液碱 7447.581 吨开航（其中，2018 年 1 月 7 日在潍坊港装载 2172.081 吨，事故航次泰兴港装载 5275.5 吨），目的港东莞。开航时艏吃水：7.1

米，艏吃水：7.1 米，载货情况正常。

2. “惠丰 6799” 轮。

该轮事故航次于 2018 年 1 月 9 日由江西彭泽载机制砂约 6300 吨开航，目的港上海闵行。

三、事故水域天气、通航情况

（一）天气、海况。

天气：阴，有短时小雨，有雾，能见距离小于 1000 米；

风力风向：西北风，风力 3-4 级；潮汐：落潮。

潮时	潮高	潮时	潮高
0721	059	0035	298
1221	354	0803	057
2034	074	1249	367

表一：当日吴淞潮时潮高（单位厘米）

（二）事故水域能见度及交通管制情况。

1. 气象台预报和预警。

2018 年 1 月 15 日 0538 时上海中心气象台首先发布（2018）012 编号的大雾黄色预警信号。

1 月 16 日 05 时 16 分上海中心气象台再次发布大雾黄色预

警信号：预计今天上午以前，全市大部将出现能见距离小于 500 米，局部小于 200 米的浓雾，请注意防范。

2. VTS 预警和交通管制实施。

1 月 16 日 0422 时，上海吴淞交管中心发布，辖区（包括宝山航道）部分水域能见距离不足 1000 米，实行临时交通管制，并在每一准点时间发布大雾橙色预警信息，要求所有船舶就地选择安全水域抛锚，避开过江电缆、隧道、桥区、管道，按照规定释放雾号，不要冒雾航行。

3. 船员陈述。

“丰海 18”轮与“惠丰 6799”轮船员陈述：事故水域能见距离不足 100 米。

4. 交通管制解除。

1 月 17 日 1345 时，上海吴淞交管中心发布，长江上海段水域包括南、北槽和宝山航道能见度转好，解除临时交通管制。

综合上述证据分析，事发水域能见度情况：1 月 16 日 0700-0800 时能见距离 100-300 米左右。

（三）事故水域通航情况。

事发水域在长江上海段宝山航道内，是长江进出船舶的必经水域，航道总宽度 1000 米，分为上行和下行航道，分隔带两侧各 250 米为长江口深水航道延伸段，供实际吃水大于 7 米及以上

的大型船舶使用，长江口深水航道延伸段外侧通航分道供小型船舶使用。

《长江上海段船舶定线制规定》第二十五条“能见距离小于1000米时禁止船舶航行”。事故发生时段，长江上海段水域遭遇大雾，能见距离不足1000米，该水域已按规定实施临时交通管制，但仍有部分船舶冒雾航行。

四、碰撞基本事实分析认定

“丰海18”轮与“惠丰6799”轮碰撞事故发生时间为2018年1月16日0750时左右，事故发生地点为长江上海段71灯浮下游上行航道内。

认定理由：根据AIS轨迹回放、VTS雷达数据回放并结合事故船船员陈述等。

五、事故经过

1. “丰海18”轮。

2018年1月15日约1200时，“丰海18”载液碱7447.581吨由泰州开航驶往东莞。约2054时，因能见度不良，辖区实施交通管制，该轮在南通危险品锚地锚泊。16日约0158时，交通管制结束，该轮起锚续航。船长郑某某、二副田栋梁持有“海船船员内河航线行驶资格证明”（俗称“海进江证书”），开航至事故发生，船长郑某某一直在驾驶台操纵指挥船舶。

1月16日约0547时，该轮驶抵宝山灯船。因视线差，船长摸航进入宝山北锚地，拟择地抛锚。发现锚地水深条件不佳，旁边有浅滩，即驶出锚地，进入宝山上行深水航道，继续下行寻找锚位，此时视程不足100米。

约0742时，“丰海18”轮平70#灯浮下行，船首约800米有下行船“惠丰6799”轮航速约1.6节。

约0745时，“丰海18”轮距“惠丰6799”轮约500米。

约0748时，吴淞VTS在VHF27频道提醒“丰海18”轮注意小船（惠丰6799）。

约0750时，“丰海18”轮在距69灯浮1500米、方位320°处，球鼻艏水下部分与“惠丰6799”右舷货舱前部外板发生碰撞。碰撞后，“丰海18”轮立刻施放右舷救生艇救助“惠丰6799”轮落水人员，并就地抛锚（概位：31° 25.912' N/121° 20.749' E）。

约0757时，“丰海18”轮通过VHF27频道向吴淞VTS报告事故情况。

约0823时，“惠丰6799”轮3名落水人员全部获救。

2. “惠丰6799”轮。

2018年1月9日下午，“惠丰6799”轮装载机制砂约6300吨由江西彭泽开航驶往上海闵行，船上共4人，分别为船长、2名水手、1名机工；

1 月 15 日约 2000 时，航行至浏河口抛锚候潮，船长孙金根离船；

16 日约 0400 时起锚续航，船上共 3 人，分别为 2 名水手和 1 名机工，事故发生时，船舶由水手李某某操纵；

约 0730 时左右，平 70 号灯浮，横距 500 米，航速 2.2 节；


约 0738 时，船位接近上行深水航道延伸段，航速 2.1 节；

约 0741 时，船舶沿航道继续下行，航速约 1.5 节；

约 0743 时，船位距 69 号灯浮 1500 米、方位 325°，航速降至 0.1 节，左转掉头准备落锚；

约 0750 时，“惠丰 6799”右舷货舱前部外板与“丰海 18”轮球鼻艏水下部分发生碰撞，船位以 2.7 节左右速度向南偏东移动；

约 0758 时，“惠丰 6799”于距 69 号灯浮 900 米、方位 283°近宝山航道中线处沉没，其 AIS 信号消失。

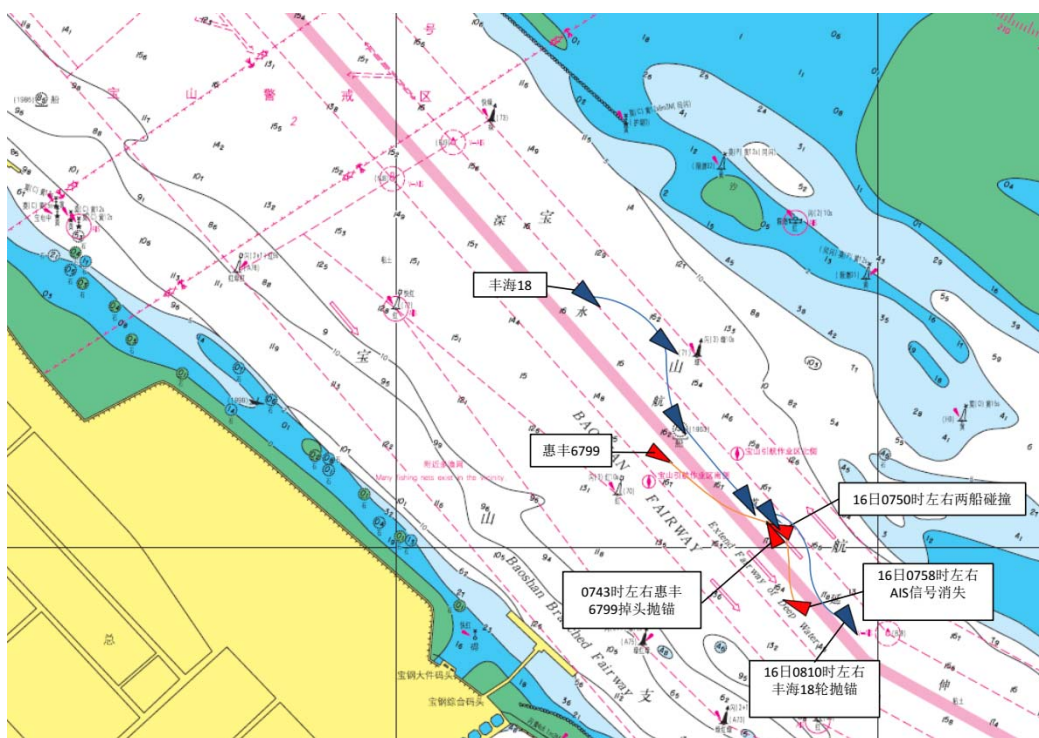

碰撞示意图

六、事故救助情况

1月16日0800时，宝山海事局指挥中心接吴淞VTS报，在69号浮上游，“丰海18”轮与“惠丰6799”轮发生碰撞事故，“惠丰6799”轮有沉没危险，“丰海18”轮已放救生艇救人。接报后，宝山海事局指挥中心立即联系“丰海18”轮了解情况，得知“惠丰6799”已沉没，“丰海18”轮无危险，已放艇救人。

宝山海事局指挥中心立即启动沉船红色Ⅰ级响应，报上海海事局指挥中心，通报吴淞VTS，请求对事发水域进行监控，发布安全信息。通知应急力量浦江打捞和东安公司指派力量前往事发水域应急处置和江面搜寻落水人员。

0823时，“惠丰6799”轮3名落水人员被“丰海18”轮救

起。巡逻艇继续现场维护。

0855 时，3 名落水人员被转移至巡逻艇后送岸就医。

七、事故损失情况

“丰海 18”轮无损坏。

“惠丰 6799”轮沉没。

八、事故原因

（一）事故原因分析基础。

1. 事故发生在宝山航道深水航道延伸段水域，适用《长江上海段船舶定线制规定》、《上海水上安全监督规则》、《1972 年国际海上避碰规则》。

2. 事故发生期间，事故水域因能见度不良实施临时交通管制，适用《水上交通管制办法》。

（二）事故原因分析

1. “丰海 18”轮

1) 不服从交通管制、违反规定冒雾航行。

事故发生前，长江上海段水域遭遇大雾，能见距离不足 1000 米，吴淞 VTS 频繁发布大雾和交通管制信息。“丰海 18”轮在高频收到吴淞 VTS 发布的大雾和交通管制信息后，继续冒雾航行，在吴淞 VTS 多次提醒选择安全水域锚泊的情况下，仍然在能见距离不足 100 米的情况下“摸航”。其行为违反了《长江上海段船舶定线制》第二十五条和《水上交通管制办

法》第十八条的规定。

2) 事发前对碰撞危险估计不足，未采取有效的预防应急措施。

事发前，能见距离下降至不足100米，“丰海18”轮值班船员在雷达上看到前方有多艘小船缓慢同向下行，“丰海18”轮驾驶人员未引起重视，未提早准备应急措施。该行为违反了《1972年国际避碰规则》第八条第1款的规定。

3) 雾中航行时，未按规定使用声号

事发前，“丰海18”轮在宝山航道能见距离100左右时缓速下行，在明知前后有他船的情况下，未按规定鸣放相应声号提醒他船。该行为违反了《1972年国际避碰规则》第三十五条第1款的规定。

2. “惠丰6799”轮。

1). 违反规定冒雾航行、不服从交通管制。

事故发生前，长江上海段水域遭遇大雾，能见距离不足1000米，在吴淞VTS频繁发布大雾和交通管制信息情况下。依然继续冒雾航行，增加了船舶操纵困难和与它船构成危险局面的概率，形成多种不利因素叠加，埋下事故隐患，最终导致事故发生。其行为违反了《长江上海段船舶定线制》第二十五条和《水上交通管制办法》第十八条的规定。

2) 雾中航道抛锚未显示相应号灯、号型。

“惠丰6799”轮在事发前5分钟因能见度不良选择在宝山航道就地掉头抛锚，未及时显示号灯、号型，该行为违反了《1972年国

际海上避碰规则》第二十条 3 款的规定。

九、事故责任认定

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，判定“丰海 18”轮在本起事故中负主要责任；“惠丰 6799”轮在本起事故中负次要责任。

十、公司调查发现的问题。

（一）公司存在代而不管的情况。

“惠丰 6799”轮虽然与相应的公司签订了光船租赁合同，公司作为船舶的经营人，但实际上船舶的生产经营仍由船东负责，公司在船舶配员、维护保养等方面没有切实落实“安全生产标准化”制度中的生产规章。

公司对船舶配员不足未采取有效措施。“惠丰 6799”轮于 2018 年 1 月 9 日由江西彭泽开航驶往上海闵行，按该轮最低安全配员要求应配船上 4 人，分别船长 1 人、水手 2 人、机工 1 人（询问笔录）；航行至浏河口水域，船长孙金根因故离船上岸，后于 16 日 0400 时左右起锚续航，船上 3 人，分别水手 2 人、机工 1 人，配员严重不足。在调查中，公司人员也表示船舶配员不足是内河（长江里）的普遍情况，并说“如果全配齐了，船东一分钱也赚不到。如果海事检查，船东通常电话通知船员（非本船任职船员）上船，检查后船员又下船了”。

公司对船员培训力度不足。“惠丰 6799”所属公司对船员的培训通常

采用集中授课、风险告知、岸基登轮检查时培训等形式，但这种集中培训次数有限，培训的内容也非常笼统，也不能覆盖所有的在船船员。

岸基海机务专职管理人员的任职资历不符合强制性规定。“惠丰 6799”所属公司海机务人员实际没有上过船，服务簿上的经历只是为了换证需要。

公司的安全生产规章制度没有下发到所属船舶。“惠丰 6799”所属公司没有将安全生产标准化文件发放到“惠丰 6799”轮上。

（二）公司对管理船舶监控不到位。

“丰海 18”轮所属公司自 2017 年 8 月 31 日接管“丰海 18”轮至事故发生前，未对船长的适任情况开展评估；公司海务主管自公司接管该船后未上过该船进行访船检查，不满足公司体系文件“公司委派海务、机务进行访船检查，间隔期不超过 3 个月”的要求，且存在机务主管访船代替海务完成有关检查任务情况。

（三）公司对船舶安全有重要影响的管理规定掌握不及时。

2018 年 1 月 15 日生效的《长江上海段船舶定线制规定》，“惠丰 6799”所属公司直到发生事故后才知道；“丰海 18”轮所属公司未收录到体系外来文件中，至事故发生前公司岸基和船舶均未开展相关的培训，直到事故发生后，2018 年 1 月 16 日 2242 时海务主管曹凤富才将最新的《长江上海段船舶定线制规定》发送到所管船舶，包括“丰海 18”轮。

十一、处理意见

（一）“丰海18”轮和“惠丰6799”两船违反不服从交通管制、违反规定冒雾航行相关规定，导致一般等级水上交通事故。根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》（中华人民共和国交通运输部令2015年第8号）第二十五条第（四）款规定给予“丰海18”轮船长和“惠丰6799”驾驶员相应行政处罚。

（二）对“惠丰6799”轮未配备足够的适任船员，根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》二十三条对船舶所有人和船长予以行政处罚。

（三）将“丰海18”轮和“惠丰6799”两船所属公司管理情况通报当地海事和港航管理机构。

十二、安全管理建议

（一）航运公司应当切实履行好安全生产主体责任，完善安全生产规章制度。对安全生产规章制度（例如公司安全生产标准化文件）的各项要求，公司应当落到实处，加强对船舶配员及船员的适任控制，确保为船舶配备足够的适任船员、加强对驾驶人员航海技能与安全知识培训，提高船员遵守通航法规的意识与应对能见度不良等复杂局面的处理能力。强化对船舶的监督检查，督促船员严格遵守能见度不良航行等特殊情况下的操作规程。对于代而不让管的船舶，公司应及时退租，解除管理协议。

（二）针对事故中暴露出的内河船舶的公司管理不到位、安全生产标准化制度落实不到位的现状，建议港航部门进一步加强行业安全监管，切

实履行“管生产管安全、管行业管安全”的监管责任。

（三）船舶应保持守听航经水域航行安全信息，尤其在能见度不良情况下，应考虑到能见度在不同航段的差异性，采取有效方式全面了解水上交通安全信息，正确预判航行安全风险，并及时采取有效措施。

宝山海事局

2018 年 4 月 13 日

附件一、宝山海事局“1·16”水上突发事故险情应急处置工作领导小组。

组长：寿建伟

副组长：李林杰、袁庆国、唐四海

领导小组下设三个应急处置小组，人员和工作要求如下：

1. 应急指挥工作组：谢群生、樊仁贵、朱训林、王达新。负责轮流24小时在指挥中心值班，了解掌握现场情况，协调做好信息收集、管控指挥和电子巡航监控工作。

2. 现场管控工作组：马谋雄、刘洋、黄亮杰、毛玉龙。轮流24小时在巡逻艇上值班，负责现场交通组织和管控，以及轮艇协调。

3. 事故调查工作组：陈卫、庄淼梓、蔡笙、裴永兴、蔡利明、刘政训、陈才根、范旭峰、李建松、张健、苏开文。负责事故调查和后续处置工作。

附件二、事故证据清单。

1. “丰海18”轮船舶证书复印件1套；
2. “丰海18”轮船员名单1份；
3. “丰海18”轮船员适任证书及服务簿复印件1套；
4. “丰海18”轮事故报告书1份；

6. “丰海18”轮事故发生日轮机日志、航海日志、事发时间车钟记录簿复印件1份；
7. “丰海18” VDR记录1份；
8. “丰海18”货物及积载资料1份；
10. “惠丰6799”轮船舶证书复印件1套；
11. 事发水域天气情况及搜救情况记录若干。
12. 两船VTS雷达回波轨迹回放资料1份
13. 事发时段吴淞VTSVHF06#频道录音1份
14. 事发时段吴淞VTSVHF27#频道录音1份
19. “惠丰6799”现场勘验照片若干；
20. 询问笔录15份；