

肇庆“6·15”“贵港天佑 0888”船附属艇 人员落水失踪事故调查报告（公开稿）

一、事故简况

2022 年 6 月 15 日约 0100 时，2 名岸上人员在“贵港天佑 0888”船上参加聚餐后，驾乘“贵港天佑 0888”船的附属艇返回郁南县城岸边途中，在郁南县都城镇永旺灰沙砖厂下游对开水域，附属艇失控翻沉，2 人落水，其中 1 人被救起，1 人落水失踪。根据《水上交通事故统计办法》第六条的规定，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，肇庆海事局于 2022 年 6 月 15 日成立事故调查组，依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》等相关规定进行调查。调查组通过对事故船舶船员进行询问、勘查事故船舶和事故地点等途径，查明了事故发生经过及原因，获得询问笔录、勘验笔录、船舶证书资料、船员证书资料、郁南县西江船员培训有限公司反馈资料、气象数据资料、水文资料、贵港市天佑船务有限公司相关管理资料等证据资料。

（一）“贵港天佑 0888”船情况

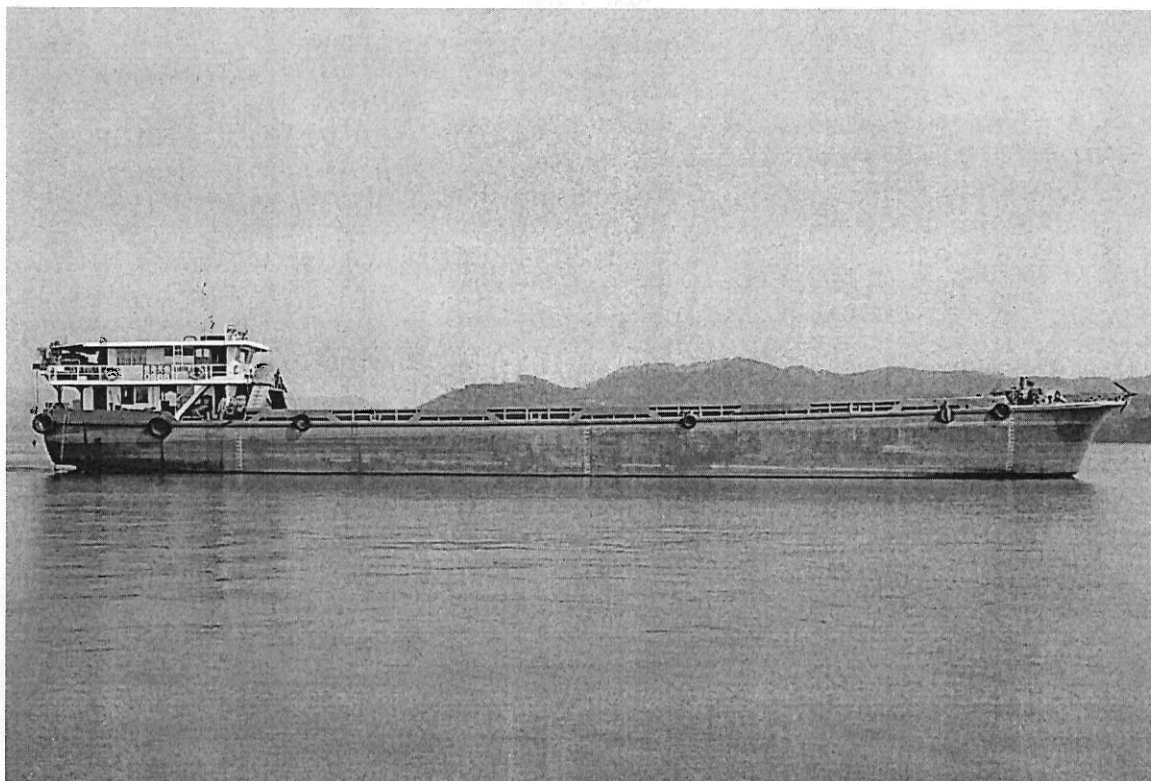


图 1：“贵港天佑 0888”船侧面图

1. 事故船舶基本情况

船名	贵港天佑 0888	船籍港	贵港
船舶经营人	贵港市天佑船务有限公司	船舶所有人	贵港市天佑船务有限公司、唐某少
船舶种类	一般干货船	船舶材料	钢质
总吨	593	主机功率	140 千瓦
船长	48.28 米	船宽	10.8 米
总长	49.95 米	型深	3.5 米
参考载货量	1197 吨（B 级航区）	满载吃水	2.85 米

表 1：“贵港天佑 0888”船舶基本情况

2. 船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是广西壮族自治区贵港船舶检验中心于 2021 年 12 月 3 日进行的年度检验,《内河船舶适航证书》有效期至 2025 年 12 月 25 日,下次检验日期为 2022 年 12 月 26 日。经查,该船相关检验证书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

该船最近一次船旗国监督检查是江门港口海事处于 2022 年 6 月 6 日在江门开展,发现包括“船员房间未放置救生衣、生活区煤气罐未作有效固定、机舱一盏照明灯非船用产品、机舱八个蓄电池无防漏托盘”在内的共 4 项缺陷,上述 4 项缺陷纠正后于 2022 年 6 月 7 日经江门港口海事处复查合格。

4. 船舶配员及相关船员情况

该船《内河船舶最低安全配员证书》由贵港海事局签发,有效期自 2021 年 3 月 24 日起至 2026 年 3 月 16 日,要求配备二类驾驶员 1 人、普通船员 1 人。附加规定:该船连续航行作业时间超过 10 小时,需增加驾驶员 1 人。

经查,事故发生时,该船在锚泊,留有 1 名二类驾驶员,满足《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》的锚泊值班要求。

船员具体情况如下:

驾驶员:唐某少,持有内河二类驾驶员适任证书,有效期至 2026 年 5 月 8 日。持有西江梧州至思贤滘等航线,2021 年 6 月 1 日到该船任职驾驶员。事发时在船上房间休息。

普通船员:黄某宏,持有内河普通船员适任证书,长期有效,

2021 年 4 月 1 日到该船任职普通船员。6 月 10 日下午，经与唐某少商量同意后下船回家，事发时不在船上。

5. 所有权归属及安全管理情况

“贵港天佑 0888”船的所有人是贵港市天佑船务有限公司、唐某少。贵港市天佑船务有限公司是“贵港天佑 0888”船的船舶经营人。贵港市天佑船务有限公司成立于 2003 年 12 月 29 日，注册资本人民币壹佰万元，主要从事水上运输业。该公司持有《中华人民共和国国内水路运输经营许可证》，主营珠江水系内河普通货物运输，经营期限自 2021 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

经查，该公司制定有安全生产管理相关制度，“贵港天佑 0888”船舶经营人是贵港市天佑船务有限公司，公司负责安排货源和船期，但该船的船员招聘、船员管理，支付船员工资等工作均由船舶所有人唐某少负责，该公司未掌握该船的船员动态情况，公司海务主管和机务主管不掌握“贵港天佑 0888”船上人员分工及值班情况，未对该船的安全与防污染工作进行有效监控。综上所述，该公司未按照《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第五条的规定，对“贵港天佑 0888”船实施有效安全管理。

（二）“贵港天佑 0888”船附属艇的基本情况

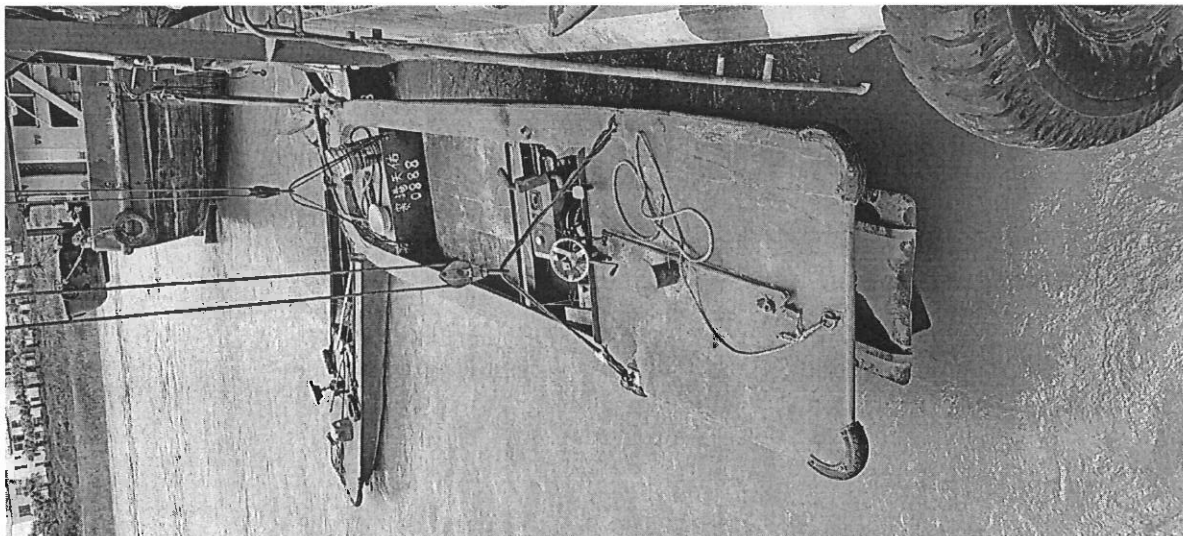


图 2：“贵港天佑 0888”船附属艇

1. 附属艇基本情况

据唐某少陈述，该附属艇在 2021 年与“贵港天佑 0888”船一同购买，“贵港天佑 0888”船《内河船舶检验证书》的设备清单上未包含附属艇的记录。经现场勘查，当事附属艇船长约 7.3 米，船宽约 1.9 米，型深约 0.8 米，无航行信号灯，有主机 1 台，主机功率 16.2KW，有蓄电池组（含两块蓄电池）用于启动艇机，操作台上有舵柄（轮式）1 只，单机单舵；该船的转舵主要靠船尾的一根舵杆手动带动舵板左右转向。

2. 附属艇管理

据唐某少自述，“贵港天佑 0888”船附属艇该艇专用于“贵港天佑 0888”船员日常往返靠岸，由“贵港天佑 0888”船上普通船员黄某宏负责日常管理，最近一次对附属艇的检查在 2022 年 2 月份下旬进行，主要检查机油、电池，机械转动等；启动方式为两条裸线搭接即启动，无需钥匙启动。日常该小艇悬吊在“贵

港天佑 0888”船尾部随船航行，需要时降落至水面使用。事发前，附属艇一直系挂在该船船尾水面。附属艇最近的一次使用是在 2022 年 6 月 14 日约 1730 时，并靠的“平南海宇 828”船驾驶员唐某尚驾驶“贵港天佑 0888”船附属艇到郁南县都城头灯标附近岸边接龚某杰、唐某圣、石某钰 3 人到“贵港天佑 0888”船上聚餐。

（三）驾乘附属艇遇险人员情况

唐某圣，男，唐某圣 6 月 14 日到郁南县西江船员培训有限公司报到，准备参加 2022 年 6 月 15 日开设的基本安全培训班，唐某圣未参加过船员相关的培训、也未取得任何船员证书。

龚某杰，持有 2020 年 8 月 12 日由梧州海事局签发的内河普通船员适任证书，长期有效。据其本人陈述，之前在“贵港天佑 0999”船上任职普通船员，从 5 月 27 日至事发一直在郁南县西江船员培训有限公司参加二类驾驶员培训。

（四）“贵港天佑 0888”船上聚餐人员情况

序号	姓名	曾用名	任职船舶	职务	与失踪者关系
1	唐某尚	唐某强	平南海宇 828	驾驶员	同村、远房堂叔侄
2	唐某少	无	贵港天佑 0888	驾驶员	同村、远房堂叔侄
3	石某钰	无	贵港天佑 0668	水手	无关系，与唐某少是同学
4	龚某杰	无	无	无	在培训中心认识
5	唐某圣	无	无	无	本人

表 2：聚餐人员情况表

（五）天气、水文和事故水域通航环境情况

1. 天气情况

根据封开县气象局提供的实时气象数据显示，事发当日约 0100 时，事发水域附近天气阴，无持续风向，风速 1.3 米/秒，最高气温 24.4 摄氏度，能见度良好，不影响船舶正常航行。

2. 水文情况

根据水利部珠江水利委员会水文水资源局提供资料显示，事发时西江 3 号洪水过境，事发水域上游 25 公里的江口水文站 2022 年 06 月 15 日 0100 时显示的水位为 20.74 米，超出警戒水位 2.94 米（堤围安全警戒水位 17.8 米），流量为 35600 立方米/秒，该河段水位为洪峰水位，水流流速较快。

日期	时间（时）	水位（米）	流量（m ³ /s）
2022 年 6 月 14 日	2200	20.68	35400
2022 年 6 月 14 日	2300	20.71	35500
2022 年 6 月 14 日	0000	20.73	35600
2022 年 6 月 15 日	0100	20.74	35600
2022 年 6 月 15 日	0200	20.76	35600
2022 年 6 月 15 日	0300	20.76	35600
2022 年 6 月 15 日	0400	20.76	35600

表 3：西江粤桂站（江口水文站）水位流量表

3. 事发水域通航环境情况

事发水域位于在郁南县都城镇永旺灰沙砖厂下游对开水域，属于西江干流，非潮流河段。事发时“贵港天佑 0888”船距离右岸约 100 米，与其余 4 艘船并列锚泊（从右岸往江中间依次为“平南华翔 839”、“平南海宇 828”、“贵港天佑 0888”、“贵港天佑 0668”、“贵港德勤 899”），“贵港天佑 0888”船下游 0.11km 左右有 1 艘锚泊船（“桂桂平货 1655”），“贵港天佑 0888”船下游 0.23km 左右，有 2 艘锚泊船（“海安 81”和“平南俊兴 8868”），“贵港天佑 0888”船下游 0.42km 左右有 3 艘锚泊船（“永佳 0089”、“永佳 9698”和“贵港航泰 8688”），事发时，该水域无船舶航行经过。

三、重要事故要素认定

（一）事发时间

认定理由：

据一起聚餐的船员唐某尚陈述：“大约一点，我就回到我船放热水准备洗澡，突然听到附属艇主机的声音，立马跑来到船尾看，可以听到艇机在响，过了不到五分钟就听不到艇机声音了”。

“贵港天佑 0888”船驾驶员唐某少陈述：“大约 6 月 15 日 0100 时，我在我船二楼休息的时候听到附属艇启动的声音，到一楼时已经听不到附属艇发动机的声音了”。

据落水获救人员龚某杰陈述：“附属艇是一直放在水面，挂在船尾的，大约 0100 时，我俩准备开艇回郁南西江培训中心休息，机艇计划放在郁南县城岸边，第二天有人过去开回来，当时

我先到船上启动主机，唐某圣负责解缆，等唐某圣上艇后，他说‘你喝多了，我来开吧’，我就让他来开了”。

据“贵港航泰 8688”船船长梁某坤陈述：“我凌晨 12 点左右在我船驾驶台值班，凌晨 1 点钟左右听到有人喊救命，我跑到船尾左舷看到左舷船尾边上有人在水中，当时看到他穿着救生衣，只看到一个人”。

综上认定事故发生时间为 2022 年 6 月 15 日约 0100 时。

（二）事发地点

认定理由：

经现场勘查和“贵港航泰 8688”船船长梁某坤陈述确定“贵港天佑 0888”船附属艇翻扣横压在“贵港航泰 8688”船船艏锚链上。根据落水人员龚某杰陈述：“附属艇打横冲到下游锚泊船锚链，艇身向右侧翻”。

综上认定事发水域在郁南县都城镇永旺灰沙砖厂下游对开水域，锚泊船“贵港航泰 8688”船附近水域，坐标为：111°33′13″E/23°14′40″N。

四、事故经过

根据“贵港天佑 0888”船船员、参与聚餐人员、施救船舶船员的调查笔录等相关证据资料，经综合分析，事故经过如下：

2022 年 6 月 8 日约 1000 时，“贵港天佑 0888”船空载从江门驶往封开华润码头，6 月 10 日约 1000 时到达郁南县都城镇永旺灰沙砖厂下游对开水域锚泊。

6 月 14 日约 1200 时，“平南海宇 828”船的唐某尚到“贵港

天佑 0888”船上告知唐某少要带 2 个人上船聚餐。随后，唐某尚与龚某杰联系，约定龚某杰和唐某圣一同到“贵港天佑 0888”船上聚餐。

6 月 14 日约 1730 时，唐某尚驾驶“贵港天佑 0888”船附属艇接龚某杰、唐某圣和石某钰 3 人到达“贵港天佑 0888”船上。1800 时至 2400 时，龚某杰、唐某圣、唐某少、唐某尚、石某钰共 5 人在“贵港天佑 0888”船聚餐，期间唐某少未饮酒，其他四人均有饮酒。唐某圣饮啤酒不到 1 瓶。

15 日接近 0100 时，唐某尚让龚某杰和唐某圣在船上休息，随后唐某尚回“平南海宇 828”船，唐某少回二楼房间，石某钰回到“贵港天佑 0668”船上。

6 月 15 日约 0100 时，龚某杰、唐某圣两人想要回郁南岸上，龚某杰先后找唐某尚、唐某少送他们回去，唐某少表示让两人在船上住一晚再回，唐某尚表示洗完澡后将两人送回郁南岸上。龚某杰再次要求唐某少用附属艇载他们回岸上，唐某少再次拒绝后，龚某杰和唐某圣一同驾乘“贵港天佑 0888”船附属艇离开，唐某少听到附属艇艇启动的声音，认为是唐某尚搭载他们回岸。

据龚某杰陈述，他和唐某圣都穿有船上的工作救生衣（背心泡沫式），他启动附属艇主机顶水流，唐某圣负责解缆绳；随后，唐某圣提出自己饮酒少、龚某杰饮酒多，由他来驾驶附属艇，龚某杰就交给唐某圣驾驶附属艇；附属艇掉头向下游开出，驶过了下游一艘锚泊船（“海安 81”船）后，唐某圣喊“打不了舵了”；龚某杰陈述，当时是唐某圣用了左舵，回不了舵。随后，附属艇

漂向下游，压到“贵港航泰 8688”船船艏锚链后向右侧翻，2人落水。唐某圣和龚某杰落水后，一同从“贵港航泰 8688”船右舷漂至船尾，随后两人被水流冲散。

约 0115 时，龚某杰被“贵港航泰 8688”船人员驾驶附属艇救起，继续寻找唐某圣，未有发现。

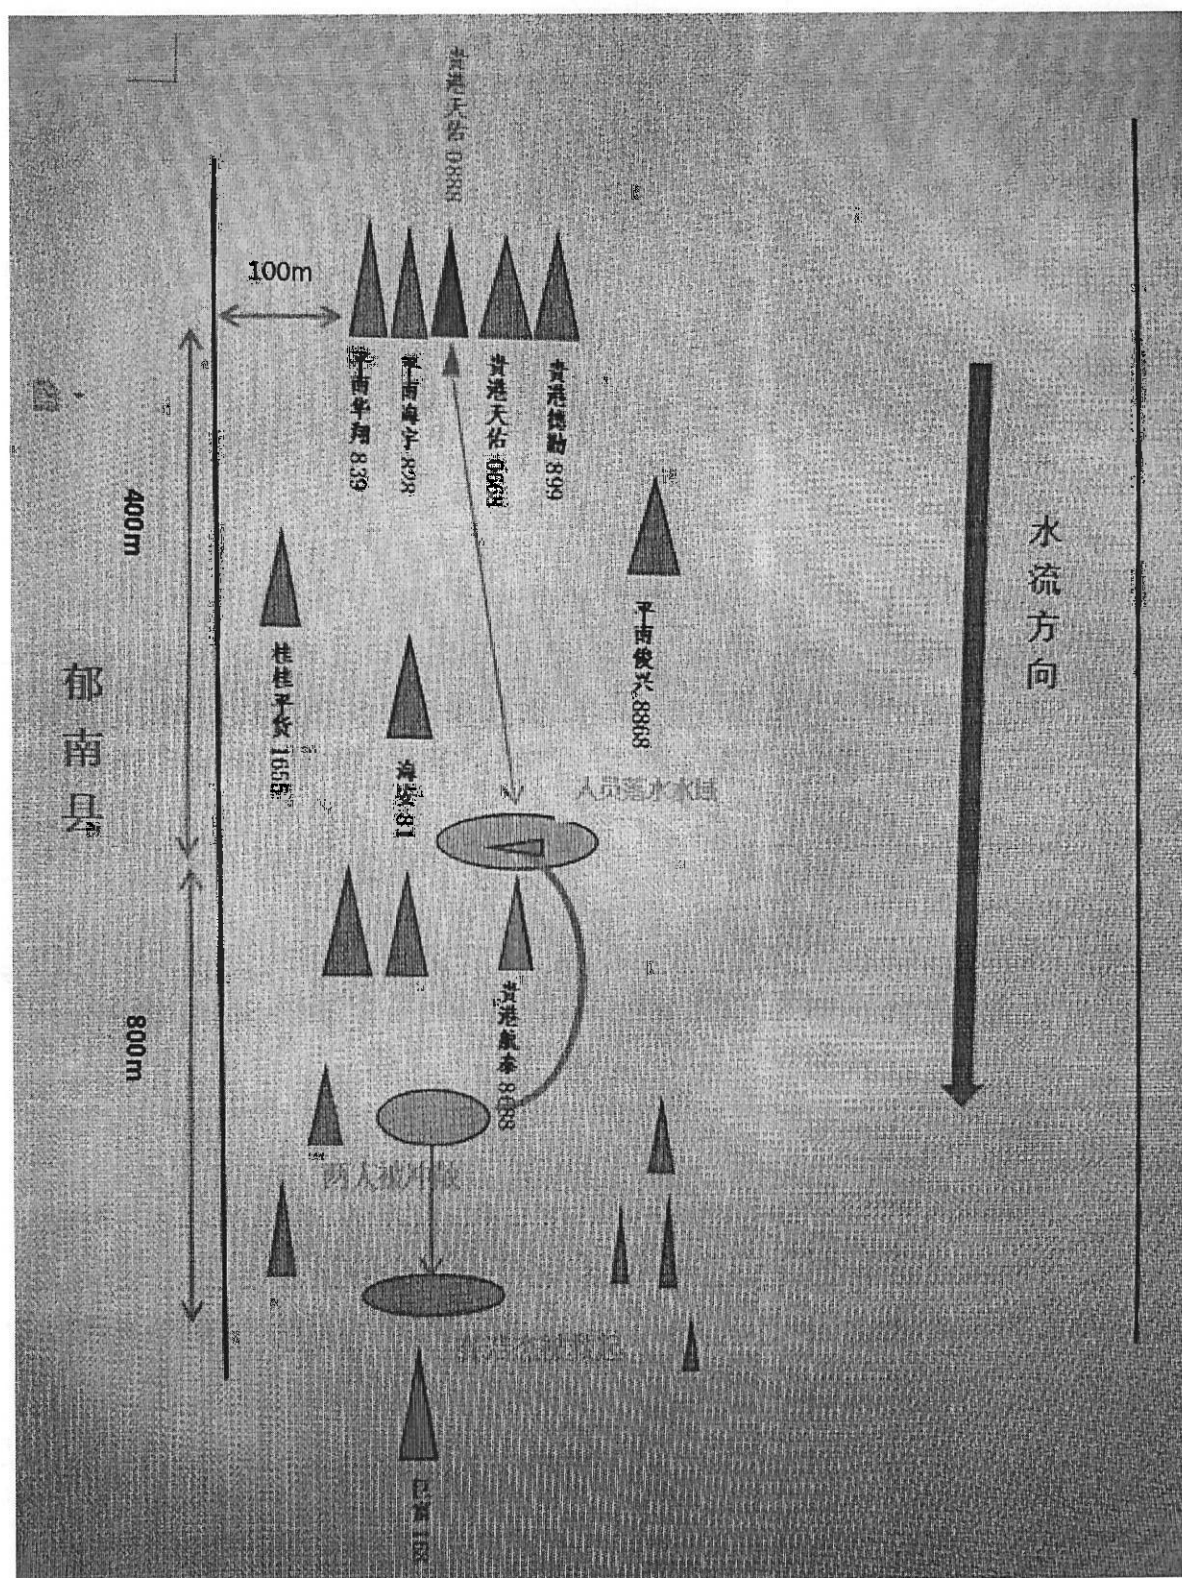


图 4：人员落水经过示意图

五、应急处置

6月15日约0100时，“贵港天佑 0888”船附属艇侧翻后，“贵港航泰 8688”船上人员听见落水人员呼救后立即驾驶本船附属艇进行救助，在本船船尾把龚某杰救起，未发现唐某圣。约0115时唐某尚与唐某少、石某钰驾驶“平南海宇 828”船的附属艇一同开展搜救，并组织周围锚泊船船员驾驶附属艇在事发水域附近搜寻落水人员。

6月15日0149时，肇庆市水上搜救分中心接到报警：在封开华润码头下游锚地有人落水。接报后，肇庆市水上搜救分中心立即组织封开海事处执法人员和船艇赶往事故现场开展搜救，通过VHF播发事故信息，提醒附近水域船舶加强水面情况的瞭望，发现异常及时进行救助并拨打12395，同时将相关情况通报给云浮海事局协助搜救。

6月15日-6月30日，肇庆市水上搜救分中心组织封开海事处、失踪人员家属、当事船员持续进行搜寻，并通过VHF播发协助搜寻信息。

7月1日，肇庆市水上搜救中心组织召开肇庆“6·15”险情搜救行动终（中）止评估会，认为该次搜寻工作可转为日常常规搜寻进行。

六、事故损失情况

事故造成唐某圣落水失踪；“贵港天佑 0888”船附属艇侧翻，主机、蓄电池浸水。

七、事故原因分析

（一）唐某圣驾驶附属艇技能不足

唐某圣未参加过船员相关培训、也未取得船员驾证书；唐某圣第一次驾驶“贵港天佑 0888”船的附属艇，对该附属艇操纵性能不熟悉。唐某圣将附属艇开出后，用“小油门”顺流驶往下游，打左满舵后，发现舵无法再转动，未及时有效的进行其他应急操作，导致附属艇受洪水冲压失控横压到“贵港航泰 8688”船船艏锚链翻沉。唐某圣不掌握当时洪水对附属艇操作的影响，缺乏洪水期附属艇操作技能及应急处置经验，不具备驾驶附属艇的相关专业知识，应急处置技能不足。

（二）唐某圣酒后驾驶附属艇

根据唐某少、唐某尚、龚某杰、石某钰陈述，唐某圣不喜欢饮酒，在聚餐过程中饮不到 1 瓶啤酒。唐某圣酒后驾驶附属艇，一定程度上对其判断能力、安全意识、应急反应能力、落水后的自救能力都影响。

（三）值班人员唐某少未履行船员值班职责

事发时，值班人员唐某少实际履行“贵港天佑 0888”船的锚泊值班职责。但唐某少在本船参加聚餐，并在聚餐后直接回房间休息，未正确履行船舶锚泊期间的值班职责，未掌握在船人员动态，未经常巡视船舶，未了解周围情况，未及时发现唐某圣和龚某杰酒后驾乘本船附属艇离船，未按规定履行船舶锚泊值班期间的船员值班职责。该行为违反了《内河船舶船员值班规则》第三十条“驾驶值班船员应当认真执行有关安全规章制度，掌握在

船人员动态和值班任务执行情况，经常巡视船舶，了解周围情况，维持船上的正常秩序”的规定。

八、事故结论及责任认定

综上事故原因分析，本次事故为“贵港天佑 0888”船附属艇单方责任事故。其中，唐某圣驾驶附属艇技能不足、酒后驾驶附属艇是事故发生的主要原因；值班人员唐某少未履行船员值班职责是事故发生的次要原因。本次水上交通事故，唐某圣是主要责任人，唐某少是次要责任人。

九、其他管理因素调查

该事故的发生不涉及行政审查、批准和监督职责等有关事项，不存在未正确履职或不履职的情形。

十、安全管理建议

（一）贵港市天佑船务有限公司应加强对所属船舶的管理，非必要禁止非本船船员来船，明确值班人员职责，严禁船员在值班前 4 小时内及值班期间饮酒。制定严格的船舶附属艇安全管理制度，包括洪水、台风等恶劣天气水文下附属艇的管理，督促船舶加强所属附属艇的安全管理。强化船上船员的培训和教育，不断提高船员水上交通安全防护知识，不断提升船员应急处置能力。

（二）“贵港天佑 0888”船应加强船上安全管理，建立健全船舶锚泊期间的值班制度，加强非本船船员上船的安全管理，掌握船上人员动态，保障船上人员和临时上船人员的安全。加强附属艇安全管理，明确安全管理人员，做好附属艇安全使用和保管

工作。

十一、附件

略