

浙江宁波“4·1”“浙定 61193”轮与“浙奉渔 32152”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2016年4月1日0348时左右，舟山籍干货船“浙定 61193”轮从宁海强蛟海螺码头装载500吨水泥驶往台州玉环途中，在象山港双德山南侧水域与宁波奉化籍渔船“浙奉渔 32152”轮发生碰撞，造成“浙奉渔 32152”轮沉没，1人落水后死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、船舶、船员概况

(一) 船舶概况

1 船舶主要技术数据和情况

船名	浙定 61193	浙奉渔 32152
船籍港	舟山	奉化
呼号	/	/
船舶种类	干货船	国内捕捞船
船体材料	钢质	木质
总吨	368	2.0
净吨	206	0.7
总长(米)	48.74	10.8
型宽(米)	8.25	1.9
型深(米)	3.80	0.7
主机类型	内燃机	/
主机功率(KW)	202	8.8

建成日期	1994-04-05	1994-10-07
------	------------	------------

2 船舶持证情况

(1) “浙定 61193”轮持有舟山海事局签发的船舶国籍证书、最低安全配员证书，持有浙江省船舶检验局舟山检验处签发的海上船舶检验证书、海上货船适航证书、海上船舶防止油污证书、海上船舶载重线证书，持有中华人民共和国海事局船舶安全技术中心签发的海上船舶吨位证书，以上证书均在有效期内。

(2) “浙奉渔 32152”轮持有奉化渔港监督局签发的渔业船舶国籍证书，持有奉化市海洋与渔业局签发的渔业捕捞许可证，持有奉化市渔船检验站签发的小型渔业船舶检验证书，以上证书均在有效期内。

(二) 船员情况

1. “浙定 61193”轮

该轮本航次共配备船员 6 名，船舶配员符合该轮持有的最低安全配员证书要求。事发时，船长和一名当班水手在驾驶台值班。船长和事发当时的主要值班人员情况如下：

王某某，船长，男，64 岁，持有舟山海事局 2012 年 9 月 13 日签发的丁类未满 500 总吨船舶的船长证书，有效期至 2016 年 12 月 31 日。事发时在驾驶台驾驶船舶。

莫某某，值班水手，男，47 岁，持有舟山海事局 2012 年 2 月 6 日签发的丁类未满 500 总吨值班水手证书，有效期

至 2016年 12月 31日。事发时在驾驶台协助了望。

2.“浙奉渔 32152”轮

该轮本航次共配备 3名船员。

应某某，驾驶员，男，53岁，持有奉化渔港监督局签发的渔业船舶驾驶员证书，有效期至 2017年 7月 24日，事发时负责开船。

张某某，船员，女，52岁，持有中国渔政渔港监督管理局签发的渔业船舶普通船员基础训练合格证，有效期至 2017年 7月 26日，事发时在船尾了望。

陈某某，船员，男，61岁，未持有渔船船员相关证书，落水后死亡。

三、航次情况

1 浙定 61193轮

该轮本航次从宁海强蛟海螺码头开航驶往台州玉环，装载 500吨水泥，离港时艏吃水 2.2米，艉吃水 3.5米。

2 浙奉渔 32152轮

该轮本航次从奉化市应家棚码头出发后，在象山港缸片山东偏北水域下网捕鱼，0300时左右作业完毕开航返回应家棚码头。

四、气象海况

事发时事发水域有浓雾，能见度不良，能见距离 100米左右；东南风，风力 4-5级。

五、事故经过

根据“浙定 61193”轮和“浙奉渔 32152”轮当事船员询问笔录及 AIS轨迹记录等相关证据，分析整理事故经过如下。

（一）“浙定 61193”轮

2016年 4月 1日 0240时左右，该轮从宁海强蛟海螺码头装载 500吨水泥驶往台州玉环。开航时码头水域能见度良好。船长王某某在驾驶台驾驶船舶，值班水手莫某某在驾驶台协助了望。该船号灯显示正常，雷达、AIS等设备正常开启。

0340时左右，该轮航经至白石山东偏北约 2海里水域，航向 070° 左右，航速 8节左右。

0345 时左右，该轮航至双德山南侧水域，距离双德山约 1海里，航向约 071°，航速约 8.4节。船长发现海上突然起雾，能见度变差，能见距离 100米左右，遂将雷达调至 1.5海里档。该轮计划航行至双德山东南附近水域抛锚。

0348 时左右，该轮航至双德山南侧水域（概位 29° 31' .8N/121° 39' .8E），距离双德山约 1海里，航向约 072°，航速约 8.3节。船长听到一声异常声响，同时感受到船体异常震动，意识到可能发生碰撞，立即停车并安排值班水手莫某某到船首核实情况。

0349时左右，值班水手莫某某到船首，发现有一名女子

爬上该轮船首并大声呼叫有两名人员落水。经仔细核查，发现该轮与一艘渔船发生碰撞。

0350时左右，该轮其他四名船员在感觉到异常声响和震动后，走出房间到甲板查看情况。

0351时左右，该轮采取倒车，两船脱离，其他人员准备好手电筒、救生圈等工具开展搜救。

0354时左右，该轮大副通过手机拨打 110报警。

0400时左右，该轮在事发附近水域救起 1名落水船员，另有 1名船员落水失踪（4月 13日失踪船员尸体被找到）。

（二）“浙奉渔 32152”轮

2016年 4月 1日 0300时左右，该轮在象山港缸片山东偏北水域捕鱼作业完毕，计划往西航行返回应家棚码头。驾驶员应某某负责开船，张某某在船尾了望，陈某某在船头了望，船上号灯显示正常，航向 225° 左右，航速 3节左右。航经海域能见度不良，能见距离 100米左右。

0330时左右，该轮航行至双德山东南约 0.4海里，航向 225° 左右，航速 3节左右。

0348 时左右，该轮航行至双德山南侧水域（概位 29° 31' .8N/121° 39' .8E），航向 225° 左右，航速 3节左右。驾驶员应某某突然看到“浙定 61193”轮船头部位，立即采取向左转向，随后两轮发生碰撞。“浙定 61193”轮船头压在该轮右舷船舳并继续向前推进，应某某和陈某某落入水中，张

某某从“浙奉渔 32152”轮船尾爬上“浙定 61193”轮船头并大声呼救。

0351时左右，该轮和“浙定 61193”轮船体分离，该轮沉没。

六、救助情况

宁波市海上搜救中心接到报警后立即指派“海巡 07115”进行搜救，同时协调附近多艘渔船进行救助。0400时左右，落水驾驶员应某某被“浙定 61193”救起。4月13日落水船员陈某某的尸体被象山港内垂钓人员发现，“海巡 07125”出艇，海事、边防人员将尸体打捞上岸。

七、损失情况

本起事故造成“浙奉渔 32152”轮沉没，船员陈某某落水后死亡。

八、原因及过失分析

事发时事发水域能见距离 100米左右，“浙定 61193”轮与“浙奉渔 32152”轮在能见度不良的水域中航行，应适用能见度不良时的行动规则，均应按照《1972年国际海上避碰规则》的要求采取有效避让行动。

（一）“浙定 61193”轮

1 未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险作出充分估计。

该轮未能使用适合当时环境及其情况的一切有效手段

保持连续、不间断的系统观察，未能充分利用雷达、视觉等途径及时发现“浙奉渔 32152”轮，进而也未能对双方之间业已形成的局面和碰撞危险做出充分的估计，错失了最佳避让时机，最终导致碰撞发生。

2 未采取安全航速行驶。

事发水域当时能见度 100米左右，且经常有渔船进行作业，该轮仍以 8节左右的航速航行，没有对当时的能见度情况、渔船作业情况、雷达性能等因素加以充分考虑，未采取能够保障安全的航速航行。

3 未采取避让行动。

该轮事发前未能发现“浙奉渔 32152”轮，未能采取避让行动，也未能采取减速、停车甚至倒车的措施以便将航速减至维持其航向的最小速度。

4 未采取有效的雾航措施。

该轮在能见度不良情况下航行，未采取鸣放雾号等雾航安全措施，未尽到应有的谨慎。

(二) “浙奉渔 32152”轮

1 未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险作出充分估计。

该轮虽然安排了船员在船首了望，但该轮仍未能及时发现“浙定 61193”轮。驾驶员在突然发现“浙定 61193”轮后未能对双方之间业已形成的碰撞局面做出充分的估计，采

取了错误的向左转向的措施。

2 未采取安全航速行驶。

事发水域当时能见度 100米左右，且象山港内经常有商船航行，该轮通过该水域时，未能对当时情况，特别是能见度情况加以充分考虑，没有采取能够保障安全的航速航行，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离以内把船停住。

3 未采取有效的避让行动。

该轮在 0348时发现“浙定 61193”轮时，距离已在 100米左右，该轮采取了错误的向左转向的措施，未能采取有效的避让行动，也未采取减速、停车甚至倒车的措施以便将航速减至维持其航向的最小速度。

4 未采取有效的雾航措施。


该轮在能见度不良情况下航行，未采取鸣放雾号等雾航安全措施，未尽到应有的谨慎。

九、责任认定

综上所述，本起事故属当事双方互有过失引起的责任事故。“浙定 61193”轮与“浙奉渔 32152”轮应承担同等责任，“浙定 61193”轮船长王某某和“浙奉渔 32152”轮驾驶员应某某是事故的同等责任人。

十、调查机构：宁波宁海海事处

附件：“浙定 61193”轮与“浙奉渔 32152”轮碰撞事故示意图

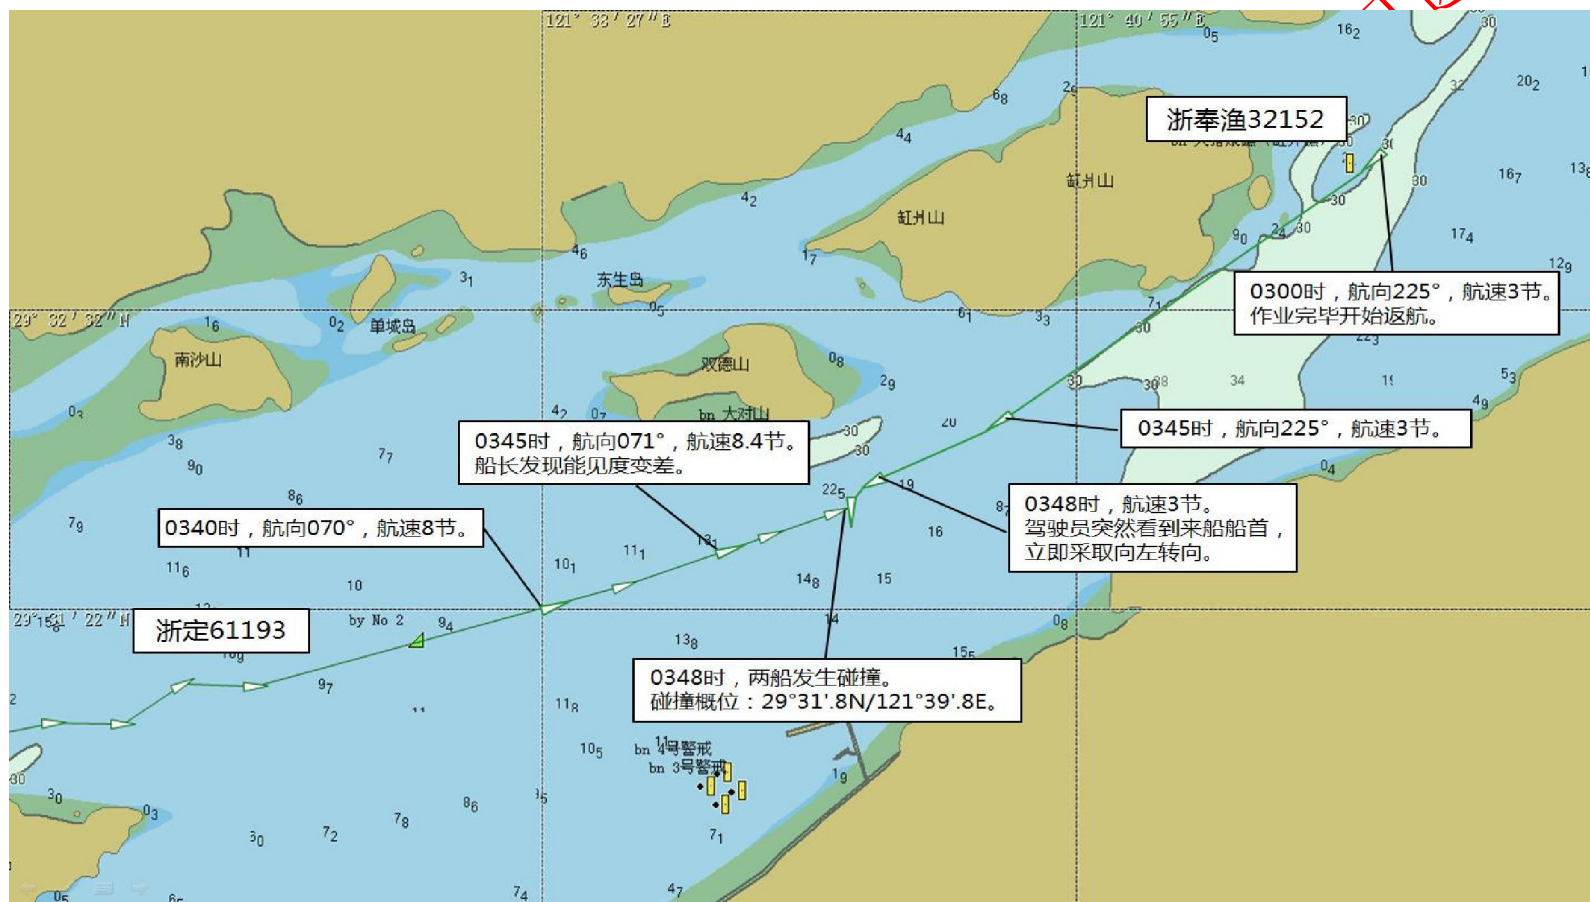

此致

此报告仅用于促进安全参考，不作其他用途