

浙江宁波“8·21”“镇港拖 903”轮、“三航驳 187”轮拖带船组与涉渔三无小船碰撞 事故调查报告

1.事故简况

2016年8月21日1425时左右，舟山籍拖船“镇港拖 903”轮拖带宁波籍无动力船“三航驳 187”轮在信业码头离泊由南向北驶入航道过程中与由北向南航行的一艘涉渔三无小船发生碰撞，碰撞导致小船驾驶人胡某某落水，随后被“镇港拖 903”和“三航驳 187”船员施救上岸，后经医院抢救无效死亡，事故等级为一般等级事故。

2.事故船舶、船员概况

2.1.船舶概况

2.1.1.船舶主要技术数据和情况

船名	镇港拖 903	三航驳 187	无
船旗国 / 船籍港	中国 / 舟山	中国 / 宁波	无
船舶种类	拖船	驳船	渔船
船体材料	钢质	钢质	钢质
总吨	202	824	—
净吨	60	692	—
功率	720千瓦	无动力	—
参考载货量	-- 吨	—	—
总长	29.80米	60.50米	10.10米
型宽	8.00米	15.52米	2.60米

型深	3.80米	3.50米	—
建造年月	1985年 02月 15日	1986年 06月 26	—

2.1.2船舶持证情况

(1) 经查，“镇港拖 903”轮持有舟山海事局核发的《船舶国籍证书》、《最低安全配员证书》，持有中国船级社舟山国内船舶检验中心于 2016年 3月 22日核发的《海上货船适航证书》，证书记载有“该轮仅限拖中交**宁波分公司所属工程船及甲板驳”字样，证书有效期至 2017年 4月 8日。查证结果为“镇港拖 903”轮船舶证书齐全且证书均在有效期内。


(2) “三航驳 187”轮持有宁波海事局核发的《船舶国籍证书》，持有中国船级社浙江分社核发的《海上货船适航证书》等相关船舶法定检验证书。查证结果该轮证书合法有效。

(3) 涉渔三无小船，无船名，未查到船舶证书情况。

2.1.3船舶航次情况

(1) “镇港拖 903”、“三航驳 187”拖带船组

本航次，“镇港拖 903”轮拖带“三航驳 187”轮从大榭信业码头驶往穿山。“三航驳 187”轮空载，前吃水约 0.7米，后吃水约 1米。“镇港拖 903”轮傍拖于“三航驳 187”轮左后方。由于“三航驳 187”轮左后方设有船员工作起居室，“镇港拖 903”驾驶台右前方存在视觉盲区（视觉盲区示意图见附件 2）。事发时，该拖带船组正离泊驶往航道。

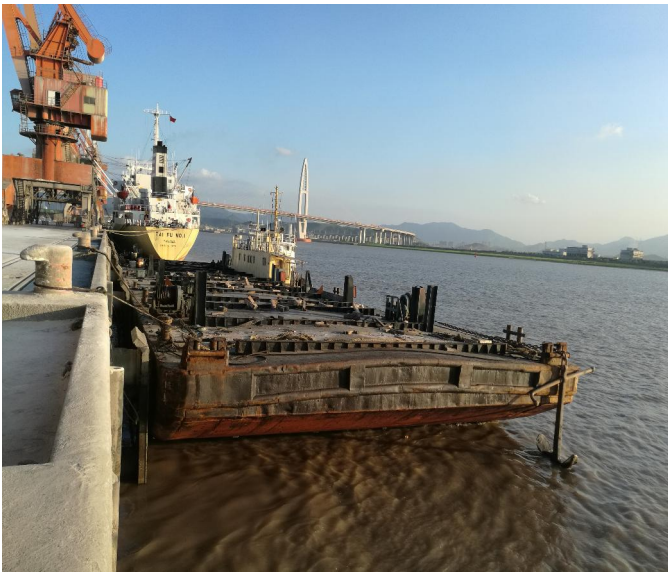

此报告仅用于

① “镇港拖 903”操舵
位置及了望实际效果

③ “镇港拖 903”驾驶
台右侧存在了望盲区

② “镇港拖 903”位于“三
航驳 187”生活区左后

④ “三航驳 187”生活
区位于该轮左后位置

(2) 涉渔三无小船

涉渔三无小船事发时正从榭北水域返回穿白水域途中。
8月 21日当天，大榭北部水域大量小舢板捕捞海蜇活动，

事发时该船载有渔具网兜和活体海蜇，经询问家属，确认胡某某此次驾驶三无小船从榭北水域捕捞海蜇返回途中。

2. 船员情况

(1) “镇港拖 903” 轮

“镇港拖 903” 轮本航次共配备船员 10 人，其中甲板部 5 人，轮机部 5 人，以上船员均持有合格有效船员证书，且符合该轮配员要求。事发时，船长袁某某、水手赵某某在“镇港拖 903” 轮驾驶台值班。

袁某某，男，52 岁，船长，持有舟山海事局核发的 500 总吨以下船舶船长适任证书，有效期至 2016 年 09 月 26 日。自 2012 年起，袁某某开始在该轮担任船长职务，经查袁某某证书合法有效，事发时在驾驶台负责驾驶船舶。

赵某某，男，59 岁，值班水手，持有宁波海事局核发的丙类 500 总吨及以上值班水手适任证书，有效期至 2016 年 09 月 05 日。经查赵某某值班水手适任证书合法有效。事发时在驾驶台负责操舵。

(2) “三航驳 187” 轮

事发时，该轮载有两名中交 ** 宁波分公司调派的工作人员在船，分别为王某某、李某某，两人均持有专业培训合格证。

(3) 涉渔三无小船

胡某某，男，60 岁，宁波市大榭街道 ** 村人。经查海船船员管理系统，胡某某曾经过船员熟悉和基本安全培训。事发时，该船为胡某某独自驾驶。

3. 事发时的气象海况

能见度良好，东南风 4-5 级，落潮，流向东南，流速约

2-3节。

4.事故经过

4.1拖带船组

2016年8月21日0630时左右，“镇港拖903”轮拖带“三航驳187”轮从镇海三航四公司码头装载约600吨水泥桩驶往大榭信业码头。

0845时左右，拖带船组靠好信业码头，开始卸货。

1410时左右，船长袁某某和水手赵某某上驾驶台，操纵“镇港拖903”调整傍拖位置，准备离泊。

1415时左右，卸货完毕。“镇港拖903”调整好傍拖位置，准备驶离大榭信业码头前往穿山郭巨。

1421时开始解艏缆、艏倒缆，待“三航驳187”船艏脱离码头一段距离，开始解艏倒缆和艏缆。

1423时，缆绳全部解掉，大副夏某某从“三航驳187”轮船头返回“镇港拖903”，拖带船组开始驶入航道。离泊时“镇港拖903”轮车、舵运行状况良好，“三航驳187”空载。

1425时左右，在拖带船组由南向北驶入航道过程中，“三航驳187”轮船首右前方和由北向南航行的涉渔三无小船右舷发生碰撞，导致涉渔三无小船驾驶人胡某某落水。碰撞地点位于大榭信业码头1号泊位前沿水域（概位29°55′.3N/121°55′.4E）。

4.2涉渔三无小船

鉴于当事船员死亡，涉渔三无小船无任何定位装置，事故经过主要通过大榭二桥视频监控资料和询问家属整理所得。

2016年 8月 21日 0630时左右，胡某某独自离家，驾驶涉渔三无小船出海，出门时胡某某未向家人说明去向，胡某某出门后一直未与家人联系。事故发生后，调查人员在小船上发现渔具网兜一副，水桶中有活体海蜇。

1421时左右，该船由北向南通过招商 2号港界浮标附近。

1423时左右，该船通过大榭 2号绿色灯浮。

1425时左右，该船与拖带船组中的“三航驳 187”轮发生碰撞，胡某某落水。

1440时左右，胡某某被救到“镇港拖 903”轮上。后抢救无效死亡。

5 救助情况

1425时左右发生碰撞。1426时左右，驳船船员李某某发现有人落水，高声呼叫有人落水，“镇港拖 903”轮停车。

1427时左右，“镇港拖 903”和“三航驳 187”船员吴某某、赵某某、李某某等人跳入海中救助落水者。1429时左右，拖带船组之间缆绳解开，“镇港拖 903”轮驶往落水者漂流方向开展救助，“三航驳 187”在事发水域抛锚。1440时左右，胡某某被救到“镇港拖 903”上，李某某和吴某某给落水者做心肺复苏，落水者没有反应。同时，“镇港拖 903”把涉渔三无小船系绑到“镇港拖 903”左舷后方部位，靠回信业码头 2号泊位。1455时左右，医院救护车到达码头，把落水者送往大榭开发区医院，后经医院抢救无效死亡。

6.事故损失

涉渔三无小船驾驶员胡某某落水死亡。

7.事故原因及过失

7.1拖带船组

(1) 拖带船组了望疏忽，未能对当时局面和碰撞危险作出充分估计。拖带船组船长自始至终未发现涉渔三无小船，直至船员呼叫有人落水才发觉本船组和他船发生了碰撞。在明知本船存在了望盲区情况下，该船组船长出港时未根据本船特殊情况和进出港应特别谨慎操作要求在船首位置或其他易于了望位置安排专职了望人员，也未对雷达进行系统观测，未能对局面和碰撞危险作出充分的估计。

(2) 拖带船组存在按照海员通常做法上的疏忽。按照海员通常做法，船舶进出港时应安排大副或其他船员在船头负责了望兼备锚，驶入航道后船长视情况令船头人员撤回。在本次离泊过程中，船长未安排大副在船头备锚值守。

7.2 涉渔三无小船

(1) 该船了望疏忽，未能对当时局面和碰撞危险作出充分估计。胡某某驾驶的涉渔三无小船驾驶位置无遮挡，视野开阔，但该船自通过穿山西口招商码头开始至发生碰撞一直没有采取避让动作。胡某某在航行过程存在了望疏忽，未对当时局面和碰撞危险作出充分估计，未对正在离泊出港船保持必要的谨慎，最终导致碰撞事故发生。

(2) 该船在狭水道航行期间未尽量靠右行驶，妨碍他船正常航行。船舶沿狭水道或航道行驶时，只要安全可行，应尽量靠近本船右舷的该水道或航道的外缘行驶。事发时胡某某驾驶涉渔三无小船由北向南从招商码头 4 号泊位开始一直沿航道左侧靠近大榭侧行驶，并且未按要求不妨碍正在出港驶入航道的“镇港拖 903”拖带船组的通行。

(3) 该船无证、驾驶员未持有有效的适任证书，安全措施缺乏。经查，该船未经船舶登记，无船名，无证书。驾

驶员胡某某仅经过海船船员熟悉和基本安全培训，未持有渔业船舶驾驶员或其他船舶驾驶适任证书。另外，胡某某在没有遮挡、没有栏杆的小船甲板上操纵船舶且未穿戴救生衣，安全措施缺乏。

8 责任认定

综上所述，本起事故属当事双方互有过失引起的责任事故。涉渔三无小船的过失大于“镇港拖 903”轮、“三航驳 187”轮拖带船组，应承担本起事故的主要责任，驾驶员胡某某为主要责任人；“镇港拖 903”轮、“三航驳 187”轮拖带船组应承担本起事故的次要责任，船长袁某某为事故次要责任人。

10.事故调查机构：宁波大榭海事处

此报告仅用于促进安全

附件：碰撞示意图

