

广东江门“8·28”“A”船与 “B”船碰撞事故调查报告

一、事故简况

2022年8月28日约1540时，江门市某船务有限公司、陈某景所有的江门籍散货船“A”船空载从新会裕大管桩码头附近水域开往新会崖门口水域途中，航行至崖门水道1号标附近水域时，与张某荣所有的崖门籍渔船“B”船发生碰撞。事故造成“B”船沉没，船上2人落水死亡，未造成水域环境污染。根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令2021年第23号）第六条分级标准，构成纳入统计的一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS:Automatic Identification System 船舶自动识别系统

VHF:Very High Frequency Radiotelephone 甚高频无线电话

CCTV:Closed Circuit Television 闭路电视监控系统

三、事故调查情况

事故发生后，江门海事局依据《内河交通安全管理条例》《内河交通事故调查处理规定》等有关规定，依法成立事故调查组（见附件1），并邀请新会区海洋综合执法大队参与，对该事故进行调查。调查组通过对事故船舶船员和有关人员进行询问、现场勘验、调取船舶AIS历史轨迹、调取CCTV视频监控系统录像、复印事故船相关证书文书资料、函询新会区农业农村局和江门航道事务中心等方式，获得了相关证据材料（见附件2）。

(一) 船舶资料

船名	A	B
船籍港	江门	崖门
船舶种类	散货船	国内捕捞船
船体材料	钢质	木质
总吨	2246	8
净吨	786	2
总长	65.00 米	13.30 米
船宽	19.00 米	2.70 米
型深	5.30 米	0.90 米
主机功率	894 千瓦	19.4 千瓦
船舶建成日期	2015 年 10 月 30 日	1991 年 11 月 1 日
船舶建造厂	博罗县某船舶修造厂	崖南某船厂
检验单位	中国船级社珠海分社	广东渔业船舶检验局新会检验站
船舶所有人	江门市某船务有限公司、陈某景	张某荣
船舶经营人	江门市某船务有限公司	—

表 1: “A” 船与 “B” 船船舶资料



图 1：“A” 船



图 2：“B” 船

（二）船舶情况

1. “A” 船

（1）船舶检验情况。

该船《内河船舶安全与环保证书》有效期至 2027 年 4 月 28 日。最近一次船舶检验是 2021 年 4 月 29 日由中国船级社珠海分社在江门实施的换证检验，下次年度检验日期为 2022 年 4 月 28 日。截至事故发生时，该船未按规定完成年度检验。

（2）船舶安全检查情况。

该船事故前最近一次船舶安全检查是 2021 年 9 月 24 日由江门海事局实施的船旗国监督检查，共发现缺陷 8 项，无滞留缺陷，缺陷均在开航前进行了纠正。

（3）货物装载情况。

该船本航次于 2022 年 8 月 28 日约 1440 时空载从新会裕大管桩码头附近水域开往新会崖门口水域。

（4）船舶设备情况

该船驾驶台装有 AIS 设备 1 台、雷达 1 台、VHF 设备 1 台，无证据表明事故发生时上述设备存在异常。该船船艏龙门架支撑槽最前端未按规定安装摄像监控装置。

2. “B” 船

（1）船舶检验情况。

该船《国内海洋渔船安全证书》有效期至 2023 年 1 月 14 日，下一次检验日期为 2023 年 1 月 14 日。

（2）船舶航行签证情况

该船《中华人民共和国渔业船舶航行签证簿》经新会渔船检验站检验，签发了适航证书。有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2022

年 12 月 31 日。

（3）渔船核准作业内容

“B”船渔业捕捞许可证上登记的作业类型为敷网，作业方式为杂渔具，作业场所 A 类渔区（广东省 A 类渔区）（不含保护区）。

（4）航次情况

该船于约 2022 年 8 月 28 日约 1200 时从崖南渔政码头下游水域开航，约 1234 时到达崖门水道 1 号标附近水域作业。

（三）船员情况

1. “A” 船

该船事故航次船上共有人员 8 人，分别为船长唐某华、二副李某华、轮机长梁某明、三管轮孙某潮、普通船员林某恩和周某好，持有有效船员证书；其他船上人员余某伦、韦某廷，未持有有效船员证书。该船 2021 年 05 月 17 日签发的《内河船舶最低安全配员证书》要求该船配备船长、二副、轮机长、三管轮、普通船员各 1 人（连续航行作业时间超过 16 小时另算）。该船本航次航行时间未达到 16 小时，本航次配员满足《内河船舶最低安全配员证书》要求。本航次主要船员情况如下：

船长唐某华，持内河一类船长适任证书，证书编号：4524XXXX39，证书有效期 2020 年 02 月 03 日至 2025 年 02 月 03 日，事故发生时在驾驶台，未参与船舶航行值班。

二副李某华，持内河一类二副适任证书，证书编号：3625XXXX52，证书有效期 2020 年 03 月 11 日至 2025 年 03 月 11

日，是该船事故航次的当班驾驶员。

普通船员林某恩，持有内河一、二、三类普通船员适任证书，证书编号：4407XXXX1X，有效期为长期，是该船事故航次的值班水手。

三管轮孙某潮，持内河一类二管轮适任证书，证书编号为：4504XXXX35，证书有效期 2020 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，是该船事故航次的值班轮机员。

2. “B” 船

根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》，该船最低配员为 1 名机驾长。该船登记配备机驾长、普通船员各 1 名，分别是机驾长张某超（身份证号：4407XXXX58）、普通船员陈某堂（身份证号：4407XXXX14），两人船员证书均在有效期内。

事故发生时，该船实际在船人员为张某荣、梁某笑 2 人。

张某荣，男，1946 年 06 月 23 日出生，76 岁，未持有任何船员证书，身份证号码：4407XXXX1X。

梁某笑，女，1947 年 8 月 30 日出生，75 岁，系张某荣的妻子，未持有任何船员证书，身份证号码：4407XXXX23。

（四）船舶管理情况

1. “A” 船

“A” 船登记所有人为江门市某船务有限公司、陈某景，船舶实际所有权属陈某景所有，该船于 2021 年 3 月 23 日挂靠江门市某船务有限公司经营管理。江门市某船务有限公司注册于 2008

年 07 月 22 日，注册地址位于江门市 XXXX，组织机构代码为 66XXXX-3，主要经营范围为从事广东省内河普通货船运输。公司为非体系公司，公司管理以企业安全生产标准化的管理模式进行运营管理。《国内水路运输经营许可证》编号为粤 XXXX31，有效期自 2018 年 5 月 7 日至 2023 年 4 月 22 日。公司现有船舶 36 艘，均为代管船舶，总吨 40815，船舶种类散货船 26 艘，干货船 5 艘、运泥船 3 艘、运输散装水泥运输船 2 艘。公司岸基管理人员有总经理、海务主管、机务主管等 4 人。该船营运证有效期自 2021 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 2 日。

公司岸基管理人员事故前最近一次对“A”船的访船检查是 2022 年 1 月 5 日，“A”船已按公司安全管理制度的有关要求纠正了访船检查发现的问题并完成验证。调查中发现江门市某船务有限公司对船舶和船员的管理缺位，不掌握“A”船船事故航次实际在船人员情况以及船舶航次动态，在“A”船适航证书失效的情况下，船舶仍在进行营运。

2. “B” 船

“B”船所有人为张某荣（身份证号码：4407XXXX1X），地址：江门市 XXXX，取得所有权日期：2012 年 12 月 05 日。

（五）气象水文及通航环境情况

1. 天气和水文情况

事故发生时，天气晴，能见度良好，微风，退潮。

2. 通航环境情况

事故发生水域为江门新会崖门水道 1 号标附近水域，河面宽度约 800 米，水深约 12 米，崖门水道航道在 1 号标水域有转向点。该水域附近的码头、修船厂较多，下游为崖门大桥。



图 3：事故水域通航环境

四、事故重要因素认定

（一）碰撞时间的认定

1. 崖门大桥崖南北 CCTV 视频监控系统录像

根据崖门大桥上崖南北 CCTV 视频监控系统录像显示，8 月 28 日约 1540 时 43 秒，“B”船消失在“A”船船头的阴影中。根据比对，崖南北 CCTV 视频监控系统显示时间比北京标准时间慢 2 秒。该录像证明，“A”船与“B”船发生碰撞的时间约为 1540 时 45 秒。



图 4：崖南北 CCTV 视频监控系统录像显示两船碰撞时截图



图 5：崖南北 CCTV 视频监控系统录像显示两船碰撞时局部放大画面



图 6：崖南北 CCTV 视频监控系统显示时间与北京时间比对

2. “C” 船机驾长梁某长陈述

据“C”船机驾长梁某长陈述，“B”船在其东侧约 15 米处，8 月 28 日约 1540 时，梁某长听到船舱外面有船舶碰撞的声音，出舱观察，看不到“B”船，有部分木板和水泡漂浮物从“A”船船尾水面浮出。据此推测，事故发生时间约为 1540 时。

综上，结合崖南北 CCTV 视频监控系统录像、“C”船机驾长梁某长的陈述，可以认定，“A”船与“B”船碰撞时间约为 2022 年 8 月 28 日 1540 时 45 秒。

（二）碰撞部位的认定

1. 由于事故发生时是退潮，结合“D”船 CCTV 视频监控系统录像显示，事故发生时“B”船头朝北。

2. 根据“A”船 AIS 历史轨迹显示，事故发生时，“A”船航向 158.7°。

3. 根据对事故船舶的勘验，“B”船船头受损严重，龙骨断裂处向内弯曲；“A”船船头右舷水线处有碰撞痕迹。

综上所述，可以认定，事故发生时，“A”船船头右舷与“B”船船头发生碰撞。



图 7：“B”船勘验现场照片

（三）碰撞前渔船状态的认定

1. 根据“C”船机驾长梁某长称：“约 1230 时，我船在崖门水道 1 号标（红）正东方向约 50 米、正北方向约 200 米处设置渔罟进行捕捞作业，‘B’船在我船以东约 15 米处，渔船通过缆绳绑扎在渔罟的木桩上，进行捕捞作业。”据此可以认定，“B”船系泊在渔罟的木桩上。

2. 根据崖南北 CCTV 视频监控系统录像显示，自 8 月 28 日 1530 时至事故发生时，“B”船船位无明显变化。

综上所述，可以认定，事故发生时“B”船处于停泊状态，且船位无明显变化。

（四）碰撞地点的认定



图 8：“B” 船船位

1. 根据崖南北 CCTV 视频监控系统录像显示，“B” 船船位位于崖门水道 1 号标以东附近水域。

2. 根据新会区农业农村局提供的“B” 船 8 月 28 日 1201 时至 1530 时的船位（如图 11），以及江门航道事务中心对上述船位在航道图中的标注（如图 12）显示，“B” 船 1201 时和 1530 时的船位位于崖门水道航道内，分别距离左槽边线 9.9 米和 13.1 米。上述船位是“B” 船事故发生前最靠近航道左槽边线的船位，其他时间的船位均比该船位靠近航道中轴线。

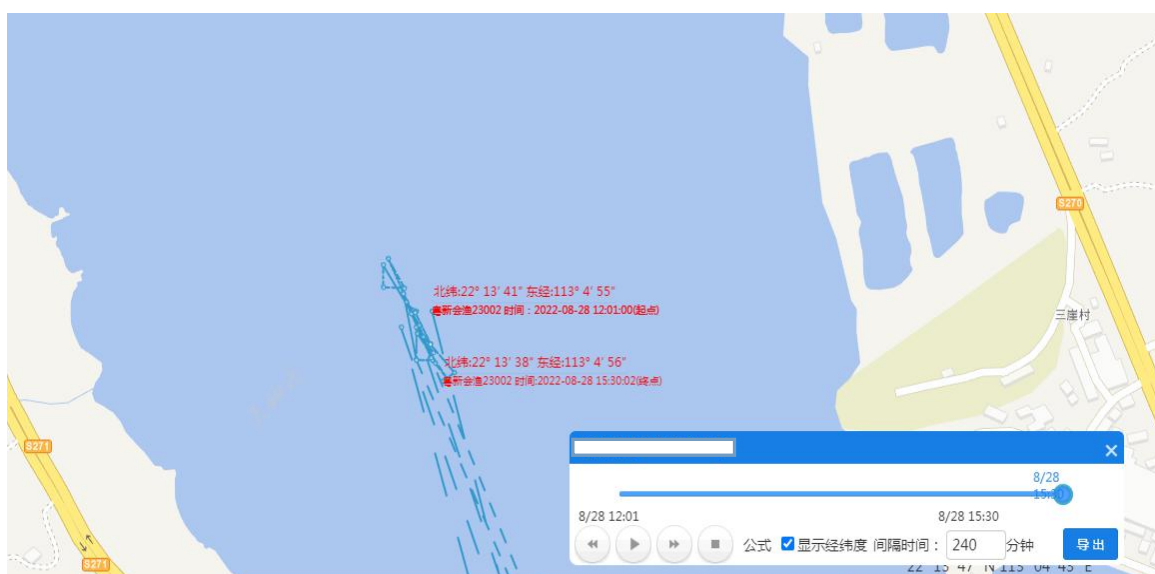


图 9：新会区农业农村局提供的“B”船的船位

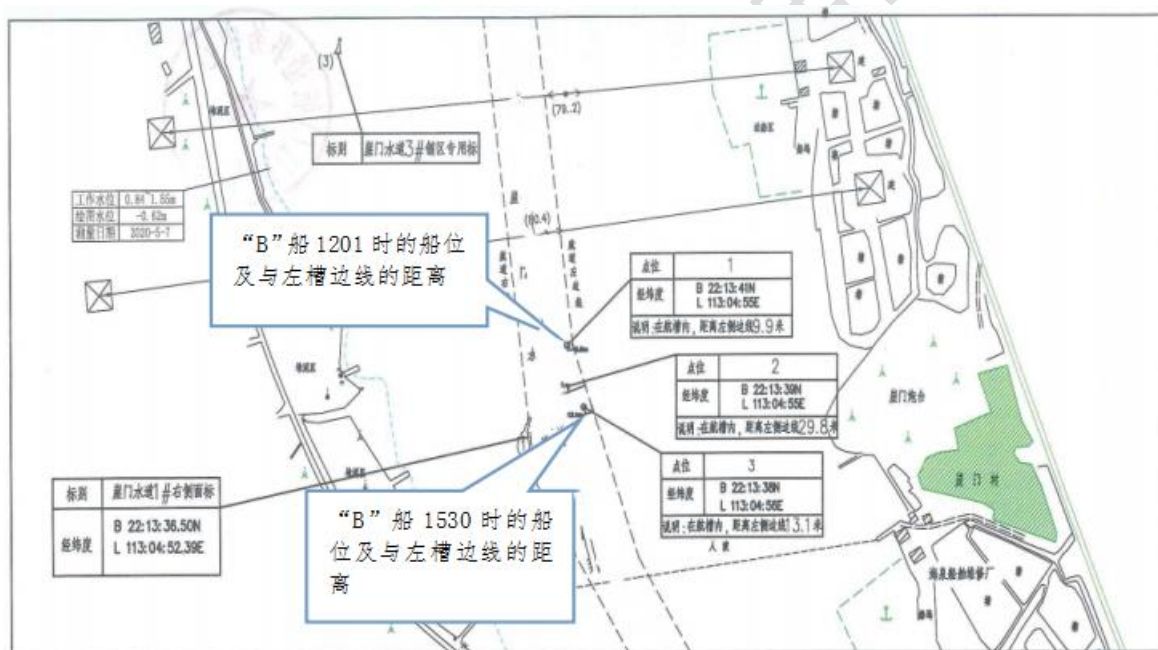


图 10：江门航道事务中心提供的在航道图中标注的“B”船的船位

综上所述，结合碰撞前渔船状态的认定，可以认定事故碰撞地点位于崖门水道 1 号标附近水域航道内。

五、事故经过

根据事故相关船员陈述、调取船舶 AIS 历史轨迹、CCTV 视频监控录像等资料，认定事故经过如下：

（一）“A” 船



图 11：“A” 船与 “B” 船碰撞示意图

2022 年 8 月 28 日约 1440 时，“A” 船新任职船长唐某华上船后，“A” 船空载从新会裕大管桩码头附近水域开往新会崖门口水域。本航次二副李某华在驾驶台负责驾驶船舶，值班水手林某恩在驾驶台负责协助瞭望，三管轮孙某潮负责轮机值班。船长唐某华在驾驶台，但未参与船舶航行值班。

约 1537 时，“A” 船航行至崖门海事监管基地对开水域，航向 165.87° ，航速 7.7 节。“A” 船与前方同向行驶的重载船 “D” 船相距约 1 公里。值班水手林某恩离开驾驶台到船尾做抛锚准备

工作。“A”船发现右前方约 1 公里处有渔船“C”船，确认无碰撞危险，并与该渔船保持约 1 个船位的横向距离航行。

约 1538 时，“A”船航向 165° ，航速 7.7 节。“B”船位于“A”船正前方约 700 米处。“A”船未发现停泊在航道内的“B”船。

约 1539 时，“A”船与崖门大桥水域航行的预靠右岸码头的“粤新会货 8388”船会船，“A”船向左微调航向进行避让，航向 163.7° ，航速 7.6 节。

约 1540 时，“A”船航向继续向左微调，航向 160.2° ，船舶航速 7.7 节。“A”船仍未发现在航道内停泊的“B”船。

1540 时 45 秒时，“A”船，航向继续向左微调，航向 158.7° ，航速略增至 7.9 节。“A”船船头右舷与“B”船头发生碰撞。随后，二副李某华发现异常的声响，在船尾的水手林某恩也发现船尾水面有渔船翻扣，有人落入水中，随即通知驾驶台减速。

约 1544 时，“A”船释放附属艇，水手周某好驾驶附属艇与水手林某恩两人对落水人员进行救助。

（二）“B”船

8 月 28 日约 1200 时，张某荣、梁某笑两人驾驶“B”船从崖南渔政码头附近水域出发，开往崖门水道 1 号标附近水域捕鱼。

约 1234 时，“B”船航行到达崖门水道 1 号标附近水域，航速 0.8 节，航向 64.4° 。

约 1252 时，“B”船停泊在崖门水道 1 号标附近水域航道内，随后船位无明显变化。

1540 时 45 秒时，“B”船船头与“A”船船头右舷发生碰撞。随即，“B”船沉没，张某荣、梁某笑两人落水。

六、救助经过

约 1546 时，水手周某好驾驶附属艇与水手林某恩靠近翻扣的“B”船将梁某笑救起，并在翻扣的“B”船上实施人工呼吸和心肺复苏进行救助。随后梁某笑被送上岸由医疗机构进行抢救，因抢救无效死亡。

新会区水上搜救中心接报后，立即启动应急预案，组织开展落水人员搜救工作：一是协调海事部门派出“海巡 XX28”、“海巡 XX33”赶往现场搜救和现场警戒；二是协调新会区海马搜救志愿服务队派出 2 艘快艇赶往现场协助搜救；三是协调过往船舶协助搜寻；四是协调古井、崖南镇政府组织干部群众在沿岸搜寻失联人员；五是协调地方沿岸企业、码头协助搜寻失联人员；六是协调打捞力量对翻扣渔船开展起吊打捞工作。

约 1800 时，“B”船在渔港码头被打捞起，经排查，渔船内未发现落水失联人员。

8 月 29 日，新会区水上搜救中心组织协调各部门和社会救援力量持续开展搜寻工作。

8 月 30 日约 0720 时，疑似失联人员遗体在崖门打捞局码头下游 2 公里水域被发现。1015 时，现场搜救人员将遗体转移上

岸，经公安机关、医疗卫生机构及家属确认，遇难人员为张某荣。

七、事故损害情况

事故造成“B”船沉没，船上人员张某荣和梁某笑死亡。

八、事故原因分析

（一）“A”船

1. “A”船疏忽瞭望。“A”船未通过视觉、听觉以及一切有效手段保持正规瞭望，直至碰撞发生都未发现“B”船，最终导致碰撞发生。

2. “A”船驾驶室可视范围不满足要求。“A”船未按照《驾驶室可视范围计算书》在船艏龙门架支撑槽最前端安装摄像监控装置，驾驶室可视范围不符合《内河新建自卸砂船检验补充要求》有关规定。

（二）“B”船

“B”船在航道内违规停泊。事故发生前，该船一直停泊在航道内，妨碍其他船舶正常航行。

九、事故结论

（一）不安全行为

1. “A”船疏忽瞭望。违反了《内河避碰规则》第六条和《内河船舶船员值班规则》第十九条的规定。

2. “A”船驾驶室可视范围不满足要求。不符合《河新建自卸砂船检验补充要求》（海船检〔2013〕198号）的规定。

3. “B”船在航道内停泊，妨碍其他船舶正常航行。违反了《内河交通安全管理条例》第二十四条和《内河避碰规则》第二十五条的规定。

（二）责任认定

本起事故一起双方互有过失的责任事故。“A”船疏忽瞭望、驾驶室可视范围不满足要求是导致本次事故发生的主要原因，

“B”船在航道内停泊妨碍其他船舶正常航行是事故次要原因。根据两船过失以及对事故的作用和影响，“A”船负事故主要责任，“B”船负事故次要责任。

十、调查发现的其他类似问题

1. “A”船《内河船舶安全与环保证书》有效期至2027年4月28日，最近一次船舶检验是2021年4月29日由中国船级社珠海分社在江门实施的换证检验，下次年度检验日期为2022年4月28日，本航次船舶适航证书失效。

2. “B”船上的两名作业人员张某荣、梁某笑未持有任何船员证书，不能保障船舶航行和作业安全，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条“渔业船员实行持证上岗制度。渔业船员应当按照本办法的规定接受培训，经考试或考核合格、取得相应的渔业船员证书后，方可在渔业船舶上工作”的规定。

3. 在事故调查中发现，“B”船在事故发生前多次在航道内从事捕捞活动，违反《广东省渔业船舶安全生产管理办法》第九条第（五）项的规定，“禁止渔业船舶从事下列活动：……（五）

在航道、通航分道、桥梁水域、枢纽闸口水域、横水渡口水域、锚地、码头前沿水域以及回旋水域等通航密集区域从事捕捞活动……”的规定。

十一、安全管理建议及处理建议

（一）安全管理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，保障人民群众生命和财产安全，提出以下安全管理建议：

1. 建议江门市某船务有限公司

（1）将本次事故通报给公司所属各船舶，汲取事故教训，采取有效的事故预防措施，杜绝类似事故再次发生。

（2）加强船舶管理，确保船舶相关证书齐全有效。加强船舶设备的检查维护，按《驾驶室可视范围计算书》安装摄像监控装置，确保船舶适航。加强对所管理船舶的动态管控，掌握所管理船舶每航次实际船员配备情况，不得聘用无船员证书人员在船工作。

（3）组织船员学习《中华人民共和国内河避碰规则》《广东海事局辖区船舶安全航行规定》以及《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》，督促所属船舶应当随时用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的瞭望。

2. 建议渔业主管部门

（1）加强渔船安全管理，严格落实进出渔港报告制度和安全检查制度，落实渔业安全“六个必须、八个严禁”的要求，确

保渔船不安全、不出海。

（2）强化执法检查，严禁渔船在航道内停泊、作业。

（3）加强渔船船员的管理，严禁无证人员违法驾驶渔船进行生产作业。

3. 建议海事部门

（1）加强运输船舶安全检查，确保船舶、船员证书有效。

（2）加强船员宣传教育，督促严格遵守内河避碰规则等有关规定。

4. 建议交通运输部门

（1）加强航运公司的安全管理，督促航运公司落实安全生产主体责任，进一步加强公司所属船舶和船员的安全管理，确保航运公司安全营运。

（2）强化对航道水域的执法检查，严厉查处在航道内设置渔具或者水产养殖设施等危害航道通航安全的行为，确保航道水域通航安全。

（二）处理建议

1. “A”船李某华疏忽瞭望导致船舶发生碰撞事故，造成2人死亡，是本次事故的主要责任人，涉嫌交通肇事罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》的相关规定，建议移送司法机关追究其法律责任。

2. 建议海事部门对“A”船在此次事故中发现的海事违法违

章行为实施行政处罚。

3. 建议渔业主管部门、交通运输部门按职责对“B”船在此次事故中发现违法违规行为依法处理。

4. 建议将事故情况及江门市某船务有限公司有关管理情况通报给船公司所在地的交通运输主管部门。

附件 1 (略)

附件 2 (略)