

肇庆“2·19”“达运 838”船与“桂桂平货 8963” 船碰撞事故调查报告（公开）

一、事故简况

2022 年 2 月 19 日 0723 时，清远市达运船务有限公司、林某某所属的“达运 838”船空载从佛山市三水区开往梧州过程中，途经小湘沙水上加油站对开水域时，与陈某、蓝某某所属装载水泥熟料从肇庆市悦城镇开往佛山市三水区的“桂桂平货 8963”船发生碰撞，造成“达运 838”船船首外板多处凹陷、穿孔，“桂桂平货 8963”船沉没，船上货物全损，事故未造成水域污染，未造成人员伤亡。

二、专业术语和标准用语

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统;

CCTV: Closed Circuit Television 闭路电视摄像机系统;

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电话;

抛江：西江干流具有河道狭窄、弯曲度大、水位落差大、急流险滩多、河槽浅礁多等特点，对船舶的航行安全影响较大，上行船舶航行时为避开上方急流冲压不得不选择过河（俗称抛江）航法。抛江水域设置有过河标。

三、事故调查情况

事故发生后，肇庆海事局于 2022 年 2 月 19 日成立事故调查组（见附件），依据《中华人民共和国内河交通事故调查处理规定》等法规、规章的规定进行调查。调查组通过询问事故船舶及事发前后过往船舶值班船员、调取事发附近水域相关监控视频及 AIS 轨迹等相关信息、勘查事故船舶等途径，获得相关证据材料。

（一）事故船舶基本情况

1. “达运 838” 船基本情况

船名	达运 838	船籍港	清远
船舶经营人	清远市达运船务有限公司	船舶所有人	清远市达运船务有限公司、林某某
种类	自卸砂船	船舶材料	钢质
总吨	2991	功率	1164 千瓦
船长	87.70 米	型宽	18.38 米
型深	5.10 米	航区	内河 A 级
最大船高	21.15 米	空载吃水	1.165 米
参考载重吨	A 级：4816.59 吨 B 级：5147.55 吨	建造年月	2021 年 4 月 12 日



图 1: “达运 838” 船

2. “桂桂平货 8963” 船基本情况

船名	桂桂平货 8963	船籍港	贵港
船舶经营人	桂平市城厢第二水运公司	船舶所有人	陈某、蓝某某
种类	一般干货船	船舶材料	钢质
总吨	591	功率	140 千瓦
船长	48.20 米	型宽	10.50 米
型深	3.60 米	航区	A 级
最大船高	12.50 米	空载吃水	0.496 米
参考载重吨	A 级: 1119 吨 B 级: 1184 吨	建造年月	2012 年 12 月 30 日

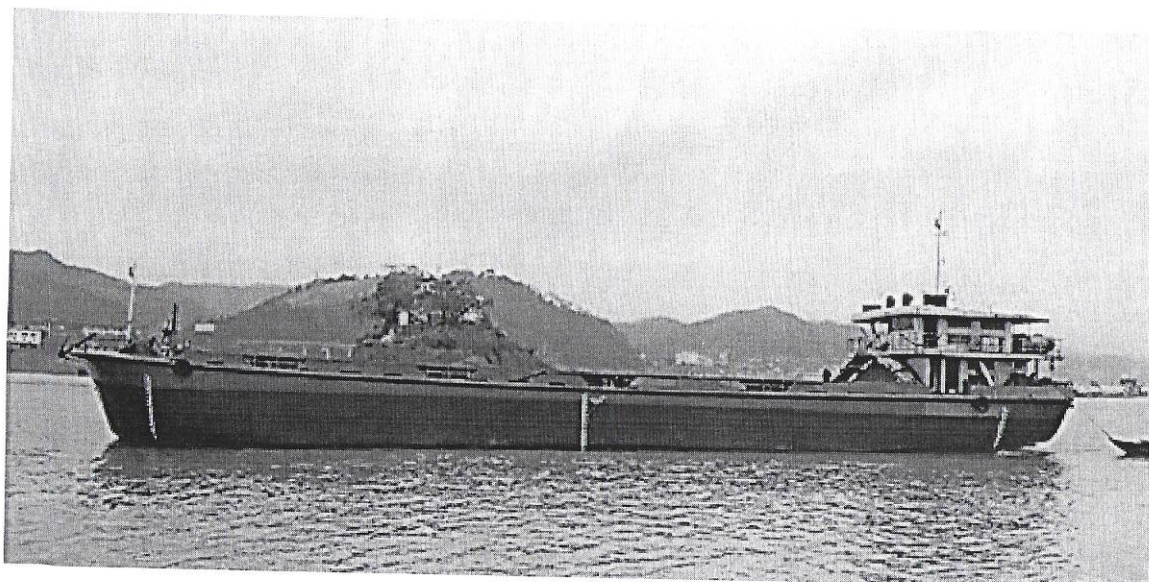


图 2：“桂桂平货 8963” 船

（二）船舶检验情况

“达运 838” 船事故前最近一次船舶检验是 2021 年 4 月 12 日由中国船级社广州分社（清远）在清远港进行了建造检验，检验证书有效期至 2027 年 4 月 11 日。

“桂桂平货 8963” 船事故前最近一次船舶检验是 2022 年 1 月 6 日由广西壮族自治区梧州船舶检验中心在梧州港进行的中间检验，检验证书有效期至 2024 年 12 月 29 日。

（三）船舶安全检查情况

1. “达运 838 船：宝安海事局于 2021 年 12 月 16 日在深圳对该船进行了船旗国监督检查。经检查发现的“驾驶台右侧消防箱破损、驾驶台顶部一盏桅灯不亮、船艙生活区防火控制图风雨密盒内的图纸遗失、船艙左舷氧气瓶和乙炔瓶捆绑在一起、驾驶甲板左舷一支救生圈浮灯进水” 5 项一般性缺陷，并在 2021 年 12 月 29 日经宝安海事局复查均合格。

2. “桂桂平货 8963” 船：云浮云安海事处于 2021 年 10 月 16 日在六都对该船进行了船旗国监督检查。经检查发现存在“AIS 动态信息未更新、救生圈未标明船名和船籍港、主桅 1 个白色环照灯不亮、副桅 2 个白色环照灯不亮、2 个环照灯缺失、船尾右舷消防箱内缺枪头、船尾左舷消防箱内缺皮龙和枪头、机舱应急照明灯故障、3 个垃圾桶破损” 9 项一般性缺陷。经核查，事发时已经天亮，能见度良好，该次安检缺陷与本次事故无关联。

（四）船舶有关设备状况

事故发生时，“达运 838” 船的车、舵等有关设备工况正常。

事故发生时，“桂桂平货 8963” 船车、舵等有关设备工况正常。

（五）货物装载情况

1. “达运 838” 船事发航次空载。
2. “桂桂平货 8963” 船，事发航次装载水泥熟料 1210.23 吨。

（六）在船人员情况

1. “达运 838” 船

该船《内河船舶最低安全配员证书》由清远海事局签发，有效期自 2021 年 4 月 29 日起至 2026 年 4 月 24 日止。经核查，该船本航次从佛山市三水区出发时到发生事故时连续航行时间约 8 小时，该船事故航次配员符合最低安全配员要求。

船长林广某，男，持有清远海事局 2021 年 5 月 28 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2026 年 5 月 28 日，职务

资格为一类船长，适用于西江梧州至思贤滘等航线。2021 年 5 月 20 日到“达运 838”船任船长，事发时在房间休息。

二副林满某，男，持有肇庆海事局 2017 年 10 月 23 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2022 年 10 月 23 日，职务资格为一类船长，适用于西江梧州至思贤滘等航线。2021 年 5 月 20 日到“达运 838”船任二副，事发时是当班驾驶。

轮机长林某勇，男，持有梧州海事局 2018 年 3 月 21 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2023 年 3 月 21 日，职务资格为一类轮机长，适用于所有内河船舶。2021 年 9 月 30 日到“达运 838”船任轮机长，事发时在机舱附近巡视。

三管轮林某添，男，持有广州海事局 2018 年 5 月 23 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2023 年 5 月 23 日，职务资格为一类二管轮，适用所有内河船舶。2021 年 5 月 20 日到“达运 838”船任“三管轮”，事发时在房间休息。

普通船员林某某，男，持有清远海事局 2021 年 4 月 6 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2026 年 4 月 6 日，职务资格为三类船长，适用所有内河船舶，2021 年 5 月 20 日到“达运 838”船任“水手”（普通船员），事发时在房间休息。

普通船员陈某胜，男，持有广州海事局 2020 年 1 月 9 日签发的《内河船舶船员适任证书》，长期有效，职务资格为普通船员，适用于内河船舶，2022 年 2 月 11 号到“达运 838”船任“水手”（普通船员），事发时在房间休息。

普通船员邓某文，男，持有梧州海事局 2020 年 1 月 19 日签发的《内河船舶船员适任证书》，长期有效，职务资格为普通船员，适用于内河船舶，2021 年 6 月 21 号到“达运 838”船任“水手”（普通船员），事发时在房间休息。

普通船员何某玲，女，持有广州海事局 2020 年 9 月 24 日签发的《内河船舶船员适任证书》，长期有效，职务资格为二类轮机长，适用于 500 千瓦以下内河船舶，2021 年 6 月 1 号到“达运 838”船任“机工”（普通船员），事发时在房间休息。

普通船员张某萍，女，持有梧州海事局 2021 年 9 月 15 日签发的《内河船舶船员适任证书》，长期有效，职务资格为一类大管轮，适用于所有内河船舶，2021 年 6 月 3 号到“达运 838”船任“机工”（普通船员），事发时在房间休息。

2. “桂桂平货 8963” 船

该船《内河船舶最低安全配员证书》由贵港海事局签发，有效期自 2019 年 7 月 5 日起至 2024 年 7 月 4 日止。经核查，该船本航次于 2022 年 2 月 18 日约 1600 时从肇庆市悦城镇出发开往佛山市三水区，2 月 18 日约 1850 时在肇庆市凯恒石油化工有限公司高要水上加油站进行加油作业，加油后在该加油站上游锚泊过夜，2 月 19 日约 0700 时起锚开航，该船事发航次配员符合最低安全配员要求。

王某成，男，持有河源海事局 2017 年 7 月 18 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2022 年 7 月 18 日，职务资格

为二类船长，适用于西江梧州至思贤滘等航线，2017 年到“桂桂平货 8963”船任“船长”，事发时为当班驾驶。

邱某兰，女，持有河源海事局 2018 年 9 月 13 日签发的《内河船舶船员适任证书》，有效期至 2023 年 9 月 13 日，职务资格为二类轮机长，适用 500 千瓦以下内河船舶，2017 年到“桂桂平货 8963”船任“轮机员”，事发时正准备到船尾刷牙。

王某飞，男，持有梧州海事局 2019 年 11 月 13 日签发的《内河船舶船员适任证书》，长期有效，职务资格为普通船员，适用内河船舶，2017 年到“桂桂平货 8963”船帮忙，2019 年到“桂桂平货 8963”任“普通船员”，事发时正在生活区大厅。

（七）航运公司情况

1. “达运 838”船

“达运 838”船的《船舶所有权登记证书》显示，该船为清远市达运船务有限公司和林某某所有，其中清远市达运船务有限公司占 51%，林某某占 49%。取得所有权日期为 2021 年 4 月 16 日。

“达运 838”船《船舶营业运输证》等资料显示，船舶经营人为清远市达运船务有限公司。该公司 2014 年 11 月 17 日成立，持有《营业执照》，法定代表人曾某斌，注册资本人民币伍拾万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：长期，经营范围：水上货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有《中华人民共和国

国国内水路运输经营许可证》，主营珠江水系省际及广东省内河普通货物运输，经营期限自 2021 年 6 月 25 日至 2026 年 6 月 30 日。

该公司建立了安全与防污染管理的相关制度，设置了安全管理组织机构及安全管理人员，其中经理 1 人，安全主管 1 人，海务主管 1 人、机务主管 1 人、财务主管 1 人，文员 1 人，合计共 6 人。该公司管理船舶共 13 艘，11059 总吨，其中 9 艘为工程船、2 艘散货船、2 艘自卸砂船。

2. “桂桂平货 8963” 船

“桂桂平货 8963” 船的《船舶所有权登记证书》显示船舶所有人为陈某、蓝某某共有，当时购买二手船价格 155 万元，陈某占该船股份 51%，蓝某某占该船股份 49%，取得所有权日期为 2016 年 6 月 22 日。

“桂桂平货 8963” 船《船舶营业运输证》等资料显示，船舶经营人为桂平市城厢第二水运公司，该公司 1994 年 7 月 26 日成立，持有《营业执照》，法定代表人陈某华，注册资本人民币壹佰零伍万元整，类型：集体所有制，营业期限：长期，经营范围：货物运输（珠江水系内河省际普通货船运输）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有《中华人民共和国国内水路运输经营许可证》主营珠江水系内河省际普通货船运输，经营期限自 2019 年 7 月 4 日至 2024 年 6 月 30 日。

该公司建立了安全与防污染管理的相关制度，设置了安全管理组织机构及安全管理人员，其中总经理 1 人、副经理 2 人、海务主管 1 人、海务 1 人、机务主管 1 人、机务 1 人、财务 2 人，业务 1 人，共 8 人，其中有 2 人兼职。该公司管理船舶共 48 艘，39363 总吨。

（八）事故水域通航环境情况

事发水域位于西江干流小湘沙水上加油站对开水域，属于非潮流河段，航道距右岸约 350 米，河面宽度约 700 米。三榕峡至小湘水域上行船舶习惯航法为：航至钓鱼台底角，向左转向，沿右岸三、七航行，航至田螺村时逐渐向左转向，至小湘水口 53 号过河标时，对大湘沿左岸四、六航行。三榕峡至小湘水域下行船舶习惯航法为：沿右岸四、六航至小湘水口 53 号过河标时，逐渐向右转向，将田螺村下鬼仔角沿岸标置于左前方，随湾分中偏右航行。事发时，上行船“达运 838”船前方有多艘同向上行船，下行船“桂桂平货 8963”船前后均无船同向下行。

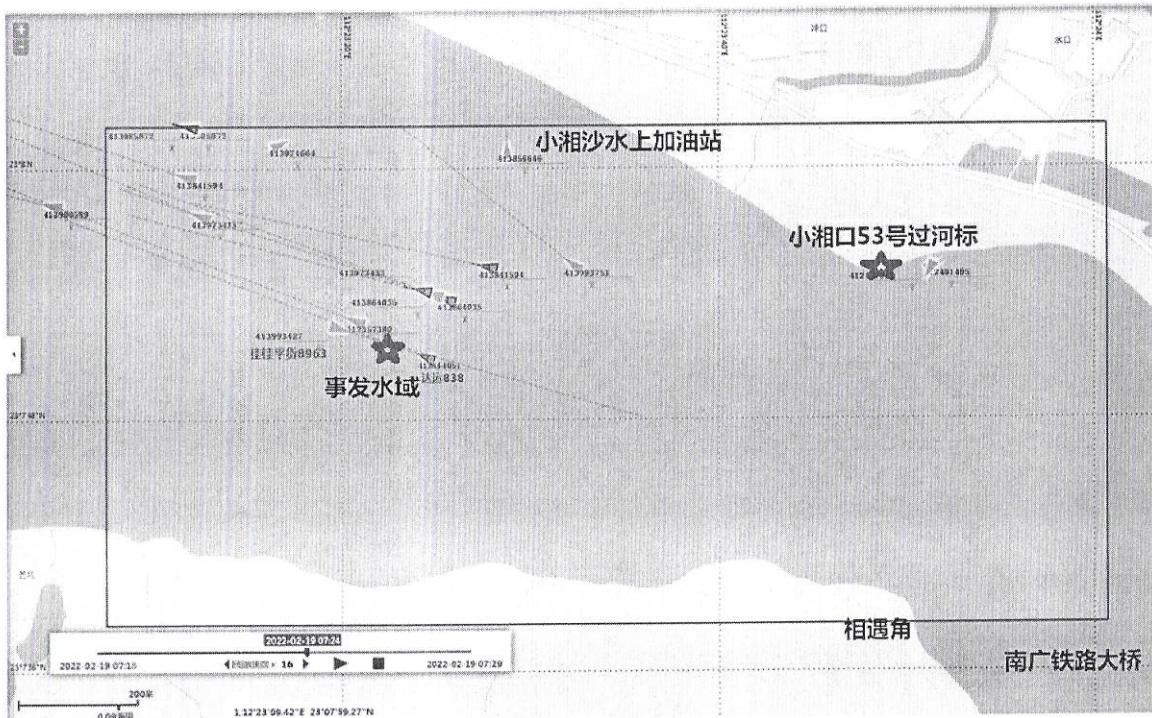


图 3：事故水域通航情况

(九) 天气和水文情况

1. 天气情况：根据广东省肇庆市气象局提供气象资料显示：2022 年 2 月 19 日 0730 时事发水域雨量 0.2 毫米、时极大风向 287° 、时极大风速 5.2 米每秒、气温 9 摄氏度。据事故双方当班驾驶员陈述及 CCTV 显示事发时能见度良好。

2. 水文情况：根据广东省水文局肇庆水文分局提供的水文资料显示：离事发水域最近的肇庆市高要水文站 2022 年 2 月 19 日 7 时水位 1.47 米、流量 6470 立方米每秒、平均流速 0.53 米每秒，2022 年 2 月 19 日 8 时水位 1.36 米、流量 7380 立方米每秒、平均流速 0.61 米每秒。事发时水流平缓。

事发时，天气及水流对船舶操纵影响不大。

四、重要因素认定

（一）碰撞时间

1. 根据“达运 838”船前方的“利航 9333”船当班驾驶员黄雄传陈述：“我大概 2 月 19 日 0720 时左右听到有船在高频叫“抛江的自卸，什么火位（信号灯色）过？”，连着叫了两次，然后没有听到有船回应，然后大概一两分钟后就听到碰撞的响声，我就转头看到一条空载的自卸船和一个盖帆布的重载的散货船碰撞在一起……”。

2. 根据“桂桂平货 8963”船 AIS 轨迹显示，该船 2022 年 2 月 19 日 0723 时 AIS 轨迹消失。

3. 根据事发附近水域肇庆市凯恒石油化工有限公司高要水上加油站 CCTV 显示，两船碰撞时监控时间显示为：2022 年 2 月 19 日 0723 时，经校核，该监控时间比北京时间慢 7 秒。



图 4：CCTV 显示的碰撞事时间

综上认定，碰撞时间为 2022 年 2 月 19 日 0723 时。

（二）碰撞地点

1. 根据“桂桂平货 8963”船当班驾驶员王某成陈述“碰撞时间是 2022 年 2 月 19 日早晨约 0730 时，时间是我估算的……位置是小湘沙水上加油站正对开约 400 米左右水域，碰撞位置是对方船首与我方船首正面碰撞”。

2. 根据“桂桂平货 8963”船 AIS 轨迹显示，该船 AIS 轨迹最后在小湘沙水上加油站正对开约 330 米左右水域消失，距左岸 439 米，距右岸 347 米。

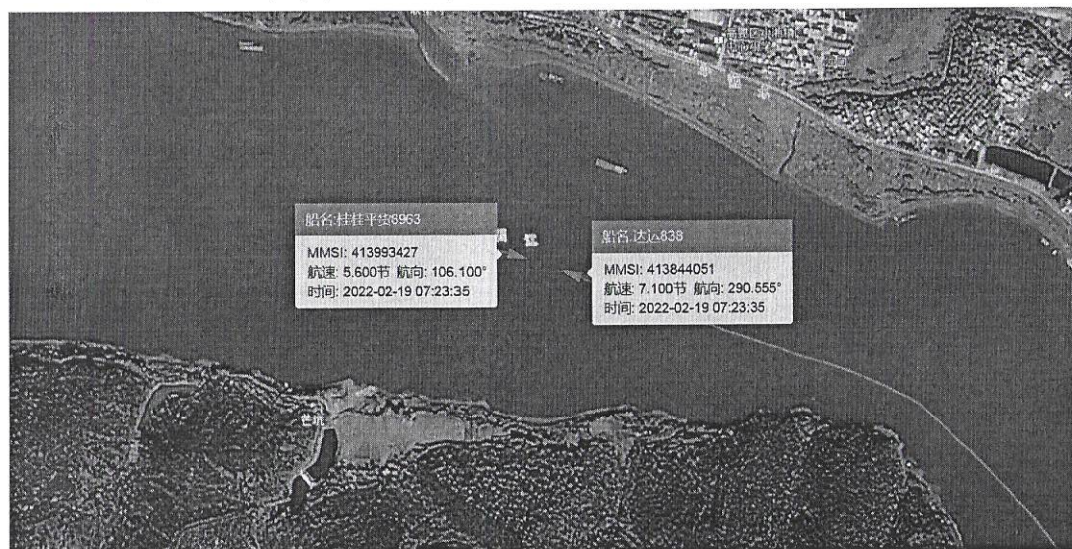


图 5：两船碰撞前航行轨迹

3. 根据肇庆市水上搜救队对沉船位置扫测，沉船地点位置为：23° 07′ 52″ N, 112° 23′ 22″ E，经在广东海事局监管指挥系统测算，该位置在“桂桂平货 8963”船 AIS 消失位置下游约 70 米，距离左岸 431 米，距离右岸 343 米。

综上，认定碰撞地点为小湘沙水上加油站对开水域，距左岸

约 440 米，距右岸约 350 米，概位为：23° 7′ 52″ N，112° 23′ 22″ E。

（三）事发时两船会遇态势

1. 根据两船 AIS 轨迹（图 5）显示，事发前 2 分钟，两船相距约 1000 米时，“桂桂平货 8963”船沿航道中间顺航道下行，航向没有变化，航向约为 106°；事发前“达运 838”位沿航道中间上行，航向基本变化不大，航向约为 290°，两者航向相差 184°。

2. 根据事发附近水域肇庆市凯恒石油化工有限公司高要水上加油站 CCTV 显示，事发前两船没有较大改变航向，形成对驶状态。



图 6：碰撞前监控截图

综合以上认定，碰撞时两船处于对驶相遇状态。

五、事故经过

根据相关人员的询问笔录、事故报告书、CCTV 视频记录、AIS 轨迹记录、船舶碰撞痕迹勘查等有关资料分析，事故经过大致如下：

（一）“达运 838” 船

2022 年 2 月 18 日 2341 时，“达运 838” 船空载从佛山市三水区分区开出。2 月 19 日约 0610 时，“达运 838” 船上行至肇庆西江大桥附近水域，林满某与林广某完成值班驾驶交接班。交班后林广某吃过早餐后回房间休息，驾驶室林满某独自在驾驶室驾驶船舶。

2 月 19 日 0711 时，航速 5.6 节，航向 16° ，“达运 838” 船按照岸标指引完成从左岸到右岸的过河航行，到达南广铁路大桥下游约 750 米处水域，沿右岸约 100 米上行。

2 月 19 日 0714 时，航速 5.6 节，航向 344° ，“达运 838” 船沿右岸上行，到达南广铁路大桥下游约 300 水域。

2 月 19 日 0716 时，航速 6.1 节，航向 328° ，“达运 838” 船沿右岸上行，经过南广铁路大桥水域。

2 月 19 日 0717 时，航速 6.1 节，航向 328° ，“达运 838” 船沿右岸上行，经过崩山咀对开水域。

2 月 19 日 0719 时，航速 6.1 节，航向 290° ，“达运 838” 船沿右岸上行，到达相遇角对开水域。

2 月 19 日 0720 时，航速 6.1 节，航向 292° ，“达运 838” 沿右岸约 100 米上行经过相遇角水域。此时驾驶员林满某初次看见

下航的“桂桂平货 8963”船，顺流下行。此时两船相距约 1100 米。

2 月 19 日 0721 时，航速 6.1 节，航向 290° ，“达运 838”船没有按照左岸 53 号岸标指引航行，驶过相遇角弯位后沿航道中间上行，驾驶员林满某自己判断可以在“桂桂平货 8963”船船头安全驶过，未与“桂桂平货 8963”船进行 VHF 沟通避让意图，未采取避让行动。

2 月 19 日 0722 时，航速 7.0 节，航向 290° ，两船相距约 100 米时感觉可能发生碰撞，“达运 838”船随即小角度转右舵避让，未减速。

2 月 19 日 0723 时，航速 7.1 节，航向 290° ，“达运 838”船沿主流上行至小湘沙水上加油站对开水域，距右岸约 350 米水域时船首右侧与“桂桂平货 8963”船船首发生碰撞，船首压在“桂桂平货 8963”船船首，碰撞后“达运 838”全速倒车。

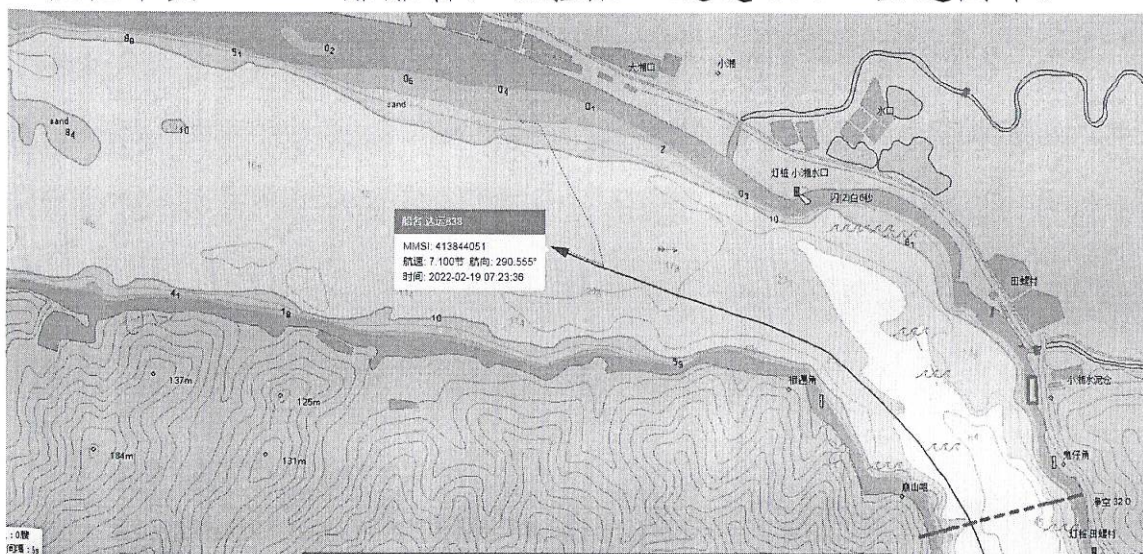


图 7：“达运 838”船碰撞前航行轨迹

（二）“桂桂平货 8963” 船

2022 年 2 月 18 日约 1600 时，“桂桂平货 8963”船装载 1210.23 吨水泥熟料从肇庆市悦城镇开出前往佛山市三水区。

2 月 18 日约 1850 时，靠泊小湘沙水上加油站进行加油作业。

2 月 18 日约 1910 时，结束加油作业，航行至肇庆市凯恒石油化工有限公司高要水上加油站上游约 400 米水域锚泊。

2 月 19 日约 0700 时，起锚开航，掉头后沿主流下行，船长王某成在驾驶台操纵船舶。

2 月 19 日约 0721 时，航速 6.6 节，航向 103° ，“桂桂平货 8963”船初次发现“达运 838”船，此时相距“达运 838”船约 500 米，“桂桂平货 8963”船用甚高频询问“达运 838”动态，对方没有回应，“桂桂平货 8963”船随即开始减速。

2 月 19 日 0722 时，航速 5.7 节，航向 106° ，“桂桂平货 8963”船没有继续减速，没有改变航向，继续沿主流下行，到达小湘水上加油站上游水域附近，两船相距约 100 米。

2 月 19 日 0723 时，航速 5.6 节，航向 106° ，该船到达事发附近水域，没有继续减速和改变航向，船首与“达运 838”船首右侧发生碰撞，“桂桂平货 8963”船船体头被撞开裂缝，“达运 838”船首压住本船船首，约 2 分钟后导致船头进水沉没。



图 8：“桂桂平货 8963”船事发前航行轨迹

六、事故应急处置和救援情况

碰撞事故发生后，“桂桂平货 8963”船船上 3 人携带救生设备弃船跳水逃生，“达运 838”船立即放附属艇将上述 3 人救起，并向肇庆海事局报告。

肇庆海事局 2022 年 2 月 19 日 0744 时接警后，立即启动应急预案，指派肇庆港口海事处到现场开展应急处置，在事发水域现场实施交通管制，播发 VHF 提醒过往船舶避开沉船；同时组织相关单位开展溢油应急工作，协调肇庆市水上搜救队做好沉船扫测、定位工作，协调西江航标与测绘所对沉船设标，现场无溢油等次生事故发生。2022 年 4 月 3 日，“桂桂平货 8963”船的打捞工作完成。

七、事故损失情况

本次事故造成“桂桂平货 8963”沉没，直接经济损失约 332.8 万元。

（一）“达运 838”船船首右侧外板多处凹陷和穿孔，维修费用约 12.6 万元；

（二）“桂桂平货 8963”船沉没，货物全损，打捞费用 180 万元；货物损失费用 50.2 万元；该船保险价值金额为 90 万元。经船厂评估，船舶维修费用已超过船舶本身价值无维修价值，经事故双方商定报废处理。

八、事故原因分析

根据对船员、目击者的询问、以及视频录像等相关证据资料，并基于上述对事故的分析和认定，综合分析事故原因如下：

（一）“达运 838”船

1. 违反航行原则

“达运 838”船事发前上行经过相遇角后，没有按照 53 号过河标指引进行横越，没有沿缓流或者航道一侧行驶，而是沿航道中间继续上行，与下行的“桂桂平货 8963”船形成对驶相遇，占用了下行的“桂桂平货 8963”的习惯航路，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第八条第一款的规定。

2. 未保持正规了望

事发水域能见度良好，该船当班驾驶员林满某对周围环境进行观察时，未用 AIS、VHF、雷达等一切有效手段进行了望，未能守听到“桂桂平货 8963”船的 VHF 呼叫，没有随时注意周围环境和来船动态，对局面和碰撞危险估计不足，始终认为可以在“桂桂平货 8963”船船头驶过，直至形成紧迫局面，该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条和《中华人民共和国

国内河船舶船员值班规则》第十九条第一款的规定。

3. 未使用安全航速

事发水域下游 1 公里内河道弯曲，上行船舶习惯于从右岸相遇角过河至对岸，事发时段上行船较多，“达运 838”船当班驾驶员上行在两船相距约 1100 米时，看到“桂桂平货 8963”后未充分考虑通航密度、船舶操纵性能及航道情况和周围环境等因素，在未确认与“桂桂平货 8963”船保持安全距离的情况下加速上行，直至与“桂桂平货 8963”船发生碰撞未有减速迹象。该船未谨慎驾驶，未使用安全航速。该行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第七条第一款和第二款的规定。

4. 未有效避让下行船

事故发生水域是非潮流河段，两船在对驶相遇局面下，“达运 838”船作为上行船，应当主动避让下行的“桂桂平货 8963”船。“达运 838”船作为让路船，没有明确、有效、及早的运用良好驾驶技术避让顺主流习惯航道下行的“桂桂平货 8963”船，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款、第二款和第十条第（一）项的规定。

（二）“桂桂平货 8963”船

1. 未有效协助避让

作为下行船，“桂桂平货 8963”船应当履行协助避让义务。“桂桂平货 8963”船作为被让路船，当呼叫来船未收到回应，对来船动态不明产生怀疑时，没有立即减速、停车，必要时倒车，防止碰撞，也没有根据当时情况采取提前转向协助避让措施。该

行为违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款、第四款和第十条第（一）项的规定。

九、调查中发现的其他问题

（一）“达运 838”船经营公司安全管理情况

“达运 838”船舶经营人是清远市达运船务有限公司。但该船的船员招聘管理、船舶经营管理工作均由船舶所有人林某某负责，该公司未掌握该船的实际运营情况，船岸之间未保持有效联系；该公司海务主管和机务主管不清楚“达运 838”船上人员分工及值班情况，未对该船的安全与防污染工作进行有效监控。该公司的《从业人员培训教育管理制度》要求新入职职工、船员都必须经过公司、海务部“三级安全教育”培训合格后，方可上岗作业，但该公司无法提供对“达运 838”船船员开展“三级安全教育”培训等资料。该公司未按照《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第五条和第十条等规定对“达运 838”船实施有效安全管理。

（二）“桂桂平货 8963”船经营公司安全管理情况

“桂桂平货 8963”船经营人是桂平市城厢第二水运公司。但该船的实际经营管理均由船舶所有人蓝某某负责，该公司未掌握该船的实际运营情况，无法提供该公司实际掌握“桂桂平货 8963”船动态、配员等的安全管理情况，船岸之间未保持有效联系等资料；2021 年以来公司未开展对“桂桂平货 8963”登轮检查；海务主管和机务主管对本岗位职责不熟悉，对本岗位工作开

展情况不清楚，未对该船的安全与防污染工作实施有效监控。该公司对“桂桂平货 8963”船检查和船员培训不到位，日常培训只是在微信群发送相关文件和工作要求，未有跟踪考核培训结果。未有证据表明 2021 年以来公司组织“桂桂平货 8963”船舶、船员开展应变演习。该公司未按照《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第五条、第十条和第十二条等规定对“桂桂平货 8963”船实施有效安全管理。

十、事故责任认定

经调查，该事故是一起双方均有过失的责任事故，“达运 838”船违反航行原则、未保持正规了望、未使用安全航速、未有效避让下行船，以及“桂桂平货 8963”船未有效协助避让，共同导致了事故的发生，根据双方过失以及过失对事故的作用和影响，“达运 838”船对本次事故负主要责任，“桂桂平货 8963”船对本次事故负次要责任。“达运 838”船当班驾驶员林满某负主要责任，“桂桂平货 8963”船当班驾驶员王某成负次要责任。

十一、安全管理与处理建议

（一）安全管理建议

为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出安全管理建议如下：

1. 建议清远市达运船务有限公司落实公司安全生产主体责任，加强对所属船舶和人员管理：一是强化船舶安全与防污染具体管理，尤其是对公司船舶动态的掌握，强化船岸联系；二是海

务主管和机务主管要按照公司《部门安全工作职责》要求，熟悉本岗位工作，并正确履行本岗位职责；三是严格按照制定的《从业人员培训教育管理制度》要求，加强对新聘船员的“三级安全教育”，使新聘人员熟悉适任工作岗位；四是明确公司年度培训计划中培训内容、培训对象，特别是对驾驶员在船舶会遇时的安全措施进行培训，要严格执行《中华人民共和国内河避碰规则》的有关规定，同时加强 VHF 等助航设备的使用及维护培训；五是对所属船员加强《中华人民共和国内河避碰规则》等相关法规和规范性文件的学习，明确船员的值班安排与岗位职责，提升船员安全意识、责任意识和风险意识。

2. 建议桂平市城厢第二水运公司落实公司安全生产主体责任，加强对所属船舶和人员管理：一是强化船舶安全与防污染工作管理，尤其是对公司船舶动态的掌握，强化船岸联系；二是公司管理人员按照公司《安全生产责任制度》要求，熟悉本岗位工作，并正确履行本岗位职责；三是建立完善公司相应的岸基、船岸和船舶等应急预案，明确船舶、船员应变演练频率、种类，并按要求组织开展安全与防污染演练；四是强化船舶安全与防污染工作管理，尤其是对公司船舶动态的掌握，确保船舶装载、配员满足要求；五是对船员加强《中华人民共和国内河避碰规则》等相关法规和规范性文件的学习，提升船员安全意识、责任意识和风险意识。

（二）处理建议

1. 建议对“达运 838”船存在未保持正规了望、未使用安全航速等违法行为依法进行处理。

2. 建议对清远市达运船务有限公司存在安全管理不到位等情况通报属地交通运输部门、属地海事部门。

3. 建议对“桂桂平货 8963”船存在未有效协助避让的违法行为依法进行处理。

4. 建议对桂平市城厢第二水运公司存在安全管理不到位等情况通报属地交通运输部门、属地海事部门。

十二、附件