

广州“11·28”“安吉 27”轮浪损 涉渔“三无”船事故调查报告

广州“11·28”浪损事故调查组

2022 年 2 月 28 日

简介

2021年11月28日1143时左右，上海安盛汽车船务有限公司所属的停靠在广州南沙海嘉码头2#泊位的上海籍滚装船“安吉27”轮，在离码头的过程中，船尾螺旋桨产生的排出流造成位于其右后方不远处的李某某所属的正在沿广州南沙海嘉码头2#泊位前沿水域向前行驶的涉渔“三无”船侧翻。事故导致涉渔“三无”船船上2人落水，其中1人被救起，1人死亡，直接经济损失约2000元，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州南沙海事处成立事故调查组，调查组邀请南沙区农业农村局派人一起开展调查。调查组通过询问“安吉27”轮相关船员、提取该船VDR数据、复印该船相关证书文书、提取广州南沙海嘉码头监控视频、询问涉渔“三无”船落水被救人员等途径，获取事故相关证据材料。

经调查，这是一起双方互有过失的责任事故。“安吉27”轮离泊过程未对当时特殊情况保持应有的戒备和谨慎，未主动采取措施避免排出流影响他船，船舶操纵不当；以及涉渔“三无”船未对当时通航环境保持应有的戒备和谨慎，未选择安全的水域航行、船上人员未穿着救生衣，减小遇险后获救的可能是事故发生的原因，两船过失程度相当，负事故对等责任，“安吉27”轮船长白某某和涉渔“三无”船李某某是事故的责任人。

目录

一、事故概况及调查取证情况.....	5
（一）事故概况.....	5
（二）事故调查取证情况.....	5
二、专业术语和标准用语标示.....	5
三、事故船舶相关情况.....	6
（一）“安吉 27” 轮.....	6
（二）涉渔“三无”船.....	10
四、天气、海况和通航环境情况.....	12
五、事故重要因素认定.....	13
（一）事故时间.....	14
（二）事故地点.....	14
六、事故经过.....	14
（一）“安吉 27” 轮.....	15
（二）涉渔“三无”船.....	21
七、事故应急情况.....	22
（一）“安吉 27” 轮应急情况.....	22
（二）码头方应急情况.....	23
（三）海事部门的应急情况.....	24
八、事故损失情况.....	24
九、事故原因分析.....	24

十、调查中发现的问题..... 27

十一、责任认定..... 27

 （一）不安全行为..... 27

 （二）责任认定..... 28

十二、事故相关行政处罚..... 28

十三、安全管理建议..... 29

十四、附件..... 30

此报告仅用于促进安全参考，不作其它用途。

一、事故概况及调查取证情况

（一）事故概况

2021 年 11 月 28 日 1143 时左右，上海安盛汽车船务有限公司所属的停靠在广州南沙海嘉码头 2#泊位的上海籍滚装船“安吉 27”轮，在离码头的过程中，船尾螺旋桨产生的排出流造成位于其右后方不远处的李某某所属的正在沿广州南沙海嘉码头 2#泊位前沿水域向前行驶的涉渔“三无”船侧翻。事故导致涉渔“三无”船船上 2 人落水，其中 1 人被救起，1 人死亡，直接经济损失约 2000 元，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查取证情况

事故发生后，广州南沙海事处成立事故调查组，调查组邀请南沙区农业农村局派人一起开展调查。调查组通过询问“安吉 27”轮相关船员、提取该船 VDR 数据、复印该船相关证书文书、提取广州南沙海嘉码头相关监控视频、询问涉渔“三无”船落水被救人员等途径，获取事故相关证据材料。（证据材料见附件 1）

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 的缩写，即船舶自动识别系统；

VDR: VOYAGE DATA RECORDER 的缩写，即航行数据记录仪；

NSM 规则：NATIONAL SAFETY MANAGEMENT 的缩写，即《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》。

三、事故船舶相关情况

（一）“安吉 27” 轮

1. 船舶基础数据

船名	安吉 27
国籍	中国
船籍港	上海
船舶种类	滚装船
航区	近海
船舶识别号	CN20172181574
船体材料	钢质
总吨	19890
净吨	11138
总长	141.90 米
船宽	24.40 米
型深	13.13 米
主机类型、功率	内燃机、4980 千瓦
船舶建成日期	2014 年 12 月 3 日
检验单位	中国船级社江苏分社
船舶建造厂	南京金陵船厂有限公司

船舶所有人	上海安盛汽车船务有限公司
船舶经营人	上海安盛汽车船务有限公司
船舶管理人	上海安盛汽车船务有限公司



图 1：“安吉 27” 轮照片

2. 船舶检验情况

该船事故前最近一次船舶检验是 2021 年 8 月 10 日在上海由中国船级社进行的换证检验，签发的《海上货船适航证书》有效期至 2024 年 6 月 27 日。经核查，该船持有的相关证书齐全有效。

3. 船舶安全检查情况

该船事故前最近一次船旗国监督检查于 2021 年 3 月 17 日由广州海事局进行，检查结果为零缺陷。

4. 船舶航次情况

该船 2021 年 11 月 26 日 1412 时左右右舷靠泊广州南沙海嘉汽车码头 2#泊位，上一港上海。在本港卸载 1522 辆商品车后又装载了 1031 辆商品车，于 28 日 1110 时左右备车离泊，开航时艏吃水约 5.1 米，艉吃水约 6.3 米。

5. 船舶配员及值班船员情况

事发前，该船在船船员 20 人，其中船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮、机工长、大厨各 1 人，水手、机工各 4 人、实习机工 2 人、实习水手 1 人。在船船员所持证书齐全有效，满足该船最低安全配员要求。该船离泊过程中，驾驶台、船首、船尾值班船员情况如下：

（1）驾驶台值班人员情况

船长白某某，男，47 岁，持有长江海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书，有效期至 2023 年 6 月 7 日，事发时在驾驶台指挥船舶离泊。据船长白某某陈述，他经常靠泊广州南沙海嘉码头和南沙汽车码头，对附近通航环境比较熟悉。

三副刘某，男，31 岁，持有长江海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的二副适任证书，有效期至 2025 年 6 月 28 日，事发时在驾驶台负责操作主机车钟、侧推器、对外联系及协助船长了望。

水手苏某，男，25 岁，持有广州海事局签发的沿海航区 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，有效期至 2061 年 7 月 27 日，事发时在驾驶台负责操舵。

（2）船首值班人员情况

大副宋某，男，54岁，持有天津海事局签发的3000总吨及以上船舶的大副适任证书，有效期至2024年1月14日，事发时在船首左舷外挡指挥绞左锚。

水手长陆某某，男，48岁，持有江苏海事局签发的沿海航区500总吨及以上船舶的高级值班水手证书，有效期至2038年8月17日，事发时在船首左侧锚机位置根据大副指令负责绞左锚。

水手李某，男，34岁，持有威海海事局签发的沿海航区500总吨及以上船舶的值班水手证书，有效期至2052年9月15日，事发前船首缆绳清爽归位后，经大副同意离开船首回房间休息。

实习水手谭某，男，32岁，持有长江海事局签发的其他类海船船员适任证书，适用范围为不参加航行和轮机值班，有效期至2054年8月18日，事发时在船首清洁锚链。

（3）船尾值班人员情况

二副殷某，男，36岁，持有上海海事局签发的3000总吨及以上船舶的二副适任证书，有效期至2024年4月28日，事发时在船尾值守。

水手姜某某，男，25岁，持有青岛海事局签发的沿海航区500总吨及以上船舶的值班水手证书，有效期至2061年10月8日，事发前船尾缆绳清爽归位后，经二副同意离开船尾去吃午饭。

实习机工黄某，男，19岁，持有长江海事局签发的其他类海船船员适任证书，适用范围为不参加航行和轮机值班，有效期

至 2067 年 10 月 5 日，事发前船尾缆绳清爽归位后，经二副同意离开船尾去吃午饭。

6. 船公司概况

该船船舶所有人、经营人、管理人均为上海安盛汽车船务有限公司。该公司成立于 1994 年 3 月，现由上汽安吉物流股份有限公司控股，公司注册地址：略；公司经营范围主要为各大汽车制造厂生产的轿车流通，国际海上货物运输、沿海运输服务及相关业务等，目前拥有和管理的船舶共计 26 艘，均为滚装货船；该公司已按照 NSM 规则要求建立并运行了安全管理体系，于 2019 年 1 月 1 日起实施了第四版安全管理体系文件，持有上海海事局于 2018 年 11 月 15 日签发的《符合证明》，有效期至 2023 年 11 月 14 日。“安吉 27”轮持有中国船级社于 2019 年 11 月 19 日签发的《安全管理证书》，有效期至 2024 年 11 月 18 日。

（二）涉渔“三无”船

1. 船上人员情况

事发时，该船在船人员 2 人，为夫妻关系。分别是：

林某，女，71 岁，身份证号：略，住址：略，在本起事故中落水后被救起。

李某某，男，69 岁，身份证号：略 4，住址：略，在本起事故中落水死亡。

根据林某陈述，她和李某某都是沙仔村村民，平时以种菜为生，偶尔驾驶本起事故中侧翻的小船出去捕鱼，捕鱼的地点多数

在广州南沙沙仔沥头、尾水域，偶尔在汽车码头附近水域捕鱼，事发前李某某在船尾驾驶船舶。经调查，两人均未持有任何船员相关证书，且船舶航行时未穿着救生衣。

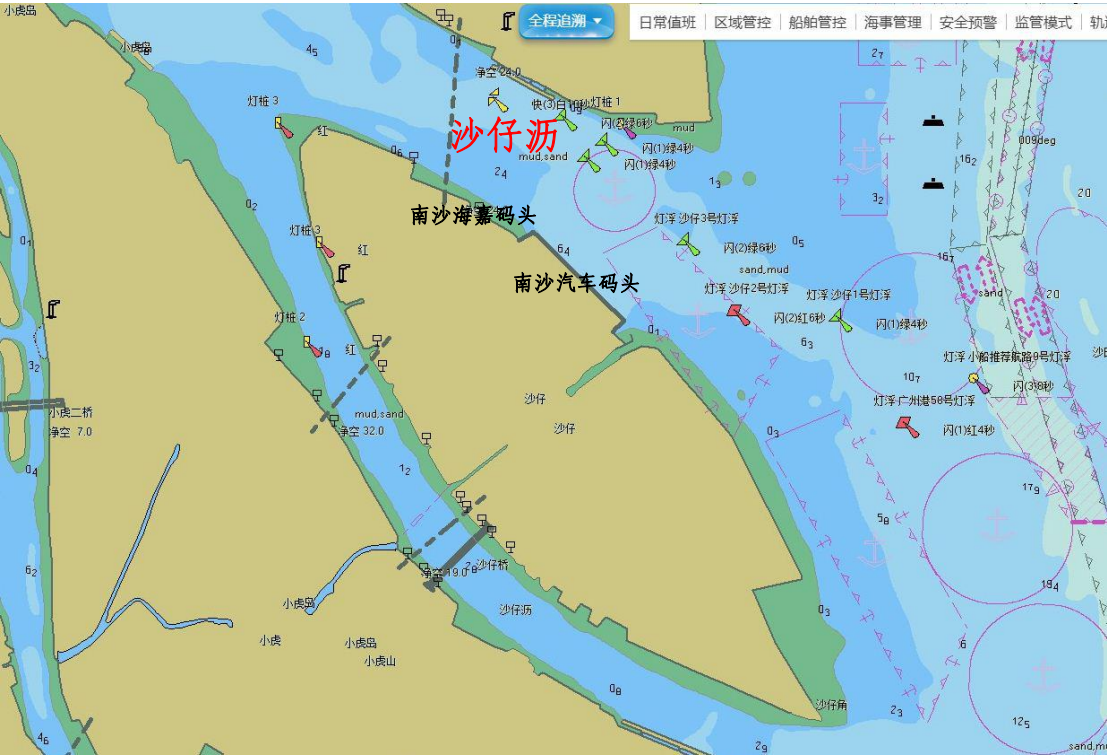


图 2：沙仔沥附近水域平面图

2. 船舶基本情况

据调查，该船无所有权证书、国籍证书及相关检验证书，也没有在渔政等地方相关部门注册登记，船长约 6 米，船宽约 1.2 米，深约 0.6 米，为木制船，船尾安装有一台柴油机。据林某陈述，该船由李某某于八年前购买，主要用于在南沙沙仔沥附近水域捕鱼，平时由李某某负责保养和管理。



图 3：涉渔“三无”船被捞起后的照片

四、天气、海况和通航环境情况

（一）天气、海况

事故前天气晴朗，能见度良好，沙仔沥水域水面平静，东北风 2-3 级，落潮末期。

（二）通航环境情况

事故发生在广州南沙海嘉汽车码头 2#泊位前沿水域，事发前后“安吉 27”轮原靠泊位置的前方为滚装船“常荣口”轮，后方为一艘小型货船。广州南沙海嘉码头监控视频显示，“安吉 27”轮离泊期间，码头对开的航道内有过往货船经过，船舶交通较为稀疏，附近有快艇等小船在游荡。

据船长陈述，“安吉 27”轮事故航次离泊期间，附近通航环境良好，风流对船舶的操纵影响也很小。



图 4：“安吉 27”轮靠泊位置截图



图 5：“安吉 27”轮离泊期间附近通航环境的视频监控截图

五、事故重要因素认定

（一）事故时间

回放“安吉 27”轮 VDR 数据，11 月 28 日 1143 时 10 秒，二副向船长报告“船尾小渔船沉下去了”。据二副殷某陈述，看到小渔船出事后立马通过对讲机向船长报告。

广州南沙海嘉码头岸线监控视频显示，11 月 28 日 1143 时 05 秒，涉渔“三无”船向“安吉 27”轮正船尾方向行驶过程中突然撞向码头，随后侧翻。

综上，本报告认定事发时间为 2021 年 11 月 28 日约 1143 时。

（二）事故地点

事故地点位于广州南沙海嘉码头 2#泊位前沿水域。



图 6：海嘉码头“北上角立杆-快球 1”监控到的事发时的画面截图

六、事故经过

事故经过根据“安吉 27”轮 VDR 数据、南沙海嘉码头前沿监控视频（其中“北上角立杆-快球 1”监控显示时间比北京时间慢约 2 分 18 秒，“高杆 8-2”监控显示显示比北京时间慢约 56 秒，以下时间均为北京时间）、相关船员询问笔录和提交的书面资料等，经综合分析得出。

（一）“安吉 27”轮

11 月 28 日 1110 时左右，该船主机备妥准备离港，下一港上海，艏吃水约 5.1 米，艙吃水约 6.3 米，船上载有 1031 辆商品车。离泊过程中，船长白某某、三副刘某、水手苏某在驾驶台值班，大副宋某、水手章陆某某、水手李某、实习水手谭某在船首值班，二副殷某、水手姜某某、实习机工黄某在船尾值班。

1112 时左右，该船开始解缆、绞左锚等一系列离泊操作。

1116 时左右，该船船尾缆绳清爽。船尾值班的水手姜某某和实习机工黄某于缆绳清爽归位后经二副同意离开了船尾。

1128 时 25 秒，该船二副通过对讲机向船长报告左舷船尾有一艘小渔船（事后证实为本事故中的涉渔“三无”船，下同）在收网，船长回复“哦，好的”后，继续下达车令、舵令等一系列离泊操作，该船船尾正在缓慢摆离码头。二副在船尾左侧继续观察，看到小渔船慢慢向“安吉 27”轮船首方向移动并斜向航道内远离本船，便将注意力从船尾左侧转移到正船尾方向。



图 7：海嘉码头“北上角立杆-快球 1”监控 1128 时左右的画面截图

1133 时左右，三副向船长报告左舷前方有小渔船在收网，与此同时，船长也看到了小渔船在“安吉 27”轮船首左前方，船长认为本船在向后移动，与小渔船距离越来越远，小渔船对本船离泊操作无影响，于是继续指挥船舶进行常规离泊操作。



图 8：海嘉码头“北上角立杆-快球 1”监控 1133 时左右的画面截图

1134 时左右，大副向船长报告锚链 4 节出水，船长下令继续绞，随后船长下令船首解掉倒缆。此时，该船正缓慢向后移动，涉渔“三无”船在“安吉 27”轮左前方，沿“常荣口”轮左舷缓慢向下游移动。



图 9：海嘉码头“高杆 8-2”监控 1134 时左右的画面截图

1136 时左右，该船船首缆绳已清爽，船舶整体向后移动的同时，船首向左摆动。三副向船长报告小渔船已至本船船首右舷，船长回复收到，随即通过对讲机询问二副船尾的小渔船碍不碍事，二副回复“小渔船已经没有了，沿左侧船头方向过去了”。在驾驶台右翼船长观察看到小渔船沿着“常荣口”轮船尾附近向船首方向移动，还看到小渔船旁边有一艘小船在“常荣口”轮船尾附近游动，认为两艘船距离“安吉 27”轮较远，不妨碍本船正常离泊，于是船长继续指挥船舶离泊操作，操作中利用车、舵、

侧推保持船头向码头方向，船尾向航道方向，使船舶向航道方向平移。



图 10：海嘉码头“北上角立杆-快球 1”监控 1136 时左右的画面截图

1136 时至 1141 时，该船一直在绞左锚，船舶整体向后移动，同时船尾缓慢向右转动并逐渐接近码头。期间，船长频繁用车，主机车钟位置在“微速退”（DEADSLow ASTERN）与“前进一”（SLOW AHEAD）之间转换。



图 11：海嘉码头“北上角立杆-快球 1”监控 1141 时左右的画面截图

1142 时左右，大副向船长报告锚链 1 节甲板，船长回复“嗯，好的”。在驾驶台右翼的船长观察到“常荣口”轮船尾两艘小船视距在 80 米以上，其中一艘小船在“常荣口”轮船尾的码头边基本不动，另一艘小渔船（本事故涉渔“三无”船）沿码头前沿水域向上游行驶，船长估计小渔船的意图是沿着码头边向上游行驶，从本船船尾通过。随后船长通过对讲机问二副船尾与码头之间的距离，二副回答“船尾不影响”（根据二副殷某陈述，他向船长报告时还没看到小渔船）。船长认为船尾距离码头较远，本船有足够的回旋余地离开码头，本船船尾与小渔船之间的距离也足够，判断小渔船不碍事，并且小渔船在本船船尾排出流很明显下没有停下来而是继续沿码头边向前行驶，于是估计小渔船自身也觉得可以过得去，觉得如果小渔船认为有危险，小渔船会主动避开大船的危险水域，随后船长就没有再关注该小渔船，从驾驶台右翼走到驾驶台中间靠右位置，通过视觉和使用雷达观察船首前方的船舶动态，打算锚离底后加车进入航道内正常开航。

该船船体继续向后移动，船尾继续缓慢向右转动，并向码头靠近，主机车钟在“微速进”（DEAD SLOW AHEAD）位置。此时掉头回来的涉渔“三无”船在“常荣口”轮船尾，正沿码头前沿水域向上游行驶。



图 12：海嘉码头“北上角立杆-快球 1”监控 1142 时左右的画面截图



图 13：海嘉码头“高杆 8-2”监控 1142 时左右的画面截图

1142 时 35 秒，船长下令“前进一”（SLOW AHEAD）。随后二副在正船尾位置通过对讲机向船长报告“船尾距离码头 15 米”。此时该船船尾仍在缓慢靠近码头。

1143 时 05 秒，广州南沙海嘉码头岸线监控视频显示，涉渔

“三无”船沿码头前沿向前行驶过程中突然漂向码头。二副看到小渔船在“安吉 27”轮船尾靠右位置的码头边挨着码头碰垫，小船摇晃剧烈，船上有人用桨撑住码头碰垫，但很快小渔船就侧翻了。

1143 时 10 秒，该船大副向船舶报告锚离底，紧接着二副向船长报告由于刚才用车导致小渔船侧翻，2 人落水。此时，该船船首侧推正在向右推进，主机车钟在“前进一”（SLOW AHEAD）位置，船尾逐渐靠近码头。

（二）涉渔“三无”船

根据落水被救人员林某陈述，11 月 28 日 1100 时左右，林某和其老公李某某驾驶自家小船计划在汽车码头附近放网捕鱼，李某某在船尾负责驾驶船舶。两人到达预定地点后，从“安吉 27”轮左前方的航道中间水域开始放网，计划放至该船左后方的码头前沿水域停止。

1123 时至 1142 时，码头监控视频显示，该船在“安吉 27”轮船尾后方向海嘉码头前沿水域放网，随后逐渐从“安吉 27”轮左后方行驶至“安吉 27”轮船首前方、“常荣口”轮左舷船尾附近水域，之后沿“常荣口”轮左舷船尾逐渐向海嘉码头 2#泊位方向驶进，并沿海嘉码头 2#泊位前沿水域向上游行驶。

根据林某陈述，她和李某某放网至“安吉 27”轮船尾后方的码头前沿水域时看到该船要离港，于是赶紧收网，收完渔网时在“安吉 27”轮左前方，随后两人掉头向上游行驶准备回家，

看到“安吉 27”轮逐渐远离码头，于是就向码头方向行驶，准备从“安吉 27”轮右舷与码头之间的水域通过，行驶过程中“安吉 27”轮船尾突然出现水花，将小渔船推向码头，小渔船剧烈摇晃，随后林某和李某某落水。

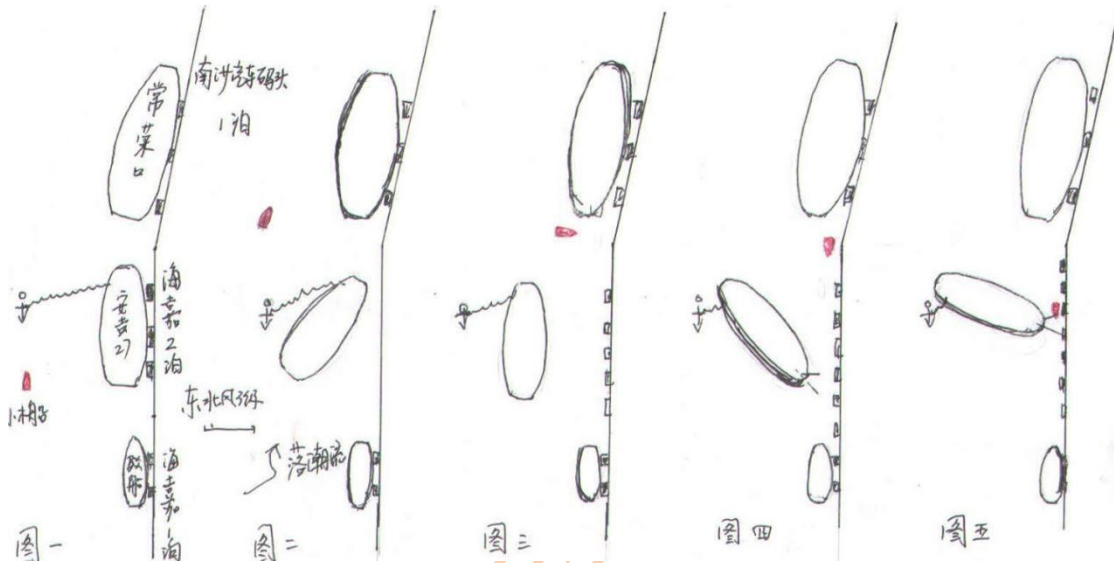


图 14：事故示意图

七、事故应急情况

（一）“安吉 27”轮应急情况

该船船长收到二副关于涉渔“三无”船侧翻和人员落水的报告后，随即下令把定航向并停止侧推，同时指令二副抛救生圈。

二副在船尾右侧向落水人员抛下一个救生圈，救生圈落在落水人员附近，随后二副于 1144 时左右向船长报告船尾离码头越来越近，让赶紧把船尾甩出去，船长收到后随即下令前进二（HALF AHEAD）。二副看到落水人员没有向救生圈游去，于是在船尾右侧向落水人员抛了一个撇缆绳，但撇缆绳的琵琶头打至

码头上，二副将琵琶头拉下水后发现落水人员李某某一开始抓住了撇缆绳，但没多久撇缆绳就不受力了，于是迅速前往正船尾观察落水人员情况，看到落水人员林某趴在侧翻的涉渔“三无”船上漂至码头边，李某某在“安吉 27”轮船尾右边大概 10 米的位置。



图 15：事发后“安吉 27”轮二副应急救助的画面截图

“安吉 27”轮驶离码头后，船长通过对讲机询问二副关于落水人员的具体情况，随后致电码头人员派人救助，并向广州交管中心报告事故相关情况。该船最后在交管中心的指令下前往广州港 57#锚地抛锚。

（二）码头方应急情况

广州南沙海嘉码头工作人员接到船长的事故报告后，于 1151 时左右抵达事故现场，随后在附近小艇的协助下将落水人员林某

救起。

（三）海事部门的应急情况

1155 时左右，南沙海事处接到事故险情报告，立即指派“海巡 09118”前往事发水域附近搜救，协调南沙渔政（“中国渔政 44170”）、南沙水警（“南沙水警 301”）和附近船舶“粤华远工 779”等参与搜救。

30 日 1230 时左右，广州南沙海嘉码头工作人员在事发水域附近发现一具浮尸。尸体被打捞上岸后经家属辨认，为本起事故落水失踪人员李某某，经南沙区公安分局法医现场初步检验后，被送往番禺殡仪馆。

根据广州市公安局南沙区分局于 11 月 30 出具的《居民死亡医学证明（推断书）》，李某某死亡原因为溺亡。

八、事故损失情况

本起事故造成涉渔“三无”船侧翻，船上 2 人落水，1 人被救起，1 人死亡，南沙区黄阁镇沙仔村村委会提供的证明显示，涉渔“三无”船价值约 2000 元；“安吉 27”轮无直接经济损失。

综上，事故导致 1 人死亡，直接经济损失约 2000 元，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

九、事故原因分析

（一）“安吉 27”轮离泊过程未保持当时特殊情况下应有的戒备和谨慎，未主动采取措施避免排出流影响他船

该船离泊期间，附近水域时有快艇、渔船等小船在游荡，事

发前 7 分钟左右，船长看到了涉渔“三无”船沿着“常荣口”轮船尾附近向码头方向移动，还看到涉渔“三无”船旁边有一艘小船在“常荣口”轮船尾附近游动，此时船长本应该引起警觉，积极采取鸣笛警告等措施驱离附近的小船，以免其妨碍本船后续的正常离泊操作，但船长却认为两艘小船距离“安吉 27”轮较远，并未给予他们过多的关注，为事故的发生埋下了隐患。

当该船发现涉渔“三无”船掉头沿码头前沿水域向上游行驶，船长判断从涉渔“三无”船欲从本船船尾通过，然而船长仅凭与涉渔“三无”船的视距和二副向其报告的“船尾不影响”就认为本船船尾与小渔船之间的距离足够，涉渔“三无”船不碍事，并根据看到涉渔“三无”船在本船船尾排出流很明显的情况下，没有选择停下来而是继续向前行驶就主观判断其可以安全通过，且盲目认为涉渔“三无”船如果感觉到危险会主动避开大船的危险区域。事实上，随着该船船尾不断接近码头和涉渔“三无”船持续向前行驶，涉渔“三无”船受该船排出流的影响逐渐加大，客观上存在一定的危险性，但船长未采取诸如让船尾二副对涉渔

“三无”船保持密切关注，以便客观判断与对方船所面临的局面和存在的危险；未鸣笛或用高音喇叭提醒涉渔“三无”船远离；未及时采取停止绞左锚等措施防止船尾进一步靠近码头，客观上造成了涉渔“三无”船的可航水域逐渐变窄；未停车或谨慎用车，以减小船舶排出流对涉渔“三无”船的影响，反而在涉渔“三无”船驶近船尾过程中从“微速进”加车至“前进一”，进一步加大

了排出流对他船的影响，最终船尾排出流将涉渔“三无”船推向码头，导致事故发生。该船离泊过程未对当时特殊情况保持应有的戒备和谨慎，未主动采取措施避免排出流影响他船，船舶操纵不当。

（二）涉渔“三无”船未对当时通航环境保持应有的戒备和谨慎，冒险在码头前沿水域作业、航行

该船未充分考虑本船船体小、易受大船靠离泊作业排出流、大船靠离泊作业避让不便等情况，冒险在码头前沿附近水域放网捕鱼。

该船收完渔网后准备返回，船上人员看到了“安吉 27”轮正在离泊，此时该船本应保持戒备，需认真观察“安吉 27”轮的后续动态，主动远离大船的离泊水域，选择合适的时机和路径向上游行驶，但该船仅凭视觉看到“安吉 27”轮正在远离码头就盲目认为可以从“安吉 27”轮右舷与码头之间的水域安全通过，未做到应有的戒备和谨慎。

当“安吉 27”轮船尾正逐渐接近码头且船尾持续产生排出流，该船船上人员风险意识不强，没有意识到自身计划航经的水域逐渐变窄、继续向前行驶受对方船船尾产生的排出流的影响逐渐增大以及自身船体小、抗浪能力差的客观情况所带来的航行风险，未及时驶离，选择安全水域航行，而是继续冒险前行，随着与对方船船尾的不断接近，最终受对方船船尾产生的排出流的影响而侧翻。

（三）涉渔“三无”船船上人员未穿着救生衣，减小遇险后获救的可能

涉渔“三无”船作为开敞式船艇，航行作业过程，船上人员未穿着救生衣，减小了被浪损翻沉人员落水后被救起的可能。

十、调查中发现的问题

（一）“安吉 27”轮离泊期间船上组织管理存在问题。该船由于结构特殊，船尾较为封闭，盲区较大，人员需通过观察窗才能看到舷外情况，且该船当时尚未清爽，船尾附近有小船在靠近，船尾值班人员完成日常性系解缆工作后应积极参与了望，并及时向船长反馈了望结果，但该船事故航次解缆以后，船尾未向船长请示，而是按照船上习惯性做法，其他人员经二副同意后离开了船尾，只剩二副 1 人参与船尾的了望工作；船长也未根据船舶结构特点和事故航次所面临的特殊通航环境明确值班要求，默许了船上的这种习惯做法。

（二）涉渔“三无”船船上 2 名人员均未经相关专业知识培训，未持有任何船员相关适任证书，缺乏必要的船舶安全驾驶知识和技能。

（三）事故前涉渔“三无”船在码头前沿水域冒险放网捕鱼作业，另外还有一艘小船停在“常荣口”轮船尾的码头边上，船舶离泊作业，码头前沿水域未保持清爽，存在安全隐患。

十一、责任认定

（一）不安全行为

1. “安吉 27”轮离泊过程中，对当时特殊情况缺乏应有的戒备和谨慎，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款。

2. “安吉 27”轮未主动采取措施避免排出流影响他船，船舶操纵不当。

3. 涉渔“三无”船对当时特殊通航环境缺乏应有的戒备和谨慎，冒险在码头前沿水域放网捕鱼作业，看到大船离泊，未主动远离大船的离泊水域，继续冒险前行，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款。

4. 涉渔“三无”船航行时，船上人员未穿戴救生衣。

（二）责任认定

经调查，这是一起双方互有过失的责任事故。“安吉 27”轮离泊过程未对当时特殊情况保持应有的戒备和谨慎，未主动采取措施避免排出流影响他船，船舶操纵不当；以及涉渔“三无”船未对当时通航环境保持应有的戒备和谨慎，冒险在码头前沿水域作业、航行，船上人员未穿着救生衣，减小遇险后获救的可能是事故发生的原因。

本报告认为两船过失程度相当，负对等责任，“安吉 27”轮船长白某某和涉渔“三无”船李某某是事故的责任人。

十二、事故相关行政处罚

（一）白某某，“安吉 27”轮船长，事故航次离泊期间负责指挥船舶离泊操作，离泊期间对当时特殊通航环境缺乏应有的戒

备和谨慎，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款的规定，建议按照《中华人民共和国海上交通安全法》第一百零三条第（十三）款的规定予以行政处罚。

（二）李某某，涉渔“三无”船船主，事发时负责驾驶船舶，对当时特殊通航环境缺乏应有的戒备和谨慎，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二条第 1 款的规定，鉴于其在本起事故中落水死亡，不予追究行政责任。

十三、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好的保障海上人命安全和财产损失，提出如下安全管理建议：

（一）建议上海安盛汽车船务有限公司将本起事故通报至所属各船舶，根据事故原因采取针对性的预防措施，防止类似事故再次发生。

（二）建议上海安盛汽车船务有限公司高度重视滚装船靠离泊期间船首、船尾船员值班工作，掌握所拥有和管理的船舶的船上习惯性做法，对存在的不合理之处，及时加以纠正并明确相关工作要求和程序。同时加强对船员的培训和教育，使船员深刻认识到保持足够的戒备和正规了望的重要性。

（三）将事故通报给广州南沙海嘉码头，船舶靠离泊作业期间应采取相应措施保持码头前沿水域清爽。

（四）将事故情况和调查中发现的涉渔“三无”船存在的安全隐患通报地方相关部门。

十四、附件

附件 1：证据材料清单

附件 2：事故调查组成员名单

此报告仅用于促进安全参考，不作其它用途。

附件 1:

证据材料清单

略。

此报告仅用于促进安全参考，不作其它用途。

附件 2:

事故调查组成员名单

略。

此报告仅用于促进安全参考，不作其它用途。