

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

MAIR090109202101

广州“1·1”“润桂 676”船附属艇 与不明快艇碰撞事故调查报告

编制单位：广州南沙海事处

单位地址：广东省广州市南沙区进港大道 620 号

联系电话：020-84684601

单位传真：020-39911980

编制时间：2021 年 3 月 3 日

简介

2021 年 1 月 1 日 2230 时左右，广西润桂船运有限责任公司所属的贵港籍干货船“润桂 676”船附属艇从广州南沙峻兴搅拌站出发，计划返回锚泊在搅拌站对面靠近广州南沙圭沙岛一侧水域的“润桂 676”船，在横越广州南沙潭州水道途中与不明快艇碰撞，事故后不明快艇肇事逃逸。事故造成“润桂 676”船附属艇右舷后部艇体破损（长约 0.7 米，深约 0.4 米），发动机浸水，水箱被撞坏，3 名船员落水，其中 2 人死亡，1 人受伤，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州南沙海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。调查组通过对“润桂 676”船受伤船员和“粤东莞吹 0668”船员（救助者）等事故相关人员进行询问，对“润桂 676”船附属艇进行现场勘验，复印相关船舶证书、船员证书等文书资料，调取事发水域航经船舶“平南永佳 66138”的监控视频及附近岸线的监控视频等途径，获取证据资料。

调查未能找到逃逸的肇事快艇，无法还原事故的详细经过，无法确定事故发生的具体原因。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

目录

一、事故简况..... 5

二、调查情况..... 5

三、事故船舶、船员、船公司情况.....5

 （一）船舶基础数据..... 5

 （二）船舶检验情况..... 7

 （三）船舶安全检查情况..... 7

 （四）船舶航次情况..... 8

 （五）船舶配员情况..... 9

 （六）船公司情况..... 10

四、事故水域天气和通航环境情况.....10

 （一）事故水域天气情况..... 10

 （二）事故水域通航环境情况..... 10

五、肇事快艇排查情况..... 11

 （一）“润桂 676” 船受伤船员调查情况.....11

 （二）事发水域附近岸线监控视频排查情况.....12

 （三）事发前后附近水域船舶排查情况.....15

 （四）雷达回波排查情况..... 20

 （五）海事协查情况..... 20

 （六）请求公安机关协助调查情况.....20

六、事故经过..... 21

 （一）“润桂 676” 船附属艇..... 21

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

（二）不明快艇..... 22

七、事故处置情况..... 23

八、事故损失情况..... 24

（一）“润桂 676” 船..... 24

（二）不明快艇..... 25

九、调查中发现的问题..... 25

十、事故调查结论..... 26

十一、安全管理建议..... 26

十二、附件..... 26

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

一、事故简况

2021 年 1 月 1 日 2230 时左右，广西润桂船运有限责任公司所属的贵港籍干货船“润桂 676”船附属艇从广州南沙峻兴搅拌站出发，计划返回锚泊在搅拌站对面靠近广州南沙圭沙岛一侧水域的“润桂 676”船，在横越广州南沙潭州水道途中与不明快艇碰撞，事故后不明快艇肇事逃逸。事故造成“润桂 676”船附属艇左舷后部艇体破损（长约 0.7 米，深约 0.4 米），发动机浸水，水箱被撞坏，3 名船员落水，其中 2 人死亡，1 人受伤，根据《水上交通事故统计办法》，构成一般等级水上交通事故。

二、调查情况

事故发生后，广州南沙海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。调查组通过对“润桂 676”船受伤船员和“粤东莞吹 0668”船员（救助者）等事故相关人员进行询问，对“润桂 676”船附属艇进行现场勘验，复印相关船舶证书、船员证书等文书资料，调取事发水域航经船舶“平南永佳 66138”船的监控视频及附近岸线的监控视频等途径，获取证据资料（证据材料清单见附件 1）。

三、事故船舶、船员、船公司情况

（一）船舶基础数据

船名	润桂 676	附属艇	不明快艇
国籍	中国	—	—
船籍港	贵港	—	—

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

船舶种类	干货船	-	-
船体材料	钢质	钢质	-
总吨/净吨	594/332	-	-
总长	49.89 米	约 7.10 米	-
船宽	10.80 米	约 1.60 米	-
型深	3.45 米	约 0.80 米	-
主机类型/功率	内燃机/2206 千瓦	不详	-
船舶建成日期	2012 年 7 月 5 日	不详	-
检验单位	广西壮族自治区贵港船舶检验局	-	-
船舶建造厂	广西壮族自治区桂平船厂	-	-
船舶所有人	广西润桂船运有限责任公司	-	-
船舶经营人	广西润桂船运有限责任公司	-	-



图 1：“润桂 676” 船照片

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。



图 2：“润桂 676”船附属艇事故后照片

（二）船舶检验情况

1. “润桂 676”船

该船事故前最近一次船舶检验是由广西壮族自治区贵港船舶检验局于 2020 年 7 月 17 日在贵港进行的年度检验，持有的《内河船舶适航证书》有效期至 2024 年 7 月 4 日，事故发生时，该船证书齐全有效。

2. 不明快艇

不详。

（三）船舶安全检查情况

1. “润桂 676”船

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

该船事发前最近一次安全检查由东莞麻涌海事处于 2020 年 11 月 15 日进行，共发现缺陷 5 项，均于限期内纠正。

2. 不明快艇

不详。

（四）船舶航次情况

1. “润桂 676” 船

2020 年 12 月 26 日约 1530 时，该船从广西平南开出，船上载有水泥约 1161 吨，于 30 日约 1300 时抵达广州南沙峻兴搅拌站对开水域抛锚，2021 年 1 月 1 日约 0830 时靠峻兴搅拌站码头卸货，当日 1330 时左右卸水泥约 700 吨后移至码头对开靠近圭沙岛一侧水域抛锚。



图 3: “润桂 676” 船事发前锚泊位置截图

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

该船船员驾驶该船附属艇到峻兴搅拌站码头接人返回船舶的过程中发生了事故。

2. 不明快艇

事发前，不明快艇从广州南沙潭州水道上游驶经峻兴搅拌站对开水域，事发后向下游逃逸。

（五）船舶配员情况

1. “润桂 676” 船

“润桂 676” 船本航次共配备船员 3 名，分别是聂某升、聂某斌和黄某某，均持有有效的船员适任证书，满足该船最低安全配员要求。事故发生期间，以上 3 人均在该船附属艇上，由聂某斌负责驾驶附属艇。

聂某升，男，1969 年出生，持有贵港海事局于 2018 年 8 月 10 日签发的内河“二类船长”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2023 年 8 月 10 日，事发前在“润桂 676” 船任船长一职，在本起事故中死亡。

黄某某，女，1970 年出生，持有贵港海事局于 2019 年 5 月 7 日签发的内河“二类轮机长”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2024 年 5 月 7 日，事发前在“润桂 676” 船任轮机长一职，在本起事故中死亡。

聂某斌，男，1991 年出生，是聂某升和黄某某的儿子，持有贵港海事局于 2018 年 8 月 10 日签发的内河“二类驾驶员”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2023 年 8 月 10 日，事发前

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

在“润桂 676”船任驾驶员一职，在本起事故中受轻伤。

2. 不明快艇

不详。

（六）船公司情况

1. “润桂 676”船

“润桂 676”船船舶所有人和经营人均均为广西润桂船运有限公司，该公司是广西北港西江港口有限公司和华润水泥控股有限公司于 2010 年合资成立，主营珠江水系内河省际普通货物运输，现自有船舶 80 艘，均为内河船，运力 10 万吨，于 2017 年建立并运行了安全管理体系，持有贵港海事局于 2017 年 11 月 2 日签发的符合证明，有效期至 2022 年 11 月 1 日。目前，该公司只有“润桂 812”船纳入了安全管理体系，“润桂 676”船等其它船舶参照安全管理体系管理。

2. 不明快艇

不详。

四、事故水域天气和通航环境情况

（一）事故水域天气情况

事故发生时天气晴朗，偏北风 2-3 级，能见度良好，涨潮。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生地点为广州南沙潭州水道峻兴搅拌站对开水域，事发前后，多艘快艇、商船从此水域通过；峻兴搅拌站附近岸线灯光较亮，对过往船舶发现水面上显示微弱灯光的小艇会产生一定

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

的影响。

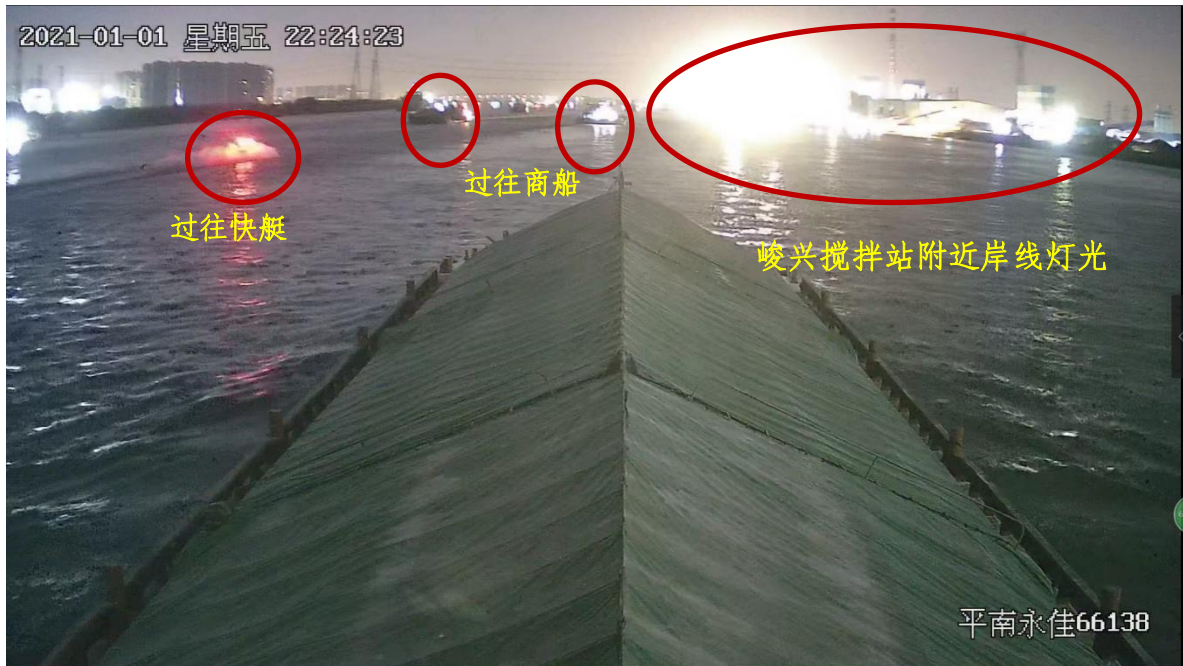


图 4：“平南永佳 66138” 船船首前方 2224 时的监控视频截图

五、肇事快艇排查情况

（一）“润桂 676” 船受伤船员调查情况

据“润桂 676”船受伤船员聂某斌陈述和提供的水上交通事故报告书，2216 时左右，在“润桂 676”船船上的聂某斌接到其母亲黄某某的微信语音电话，让其驾驶附属艇到对岸的峻兴搅拌站接人，接到电话后，因航道内船舶较多，聂某斌等过往船舶清爽后，穿上救生衣并携带一个手电筒，驾驶附属艇横越潭州水道，于 2226 时左右抵达峻兴搅拌站，接上其父母后于 2229 时左右离开，之后不久在靠近圭沙岛一侧、距离“润桂 676”船锚泊位置 20-30 米的潭州水道内被不明快艇撞击，事发时间为 2230 时左右。碰撞前，聂某斌看到肇事快艇显示一盏绿色信号灯，快速从

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

上游驶来，艇艏上翘，有挡风玻璃，艇头很尖，艇身似黑色，临近碰撞时，肇事快艇突然向右转向，此时又看到肇事快艇绿色信号灯后面另一处灯光信号，由于从发现快艇到碰撞的时间间隔很短，未看清第二处灯光的颜色，也未看清楚快艇的其它特征，怀疑是走私快艇。

(二) 事发水域附近岸线监控视频排查情况

1. 岸线视频监控分布情况

事故发生后，调查组分别前往佛山顺德海事处顺德港海巡执法大队、峻兴搅拌站和粤新船厂，调取了事故水域附近岸线相关监控视频，视频监控具体分布情况如图 5 所示。



图 5：调查组调取的岸线监控分布图

2. 岸线视频监控时间校正

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

调查组在佛山顺德海事处顺德港海巡执法大队值班室经现场比对，板沙尾雷达站、大良五沙水文站、大良五沙热点码头、大良顺德港码头、顺德高黎洗沙场 5 处的监控视频显示的时间与北京时间一致；顺德港海巡执法大队执法人员转交的顺德港航道部门的监控视频材料显示，顺德港电房 2 楼楼顶的监控视频显示时间比北京时间快 9 分钟左右（以下使用校正后的时间）。

调查组前往峻兴搅拌站调取相关监控视频材料，发现只有两处监控设置在码头岸线，其中 14 号监控朝向潭州水道下游，4 号监控朝向作业码头，经调查组现场比对，两处监控视频显示的时间比北京时间快 6 分钟左右（以下使用校正后的时间）。

调查组前往事发水域下游的粤新船厂调取相关监控视频材料，发现一处监控朝向潭州水道下游，经现场比对，该监控视频显示的时间比北京时间慢 21 分钟左右（以下使用校正后的时间）。

3. 岸线监控视频信息读取情况

查看事发水域上游板沙尾雷达站、大良五沙水文站、大良五沙热点码头、大良顺德港码头、顺德高黎洗沙场、顺德港 2 楼楼顶以及事发水域下游粤新船厂共 7 处的监控视频，发现事发前后陆续有快艇、货船在洪奇沥水道、潭州水道内航行，通航秩序正常，未发现形迹可疑的船舶。

查看峻兴搅拌站 4 号和 14 号视频监控发现，2021 年 1 月 1 日约 2226 时，1 艘小艇抵达峻兴搅拌站，艇上 1 人，有穿戴救生衣。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。



图 6：峻兴搅拌站 4 号监控 2226 时的视频截图

约 2229 时，该小艇离开峻兴搅拌站，艇上 3 人，均穿戴救生衣，艇上显示微弱灯光。



为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

图 7：峻兴搅拌站 14 号监控视频 2229 时的画面截图



图 8：峻兴搅拌站 4 号监控视频 2229 时的画面截图

综上，峻兴搅拌站 4 号和 14 号监控视频显示的小艇动态和人员特征与“润桂 676”受伤船员聂某斌陈述的情况相符。由此认定，2229 时左右从峻兴搅拌站离开的小艇为“润桂 676”船附属艇。

（三）事发前后附近水域船舶排查情况

事故发生后，调查组通过广东海事局监管指挥系统 AIS 轨迹回放发现，事发前后附近水域有“贵港翔顺 2018”船、“穗富航 268”船、“天力 0638”船、“粤清远货 5527”船、“桂通 399”船、“粤广州货 2628”船、“粤都城货 6812”船、“平南永佳 66138”船、“粤东莞吹 0668”船共 9 艘船舶。调查组对上述船舶进行了调查，其中：

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

1. “粤东莞吹 0668” 船调查情况

据“粤东莞吹 0668”船水手莫某某陈述和提供的证据材料，事发当晚，该船位于“润桂 676”船锚泊位置上游约 200 米处，莫某某未看到碰撞发生的经过，在驾驶台值班时突然听到很大的碰撞声后才知道事故发生，不久又听到有人大声呼救，于是通过望远镜查看船首前方的水面，发现人落水，并看到左前方有漂浮物，离漂浮物大约五六十米的位置，有一艘很大的快艇横在航道中间，看不到灯光，也看不清楚艇上人员情况，快艇短暂停留后向下游驶去，疑似走私快艇。

2. “平南永佳 66138” 船调查情况

通过对“平南永佳 66138”船进行调查，调查组获取了该船 3 处位置的视频监控材料，监控视频分别朝向船首、船尾和左舷前方。该船事发前后北上航经潭州水道，当班驾驶员称船上监控视频可以通过手机联网进行远程查看并控制，视频显示时间与北京时间一致。由此认定，“平南永佳 66138”船监控视频显示时间与北京时间一致。

查看从“平南永佳 66138”调取的监控视频，具体情况如下：

2229 时 40 秒，该船在峻兴搅拌站上游潭州水道内北上航行，此时，一艘小艇从峻兴搅拌站驶出，此后该小艇逐渐向对岸圭沙岛一侧行驶。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。



图 8：“平南永佳 66138” 船船尾监控视频 2229 时 40 秒时的画面截图

约 2230 时，一艘不明快艇从“平南永佳 66138”船左舷驶过，该不明快艇显示两盏信号灯，前方信号灯为绿色定光灯，后方信号灯为红色闪光灯，周期约 3 秒，与“润桂 676”船受伤船员在事发前看到的肇事快艇特征相似。视频中无法看清不明快艇艇上人员情况。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。



图 9：“平南永佳 66138” 船 2230 时船尾左舷的监控视频截图



图 10：“平南永佳 66138” 船 2230 时船尾监控视频截图

2230 时 28 秒，不明快艇与从峻兴搅拌站驶出后逐渐向对岸行驶的小艇在靠近圭沙岛一侧的潭州水道内碰撞，视频中明显可见被激起的水花。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

碰撞发生后，不明快艇左转，在事发水域附近停留不到 1 分钟即向下游逃逸，逃逸时未见任何灯光信号。



图 11：“平南永佳 66138”船 2230 时 28 秒船尾监控视频截图

另外，“贵港翔顺 2018”船、“穗富航 268”船、“天力 0638”船、“粤清远货 5527”船、“桂通 399”船、“粤广州货 2628”船、“粤都城货 6812”船等七艘船舶未提供有用线索。

综上，“平南永佳 66138”船的监控视频中，2229 时 40 秒从峻兴搅拌站驶离的小艇与“润桂 676”船附属艇驶离峻兴搅拌站的时间一致，两者航行路线一致，小艇被撞击的地点与“润桂 676”船受伤船员聂某斌陈述的附属艇事发地点相近。由此认定，“平南永佳 66138”船船尾监控视频出现的横越潭州水道的小艇为“润桂 676”船附属艇，而视频中能直接看到与“润桂 676”

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

船附属艇碰撞的显示绿色信号灯和红色闪光信号灯的不明快艇即为本事故中肇事逃逸的快艇。事故发生时间为 2021 年 1 月 1 日 2230 时 28 秒，地点为广州南沙峻兴搅拌站对开靠近“润桂 676”船锚泊位置的潭州水道内。

（四）雷达回波排查情况

经调查，事发水域不在广州交管中心的覆盖范围内，无法查找不明快艇与“润桂 676”船附属艇对应的雷达回波，无法对肇事快艇航行轨迹进行跟踪。事故水域虽在佛山海事局板沙尾雷达站覆盖范围，但该雷达站只能实时监管雷达回波信号，无雷达数据存储，无法回看跟踪，亦无法对肇事快艇航行轨迹进行跟踪。

（五）海事协查情况

2021 年 1 月 2 日，广州海事局向下属各海事处及佛山、江门、中山、东莞海事局发出《水上交通肇事逃逸案件协查书》，未收到有关线索反馈。

（六）请求公安机关协助调查情况

事发后，广州南沙海事处向广州市公安局南沙区分局发函请求协助追查肇事逃逸的快艇并提供了调查组获取的相关证据材料。2021 年 3 月 2 日，广州市公安局南沙区分局向广州南沙海事处反馈，经其刑事及案件调查处侦查，目前未发现肇事快艇任何相关线索。

综上，调查组通过询问涉事相关人员、调查事故水域周围船舶、排查事发水域附近岸线的监控视频、向有关海事管理部门发

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

出协查、请求公安部门协助调查等手段，确认了碰撞发生的时间、地点和肇事快艇的部分特征，但未能找到肇事快艇。

该肇事快艇航速比一般快艇要快，夜间成批航行，肇事后离开现场，怀疑是一艘涉嫌走私的快艇。

六、事故经过

根据事故相关人员陈述及调查取得的证据材料，经分析得出如下事故经过。

（一）“润桂 676” 船附属艇

2021 年 1 月 1 日 2216 时左右，“润桂 676” 船锚泊在广州南沙峻兴搅拌站对开靠近圭沙岛一侧水域，驾驶员聂某斌接到其母亲黄某某的微信语音电话，让其驾驶附属艇到对岸的峻兴搅拌站接人。

接到电话后，因航道内船舶较多，聂某斌等过往船舶清爽后驾驶附属艇横越潭州水道前往对岸的峻兴搅拌站。

2226 时左右，聂某斌驾驶附属艇抵达峻兴搅拌站，接其父母。

2229 时左右，聂某斌驾驶附属艇离开峻兴搅拌站，准备返回“润桂 676” 船，附属艇上三人，均有穿戴救生衣，艇上显示微弱灯光信号。

聂某斌陈述，碰撞前看到肇事快艇显示一盏绿色信号灯，快速从上游驶来，艇艏上翘，有挡风玻璃，艇头很尖，艇身似黑色，临近碰撞时，肇事快艇突然向右转向，此时又看到肇事快艇绿色

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

信号灯后面另一处灯光信号。

2230 时 28 秒，附属艇航行至“润桂 676”船锚泊位置不远处，右舷后部被不明快艇撞击，撞击后附属艇尾部进水下沉，艇首露出水面，艇上 3 人全部落水。

（二）不明快艇

不明快艇显示两盏信号灯，前方为绿色定光灯，后方是红色闪光灯，周期为 3 秒，事发前从广州南沙潭州水道上游向下游行驶，航速较快。

2230 时 28 秒，该不明快艇与“润桂 676”船附属艇碰撞，碰撞发生后，不明快艇左转，在事发水域附近停留不到 1 分钟即向下游逃逸，逃逸时未显示任何灯光信号。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

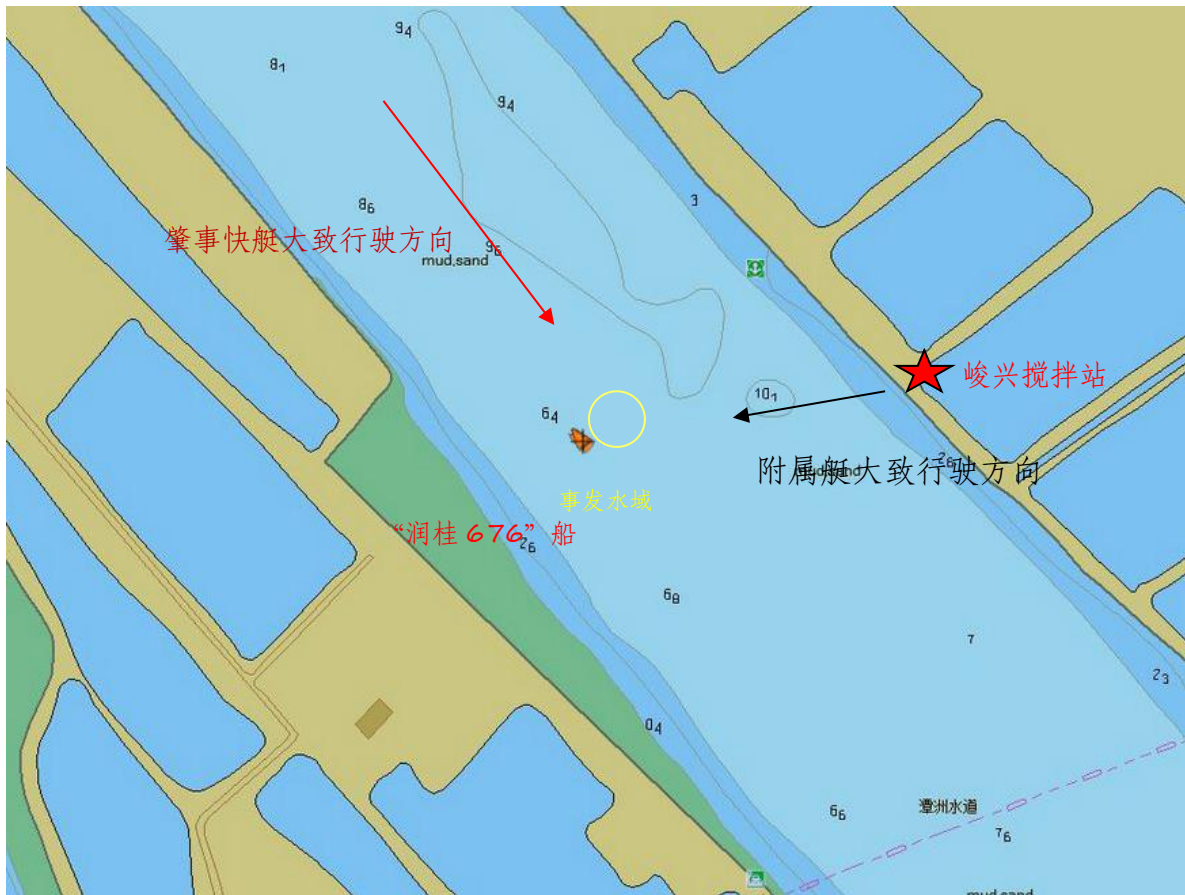


图 12：事故经过示意图

七、事故处置情况

事发当晚，“粤东莞吹 0668” 船位于“润桂 676” 船锚泊位置上游约 200 米处，该船水手莫某某在驾驶台值班时突然听到很大的碰撞声后，通过望远镜查看船首前方的水面，发现人落水，随即驾驶小艇前往救助。

2247 时左右，莫某某将聂某斌和黄某某救起后，先后拨打了 110 和 120 报警，聂某斌受伤被送至南沙区第六人民医院，黄某某当场死亡。

莫某某得知还有 1 人落水后，驾驶小艇与前来的警察一起向

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

潭州水道上游搜寻 40 分钟左右，未找到失踪人员。

2 日 0218 时左右，广州南沙海事处接到事故险情信息，立即指派“海巡 09106”前往事发水域开展搜寻工作，同时通过甚高频播发事故险情信息，提醒事发水域过往船舶加强瞭望，协助搜寻。

0600 时左右，协调佛山顺德海事处“海巡 09216”实施搜寻救助。

0830 时左右，增派“海巡 09803”前往事发水域开展搜救工作。

2 日上午，搜寻人员在事发水域下游约 2.5 海里处的洪奇沥水道内发现“润桂 676”船附属艇，于当天 2040 时将其拖至粤新船厂。

14 日 1640 时左右，一名作业工人在龙穴岛黄船码头上方水域发现一具尸体，即向龙穴派出所报告，后经派出所联系“润桂 676”受伤船员聂某斌与该具尸体进行 DNA 比对，证实该具尸体为本事故失踪人员聂某升。

八、事故损失情况

（一）“润桂 676”船

事故造成“润桂 676”船附属艇右舷后部艇体破损（长约 0.7 米，深约 0.4 米），发动机浸水，水箱被撞坏，3 名船员落水，其中黄某某、聂某升死亡，聂某斌受伤。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。



图 13：“润桂 676”船附属艇事故后照片

（二）不明快艇

调查组对“润桂 676”船附属艇勘验过程中，发现了疑似不明快艇事发后留下的残留物。据此推断，不明快艇可能有不同程度受损。

九、调查中发现的问题

据聂某斌陈述，其驾驶的附属艇没有固定的灯光显示装置，事发当晚其驾驶附属艇时携带了一个手电筒用于照明。查看峻兴搅拌监控视频，2229 时，3 人乘坐附属艇离开，艇上有显示微弱灯光，未见其它灯光信号。事故发生在峻兴搅拌站对开水域，在事故发生的时间段内，多艘船舶、快艇在此水域航行，附近岸线背景灯光较亮，“润桂 676”船附属艇显示的微弱灯光信号可能

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

难以被发现。该艇航行时显示的灯光信号不符合《中华人民共和国内河避碰规则》第二十九条关于机动船灯光显示的规定要求。

另外，该附属艇在未按规定配备并显示灯光信号，不具备夜航条件的情况下夜间航行，不符合公司安全管理体系关于“机艇安全使用注意事项”第9条“不具备夜航条件的附属艇不得夜航”的规定。

十、事故调查结论

此次事故中，不明快艇在事故发生后逃逸，因未找到肇事快艇，事故详细经过无法还原，未能查明事故发生的具体原因。

十一、安全管理建议

为了使当事人认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

建议广西润桂船运有限责任公司

1. 建议公司认真分析船舶和船员在本次事故中存在的问题，并对所属船舶附属艇的使用情况进行一次摸查，检视公司所属船舶在使用附属艇时存在的不安全行为，确保公司安全管理体系中关于“机艇安全使用注意事项”的规定得到有效实施。

2. 公司应加强对船员的安全培训，提高船员的安全风险意识，尽量避免在夜间和交通复杂水域使用附属艇，夜间使用附属艇应正常显示灯光信号。

十二、附件

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 1:

事故调查组

略

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 2:

调查所获取的证据材料

略