

MAIR090107202030

广州“9·13” “恩润9”轮与“HUI FENG 7”轮 碰撞事故调查报告

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2021年1月4日

单位地址：东莞虎门沙角A电厂内

联系方式：0769-85561424

简 介

2020年9月13日约0410时，从广东江门驶往福建漳州的平潭综合实验区NR海运有限公司所属的平潭籍干货船“恩润9”轮与从台中驶往东莞的YF(HK)INT’ SHIPPING CO., LTD所属的伯利兹籍散货船“HUI FENG 7”轮，在珠江口外伶仃岛西北侧发生碰撞，事故造成“恩润9”轮右舷船壳破损，机舱右侧燃油日用柜破损、生活区损坏，约11.05吨燃料油泄漏造成水域污染，“HUI FENG 7”轮球鼻艏凹陷变形，未造成人员伤亡，事故直接经济损失约234万元。根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处成立了事故调查组开展调查。调查组通过对当事船员进行询问，对事故船舶进行现场勘验，核对事故船舶证书、船员证书，调取广州交管中心雷达录像等途径，获取了相关证据材料。

经调查，这是一起两船在对遇局面下互有过失引起的碰撞责任事故。“恩润9”轮疏忽瞭望、未正确判断碰撞危险、采取避让措施不当，以及“HUI FENG 7”轮疏忽瞭望、未及时采取有效避让措施是事故发生的原因。其中，“恩润9”轮采取避让措施不当是事故发生的主要原因。在本次事故中，“恩润9”轮的过失程度较“HUI FENG 7”轮大，负本次事故的主要责任，“恩润9”轮船长林某财是事故主要责任人；“HUI

FENG 7”轮负本次事故的次要责任，“HUI FENG 7”轮大副文某涛是事故次要责任人。

目 录

一、事故简况.....	6
二、事故调查情况.....	6
三、专业术语和标准用语标示.....	6
四、事故船舶、船员情况.....	7
（一）船舶基础数据.....	7
（二）船舶检验情况.....	9
（三）船舶安检情况.....	9
（四）船舶载货情况.....	10
（五）船舶配员情况.....	10
五、事故水域天气和通航环境情况.....	12
（一）事故水域天气情况.....	12
（二）事故水域通航环境情况.....	12
六、基本事故因素认定.....	13
（一）碰撞时间和地点.....	13
（二）碰撞部位和角度.....	14
七、事故经过.....	16
（一）“恩润 9” 轮.....	16
（二）“HUI FENG 7” 轮.....	19
八、事故处置情况.....	20
九、事故损坏及溢油情况.....	21
（一）“恩润 9” 轮.....	21

(二) “HUI FENG 7” 轮.....	23
十、 事故原因分析.....	23
(一) 会遇局面.....	23
(二) “恩润 9” 轮的行为和过失.....	24
(三) “HUI FENG 7” 轮的行为和过失.....	25
十一、 事故结论.....	26
(一) 不安全行为.....	26
(二) 责任认定.....	26
十二、 事故处理建议.....	26
十三、 安全管理建议.....	28
十四、 附件.....	30

一、事故简况

2020年9月13日约0410时，从广东江门驶往福建漳州的平潭综合实验区NR海运有限公司所属的平潭籍干货船“恩润9”轮与从台湾台中驶往广东广州的YF(HK)INT’ SHIPPING CO.,LTD所属的伯利兹籍散货船“HUI FENG 7”，在珠江口外伶仃岛西北侧发生碰撞，事故造成“恩润9”轮右舷船壳破损，机舱右侧燃油日用柜破损、生活区损坏，约11.05吨燃料油泄漏造成水域污染，“HUI FENG 7”轮船艏球鼻艏凹陷变形，未造成人员伤亡，事故直接经济损失约234万元。根据《水上交通事故统计办法》相关规定，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查情况

事故发生后，广州沙角海事处成立了事故调查组开展调查。调查组通过对当事船员进行询问，对事故船舶进行现场勘验、远程调查，核对事故船舶证书、船员证书，调取广州交管中心雷达录像、“HUI FENG 7”轮的VDR，获得了相关证据材料。

三、专业术语和标准用语标示

VTs: Vessel Traffic System 船舶交通管理系统;

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统;

VHF: Very High Frequency Radiotelephone 甚高频无线电话;

VDR: Voyage Data Recorder 船载航行数据记录仪;

PSC: Port State Control 港口国监督检查。

四、事故船舶、船员情况

(一) 船舶基础数据

1. “恩润 9” 轮。

船名	恩润 9
船籍港	平潭
船舶种类	干货船
航区	近海
总吨	2979
净吨	1668
总长	99.50 米
船宽	14.60 米
型深	7.40 米
主机功率	1765 千瓦
船舶建成日期	2005 年 3 月 26 日
船舶建造厂	黄石市造船厂
船舶所有人	平潭综合实验区 NR 海运有限公司
船舶管理人	平潭综合实验区 NR 海运有限公司



图 1：“恩润 9” 轮（事故后照片）

2. “HUI FENG 7” 轮。

船名	HUI FENG 7
船籍港	伯利兹
船舶种类	杂货船
航区	无限航区
总吨	4355
净吨	2504
总长	99.02 米
船宽	16.8 米
型深	8.80 米
主机功率	2794.00 千瓦
船舶建成日期	1997 年
船舶建造厂	SASEBO HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. SASEBO WORKS

检验单位	中国船级社舟山分社
船舶所有人	YINGFENG (HK) INT' SHIPPING CO., LTD
船舶经营人	WEIHAI SAFE OCEAN CO., LTD JAPAN



图 2：“HUI FENG 7” 轮

（二）船舶检验情况

1. “恩润 9” 轮。

该船事故前最近一次船舶检验是 2020 年 8 月 17 日由福建省船舶检验局在平潭实施的临时检验，经核查，该船船舶证书齐全并在有效期内。

2. “HUI FENG 7” 轮。

该船事故前最近一次船舶检验是 2020 年 7 月 17 日由 ICS CLASS 在中国舟山实施的换证检验，经核查，该船船舶证书齐全并在有效期内。

（三）船舶安全检查情况

1. “恩润 9” 轮。

该船事故前最近一次船舶安全检查是 2020 年 4 月 13 日由常熟海事局在常熟港实施的船旗国安全检查，共发现缺陷 4 项，缺陷在开航前进行了纠正。

2. “HUI FENG 7” 轮。

该船事故前最近一次船舶安全检查是 2020 年 3 月 30 日由菲律宾海岸警卫队在 BATAA 实施的 PSC 检查，共发现缺陷 2 项，已在开航前进行了纠正。

（四）船舶载货情况

1. “恩润 9” 轮。

该船本航次从广东江门开航，计划驶往福建漳州，船舶空载，开航吃水分别为：艏 0.9 米，艉 3.2 米。

2. HUI FENG 7 轮。

该船本航次从台湾台中开航，计划驶往广东东莞，船舶空载，开航吃水分别为：艏 1.4 米，艉 4.3 米。

（五）船舶配员情况

1. “恩润 9” 轮。

该船事故发生时船上共有船员 9 人，分别为船长、大副、三副、轮机长各 1 人、水手 3 人、机工 2 人，均持有有效船员证书。

经核查，该船船员配备未满足《船舶最低安全配员证书》的要求，缺少大管轮 1 名。

事故发生时，船长林某财、大副周某明和水手念某营在驾驶台值班，负责驾驶船舶的是船长林某财。

船长林某财，男，1962年8月X日出生，持有中华人民共和国广州海事局签发的500至3000总吨船舶的船长适任证书，证书编号略，有效期至2021年5月3日。他于2020年9月3日到该船任职船长，对珠江口附近水域比较熟悉。

大副周某明，男，1956年8月X日出生，持有中华人民共和国连云港海事局签发的500至3000总吨船舶的船长适任证书，证书编号略，有效期至2021年8月2日。他于2020年9月12日到该船任职大副。

2. “HUI FENG 7”轮。

该船事故发生时船上共有船员18人，分别为船长、大副、二副、三副、轮机长、三管轮、水手长、实习水手、服务生、大厨各1名，水手3名，机工5名，均持有有效船员证书。

经核查，该船船员配备满足《船舶最低安全配员证书》的要求。

事故发生时，大副文某涛和水手TH在驾驶台值班。

船长张某超，男，1973年02月16日出生，持由中华人民共和国辽宁海事局签发的3000总吨及以上船舶的船长适任证书，有效期至2020年11月23日。他于2020年7月2日到该船任职船长。

大副文某涛，男，1982年9月X日出生，持有中华人民共和国山东海事局签发的3000总吨及以上船舶的大副适任证书，有效期至2021年8月31日。他于2020年7月2日到该船任职大副。

水手TH，男，1995年1月X日出生，持有越南签发的符合公约STCW II/5的船员适任证书，有效期至2022年5月25日。他于2020年8月13日到该船任职水手。

五、事故水域天气和通航环境情况

（一）事故水域天气情况

据“恩润9”轮船长林某财称，事故发生时，能见度良好，东南风3-4级，轻浪，退潮，流速约0.5节。

据“HUI FENG 7”轮大副文某涛在事故报告中描述，事故发生时，能见度良好，东北风，风力3级，浪高约0.5米，流向西，流速大约1节。

回放广州交管中心雷达录像，事发水域附近的13ZH锚地锚泊船的船首向各不相同，可见事故水域处于转流阶段。

查询中国天气网，珠江口外海面东北东风3-4级，能见度9-16千米。

综上，事故发生时，能见度良好，偏东风3级，轻浪，浪高约0.5米，处于高潮平潮时段。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生在伶仃岛西北侧约2.5海里处附近水域

($22^{\circ} 7' 21''$ N/ $113^{\circ} 59' 25''$ E)。事故发生时，有一艘中小型货轮“SHENG LONG HUO 186”轮和“HUIFENG 7”轮同向行驶与“恩润 9”轮形成对遇局面。



图 4：事故水域广州 VTS 雷达录像截图

六、基本事故因素认定

(一) 碰撞时间和地点

据“恩润 9”轮船长林某财称，2020 年 9 月 13 日约 0400 时，两船在 $22^{\circ} 07' 22.94$ N/ $113^{\circ} 58' 15.92$ E 位置发生碰撞。

据“HUI FENG 7”轮大副文某涛称，2020 年 9 月 13 日约 0359 时，该船与“恩润 9”碰撞，地点为 $22^{\circ} 07.5$ N/ $114^{\circ} 01.9$ E。

通过回放广州 VTS 雷达回波录像，发现 2020 年 9 月 13 日 0400 时 20 秒，“HUI FENG 7”轮与“恩润 9”轮雷达回波接触，经纬度为 $22^{\circ} 07.4' N/113^{\circ} 59.5' E$ 。

综上，事故双方船舶陈述的碰撞时间和地点与广州 VTS 雷达回波录像显示基本一致，以雷达录像显示的时间和位置为准，碰撞的时间为 2020 年 9 月 13 日 0400 时，地点经纬度为 $22^{\circ} 07.4' N / 113^{\circ} 59.5' E$ 。

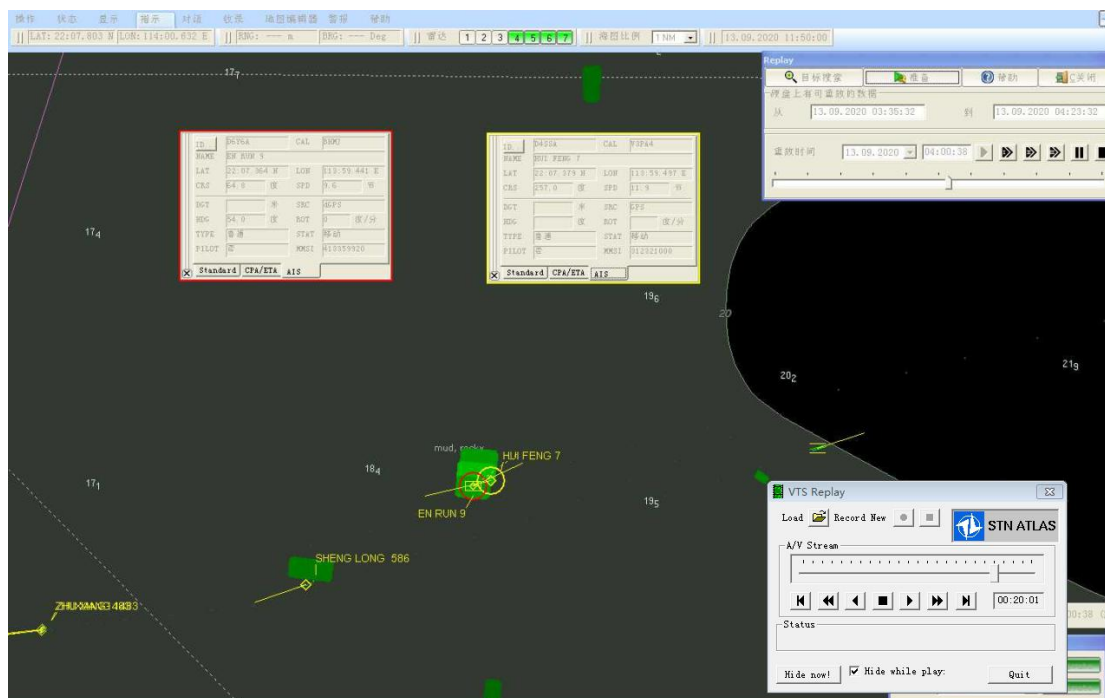


图 5：碰撞时广州 VTS 雷达回波录像截图

（二）碰撞部位和角度

“恩润 9”轮船长林某财称，该船右舷机舱舱壁与“HUI FENG 7”轮球鼻首发生碰撞。碰撞角度约为 30 度。

“HUI FENG 7”轮大副文某涛称，该船球鼻首与“恩润 9”轮右侧船尾发生碰撞，碰撞角度约为 50 度。

现场勘验发现右舷机舱舱壁破裂，机舱外舱壁受损部位前部向内受挤压变形，后部受撞击破裂，“HUI FENG 7”轮球鼻首凹陷破裂。

综上，现场勘验情况与当事船员陈述基本相符，“HUI

FENG 7” 轮球鼻首与“恩润 9” 轮右舷机舱舱壁发生碰撞，碰撞角度约为 30-50 度。



图 6：“恩润 9” 轮碰撞部位



图 7: “HUI FENG 7” 轮碰撞位置

七、事故经过

本事故经过是根据船员对事故的陈述、船员询问笔录、船舶 AIS 数据、广州 VTS 雷达回波录像等资料，经分析得出。

（一）“恩润 9” 轮

2020 年 9 月 12 日 2200 时，该船从广东江门开航，计划驶往福建漳州。驾驶台值班人员为船长林某财、大副周某明、水手念某营，船长林某财负责驾驶船舶。

13 日 0347 时，该船过广州 VTS 东南报告线，并向广州 VTS 报告动态。

0350 时，该船继续向东行驶，船首向 079°，航向 080°，航速 9.9 节。船长通过雷达和电子海图发现，船首偏右方向

约 3 至 4 海里有两艘西行船 “HUI FENG 7” 轮和 “SHENG LONG HU0186” 轮，这两条船之间相距 1 海里左右。该船长计划与 “SHENG LONG HU0186” 轮右对右驶过后，与 “HUI FENG 7” 轮左对左驶过。

随后，船长与 “SHENG LONG HU0186” 轮通过 VHF16 频道联系，约定右对右通过，此时该船与 “HUI FENG 7” 相距约 3.5 海里。

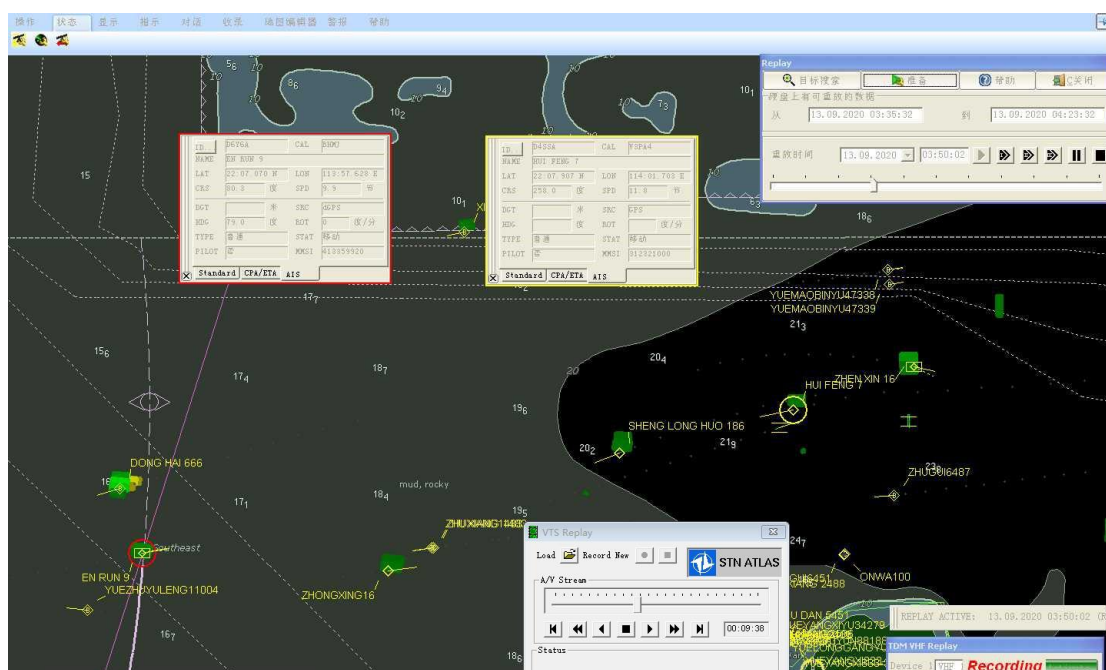


图 8：“恩润 9”过 VTS 东南报告线

0351 时，该船船位 $22^{\circ} 07'.151N/113^{\circ} 58'.193E$ ，船首向 082° ，航向 088° ，航速 9.9 节，此时该船与 “HUI FENG 7” 相距 2.7 海里。

0355 时，该轮航向 090 ，航速 9.8 节。

0356 时，船长下令 “左舵 3”。

0358 时，该船与 “SHENG LONG HU0186” 轮右对右通过，

最近会遇距离不足 100 米，水手在驾驶台可以清晰看到“SHENG LONG HUO186”轮的船体。该船航向 079°，航速 9.8 节。

该船与“SHENG LONG HUO186”轮让清后，航向 076°，航速 9.5 节，船长称，此时可以看到“HUIFENG 7”轮的绿灯，该船与“HUI FENG 7”轮相距 0.72 海里。船长计划继续向左转向，并与“HUI FENG 7”轮右对右通过，并通过 VHF16 频道呼叫“HUIFENG 7”轮，未收到应答，大副用激光灯照射“HUIFENG 7”轮也未收到回应。

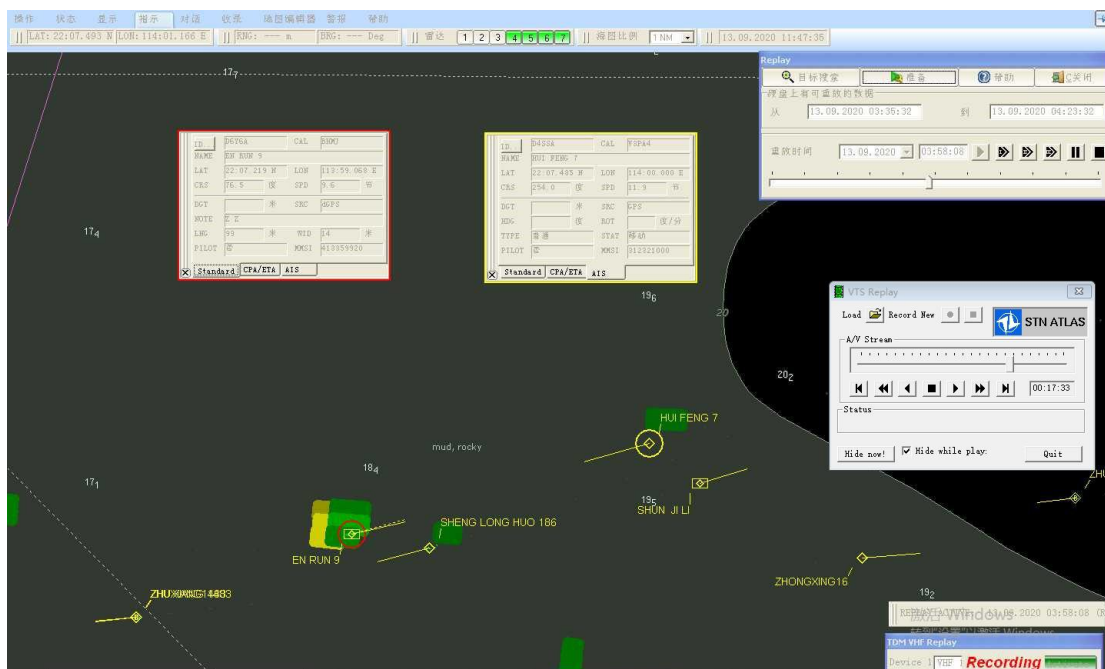


图 9：“恩润 9”与“SHENG LONG HUO 186”船避让

0359 时，该船船位 22° 07′.801N、113° 59′.307E，航向 065°，航速 9.5 节，该船与“HUI FENG 7”相距 0.37 海里。船长觉得该船与“HUI FENG 7”存在碰撞危险，且“HUI FENG 7”未采取避让措施，船长下令左舵 5、左舵 10、左满

舵。

0400 时，该船的右侧 NO.4 边柜、机舱右侧与“HUI FENG 7”球鼻首发生碰撞，随后，“HUI FENG 7”轮倒车两船脱离，碰撞位置 $22^{\circ} 07.4'N/113^{\circ} 59.5E$ 。

(二)“HUI FENG 7”轮

2020 年 9 月 11 日 1650 时，该船从台湾台中市开航，计划驶往广东东莞。驾驶台值班人员是大副文某涛和水手 TH。

13 日 0350 时，该船经过外伶仃岛北侧西行，航向 257° ，航速 11.8 节，船位 $22^{\circ} 7'.907N/114^{\circ} 01'.708E$ 。该船大副文某涛接班后，通过雷达、AIS、望远镜发现船首方向对遇行驶的“恩润 9”轮，距离 3.87 海里，他认为两船保速保向可以安全通过。

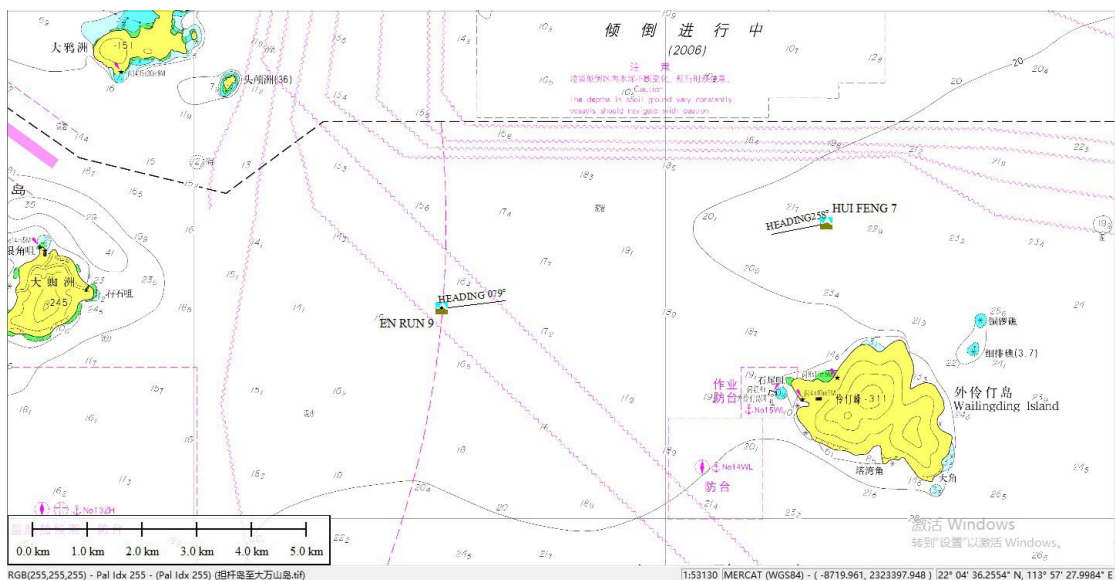


图 10: HUI FENG 7 过外伶仃岛北侧

0351 时，该船继续西行，航向 256° ，航速 11 节，此时该船与“恩润 9”相距 2.7 海里。

0355 时，该船保速保向航行，船位 $22^{\circ} 07'.64\text{N}/114^{\circ} 0'.58\text{E}$ ，航向 255° ，航速 11.8 节。

0358 时，该船船位 $22^{\circ} 07'.46\text{N}/113^{\circ} 9'.89\text{E}$ ，航向 255° ，航速 11.9 节，此时距离“恩润 9”轮 0.76 海里。

0359 时，该船继续保速保向，航向 255° ，航速 11.9 节，该船与“HUI FENG 7”相距 0.37 海里。大副突然发现“恩润 9”轮正在大幅向左转向，大副下令“左满舵”进行避让。

0400 时，该船的球鼻首与“恩润 9”轮右舷机舱部位碰撞，随后该轮倒车，两船脱离，碰撞位置 $22^{\circ} 07.4'\text{N}/113^{\circ} 59.5\text{E}$ 。

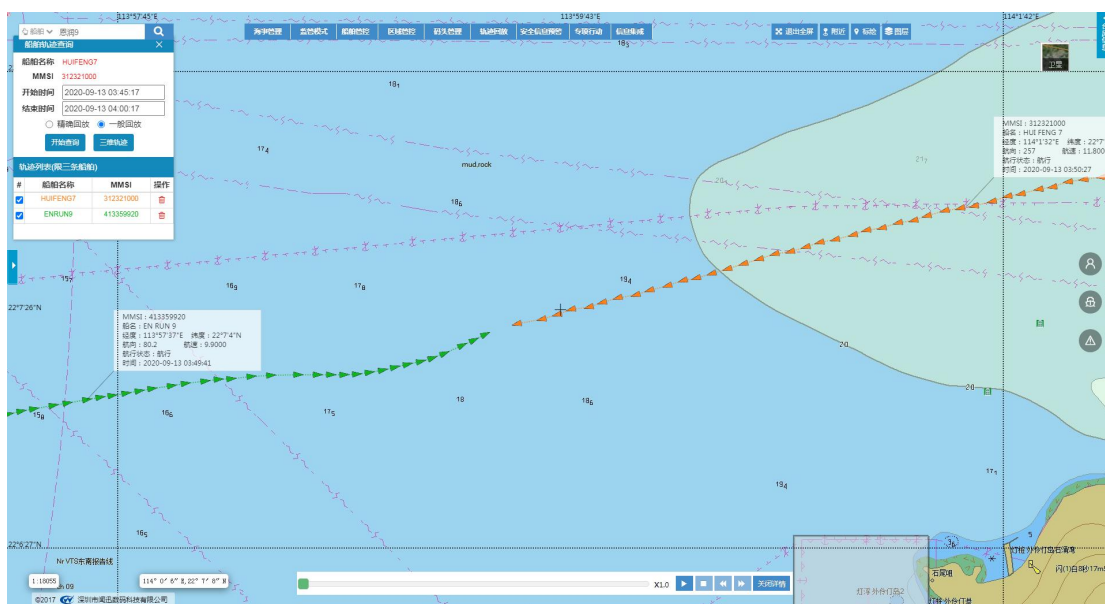


图 11：“恩润 9”船和“HUI FENG 7”轮航行轨迹

八、事故处置情况

碰撞发生后，“HUI FENG 7”轮的球鼻首撞入“恩润 9”轮的机舱内部，随后“HUI FENG 7”轮倒车脱离“恩润 9”轮。

两船通过 VHF 09 频道呼叫广州交管中心，报告发生碰撞事故。

“恩润 9”轮失去动力，在事故水域漂航，该船船员检查船体，确认受损部位在水线以上。并将情况报告广州交管中心。

0530 时，广州海事局启动船舶污染事故 IV 级应急响应，立即安排“海巡 09076”船前往事故现场进行应急处置，并协调“穗港环保 3”船到事故现场清理油污。

“HUI FENG 7”轮按照广州交管中心指令，驶往往 18GS 锚地等候调查。

13 日 1600 时，“恩润 9”轮由“穗港 31”拖带，并在“海港消拖 5”和“领洋 0983”护航下，驶往中山广新海事重工船厂维修。

9 月 14 日 1230 时，经现场处置，油污已清理，广州海事局关闭船舶污染事故 IV 级应急响应。

九、事故损坏及溢油情况

（一）“恩润 9”轮

1. 损坏情况。

该船右侧 N0.4 边柜及机舱右侧外壳船板破损、开裂，重油柜和沉淀柜破裂，分油机、发电机、主机等设备浸泡油污，船舶维修费用约 214 万。



图 11：“恩润 9”轮损坏情况

2. 溢油情况。

2020 年 9 月 12 日，该船轮机日志记载燃料油存量 81.2 吨，该船开航时间为 2020 年 9 月 12 日 2200 时，开航后，该轮一直使用柴油，未转换燃料油，直至事故发生。因此，认定碰撞前该船燃料油存量为 81.2 吨。

经现场勘验测量，碰撞发生后，该船燃料油存量为 66.98 吨。分别在重油舱和回油柜，重油舱液位高 2.75 米，体积为 64.07 立方，密度 0.9736 吨/立方米（在 20 摄氏度的密度），油量为约 62.38 吨；回油柜液位高 0.59 米，体积 4.72 立方，密度 0.9736 吨/立方米，油量为约 4.60 吨。

9 月 19 日该船在中山广新海事重工船厂进行油污水接收作业，共抽污油水 55 吨，包括了左边仓、机舱舱底共 4 处

位置，根据清污公司提供清单，其中含燃料油 3.17 吨，污水 51.83 吨。

综上所述，推算出该船溢油量为约 11.05 吨（ $81.2-66.98-3.17$ ）。

（二）“HUI FENG 7”轮

该船球鼻艏破损变形，右侧船体凹陷，长度约 10 米，船舶维修费用约 20 万元。

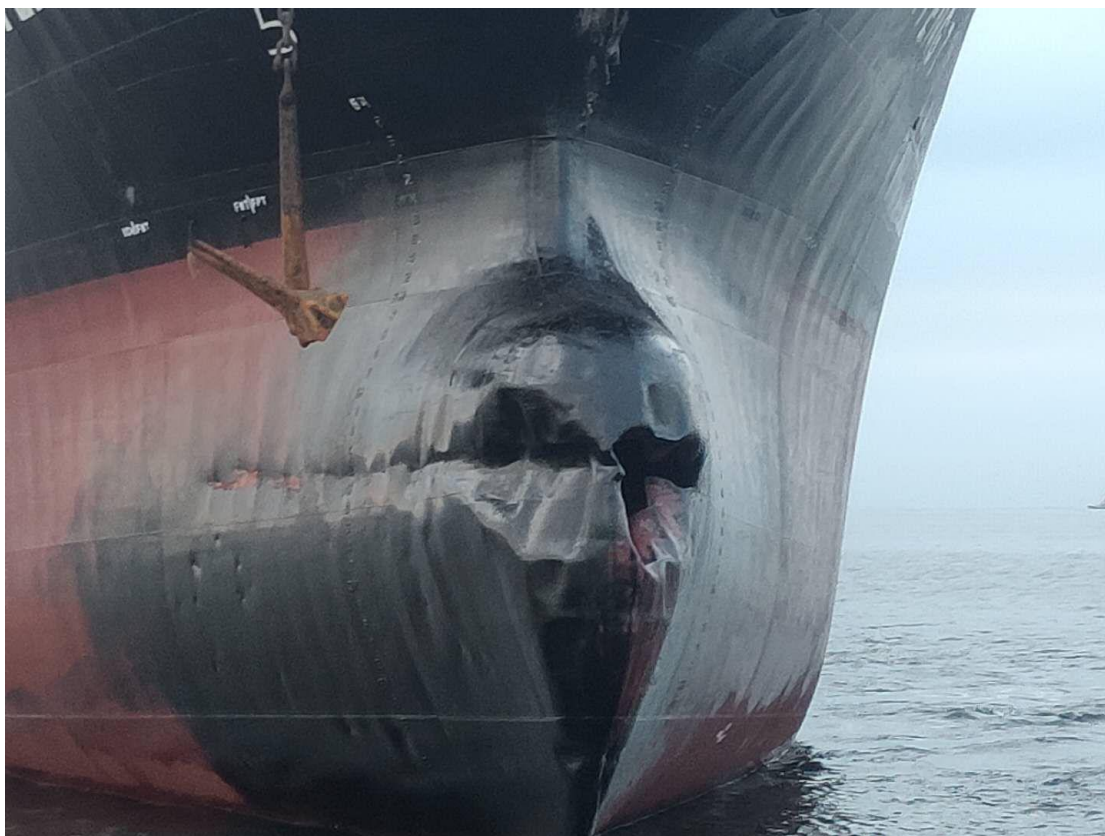


图 12：“HUI FENG 7”轮损坏情况

十、事故原因分析

（一）会遇局面

2020 年 9 月 13 日 0350 时，“恩润 9”轮船位 $22^{\circ} 07'.070N/113^{\circ} 57'.628E$ ，船首向 079° ，航向 080.3° ，

航速 9.9 节，“HUI FENG 7”轮船位 $22^{\circ} 7'.907\text{N}$ 、 $114^{\circ} 01'.708\text{E}$ ，船首向 258° ，航向 258° ，航速 11.8 节。此时在夜间，能见度良好，两船相距 3.87 海里，两船的船首向夹角为 1 左右 $^{\circ}$ ，在接近相反航向行驶且致有碰撞危险，构成对遇局面，应各自向右转向，各从他船的左舷驶过。

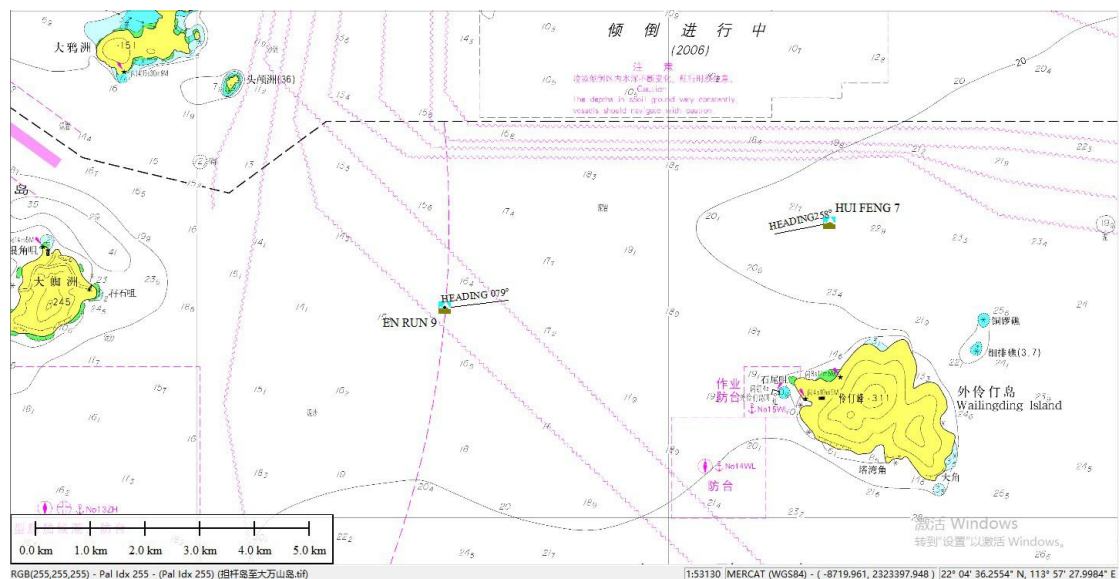


图 13：会遇局面示意图

（二）“恩润 9” 轮的行为和过失

1. 疏忽瞭望，未正确判断碰撞危险。

13 日 0350 时，“恩润 9”轮船长林某财通过雷达和电子海图发现，船首方向约 3 至 4 海里有两艘与本船航向接近相反的西行船“HUI FENG7”轮和“SHENG LONG HU0186”轮，这两条船之间相距 1 海里左右。但该船长未注意到“HUI FENG7”轮航速较“SHENG LONG HU0186”轮航速快约 2 节，两船之间距离逐渐减小。该船长未使用雷达等可用手段正确判断两条来船的态势，计划与两船分别采用不同的避让方式。在驶近过

程中未持续观测“HUI FENG 7”轮的航行动态，未对局面和碰撞危险作出充分的估计，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

2. 采取避让措施不当。

对遇局面形成后，0351 时至 0355 时，该船先向右小角度调整航向，航向由 080° 调整至 090°，0358 时，该船大幅度向左转向，0359 时航向转至 065°。

两船相遇处于对遇局面，应各自向右转向，从而各从他船的左舷驶过。该船采取的避让措施不当，在避让行动中先小幅度向右转向，后大幅度向左转向，最终发生碰撞，违反了《1972 国际海上避碰规则》第八条第 1 款、第 2 款、第十四条第 1 款的规定。

（三）“HUI FENG 7” 轮的行为和过失

1. 疏忽瞭望。

13 日 0350 时，“HUI FENG 7”轮大副文某涛通过雷达、AIS、望远镜发现船首方向对遇行驶的“恩润 9”轮，距离 3.87 海里，他认为两船保速保向可驶过让清。随后该船大副未对“恩润 9”轮的动态进行持续观测，在临近碰撞前才发现“恩润 9”轮大幅度向左转向，但已经无法避免碰撞。

该船未对局面和碰撞危险作出充分的估计，疏忽瞭望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条规定。

2. 未及时采取有效避让措施。

对遇局面形成后，该船未采取措施进行避让，直至临近碰撞才采取大幅度左转措施，碰撞已无法避免。

两船相遇处于对遇局面，应各自向右转向，从而各从他船的左舷驶过。该船未及时采取避让措施，违反《1972 国际海上避碰规则》第十四条第 1 款的规定。

十一、事故结论

（一）不安全行为

“恩润 9”轮疏忽瞭望、未正确判断碰撞危险，采取避让措施不当。

“HUI FENG 7”轮疏忽瞭望、未及时采取有效避让措施。

（二）责任认定

这是一起对遇局面下双方互有过失的碰撞事故。“恩润 9”轮疏忽瞭望、未正确判断碰撞危险，采取避让措施不当，以及“HUI FENG 7”轮疏忽瞭望、未及时采取有效避让措施是导致事故发生的原因，其中“恩润 9”轮采取避让措施不当是导致事故发生的主要原因。

在本次事故中，“恩润 9”轮的过失程度较“HUI FENG 7”轮大，“恩润 9”轮负本次事故的主要责任，“恩润 9”轮船长林某财是事故主要责任人；“HUI FENG 7”轮负本次事故的次要责任，“HUI FENG 7”轮大副文某涛是事故次要责任人。

十二、事故处理建议

（一）建议对“恩润 9”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》相关规定行为进行行政处罚。

经调查，在本次事故中，“恩润 9”轮船长林某财在航行值班期间，疏忽瞭望、未正确判断碰撞危险，采取避让措施不当，导致发生碰撞事故，该船行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第八条、第十四条和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条规定，根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条、第二十五条规定，建议进行行政处罚。

（二）建议对“恩润 9”轮配员不满足该船《船舶最低安全配员证书》要求进行行政处罚。

经核查，该船配员缺少大管轮 1 名，违反《海上交通安全法》第六条和《船舶最低安全配员规则》的相关规定，根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十三条规定，建议进行行政处罚。

（三）建议对“HUIFENG 7”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》相关规定行为进行行政处罚。

经调查，在本次事故中，“HUIFENG 7”轮疏忽瞭望、未及时采取有效避让措施，该船行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第十四条和《中华人民共和国海上交通安全法》第九条规定，根据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条、第二十五条规定，建议进行行政处罚。

十三、安全管理建议

为了使当事人认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）平潭综合实验区 NR 海运有限公司

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，分析事故原因、吸取事故教训，采取有效的预防措施，防止类似事故再次发生。

2. 督促船员在任何时候充分使用视觉、听觉、雷达及助航设备等一切可用手段保持正规瞭望，正确判断碰撞危险，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计。

3. 督促船员严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》相关规定，在与多船存在碰撞危险时，及早采取大幅度的行动一次性让清有碰撞危险的船舶，避免采取一系列小幅度的避让措施，尽可能避免在未经沟通联系的情况下采取背离规则的行动。

4. 公司应为船舶配备足够适任船员，确保船舶符合《船舶最低安全配员证书》要求。

（二）WEIHAI SAFE OCEAN CO., LTD JAPAN

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，分析事故原因、吸取事故教训，采取有效的预防措施，防止类似事故再次发生。

2. 督促船员在任何时候充分使用视觉、听觉、雷达及助航设备等一切可用手段保持正规瞭望，正确判断碰撞危险，以便对局面和碰撞危险做出充分的估计。

3. 督促船员严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》相关规定，在与他船存在碰撞危险时，及早按照规则要求采取有效避让行动，并对避让效果进行连续观测，直至驶过让清。

4. 提醒“HUI FENG7”船及其他所属船舶，碰撞事故发生后，船首插入他船造成他船船体破损的应与他船沟通确保安全后，方可倒车离开，避免事故船因破损部位进水导致迅速沉没，造成更大经济损失和人员伤亡。

十四、附件

附件 1：事故调查组成员
略