

MAIR0901072020011

广州“3·28”“粤东莞货 1011”船附属 艇与不明快艇碰撞事故调查报告

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2020 年 6 月 10 日

单位地址：东莞虎门沙角 A 电厂内

联系方式：0769-85561424

简 介

2020年3月28日1935时左右，从30LD锚地北侧锚泊的东莞市XX航运有限公司所属自卸砂船“粤东莞货1011”船放下的该船附属艇，在前往西南方向约0.7海里处锚泊的“粤东莞货1038”船取备件过程中，与一艘不明快艇发生碰撞，碰撞发生后肇事快艇逃逸，事故造成“粤东莞货1011”船附属艇翻沉，3人落水，其中1人死亡，2人受伤，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。调查组通过排查事故水域周围船舶的视频录像，询问事故相关人员，调取相关船舶、船员证书，排查广州交管中心雷达录像，获取证据资料。

经调查，未找到逃逸的肇事船艇，无法还原事故的详细经过，无法确定事故发生的具体原因。

目 录

一、事故简况.....	4
二、专业术语和标准用语标示.....	4
三、事故调查情况.....	4
（一）船舶基础数据.....	4
（二）船舶检验情况.....	6
（三）船舶配员情况.....	6
（四）公司情况.....	7
（五）事故水域天气和通航环境情况.....	8
四、事故相关事实.....	8
（一）事故时间和地点.....	8
（二）肇事船排查情况.....	9
五、事故经过.....	10
（一）“粤东莞货 1011”船及其附属艇.....	11
（二）不明快艇.....	12
六、事故处置.....	12
七、事故损失情况.....	13
八、事故中发现的问题.....	13
（一）不明快艇.....	13
（二）粤东莞货 1011”船附属艇.....	144
九、事故调查结论.....	15
十、安全管理建议.....	15

一、事故简况

2020年3月28日1935时左右，从30LD锚地北侧锚泊的东莞市XX航运有限公司所属自卸砂船“粤东莞货1011”船放下的该船附属艇，在前往西南方向约0.7海里处锚泊的“粤东莞货1038”船取备件过程中，与一艘不明快艇发生碰撞，碰撞发生后肇事快艇逃逸，事故造成“粤东莞货1011”船附属艇翻沉，3人落水，其中1人死亡，2人受伤，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统；

三、事故调查情况

事故发生后，沙角海事处依法成立事故调查组，对此次事故展开调查。

调查组通过排查事故水域周围船舶的视频录像，询问事故相关人员，调取相关船舶、船员证书，排查广州交管中心雷达录像，获取证据资料。（证据材料清单见附件2）

（一）船舶基础数据

船名	粤东莞货1011	附属艇	不明快艇
船籍港	东莞	--	未知
船舶类型	自卸砂船	玻璃纤维	--
总吨	2996	--	--

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

净吨	1677	--	--
总长	122.85 米	约 5 米	约 9.5 米
船宽	19.60 米	约 2 米	约 2.5 米
型深	5.60 米	约 1 米	--
始发港	中山	--	香港方向
目的港	深圳	--	沙角方向
载货	3000 吨	--	4 大袋 (白色)
吃水	4 米	--	--
船舶所有人	东莞市 XX 航运有限公司	--	--
实际控制人	孔某某	--	--



图 1：“粤东莞货 1011” 船



图 2：“粤东莞货 1038”船附属艇（“粤东莞货 1011”船附属艇外观与之相似）

（二）船舶检验情况

1. “粤东莞货 1011”船

该船事故前最近一次检验是由中国船级社深圳分社于 2019 年 10 月 10 日在东莞进行的年度检验，事故发生时，该船证书齐全有效。

该船附属艇未持有检验证书，关于船用附属艇的检验也没有相关规范要求。

2. 不明快艇

不详。

（三）船舶配员情况

1. “粤东莞货 1011”船

事故发生时，“粤东莞货 1011”船实际配员 11 人，分别为船长 1 人，驾驶员 2 人，水手 3 人，轮机员 2 人，机工

1 人，厨工和杂工各 1 人。事故发生时，船长陈某某在驾驶台值班，水手罗某江、罗某彬和罗某庆在该船附属艇上，由罗某庆负责驾驶附属艇。

船长陈某某，男，广东人，1972 年 5 月出生，持有东莞海事局于 2017 年 6 月 12 日签发的内河“一类船长证书”，证书编号略。

水手罗某彬，男，广西人，1974 年 5 月出生，身份证号码略，在事故中受重伤。

水手罗某庆，男，广西人，1974 年 4 月出生，身份证号码略，在事故中受轻伤。

水手罗某江，男，广西人，1986 年 12 月出生，身份证号码略，此次事故中死亡。

2. 不明快艇

不详。

（四）公司情况

1. “粤东莞货 1011” 船

该船船舶所有人和经营人为东莞市 XX 航运有限公司，公司成立于 2013 年 4 月 17 日，位于广东省东莞市麻涌镇 XX 大道 X 号 X 室，主要从事港澳航线水路砂石运输业务及广东省沿海及内河普通货物运输。

公司设立总经理、综合办公室、航务部，总经理卢某某负责船舶日常安全与防污染的管理工作。公司制定有《船舶

附属交通艇乘用须知》。

2. 不明快艇

不详。

（五）事故水域天气和通航环境情况

1. 事故水域天气情况。

天气晴朗、能见度良好，微浪，退潮。

2. 事故水域通航环境情况。

事故发生地点为广州港 30LD 锚地水域，锚地内有多艘船舶在此锚泊，北侧黄田锚地也有多艘船舶锚泊，船舶密度较大，锚泊船的灯光对过往船舶的了望会产生一定的影响。

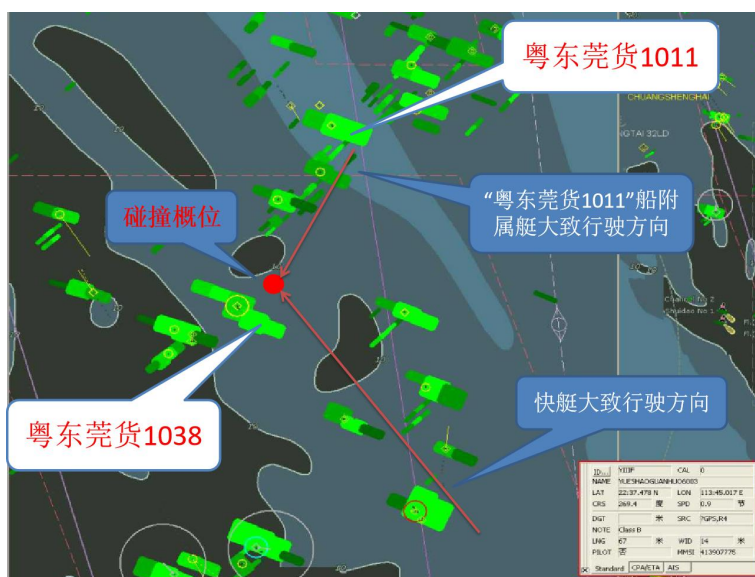


图 3：事故发生水域雷达截图（加标注）

四、事故相关事实

（一）事故时间和地点

根据“粤东莞货 1038”船管理陈述，事故发生时“粤东莞货 1038”船放艇救人时间为 1937 时，放艇时间约 2-3 分

钟；事故发生时间为 1935 时左右。

根据“粤东莞货 1038”船管理郭某某和附近锚泊船“粤兴顺 678”船的船长黄某某陈述，事故地点在 30LD 锚地北侧，概位为 $22^{\circ}38'.23N$ ， $113^{\circ}44'.53E$ 。（如图 4 所示）

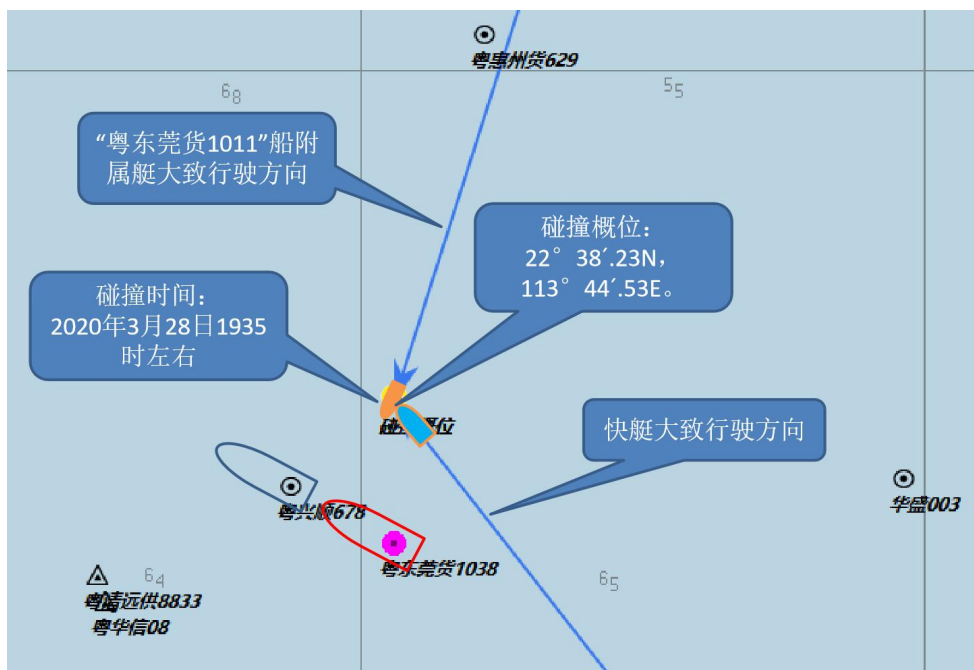


图 4：事故地点概位图示

（二）肇事船排查情况

1. 事故水域周围船舶调查情况。

事故发生时间前后，事故发生水域周围有“粤东莞货 1038”“粤兴顺 678”“粤惠州货 629”“博运 028”“粤韶关货 3331”“华盛 003”“粤华信 08”“粤清远供 8833”等船，调查组对上述船舶进行了调查。

事故发生前“粤韶关货 3331”船在“粤东莞货 1038”船西南方向约 1 海里水域向北航行，回放“粤韶关货 3331”船监控视频，2020 年 3 月 28 日 1931 时 45 秒和 1932 时 37

秒，先后有两艘小快艇从该轮船首通过，大致方向为从东南向西北方向行驶。

据“粤兴顺 678”船船长黄某某陈述，事故发生时听到一声巨响，出去查看，发现一艘快艇慢了下来，原地转了一圈后不到一分钟，往沙角方向航行，快艇显示了一盏白色闪光灯，艇体颜色为蓝色，长度约 10 米，宽 2 至 3 米。

据“粤东莞货 1038”船管理郭某某陈述，事故发生时间为 2020 年 3 月 28 日约 1935 时，地点为离本船约 200 米，船首正横方向。事故发生期间两艘快艇一前一后驶过本船，第一艘过去了，没碰到，第二艘与“粤东莞货 1011”船附属艇发生了碰撞，无名快艇长约 9-10 米，显示了一盏白色闪光灯，艇上装有四个白色大袋货物。

2. 交管中心雷达回波排查。

调查组调取广州交管中心雷达录像，在事故发生水域未找到与“粤东莞货 1011”船附属艇和肇事快艇对应的雷达回波，无法对肇事快艇航行轨迹进行跟踪。

3. 协查情况。

2020 年 3 月 29 日，广州海事局向广州海警局、广州海关、黄埔海关、广州市公安局港航分局发出《水上交通肇事逃逸案件协查书》，未收到有关线索反馈。

综上，经过调查事故水域周围船舶、排查广州交管雷达录像、向附近海事管理部门发出协查等肇事船排查工作，未

能找到肇事快艇。

五、事故经过

根据当事船员陈述及调查取得的证据材料，经分析得出如下事故经过。

（一）“粤东莞货 1011”船及其附属艇

2020 年 3 月 28 日约 1300 时，“粤东莞货 1011”船装载 3000 吨黄砂从中山润泉砂厂驶出，计划驶往深圳福永恒昌砂场卸货。

1650 时左右，“粤东莞货 1011”船驶抵 30LD 锚地北侧锚泊候潮进靠福永恒昌砂场码头。

该船锚泊后稍作休整，管理孔某某随后召集船员到船首维修弯曲变形的输送臂。加固输送臂支架需用到角铁，因船上无备件，管理孔某某打电话给“粤东莞货 1038”船的管理郭某某，让其准备好角铁备件，等候“粤东莞货 1011”船附属艇去取。

1925 时左右，“粤东莞货 1011”船放下附属艇，由水手罗某庆驾驶，水手罗某江和罗某彬随艇一起前往。附属艇在艇尾约 80cm 高处显示一盏红色网标闪光灯，艇上三人穿着有救生衣。

1935 时左右，“粤东莞货 1011”船附属艇航行至距离“粤东莞货 1038”船右舷艏部约 200 米时，罗某庆突然听到快艇声音，随即一艘快艇从该附属艇左侧中间位置撞过来，

附属艇受撞击后翻扣在水面，附属艇上 3 人全部落水。

（二）不明快艇

不明快艇显示一盏白色闪光灯，从东南往西北方向行驶。

1935 时左右，该快艇与“粤东莞货 1011”船附属艇发生碰撞，附属艇翻沉，3 名船员落水，该快艇在附近转一圈后往沙角方向航行。

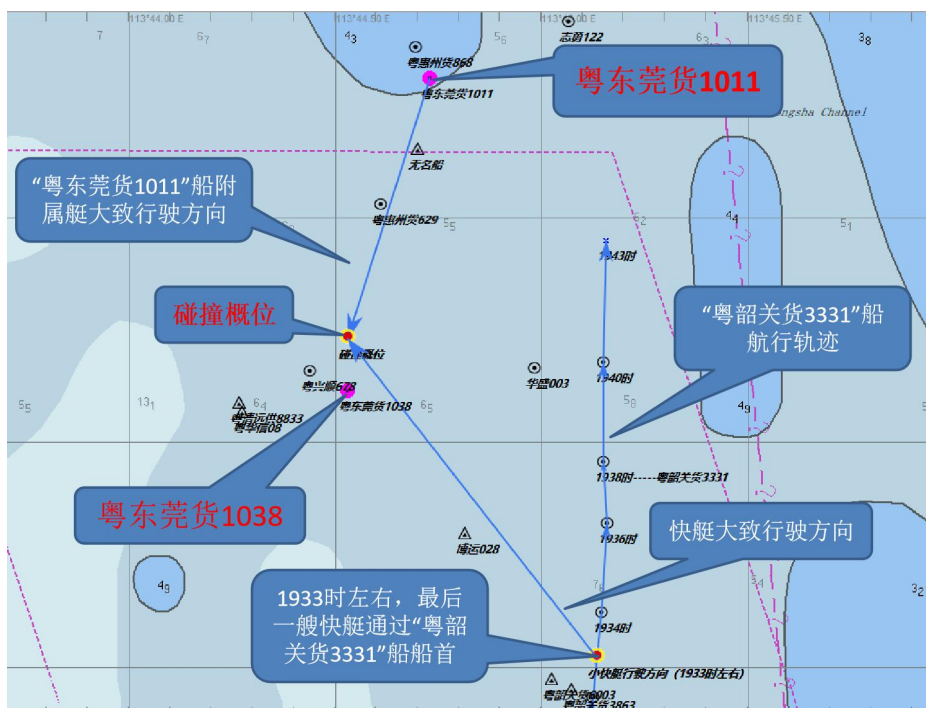


图 5：事故经过图

六、事故处置

“粤东莞货 1011”船附属艇与不明快艇发生碰撞后，肇事快艇从附属艇上飞过，快艇停留了片刻后离开，往沙角方向继续航行。

水手罗某庆落水后浮出水面，看到附属艇翻扣在水面上，就游过去趴在艇底等待救援，罗某彬浮出水面后也游往

翻扣的附属艇，等待救援，罗某江漂浮在水面。

1936 时左右，“粤东莞货 1038”船业务梁某某和水手陈某洪在船首看到事故发生后，迅速赶往船尾放下本船附属艇前往救助落水人员。

“粤东莞货 1038”船附属艇抵达现场后，救起三名落水人员，其中罗某江当场死亡，罗某彬和罗某庆受伤。随后，“粤东莞货 1038”船附属艇驶往“粤东莞货 1011”船，并告知“粤东莞货 1011”船管理该船附属艇发生了事故。

“粤东莞货 1038”船附属艇将罗某江、罗某彬、罗某庆送往福永砂厂码头，罗某彬、罗某庆由救护车送往深圳福永第一人民医院救治，罗某江遗体报深圳宝安公安部门进行后续处置。

七、事故损失情况

事故造成“粤东莞货 1011”船附属艇翻沉，3 名船员落水，其中罗某江当场死亡，罗某彬和罗某庆受伤。

八、事故中发现的问题

（一）不明快艇

1. 不明快艇灯光显示情况

根据当事船员陈述，不明快艇仅显示了一盏白色闪光灯，在当时通航复杂环境水域里，有多艘船舶锚泊，背景灯光较亮，显示的灯光难以被其他船舶发现。该不明快艇长 9-10 米，显示了一盏白色闪光灯，不符合《1972 年国际海

上避碰规则》第二十三条在航机动船的相关规定。

2. 不明快艇未避让“粤东莞货 1011”船附属艇

根据事故目击者陈述，不明快艇与“粤东莞货 1011”船附属艇形成交叉相遇局面，“粤东莞货 1011”船附属艇处于不明快艇的右舷一侧，按照《1972 年国际海上避碰规则》第十五条规定，不明快艇应该主动避让“粤东莞货 1011”船附属艇。但事故发生前，不明快艇未采取避碰措施，不符合规则规定。

3. 不明快艇肇事后逃逸

事故发生后，不明快艇在事故现场转一圈后，向沙角方向逃逸，因肇事船无法找到，无法对肇事艇船员进行调查，事故详细情况无法查明。

(二) 粤东莞货 1011”船附属艇

1. “粤东莞货 1011”船附属艇灯光显示情况

“粤东莞货 1011”船附属艇显示了一盏红色信号闪光灯，用一根塑料管固定在艇尾，高度约 80 厘米，红色灯光为远航牌单闪网标灯，型号为 SL-A820D，可见光距为 1000 米，事故发生后随艇一起翻沉。该附属艇装的闪光灯，在锚地锚泊船舶多，背景灯光较亮的环境中难以被他船及早发现。该附属艇显示的号灯，不符合《1972 年国际海上避碰规则》第二十三条在航机动船的规定。

另外，该附属艇未按照《1972 年国际海上避碰规则》第

二十三条的要求配备相应的号灯，在夜间航行不符合公司《船舶附属交通艇乘用须知》第 2.6 条“不具备号灯及其他夜航条件的附属艇不得夜航”的规定。

2. “粤东莞货 1011” 船附属艇疏忽了望

据附属艇驾驶员罗某庆陈述，在驾驶的过程中，未看到过往的快艇，未看到快艇显示的灯光，听到声音后就马上撞了过来。

事故发生前，前一艘快艇快速驶过事发水域，与“粤东莞货 1011”船附属艇发生碰撞的是第二艘快艇，两艘快艇通过的时间间隙为 1 分钟左右，该艇未能发现水面的快艇，直到临近碰撞时听到快艇的声音才注意到肇事快艇，因此，在航行的过程中，“粤东莞货 1011”船附属艇存在疏忽了望的情节，违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

九、事故调查结论

此次事故中，不明快艇在事故后逃逸，因未找到肇事快艇，事故详细经过无法还原，不能查明事故发生的具体原因。

十、安全管理建议

为了使当事人认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

建议东莞市 XX 航运有限公司

1. 建议公司认真分析船舶和船员在本次本次事故中存

在的问题，并对所属船舶附属艇的使用情况进行一次摸查，检视公司所属船舶在使用附属艇时存在的不安全行为，确保公司制定的《船舶附属艇安全管理指南》得到有效的实施。

2. 公司应加强对船员的安全培训，提高船员的安全风险意识，尽量避免在夜间和交通复杂水域使用附属艇，夜间使用附属艇应正常显示灯光信号。

附件 1

事故调查组成员

略

附件 2

证据资料清单

略