

MAIR060700201903

扬州 “4·6” “W” 轮自备艇与 “H” 轮碰撞 事故调查报告

中华人民共和国扬州海事局

2019 年 5 月

目 录

一、事故简况	3
二、专业术语和标准用语标示	3
三、事故调查取证情况	3
（一）船舶资料	3
（二）船舶状况	6
（三）船员配备情况	9
（四）船公司管理情况	10
（五）事故水域水文、气象、通航环境情况	11
四、重要事故要素认定	13
五、事故经过	18
六、应急处置情况	20
七、事故损失情况	21
八、事故原因分析	21
九、事故责任判定	23
十、安全管理建议	23
十一、附件	错误!未定义书签。

一、事故简况

2019 年 4 月 6 日 0727 时许，张某柱所属“W”轮自备艇从江都嘶马河口开往母船锚泊水域、横越航道过程中，在长江口岸直水道#90-1 黑浮附近上水航道内，与上行船舶“H”轮发生碰撞。事故造成自备艇沉没，艇上 1 人落水死亡。事故未造成水域环境污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICES, 船舶交通服务

CCTV:CLOSED CIRCUIT TELEVISION,闭路电视监控系统

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM, 船舶自动识别系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY, 甚高频无线电话

三、事故调查取证情况

本起事故由扬州海事局组织调查。扬州海事局于 2019 年 4 月 8 日成立事故调查组，具体人员组成见附件。

事故调查人员通过询问当事船舶船员、目击证人，勘查事故现场、VTS 中心雷达录像、附近沿岸 CCTV 录像等途径，共获得：1) 询问笔录 7 份；2) 现场勘查记录 1 份；3) 船舶资料 2 套；4) 船员资料 1 套；5) VTS 中心录像资料 2 份；6) CCTV 录像资料 1 份；7) 水上交通事故报告书 2 份；8) 事故相关照片 2 份；9) 死亡人员证明，等。

(一) 船舶资料

1. “W” 轮

船 名	W	国籍	中国
船籍港	阜阳	船舶种类	散货船
船体材料	钢质	建成日期	2012 年 08 月 17 日
船长	89.8 米	航区	内河 A 级
型 宽	15.80 米	型 深	6.68 米
总 吨	2905	净 吨	1626
主机种类	内燃机	主机功率	1202 千瓦
推进器种类	螺旋桨	数目	2
参考载货量		4790 吨（A 级航区）	
船舶所有人及地址	张某柱/安徽省阜南县城关镇航运公司 838 号		
船舶经营人及地址	阜南县广通航运有限公司/阜南县鹿城镇环城南 路		



图 1-1：锚泊在嘶马弯道南侧水域的“W”轮

2. “W” 轮自备艇

据“W”轮船员李培贤、胡家胜陈述，自备艇为玻璃钢摩托艇，船长约 4.3 米，船宽约 1.2 米，船尾安装 1 台雅马哈 30hp 发动机，开敞式，白蓝相间色外壳，艇上有 4 个座位，1 件救生衣，无 VHF 等助航设备。该自备艇系由张某柱 2013 年在常州从他人手中购得，无船舶证书及相关合格证等。与下图小艇相似。



图 1-2：类似“W”轮自备艇的玻璃钢摩托艇

3. “H” 轮

船 名	H	曾用名	金马 59
船籍港	六安	船舶种类	干货船
船体材料	钢质	建成日期	2013 年 01 月 07 日
船长	74 米	航区	内河 A 级
型 宽	13.50 米	型 深	5.20 米
总 吨	1582	净 吨	885

主机种类	内燃机	主机功率	436 千瓦
推进器种类	螺旋桨	数目	2 台
参考载货量		3066 吨（A 级航区）	
船舶所有人及地址	霍邱县第二航运公司/霍邱县城关蓼城东路		
船舶经营人及地址	原船舶经营人江苏金马运业有限公司（泰州）/ 转港后的新国籍证书中未记载船舶经营人		



图 2-1：4 月 10 日停泊在九江水域的“和谐 1919”轮



图 2-2：4 月 6 日上午航经嘶马水域的“金马 59”轮

（二）船舶状况

1. 船舶安全检查情况

(1) “W” 轮及其自备艇

该轮最近一次船舶安全检查于 2019 年 3 月 31 日由黄石蕲春海事处在源口开展，共有缺陷 7 项，无与本次事故有关的缺陷。

该轮自备艇安全状况不详。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	0765	驾驶室未张贴防火控制图	五日内纠正
2	1599	无船舶时钟	六日内纠正
3	1423	配电板前无绝缘胶垫	六日内纠正
4	0730	机舱灭火器失效	六日内纠正
5	1792	垃圾告示牌未更新	六日内纠正
6	1423	机舱充电机未固定	六日内纠正
7	0730	驾驶室无灭火器	六日内纠正

表 3：“W” 轮船船舶安全检查资料

(2) “H” 轮

该轮最近一次船舶安全检查于 2019 年 4 月 3 日由南通崇川海事处在南通开展，共有缺陷 6 项，其中老船名（金马 59）未清除的缺陷，与本次事故中该轮船名更改情形相关。

序号	缺陷代码	缺陷描述	处理意见
1	1480	主机排烟局部未隔包扎	十四日纠正
2	0745	燃油速闭阀无速闭接绳	十四日纠正
3	0650	个别救生圈老化破损且无标识	十四日纠正
4	0651	使用工作救生衣且无标识	十四日纠正

5	1550	尾灯未固定	十四日纠正
6	2090	船名改变后老船名未弄掉	十四日纠正

表 4：“H”轮船舶安全检查资料

2. 设备工作状况

（1）“W”轮自备艇

经询问该轮船员，该自备艇未配备 AIS、雷达、VHF 等任何助航设备。事发前，艇体和发动机状况正常，未有过破损和故障。

（2）“H”轮

经询问该轮相关船员及通过现场勘查，该轮配备有 1 台 AIS、1 台雷达、2 台 VHF、1 台电子海图。事发时雷达、电子海图正常开启，VHF 分别置于 06、09 频道，AIS 开启，但不能正常发射信号，未取得九位码证书（临时号码为 413000000），设备内船舶静态数据错误。

3. 登记、检验情况

（1）“W”轮及其自备艇

经核查，该轮持有有效的船舶国籍证书、内河船舶检验证书，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书，由安徽省阜阳市地方海事局于 2019 年 3 月 4 日签发，有效期至 2024 年 3 月 3 日。

内河船舶适航证书，由安徽省船舶检验局（阜阳）于 2019 年 3 月 4 日签发，有效期至 2019 年 8 月 16 日。

自备艇未经船舶检验和登记。

(2) “H” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶国籍证书、最低安全配员证书、内河船舶检验证书，符合法定要求。其中：

船舶国籍证书，由安徽省六安市地方海事局于 2019 年 2 月 27 日签发，有效期至 2024 年 2 月 26 日。

船舶最低安全配员证书，由六安市地方海事局于 2019 年 2 月 27 日签发，有效期至 2024 年 2 月 26 日。

内河船舶适航证书，由安徽省船舶检验局(六安)于 2019 年 2 月 27 日签发，有效期至 2020 年 1 月 6 日。

4. 船舶载货情况

(1) “W” 轮

该轮本航次由湖北黄石新港装载约 6000 吨机制砂，驶往扬中二墩港过驳区。

(2) “H” 轮

该轮本航次由江苏南通港闸内河装载约 70 吨大件，开往湖北鄂州黄冈大桥，吃水约 1.2 米。

(三) 船员配备情况

1. “W” 轮自备艇

事发当时，自备艇由“W”轮船长张某柱独自一人驾驶，人员情况如下：

张某柱，男，1972 年 1 月 19 日出生，持有安徽省地方海事局江淮船员管理中心于 2016 年 11 月 3 日签发的一类船长证书，证书编号：342127****8218，有效期至 2021 年 11

月 3 日。张某柱身份证信息如下图。

2. “H” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员为 4 人，分别为一类船长、一类大副、二类轮机长、普通船员各 1 人。本航次实际在船人员 3 人，分别是杨某福、郭某云、秦某强，船舶配员不满足该轮《船舶最低安全配员证书》要求。具体人员情况如下：

杨某福，男，实际年龄 50 岁，安徽霍邱人，持有安徽省六安市地方海事局于 2016 年 3 月 23 日签发的三类船长适任证书，证书编号：S342423****8770，有效期至 2021 年 3 月 23 日。事发时在驾驶台当班操纵船舶。

郭某云，女，45 岁，杨某福妻子，持有安徽省六安市地方海事局于 2016 年 3 月 23 日签发的三类轮机长适任证书，证书编号：S342421****1523，有效期至 2021 年 3 月 23 日。事发时在房间休息。

秦某强，男，23 岁，杨某福女婿，持有安徽省芜湖市地方海事局于 2017 年 6 月 8 日签发的一类二副适任证书，证书编号：341226****3332，有效期至 2022 年 6 月 8 日。事发时在房间休息。

（四）船公司管理情况

1. 船公司概况

“H” 轮登记船舶所有人为霍邱县第二航运公司。该公司成立于 1984 年 8 月 13 日，注册地址是安徽省六安市霍邱

县城关镇府前街南段，法人代表朱元良，注册资金 75.7 万元。公司持有六安市港航管理局签发的《国内水路运输经营许可证》，证书编号：皖六 SJ021，有效期至 2023 年 4 月 30 日，经营范围：长江中下游及支流省际普通货船运输。公司岸基管理人员 11 人，经营船舶 202 艘，全部为挂靠经营模式，公司无实际自有船舶。

2. 船舶与公司管理关系

“H”轮实际控制人为杨某福。杨某福于 2019 年 2 月 27 日与霍邱县第二航运公司签订了船舶委托经营合同，合同约定由杨某福独立核算、自主经营、自负盈亏、自担风险。

调查表明，霍邱县第二航运公司未对“H”轮进行有效登轮检查，不掌握船舶配员、日常维护保养及自备艇的配备情况，未进行船员考核培训，船舶安全与防污染管理由实际控制人自行负责。

（五）事故水域水文、气象、通航环境情况

1. 水文、气象情况

（1）据江苏省气象服务中心气象证明：2019 年 4 月 6 日 0727 时，在事故水域上游约 10 公里处的富德圩气象观测站实测数据为微风，气温 16.3℃，能见距离 8223 米。

（2）据“W”轮驾驶员胡家胜陈述，“当天晴天，微风，能见度良好。”

（3）据“H”轮船长杨某福陈述，“事发时晴天，东北风 3-4 级，涨潮流，能见度 1000 米以上。”

(4) 根据 4 月 6 日江阴潮汐资料


潮时 (hr)	01:49	05:01	13:54	16:48
潮高 (cm)	091	309	092	319

长江嘶马段位于江阴水道上游，潮汐时间通常推迟约 2 小时，据此推算 4 月 6 日 0727 时许，长江嘶马段处于高平潮时段。

综上，认定事故发生时晴天，微风，能见度良好，高平潮。

2. 通航环境情况

事故水域位于长江口岸直水道嘶马弯道上端，凸向左岸，弯曲率较大。长江#90-1、#91 红浮附近为弯道拐点，水道在此处由西南-东北走向，转为西北-东南走向。如图 4 所示。

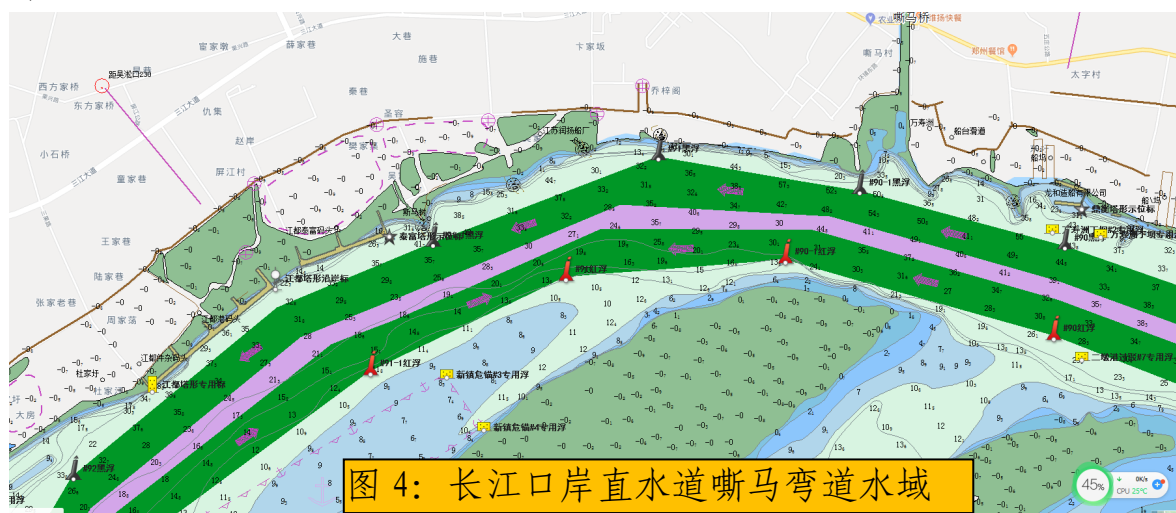

根据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，嘶马弯道设置深水航道，偏左岸，宽约 600 米。航道北岸侧有江都港码头、泰富港务公司码头、海昌和海螺港务公司码头，以及江都海润和润扬、中航鼎衡、中船澄西等船厂，航道南侧

水域为扬中二墩港过驳区和附近码头作业船舶的临时锚泊等待区。一些内河船舶习惯锚泊于弯道南侧水域，船员习惯驾乘船上自备艇交通往来船、岸和过驳区。

四、重要事故要素认定

（一）事故发生时间：2019 年 4 月 6 日 0727 时许。认定理由如下：

1. 据“H”轮船长杨某福陈述，（事发前）“我看到一艘白色的小快艇从江北往江南开，时间是 7 点 25 分多点。”

2. 据“W”轮船员李培贤和胡家胜陈述，4 月 6 日当天早晨六点多钟，张某柱和胡家胜一起离船、开自备艇上岸去嘶马买菜；当晚李培贤向嘶马当地公安派出所报案张某柱失踪，随后公安部门调取当地监控录像显示，4 月 6 日 0716 时许，张某柱离开嘶马菜场。

3. 据江都海润船厂 CCTV 监控录像显示：2019 年 4 月 6 日 0727 时许，一艘快艇（“W”轮自备艇）与一艘上行船（前后录像显示该上行船名为“金马 59”轮）发生碰撞。CCTV 监控录像时间与北京标准时间一致。如图 5 所示。




（二）事故发生地点：长江嘶马段#90-1 黑浮上游约 50 米的上行通航分道内。认定理由如下：

1. 据“H”轮船长杨某福陈述，“（事发）当时我船在嘶马河口上水（航行），离岸边大概 40-50 米左右。”

2. 据“W”轮胡家胜陈述，事发当天早晨他与张某柱一同离船、开艇上岸，自备艇停靠在嘶马河口西岸边。

3. 据江都海润船厂 CCTV 监控录像显示：“W”轮自备艇与“H”轮在长江#90-1 黑浮上游约 50 米上水航道内发生碰撞。如图 5 所示。

4. 根据镇江 VTS 录像显示：事发时，自备艇的母船“W”轮停泊在嘶马弯道南侧水域。自备艇从嘶马河口开往母船，#90-1 黑浮位于合理的航经路线上。如图 6 所示虚线箭头。

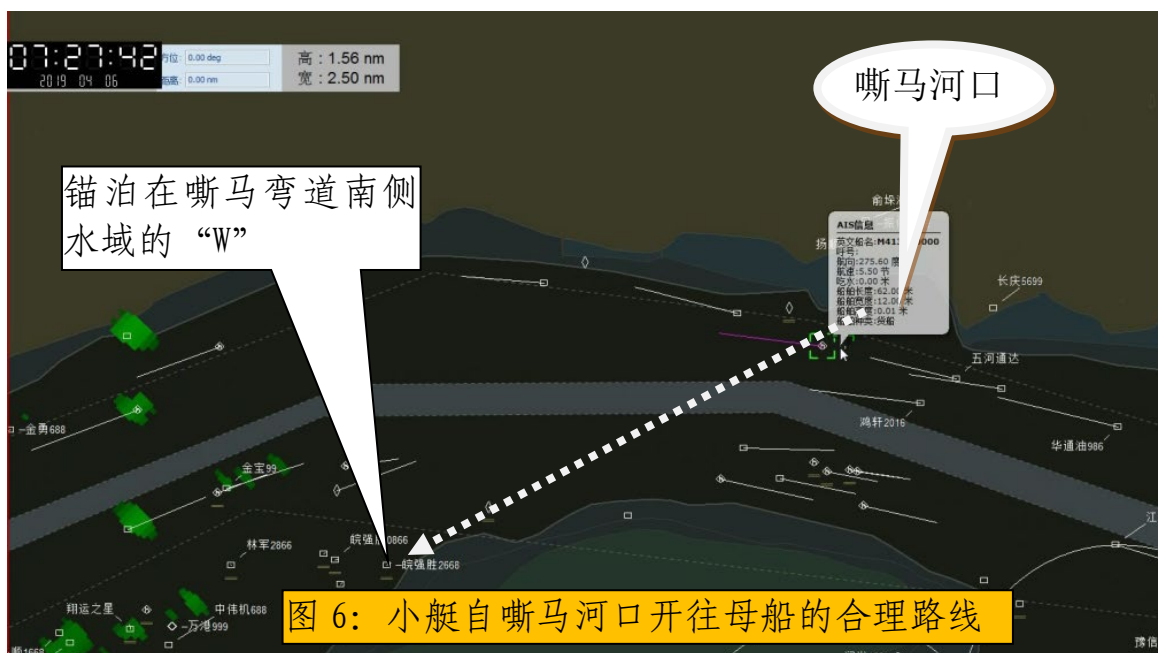

(三) 碰撞部位: “H” 轮船首左舷与自备艇发生碰撞。

认定理由如下:

1. 据“H”轮船长杨某福陈述, “小快艇速度非常快, 我没想到他会停在我的船头, 好像有个影子在我船头左舷。”
2. 根据江都海润船厂 CCTV 监控录像显示: 自备艇由北向南快速横越上水航道过程中, 突然停滞在上行船(“金马 59”轮)船首前方约一二十米处, 随后上行船紧急向右转向避让, 船首左舷与自备艇发生碰撞。

(四) 江都海润船厂 CCTV 监控录像中的小快艇即为“W”轮自备艇。认定理由如下:

1. 据“W”轮船员李培贤和胡家胜辨认, 录像中的小快艇是他们船上的自备艇。
2. 根据上述事故发生时间和地点推断, 录像中的小快艇与涉事“W”轮自备艇外观、动向完全吻合。
3. 虽然由于事发水域水深流急, 录像中沉没的小快艇经

扫测未能发现和打捞出水，但根据事故调查，当天除“W”轮自备艇及人员失踪外，事发周边水域未有其他类似小艇和人员沉没、失踪的事故报告，据此可以排除录像中的小快艇不是“W”轮自备艇的合理怀疑。

（五）“H”轮在本起事故中存在肇事逃逸情节。认定理由如下：

1. 该轮当班驾驶人员知道或应当知道发生事故而将船舶驶离现场，未履行报告和救助义务。根据江都海润船厂CCTV 监控录像显示，4月6日0727-0728时许，“H”轮（事发时船名为“金马59”）当班驾驶人员对自备艇突然停滞在本船船首的碰撞紧迫局面，采取了紧急避让措施：先明显向右转向避让，再大角度向左摆尾转向避让，随后小艇在其船尾江面沉没。而该轮在向右调整船位后驶离现场，继续航行，既未采取任何救助措施，也未向任何海事管理机构报告事故情况。直至4月8日下午海事调查人员打电话给船舶实际控制人杨某福，责令其停航接受调查，而该轮已经航行至九江水域，当晚八时左右才被九江湖口海事处石钟山执法大队海巡艇查获。

2. 该轮船员在事发后更改船名。“H”轮在船人员杨某福、郭某云、秦某强均承认，4月6日事发后至8日航行期间，由杨某福将船首和生活区两舷的原船名“金马59”钢制字铲除，将船名部位的原灰色船帮漆涂刷成红色漆，并自行涂刷成现船名“H”。如图7所示船名对比照片。



3. 该轮船员故意隐瞒部分事实真相。一是4月8日下午1635时许，海事调查人员排查到肇事嫌疑船舶后，打电话通知杨某福（事发当班驾驶人员）停航接受事故调查，杨某福在电话中否认肇事情形和“金马59”的船名。二是4月9

日下午，海事调查人员赶至九江、登轮调查时，杨某福及船上人员拒不承认肇事事实，并且串通其弟弟杨华亮（持有一类船长证书）和罗享兰（持有一类轮机长证书）到船谎称事发当时在船驾驶，其后杨某福和杨华亮被带至湖口海事处石钟山执法大队趸船接受询问调查，至当晚 19 时调查完毕，杨某福承认事发当时看到事故小艇，但不承认碰撞事实，而杨华亮承认 9 日上午到船“顶包”和 4 月 6 日事发当时不在船、也未驾驶船舶的事实。三是 4 月 10 日上午 7 时许，该轮未经调查人员和当地湖口海事部门的同意，再次驶离停泊的九钢码头附近水域，被调查人员发现，经电话责令和湖口海事处石钟山执法大队海巡艇追堵，才被迫在九江张南水道梅家坝附近水域停航锚泊。四是 4 月 10 日上午调查人员登轮询问在船人员郭某云（杨某福妻子），其陈述对事故一直不知情，但坚称事发当天是杨华亮开的船。

4. 该轮当班驾驶人员杨某福在得知事发现场视频录像情况后承认了肇事事实。4 月 12 日下午，杨某福在其船公司管理人员和朋友陪同下来到江都海事处，向调查人员承认了事发当时的经过情况和肇事事实。在完成补充调查询问笔录后，杨某福向前来处理事故的死者张某柱一方亲属进行了赔礼道歉和事故赔偿商谈。事故双方经多轮谈判，于 4 月 19 日达成事故赔偿协议（杨某福向死者张某柱亲属支付全部赔偿金 78 万元）。

五、事故经过

根据当事船员、旁证人员陈述，结合现场勘查、CCTV 监控和 VTS 雷达录像等证据，经分析认定事故经过如下：

（一）“W” 轮

2019 年 4 月 3 日上午，该轮由湖北黄石新港载运约 6000 吨机制砂，开往扬中二墩港过驳区。

4 月 5 日 2100 时许，该轮在长江口岸直水道#91 红浮下游南侧水域锚泊。

4 月 6 日 0610 时许，船长张某柱和船员胡家胜驾驶该轮自备艇，从母船出发，前往嘶马。

0630 时许，自备艇在嘶马河口西岸靠泊。胡家胜上岸后乘车回安徽老家探亲，张某柱前往嘶马菜场买菜。

0716 时许，张某柱从嘶马菜场走出。

0727 时^{10 秒}，张某柱独自一人驾驶自备艇由北向南从长江#90-1 黑浮上游约 20 米处快速驶过，进入上水航道。

0727 时^{25 秒}，自备艇突然停滞在上行船舶“H”轮船首前方数十米处。

0727 时^{49 秒}，自备艇与“H”轮船首左舷发生碰撞。

0728 时^{50 秒}，自备艇在“H”轮船尾江面漂浮。

0729 时^{40 秒}，自备艇在长江#90-1 黑浮上游约 50 米处的上水航道内沉没，张某柱落水失踪。

4 月 19 日上午，张某柱尸体在泰州引江河口对开水域被发现。

（二）“H” 轮

2019 年 4 月 5 日 1500 时许，该轮由南通装载大件 70 吨驶往鄂州。当天 2000 时许，该轮在江阴锚地锚泊等候潮水。

4 月 6 日 0300 时许，该轮起锚，由秦某强驾驶，上水航行。

0600 时许，船位至泰州大桥，航速 5 节左右，杨某福上驾驶室接班，秦某强回房间休息。

0700 时许，航经长江口岸直水道#89 黑浮下游扬州海螺水泥码头。

0727 时^{30 秒}，船位至#90-1 黑浮上游约 50 米，航速约 5.5 节，杨某福发现一条小艇（“W”轮自备艇）从右侧快速横越本轮船首，判断有碰撞危险，随即紧急向右转向避让。

0727 时^{43 秒}，杨某福操纵本船大角度向左转向。随后，该轮左舷与自备艇发生碰撞。航速约 3.7 节。

0728 时^{25 秒}，杨某福操纵该轮开始向右调整航向，驶向北岸侧。

0730 时^{10 秒}，该轮开始向左调整航向，逐渐恢复顺航道上行状态。航速约 5 节。

六、应急处置情况

2019 年 4 月 7 日上午 9 时许，扬州海事局接到长航公安泰州派出所转来的人员失踪信息后，经核实确定为水上交通事故，后立即开展了事故调查和人员搜救工作，并于当晚 1900 时许，发出《水上交通事故肇事逃逸协查书》。

4 月 8 日扬州海事局成立事故调查组，并于当天 1600 时许，初步确认肇事船舶为“金马 59”轮，即“H”轮，随即电话通知该轮就近停泊接受调查。当晚协调长江海事局九江湖口海事处石钟山执法大队在九钢码头附近查扣了“H”轮船舶、船员证书。

4 月 9 日至 10 日，事故调查人员赶赴九江登轮调查“H”轮。

4 月 10 日，扬州海事局协调江苏亚龙航务打捞有限公司，在长江嘶马河口上下游#89 至#90-1 黑浮附近水域，对“W”轮沉没自备艇进行水下扫测。至 11 日 1900 时止，未能扫测到沉船。

4 月 8 日至 19 日期间，扬州海事局组织协调多艘次海巡艇对事发水域开展沉没小艇和失踪人员的搜寻工作。事故双方也雇请多艘次渔船打捞落水失踪人员。至 19 日上午，失踪人员张某柱尸体在长江口岸直水道泰州引江河口对开南侧水域被发现，并被打捞上岸。

七、事故损失情况

1. “H”轮无损失。
2. “W”轮自备艇沉没，1 人落水死亡。死亡人员信息如下：

张某柱，男，身份证号 342127****8218。

八、事故原因分析

- （一）本起事故中，“W”轮自备艇在横越航道过程中

突然停滞、造成碰撞危险局面，以及“H”轮未能采取有效避让行动，是引发碰撞事故的直接原因。

1. “W”轮自备艇在横越航道过程中突然停滞、造成碰撞危险局面。事发时，该艇由北向南快速横越航道、穿行上水船流空档、抢航上行船船头，未与正常上行船保持安全距离，该轮突然停滞在上行船“H”轮船首前方约数十米处，造成碰撞危险局面，且未能采取防止碰撞的有效行动，导致被撞。

2. “H”轮未能采取有效避让行动。事发前，该轮航经嘶马河口，驾驶人员发现当事自备艇与本船存在碰撞危险后，虽然立即采取了紧急向右和大幅度向左的转向避让措施，但未能充分运用良好船艺和采取包括减速、停车、倒车等一切有效措施避免碰撞。

（二）本起事故中，张某柱未穿着救生衣，“H”轮未及时救助和报告，可能是导致张某柱落水死亡的原因之一。

1. 张某柱未穿着救生衣。张某柱在驾驶“W”轮自备艇航行过程中未穿着救生衣，降低了其落水后自救或他救生还的可能性。

2. “H”轮未及时救助和报告。碰撞事故发生后，“H”轮当班驾驶船员杨某福未核查避让的自备艇和艇上人员的遇险情况，未及时采取任何救助行动，也未向遇险地海事部门报告事故信息，自行驶离事故现场，错失了人命救助的最佳时机。

九、事故责任判定

根据上述原因分析，认定本起事故为责任事故。

（一）“W”轮自备艇

该艇在横越航道过程中突然停滞在“H”轮船首，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十四条第三项、《中华人民共和国内河避碰规则》第十二条第一项之规定，负碰撞事故主要责任。

（二）“H”轮

该轮在航经嘶马河口时未能保持高度警惕和谨慎驾驶船舶，未能采取有效避让行动，其行为违反了《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》第二十五条、《中华人民共和国内河避碰规则》第九条第一款、第二款之规定，负碰撞事故次要责任。

事发后该轮船员未及时救助和报告，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第四十六条第二款、第三款之规定，并存在肇事逃逸情节，当班驾驶船员暨船舶实际控制人杨某福对张某柱落水死亡事故负有责任。

十、安全管理建议

（一）“W”轮船舶经营人阜南县广通航运有限公司应加强所属船舶安全管理，向公司其他船舶通报本起事故教训，督促船员认真遵守《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法规规定，任何时候均

应选择安全水域锚泊，在长江干线水域不得使用未经检验合格和不具备安全技术条件的自备艇筏从事水上交通或作业活动，且任何时候驾驶和乘坐小艇筏时，人员均应穿着合适的救生衣，以保证人命安全。

（二）“H”轮船舶所有人霍邱县第二航运公司应加强所属船舶安全管理，向公司其他船舶通报本起事故教训，督促船员认真遵守《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》、《中华人民共和国内河避碰规则》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法规规定，航行长江复杂航段时，需加强了望，谨慎驾驶船舶，充分运用良好船艺避让他船，保证航行安全。发生事故后，必须立即向当地海事管理部门报告事故信息，在不危及自身安全的情况下，应当采取一切有效措施，积极救助遇险他方，不得逃逸。