

MAIR090107202002

广州“12” “粤顺盈 118”船与“粤番渔 01169”船 碰撞事故调查报告

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2020 年 4 月 2 日

单位地址：东莞虎门沙角 A 电厂内

联系方式：0769-85561424

简 介

2020年1月2日1305时左右，清远市SY船务有限公司、叶某文所属散货船“粤顺盈118”船空载从东莞麻涌计划驶往深圳中阳砂场过程中，与从广州番禺驶往东莞太平港的郭某胜所属渔船“粤番渔01169”船，在广州港53SJ锚地发生碰撞，事故造成“粤顺盈118”船艏右侧油漆轻微擦伤，“粤番渔01169”船沉没，船上一人死亡，构成一般等级水上交通事故。

据调查，这是一起双方互有过失引起的碰撞事故，“粤顺盈118”船疏忽了望、未给他船让路和“粤番渔01169”船疏忽了望，未采取最有助于避碰的行动是此次事故发生的原因。在此事故中，“粤顺盈118”船为让路船，“粤番渔01169”船为直航船，“粤顺盈118”船过失程度较“粤番渔01169”船要大，负事故的主要责任，“粤番渔01169”船负次要责任；“粤顺盈118”船船长梁某钊是此次事故的主要责任人，“粤番渔01169”船船长郭某胜是次要责任人。

目录

一、事故简况.....	4
二、事故调查情况.....	4
三、专业术语和标准用语标示.....	4
四、事故船舶、船员、船公司情况.....	4
（一）船舶基础数据.....	4
（二）船舶检验情况.....	7
（三）船舶安检情况.....	7
（四）船舶航次情况.....	8
（五）船舶配员情况.....	8
（六）公司基本信息.....	9
五、事故水域天气和通航环境情况.....	10
（一）事故水域天气情况.....	10
（二）事故水域通航环境情况.....	11
六、事故重要因素认定.....	11
（一）事故时间.....	11
（二）事故地点.....	12
七、事故经过.....	13
（一）“粤顺盈 118” 船.....	13
（二）“粤番渔 01169” 船.....	14
八、事故应急经过.....	15
九、事故损坏情况.....	17
十、事故分析.....	17
（一）会遇态势分析.....	17
（二） 原因分析.....	17
十一、事故不安全行为及责任认定.....	19
（一）事故不安全行为.....	19
（二）责任认定.....	19
（三）责任相关方处理建议.....	20
十二、安全管理建议.....	20

一、事故简况

2020 年 1 月 2 日 1305 时左右，清远市 SY 船务有限公司、叶某文所属散货船“粤顺盈 118”船空载从东莞麻涌计划驶往深圳中阳砂场过程中，与从广州番禺驶往东莞太平港的郭某胜所属渔船“粤番渔 01169”船，在广州港 53SJ 锚地发生碰撞，事故造成“粤顺盈 118”船艏右侧油漆轻微擦伤，“粤番渔 01169”船沉没，船上一人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查情况

事故发生后，广州沙角海事处成立事故调查组对事故进行调查。事故调查组通过询问两船船员，复印两船船舶证书、船员证书等文书资料，调取广州 VTS 录像资料，截取两船 AIS 轨迹图，现场勘验和拍照等手段取得相关证据资料。（证据材料见附件 2）

三、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 的缩写，即船舶自动识别系统；

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICE 的缩写，即船舶交通管理系统。

四、事故船舶、船员、船公司情况

（一）船舶基础数据

1. “粤顺盈 118” 船

船名	粤顺盈 118
国籍	中国
船籍港	清远
船舶种类	散货船
船体材料	钢质
总吨	3022
净吨	1057
总长	85.80 米
船宽	19.20 米
型深	5.15 米
主机类型、功率	内燃机、1164.00 千瓦
船舶建成日期	2014 年 1 月 20 日
船舶建造厂	博罗县圆洲镇智成船舶修造厂
检验单位	中国船级社广州分社
船舶所有人	清远市 SY 船务有限公司、叶某文
船舶经营人	清远市 SY 船务有限公司



图 1：“粤顺盈 118” 船

2. “粤番渔 01169” 船

船 名	粤番渔 01169
船籍港	莲花山
船舶种类	流刺网渔船
船体材料	木质
总吨	18
总长	18.30 米
船宽	3.02 米
主机类型、功率	内燃机、79.00 千瓦
船舶建成日期	1989 年 1 月 1 日
船舶建造厂	番禺造船厂
船舶所有人	郭某胜



图 2：“粤番渔 01169” 船

（二）船舶检验情况

1. “粤顺盈 118” 船

2019 年 8 月 21 日，中国船级社在清远港对该船进行了换证检验，签发了《内河船舶检验证书簿》，适航证书有效期至 2020 年 1 月 19 日，准予在内河 A 级航区作自卸砂船用。

2. “粤番渔 01169” 船

广东渔业船舶检验局番禺检验站对该船进行了检验，并于 2019 年 5 月 20 日签发了《国内海洋渔船安全证书》，有效期 2020 年 6 月 20 日。

（三）船舶安检情况

1. “粤顺盈 118” 轮

该船最近一次船舶安全检查是 2019 年 9 月 11 日由深圳南山海事局开展的船旗国监督检查，查出 15 项缺陷，全部在 2019 年 9 月 16 日经南山海事局复查合格。

2. “粤番渔 01169” 船

无安全检查记录。

（四）船舶航次情况

1. “粤顺盈 118” 船

该船空载，从东莞麻涌计划驶往深圳中阳砂场，艏吃水 1.50 米，艉吃水 2.50 米。

2. “粤番渔 01169” 船

该船空载，从广州番禺计划驶往东莞太平港加油。

（五）船舶配员情况

1. “粤顺盈 118” 船

事故发生时该船共 10 人在船，分别是船长 1 人，大副 2 人，轮机长 1 人，大管轮 1 人，水手 2 人，其他工作人员 3 人，经核查满足该船《内河船舶最低安全配员证书》要求。

经核查，管理刘某俊、管理周某纪、厨工梅某玲未经船员基本安全培训、船员注册及持有船员服务簿。事故发生时，船长梁某钊、管理刘某俊在驾驶台，船长负责驾驶，管理协助了望。

船长梁某钊，男，广州番禺人，1958 年某月某日出生，持有中华人民共和国广州海事局于 2017 年 6 月 14 日签发的

“3000 总吨以下内河船舶以及所有内河拖轮”一类船长适任证书，证书编号：略，证书有效期至 2022 年 6 月 14 日，于 2018 年 4 月 9 日上“粤顺盈 118”船任船长一职。

管理刘某俊，男，东莞望牛墩人，身份证号：略，没有船员证书，在“粤顺盈 118”船做管理已经一年多，协助船舶营运管理。

2. “粤番渔 01169”船

该船本航次 2 人在船，分别为船长郭某胜，轮机长陈某珍，两人为夫妻关系。事故发生时，郭某胜和陈某珍在驾驶台值班。

船长郭某胜，男，广州番禺人，1964 年某月某日出生，持有广东渔政总队莲花山大队于 2018 年 6 月 11 日签发的“三级船长”证书，编号：略，有效期至 2023 年 6 月 9 日。

轮机长陈某珍，女，广州番禺人，1964 年某月某日出生，持有广东渔政总队莲花山大队于 2018 年 6 月 11 日签发的“三级轮机长”证书，编号：略，有效期至 2023 年 6 月 9 日。

（六）公司基本信息

1. “粤顺盈 118”船

该船经营人为清远市 SY 船务有限公司，所有人是清远市 SY 船务有限公司、叶某文，地址是清远市清新区山塘镇新兴村委红五村。

2. “粤番渔 01169”船

该船为流刺网渔船，所有人是郭某胜，持有《中华人民共和国渔业捕捞许可证》，作业场所是广东省 A 类渔区。

五、事故水域天气和通航环境情况

（一）事故水域天气情况

“粤顺盈 118” 船船长陈述，事故发生时天气晴，能见度良好，东风 2-3 级，平潮。

“粤番渔 01169” 船船长陈述，天气晴朗，无风无浪，能见度约 5-6 海里，涨潮。

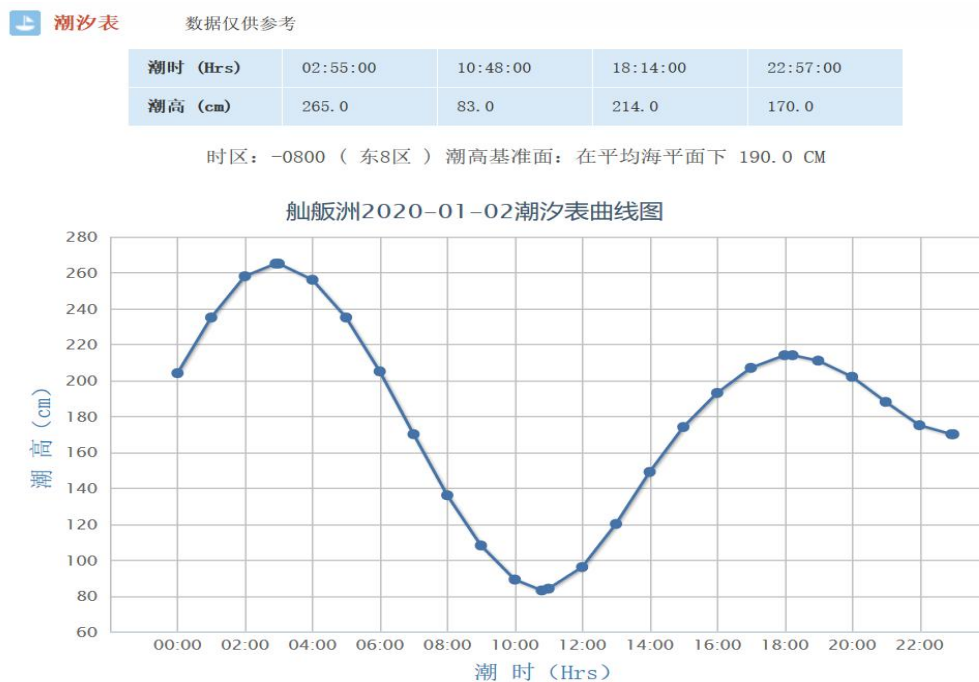


图 3. 中国海事服务网 1 月 2 日舢舨洲潮汐表曲线图

查询 1 月 2 日的（中国气象网）天气预报和（中国海事服务网）潮汐表，得知事故发生时的天气晴，东南东风 3 级，阵风 5 级，涨潮。

综上，事故时晴天，能见度良好，偏东风 2-3 级，涨潮。

(二) 事故水域通航环境情况

事故发生在虎门大桥下游 1000 米处的 53SJ 锚地，小船推荐航道有多艘小型集装箱船进港航行，主航道有两艘大船出港航行，53SJ 锚地有“瑞康 56”轮在锚泊，过往船舶较多，船舶交通密集。

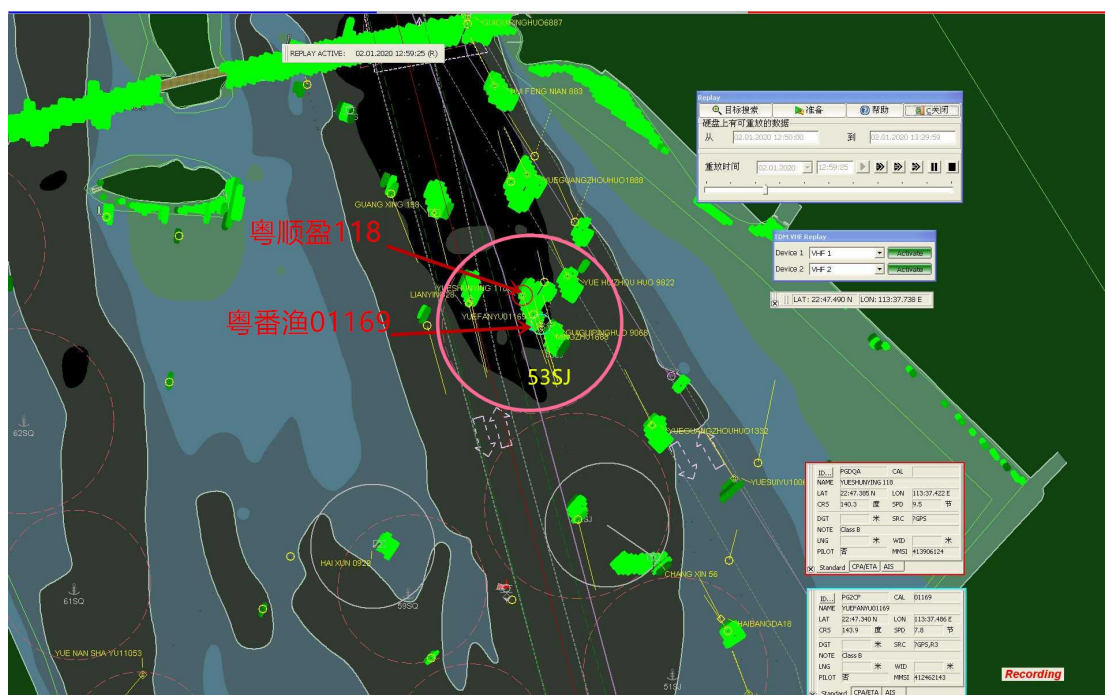


图 4：事故发生水域图

六、事故重要因素认定

(一) 事故时间

“粤顺盈 118”船船长陈述，事故时间为 2020 年 1 月 2 日 1300 时左右。

“粤番渔 01169”船船长陈述，事故时间为 2020 年 1 月 2 日 1300 时左右。

回放广州 VTS 录像，两船雷达回波重合时间为 2020 年 1

月 2 日 13 时 00 分 30 秒。

综上，认定两船碰撞时间为 2020 年 1 月 2 日 1300 时左右。

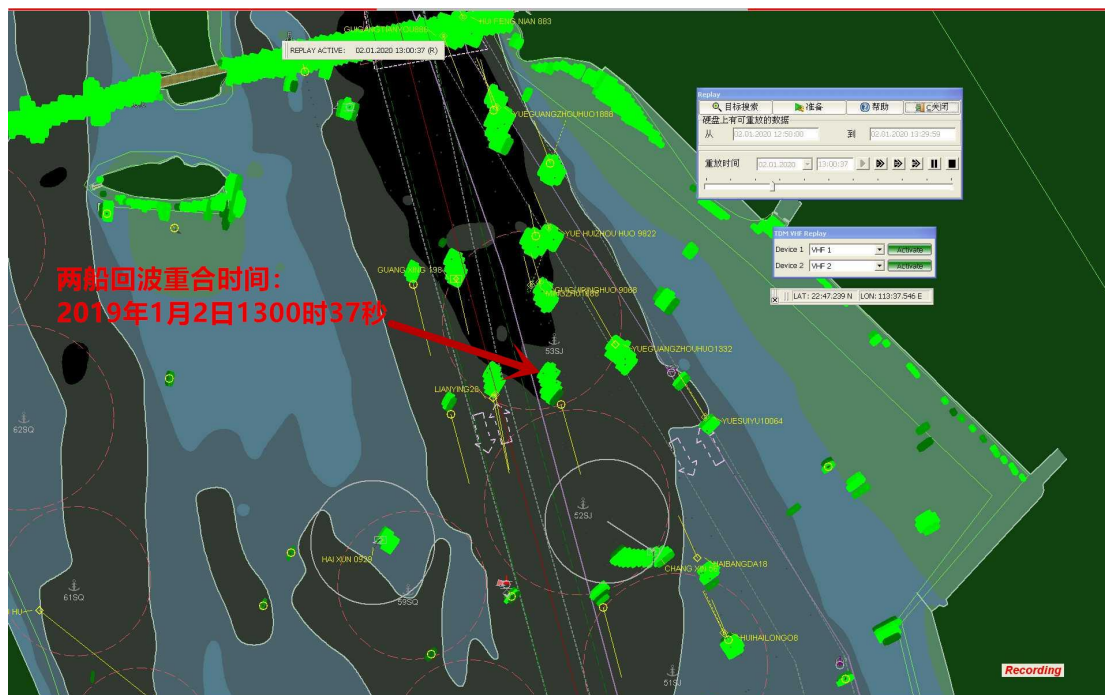


图 5：VTS 录像截图

（二）事故地点

“粤顺盈 118”船船长陈述，位置在虎门大桥下游 1000 米左右。

“粤番渔 01169”船船长陈述，碰撞位置在小船推荐航道 3#浮标南面。

回放广州 VTS 录像，两船回波重合位置与广东海事智慧海事监管平台“粤番渔 01169”船 AIS 最后的信号显示位置对比基本一致，且与两船船长所述也基本一致，因此本报告以“粤番渔 01169”船 AIS 最后的信号显示位置为此次事故的事发地点，即 $22^{\circ} 47' .22N$ ， $113^{\circ} 37' .55E$ 。

七、事故经过

本事故经过综合船员笔录与交管录像、两船的 AIS 信号得出两船的位置、航向航速。

（一）“粤顺盈 118” 船

1 月 2 日 1045 时 “粤顺盈 118” 船从东莞麻涌开出，空载，艏吃水 1.50 米，艉吃水 2.50 米，计划开往深圳中阳砂场。

约 1249 时，“粤顺盈 118” 沿大虎水道东侧出口航行，船位 $22^{\circ} 48' .31\text{N}$ ， $113^{\circ} 36' .30\text{E}$ ，航向 146° ，航速 9.7 节，“粤番渔 01169” 船在其船艏左舷 13 度，相距 0.35 海里。

约 1254 时，“粤顺盈 118” 船经过虎门大桥，航向 142° ，航速 8.9 节。过虎门大桥后，船长看到右侧有很多船，左侧有集装船、平板船都在航行，计划从 53SJ 锚地艏朝向南沙天后宫的“长鑫 56” 船船头通过。

约 1256 时，“粤顺盈 118” 船船位 $22^{\circ} 47' .44\text{N}$ $113^{\circ} 37' .64\text{E}$ ，航向 142.5° ，航速 8.9 节。“粤番渔 01169” 船在其船首方向相距 0.18 海里处。

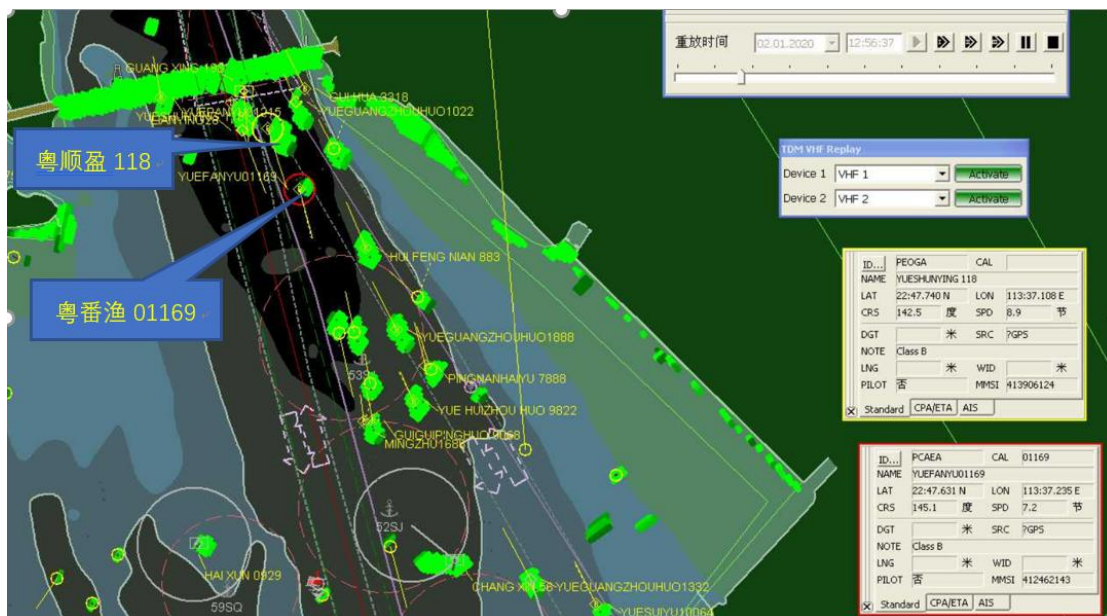


图 6. VTS 录像 1256 时截图

约 1300 时，“粤顺盈 118” 船船位 $22^{\circ} 47' .10N$ $113^{\circ} 37' .34E$ ，航向 152° ，航速 6.8 节。两船发生碰撞，“粤番渔 01169” 被撞打横并向右倾斜，船尾进水，随后被挤到“粤顺盈 118” 船的右舷，“粤顺盈 118” 船船长突然发现船首右侧出现一条渔船，船头朝上，船尾淹没，他马上停车。

(二) “粤番渔 01169” 船

1 月 2 日 1130 时左右，“粤番渔 01169” 船在广州番禺石楼清流村空载开出，计划去东莞虎门太平港加油。

约 1253 时，船长驾驶“粤番渔 01169” 船经过虎门大桥，航向 145° ，航速 7.1 节。

约 1300 时，船长听到“砰”一声，回过头来看，看到他船船头压过来，“粤番渔 01169” 船随即被撞打横，迅速向右倾斜并进水沉没，两人落水，船长从船舱摸索游出水面，

抱木板求救，随后被“粤顺盈 118”船船员救起，轮机长失踪。

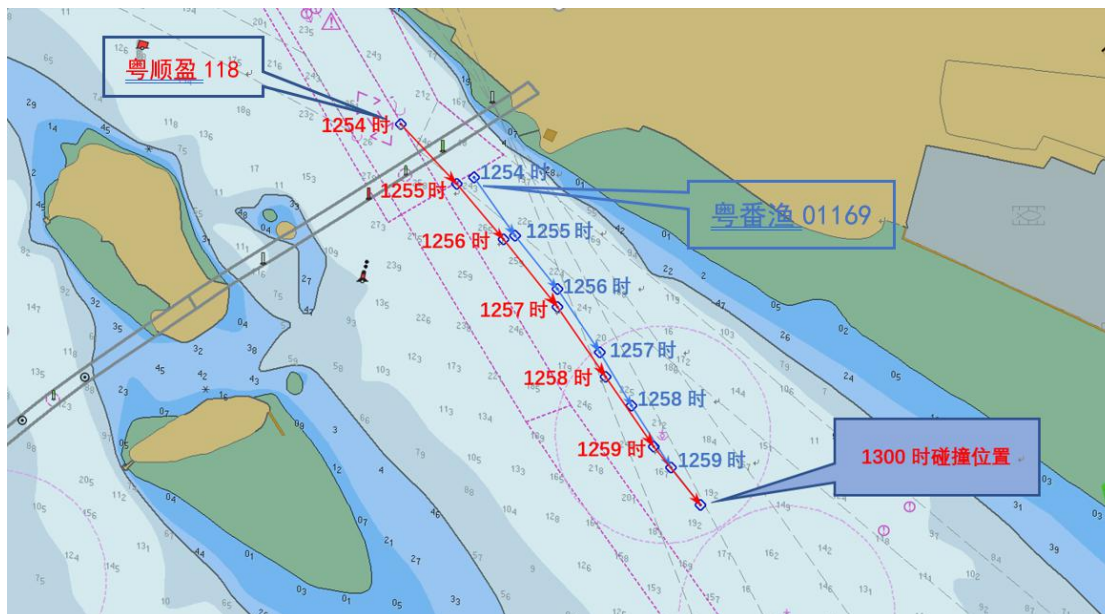


图 7：两船碰撞轨迹图

八、事故应急经过

（一）“粤顺盈 118”船

碰撞发生后，“粤顺盈 118”船船长发现船首右侧出现一条渔船，船头朝上，船尾淹没，马上停车，船长走到驾驶台左舷察看，看到海面上 20-30 米远处有人抱着木板呼救，于是船长组织放附属艇，驾驶员陈某基和管理刘某俊驾艇将落水人员救起。

随后驾驶员陈某基和管理刘某俊驾艇在附近水域搜索，但未发现另一名落水人员，随即返回“粤顺盈 118”船。

2020 年 1 月 2 日 1326 时，“粤顺盈 118”船船长电话向广州沙角海事处报告与一艘渔船发生了碰撞事故，并按照广州沙角海事处指示，驾驶“粤顺盈 118”船在太平口抛锚，

等待海事调查。

（二）“粤番渔 01169” 船

两船发生碰撞后，“粤番渔 01169” 船打横，船艏进水下沉，船头随后也在几分钟内沉没，船长郭某胜从进水的船舱中摸索出来，抱木板漂浮在海面上，后被“粤顺盈 118” 船船员救起。

广州海事局于 2020 年 1 月 2 日 1350 时启动水上交通突发事件 IV 级响应，广州沙角海事处派出海巡 09079，海巡 09102、海巡 09080 到现场搜寻落水人员与现场警戒，搜寻无结果。

广州海事局协调“粤东莞捞 002” 船于 2 日 1600 时抵达现场，参与应急处置。4 日 1927 时“粤东莞捞 002” 探摸到沉船。5 日 1510 时“粤东莞捞 002” 船将“粤番渔 01169” 船轮机长陈某珍遗体打捞出水，交广州市公安局番禺区分局刑事警察大队技术中队处理。

6 日 0654 时“粤东莞捞 002” 船将“粤番渔 01169” 船打捞出水。广州海事局于 2020 年 1 月 6 日 0730 时关闭水上交通突发事件 IV 级响应



图 9：打捞出水的“粤番渔 01169”船

九、事故损坏情况

“粤番渔 01169”船沉没，该船轮机长死亡。

十、事故分析

（一）会遇态势分析

此次事故发生在珠江口水域虎门大桥下游 1000 米处的 53SJ 锚地，能见度良好。“粤顺盈 118”船出港航行过虎门大桥后，航向 142.5° ，航速 8.9 节。“粤顺盈 118”船在“粤番渔 01169”船正后方出港航行，“粤番渔 01169”船航向 145.1° 航速 7.2 节，“粤顺盈 118”船与“粤番渔 01169”船形成追越局面

（二）原因分析

1. “粤顺盈 118”船

（1）“粤顺盈 118”船疏忽了望

据该船船长陈述，事故前晴天能见度良好，在通航环境复杂航行中雷达未开启。在碰撞前一直没有看到“粤番渔01169”船，直至碰撞后才看到渔船。

因此，该船在能见度良好的情况下，没有看到在其正前方航行的船舶，疏忽了望违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（2）“粤顺盈 118” 船未给他船让路

过虎门大桥后，“粤顺盈 118”船在追越他船时，应给被追越船让路。该船作为追越船，本应遵守避碰规则第十三条的相关规定履行让路义务，以及第十六条的规定尽可能及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清他船，但直至碰撞，该船的航向及航速均无明显的变化，未采取任何有效措施来避免碰撞。

因此，该船在追越他船时未给被追越船让路，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十三条、第十六条的相关规定。

（3）“粤顺盈 118” 船驾驶值班人员不符合规定

事故发生时，“粤顺盈 118”船船长和管理刘某俊在驾驶台值班。按照《内河船舶船员值班规则》第七条规定，3000 总吨及以上内河货船，驾驶值班每班至少 2 人，其中至少 1 人是船长或者是大副、二副、三副。该船驾驶台值班人员 1 人为船长，另外 1 名协助了望人员刘某俊，他未经船员注册

取得船员服务簿，按照《中华人民共和国船员条例》第四条、第九条规定，刘某俊不符合值班人员要求。所以事故发生期间，该船驾驶台缺少 1 名适任值班人员，不符合规则规定。

2. “粤番渔 01169” 船

(1) “粤番渔 01169” 船疏忽了望

该船在出港航行过程中，没有留意后面的船舶，未能发现有船追越本船，直至碰撞时才发现船尾有一艘大船撞过来。“粤番渔 01169” 船疏忽了望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条规定。

(2) “粤番渔 01169” 船未采取最有助于避碰的行动

该船未及早发现追越船，在两船逼近到单凭追越船的行动无法避免碰撞时，没有采取最有助于避碰的行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条第二款规定。

十一、事故不安全行为及责任认定

(一) 事故不安全行为

1. “粤顺盈 118” 船未保持正规了望，未及时发现前方被追越船。

2. “粤顺盈 118” 船作为追越船，未及时避让被追越船。

3. “粤番渔 01169” 船未保持正规了望，未及时发现后方追越船。

4. “粤番渔 01169” 船未采取最有助于避碰的行动。

(二) 责任认定

这是一起双方互有过失引起的碰撞事故，让路船“粤顺盈 118”船较“粤番渔 01169”船过失程度大，负事故的主要责任，“粤番渔 01169”船负事故次要责任，“粤顺盈 118”船船长梁某钊是此次事故的主要责任人，“粤番渔 01169”船船长郭某胜是事故次要责任人。

（三）责任相关方处理建议

“粤顺盈 118”船在此次事故的过程中，违反《海上交通安全法》第十条的规定，建议依照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十六条第二款第（十三）项对该船的船舶所有人清远市 SY 船务有限公司予以处罚。

“粤顺盈 118”船在此次事故的过程中，违反《海上交通安全法》第九条的规定，建议依照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条、第二十五条对船长梁某钊予以处罚。

“粤顺盈 118”船在此次事故的过程中，违反《海上交通安全法》第七条的规定，建议依照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十九条第一款对船舶所有人清远市 SY 船务有限公司以及相应的责任人刘某俊、周某纪、梅某玲予以处罚。

“粤番渔 01169”船违章情节轻微，免予处罚。

十二、安全管理建议

为使当事人认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

（一）清远市 SY 船务有限公司

1. “粤顺盈 118” 船船长对避碰规则保持正规了望、避让义务、早让、宽让等知识的理解有所欠缺，公司应督促船舶的船长、船员加强对避碰规则相关知识的学习培训，船舶在航行要严格遵守避碰规则的相关规定。

2. 督促船舶认真总结经验教训，在通航水域复杂的情况下，需谨慎驾驶，密切注意周围船舶的航行动态，充分利用各种助航设备及辅助设备，及早发现来船并正确判断是否存碰撞危险。

3. 公司应组织学习《中华人民共和国船员条例》、《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》等相关规定，按照要求在所经营的船舶上配备合格船员，未经船员注册的人员不得参与值班工作。

（二）“粤番渔 01169” 船船长郭某胜

船舶驾驶人员应加强对《1972 年海上避碰规则》相关知识的学习和理解，在航行值班过程中保持正规了望，并遵守避碰规则的各项规定。

附件 1 事故调查组成员（略）

附件 2 证据资料清单（略）