

MAIR090107201931

广州“12·23” “粤广州货 1662”船附属艇与不明船艇 碰撞事故调查报告

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2020 年 3 月 23 日

单位地址：东莞虎门沙角 A 电厂内

联系方式：0769-85561424

简 介

2019 年 12 月 23 日 2239 时左右，广州市 LX 船务有限公司、黄某洪所属自卸砂船“粤广州货 1662”船附属艇从东莞宏业码头出发，计划返回航行至沙角 A 电厂对开水域的“粤广州货 1662”船，2240 时至 2250 时期间附属艇途经太平口至川鼻水道附近水域时，与一艘不明船艇发生碰撞，事故造成“粤广州货 1662”船附属艇破损、二管轮钟某乐死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查。

据调查，此次事故中，“粤广州货 1662”船附属艇驾驶人员钟某乐死亡，通过调查未找到逃逸的肇事船艇，无法获取事故发生的详细经过，不能确定事故发生的具体原因。

目 录

一、事故简况	4
二、事故调查情况	4
(一) 船舶基础数据	4
(二) 船舶检验情况	6
(三) 船舶航次情况	6
(四) 船舶配员情况	6
(五) 公司情况	7
(六) 事故水域天气和通航环境情况	7
三、事故重要因素	8
(一) 事故时间和地点	8
(二) “粤广州货 1662” 船人员死亡原因	9
四、事故经过	10
五、事故处置	11
六、事故损失情况	12
七、事故调查及排查经过	12
(一) 雷达录像排查情况	13
(二) 船舶 AIS 轨迹排查情况	13
(三) 船舶监控视频调取情况	13
(四) 附属艇勘验情况	14
(五) 协查情况	14
(六) 嫌疑船艇调查情况	15
(七) 油漆样品送检比对情况	17
八、调查中发现的问题	19
九、事故调查结论	20
十、安全管理建议	20

一、事故简况

2019 年 12 月 23 日 2239 时左右，广州市 LX 船务有限公司、黄某洪所属自卸砂船“粤广州货 1662”船附属艇从东莞宏业码头出发，计划返回航行至沙角 A 电厂对开水域的“粤广州货 1662”船；2240 时至 2250 时期间附属艇途经太平口至川鼻水道附近水域时，与一艘不明船艇发生碰撞，事故造成“粤广州货 1662”船附属艇破损、二管轮钟某乐死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查情况

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。

事故调查组通过对“粤广州货 1662”船船员进行询问并进行现场勘验，复印船舶证书、船员证书等文书资料，截取该船及其他船舶 AIS 轨迹图以及调取广州 VTS 录像等途径，取得相关证据资料。（证据材料清单见附件 2）

（一）船舶基础数据

船名	粤广州货 1662	附属艇
国籍/船籍港	中国/广州	--
船舶种类	自卸砂船	--
船舶识别号	CN20146148303	--
船体材料	钢质	玻璃钢
总吨/净吨	2781/1557	--

总长	87.10 米	5.20 米
船宽	18.87 米	2.08 米
型深	4.9 米	0.70 米
主机类型/功率	内燃机 /1164 千瓦	DT40/29.4 千瓦
船舶建成日期	2014 年 7 月 11 日	--
船舶建造厂	博罗县园洲镇宇航船舶建造厂	--
检验单位	中国船级社	--
船舶所有人	广州市 LX 船务有限公司、黄某洪	--



图 1：“粤广州货 1662” 船照片

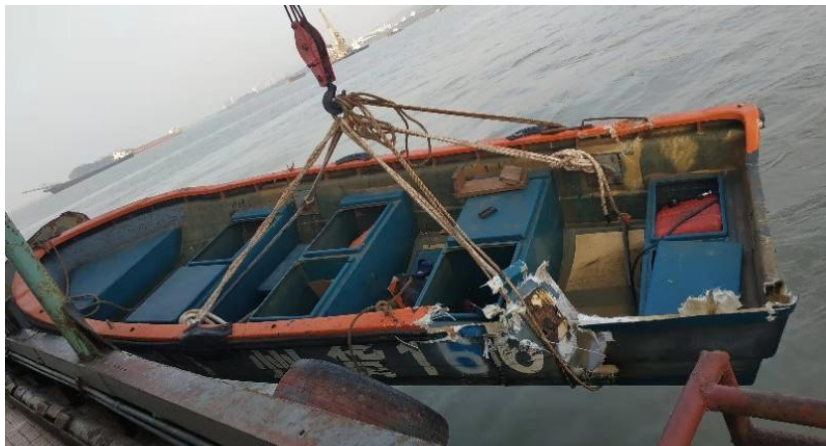


图 2：“粤广州货 1662”船附属艇事故后图片

（二）船舶检验情况

该船事故前最近一次检验是由中国船级社于 2019 年 7 月 3 日在广州进行的年度检验，持有的《海上货船适航证书》有效期至 2020 年 7 月 10 日，准许在 A 级航区作自卸砂船用，证书备注该船配备玻璃钢工作辅助艇 1 艘。

（三）船舶航次情况

2019 年 12 月 22 日 1715 时，该船从沙田开出，装载碎石粉 4660 吨，途径东莞宏业码头报关后驶往香港，艏艙吃水 4.20 米。

（四）船舶配员情况

该船本航次配员 11 人，分别是船长、大副、二副、三副、轮机长、二管轮各 1 名，水手 5 名，经核查满足该轮最低配员要求，事故发生期间，三副陈开荣在驾驶台值班。

船长陈进某，男，1970 年某月某日出生，持有江门海事局于 2019 年 2 月 20 日签发的内河“一类船长”适任证书，证书编号：略，证书有效期至 2024 年 2 月 20 日，事故发生

时在“粤广州货 1662”船任船长一职。

三副陈开某，男，1975 年某月某日出生，持有广州海事局于 2017 年 3 月 9 日签发的内河“一类船长”适任证书，证书编号：略，证书有效期至 2022 年 3 月 9 日，事故发生时在“粤广州货 1662”船任三副一职。

二管轮钟某乐，男，1986 年某月某日出生，持内河一类二管轮证书，身份证号码：略，是事故中附属艇驾驶员，在此次事故中死亡。

（五）公司情况

该船船舶所有人为广州市 LX 船务有限公司、黄某洪，经营人为广州市 LX 船务有限公司，该公司于 2006 年 12 月成立，具有经营独立法人资格，经营的船舶共有 46 艘，其中自卸砂船 34 艘，运散水泥船 10 艘，甲板货船 2 艘。公司设立总经理、副总经理、海务经理、机务经理及海务人员和机务人员，制定有《船舶附属艇安全管理指南》。

（六）事故水域天气和通航环境情况

1. 事故水域天气情况

事故发生时天气情况为多云，东南风 2-3 级，能见度良好，落潮。

2. 事故水域通航环境情况

事故发生地点为太平口至川鼻水道之间水域，事故发生期间，多艘小快艇从此水域通过；川鼻航道西侧有“粤广州

货 1662”、“粤广州货 1332”、“粤广州货 6622”、“粤广州货 2233”、“粤东莞货 0726”等多艘报关船舶在等候本船的附属艇；同时有多艘进出口船舶在此水域顺主航道航行，因此事故发生期间，水域通航环境比较复杂。

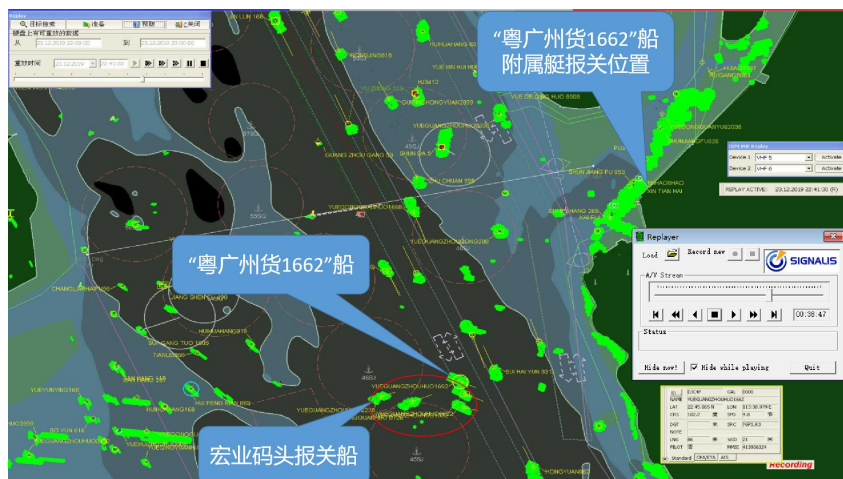


图 3：事故发生水域雷达截图

三、事故重要因素

（一）事故时间和地点

2020 年 12 月 23 日 2223 时左右，“粤广州货 1662”船接到东莞市 LZ 船务代理有限公司代理微信通知，手续齐全、报关结束，该船可以前去宏业码头领取报关资料袋。收到通知后，该船在广州港 54SQ 锚地于 2227 时左右放下本船附属艇，由二管轮钟某乐驾驶前往宏业码头 204 泊位。

经东莞市 LZ 船务代理有限公司代理证实，12 月 23 日当天相关报关船舶于 2239 时左右在宏业码头领取本船报关资料后就开始返回大船，“粤广州货 1662”船二管轮钟某乐也是这个时候拿到资料返航的。

23 日 2250 时左右，“粤广州货 1662”船船长见二管轮钟某乐未返回，于是给他打电话，但未能联系上，至 2300 时打了数十次电话都未接通，船长估计本船附属艇很可能与过往的快艇发生了碰撞。随后，该船前往事故发生水域进行搜寻，搜寻无果后拨打电话 12395 向海事部门报警。

回放广州 VTS 录像，2019 年 12 月 23 日 2240 时至 2250 时之间，在太平口至川鼻水道附近水域，无法找到与小型快艇和“粤广州货 1662”船附属艇对应的雷达回波，具体的碰撞时间和地点无法确定。

综上，事故发生的时间为 2019 年 12 月 23 日 2240 时至 2250 时之间，事故发生地点为太平口与川鼻水道之间水域，具体时间和地点无法确定。

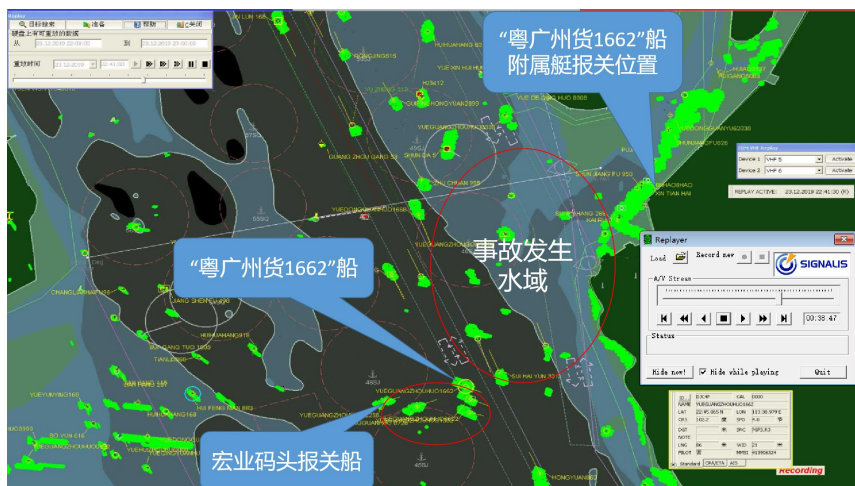


图 4：事故发生水域雷达录像截图

（二）“粤广州货 1662”船二管轮死亡原因

事故发生时间为 2019 年 12 月 23 日 2240 时至 2250 时左右，“粤广州货 1662”船二管轮钟某乐遗体于 2019 年 12

月 25 日找到，广州港公安局南沙港区分局出具了《居民死亡医学证明书》，死亡原因为溺亡。

四、事故经过

2019 年 12 月 22 日 1715 时，“粤广州货 1662”船装载碎石粉 4660 吨从沙田开出，计划在东莞宏业码头报关结束后驶往香港。

2019 年 12 月 23 日 0800 时左右，“粤广州货 1662”船在广州港 54SQ 锚地抛锚等候报关。

2025 时左右，该船起锚离开 54SQ 锚地，驶往东莞宏业码头报关。

2145 时左右，该船驶抵宏业码头前沿水域后掉头，准备返回广州港 54SQ 锚地等候领取报关资料。

2223 时左右，该船返回广州港 54SQ 锚地，同时接到东莞市 LZ 船务代理有限公司代理微信通知，可以到东莞宏业码头领取报关资料袋。

2227 时左右，该船放下本船附属艇，由二管轮钟某乐驾驶前往东莞宏业码头 204 泊位，同时该船也开始动车驶向川鼻水道西侧边缘等候。

2239 时左右，“粤广州货 1662”船二管轮钟某乐在宏业码头领到本船报关资料后驾驶附属艇开始返航，此时该船已行驶至川鼻水道西侧边缘，准备调整航向接到二管轮后再驶往香港。

2250 时左右，该船船位 $22^{\circ}44'.8N, 113^{\circ}39'.3E$ ，该船船长见二管轮钟某乐未返回，于是给他打电话，但未联系上。

2300 时左右，该船船长多次打电话给二管轮钟某乐，均未联系上，该船船长估计本船的附属艇很可能与过往的快艇发生了碰撞。



图 5：“粤广州货 1662”船事故发生前后航行轨迹图

五、事故处置

2019 年 12 月 23 日 2309 时左右，该船船位 $22^{\circ}44'.4N, 113^{\circ}39'.6E$ ，航向 103° ，航速 2.5 节，该船开始掉头前往太平口水域搜寻二管轮钟某乐。

2333 时左右，该船船位 $22^{\circ}45'.9N, 113^{\circ}39'.4E$ ，航向 047° ，航速 2.1 节，该船搜寻至东莞宏业码头前沿水域后折返，沿广州港 48SJ 锚地南侧水域进行搜寻。

2019 年 12 月 24 日 0003 时左右，该船搜寻未果后返回

广州港 54SQ 锚地南侧水域待命。

24 日 0006 时左右，该船船长拨打 12395 报警，广州沙角海事处接报后立即派出海巡船前往太平口附近水域进行搜寻。

0125 时左右，广州沙角海事处接到“粤广州货 1662”船船长报告，在广州港 38SJ 锚地发现了该船的附属艇，但未发现二管轮钟某乐。收到信息后，海巡船在广州港 38SJ 和 37SJ 锚地进行搜寻，但仍未发现失联人员钟某乐。

2019 年 12 月 25 日中午，海巡船在南沙三期附近水域搜寻到一具尸体，经家属确认后是二管轮钟某乐的遗体，之后遗体由广州市公安局港航分局进行后续处置。

六、事故损失情况

事故造成“粤广州货 1662”船附属艇尾部破损、艇机丢失，该船二管轮钟某乐死亡。



图 6：“粤广州货 1662”船附属艇破损图

七、事故调查及排查经过

（一）雷达录像排查情况

事故发生后，事故调查组对“粤广州货 1662”船船员进行了询问，并调取广州 VTS 录像，但在录像中未找到“粤广州货 1662”船附属艇和嫌疑船舶相对应的雷达回波。

（二）船舶 AIS 轨迹排查情况

事故调查组通过广东智慧海事监管平台，对所有 2019 年 12 月 23 日 2250 时前后经过太平口与川鼻水道之间水域或停留在太平口附近水域的“顺风 22”“顺江浮 950”“鸿远 062”“粤广州供 288”“振东 558”“龙达盛”“穗海韵 331”“天力 366”“珠船 513”“围机 366”“金轮 168”“顺达 5”“粤东莞货 1668”“珠船 995”“穗富航 268”“贵港翔顺 868”等船舶进行了排查，无证据表明上述船舶为肇事船。从这些船舶排查过程中得知，事故发生期间，有多艘小快艇通过事故水域。

（三）船舶监控视频调取情况

根据广州交管的录像信息，事故发生时间段内，附近无可以调取的大型船舶 VDR 资料。2019 年 12 月 28 日上午，事故调查组调取了“粤广州货 1662”船及附近船舶“粤东莞货 0726”船的驾驶台监控视频。

回放监控视频，从视频中可以看出有多艘快艇经过沙角 A 电厂上游对开水域。事故发生时间段内，两船的监控视频未覆盖太平口至川鼻水道沙角 A 电厂上游水域，未能记录到

碰撞的经过。

（四）附属艇勘验情况

事故发生后，事故调查组对“粤广州货 1662”船附属艇进行了勘验，发现艇尾部呈一个边长约 191cm，162cm，95cm 的三角形的变形破损，附属艇破损部分沾有蓝色外来油漆。

根据碰撞破损部位形状及蓝色外来油漆，推断与“粤广州货 1662”船附属艇发生碰撞的船艇可能为一艘小型首部呈“V”形的蓝色快艇，碰撞发生时速度可能较快，肇事快艇艏部撞到附属艇左后部并“飞过”附属艇，造成附属艇损坏、艇机丢失及二管轮钟某乐落水。



图 7：“粤广州货 1662”船附属艇勘验图

（五）协查情况

12 月 24 日，广州海事局向珠海、东莞、中山、佛山、江门、清远海事局以及局属各海事处发出《水上交通事故肇

事逃逸协查书》，请求排查各自辖区小快艇情况，未收到有价值线索反馈。

（六）嫌疑船艇调查情况

1. 虎门大桥上游浅滩嫌疑艇调查情况

2019年12月26日上午，调查组接到“粤广州货1662”船东提供的线索，24日早上有人发现一艘快艇座浅在虎门大桥上游浅滩，可能是与“粤广州货1662”船附属艇发生碰撞的小快艇。

接报后，事故调查组协调广州市公安局港航分局调查人员一同前往现场，从旁边威远炮台管理所工作人员了解得知，24日上午有人在那里抢捡冻鸡爪，中午12点左右小快艇被一浮吊船吊起运走。调查组查询到该浮吊船为“粤东莞工0838”船，并锁定该船停泊在黄埔文冲修船厂附近。

12月26日傍晚，事故调查组前往广州黄埔文冲修船厂，对“粤东莞工0838”船进行调查。

经调查，“粤东莞工0838”船于24日中午11点至12点左右在虎门大桥上游浅滩吊上快艇，开往东莞麻涌漳澎；该船抵达漳澎国丰粮油旁边的临时码头后，快艇由另一艘浮吊船吊上一辆平板车后运走。

12月27日上午，在广州市公安局港航分局的帮助下，事故调查组得知，虎门大桥上游疑似快艇由平板车拉走后，前往东莞中堂江南农批附近位置。

27日下午，事故调查组在东莞中堂霍沃标龙船厂侧面堆场找到了24日在虎门大桥上游浅滩座浅的蓝色小快艇。

事故调查小组对堆场管理人员吴善练进行了询问，现场进行了勘验并制作勘验笔录。



图 8：虎门大桥上游浅滩嫌疑艇图

2. 中堂海关基地嫌疑艇调查情况

2019年12月28日晚，事故调查组收到黄埔海关海缉处信息，26日夜里，海关在中堂鱼珠木材基地稽查一艘正在卸冻鸡爪的走私快艇时，发现一艘小快艇，船首及侧面和底部有明显撞击痕迹，该艇已被拖回至中堂海关保管场。

12月30日，事故调查人员前往中堂海关保管场，对该快艇进行了勘验取证。



图 9：中堂海关基地嫌疑艇图

（七）油漆样品送检比对情况

1. “粤广州货 1662” 船附属艇调查取样

2019 年 12 月 26 日，事故调查组协调广州市公安局港航分局调查人员前往东莞宏业码头，对“粤广州货 1662” 船附属艇进行勘验，并提取部分外来可疑油漆样品作为“检材”。



图 10：“粤广州货 1662” 船附属艇“检材” 取样图

2. 虎门大桥上游浅滩嫌疑艇调查取样

2019 年 12 月 27 日，事故调查组在东莞中堂霍沃标龙船厂侧面堆场对虎门大桥上游浅滩座浅的蓝色小快艇进行油漆取样，作为“样本 1”。



图 11：虎门大桥上游浅滩嫌疑艇“样本 1”取样图

3. 中堂海关基地嫌疑艇调查取样

2019 年 12 月 30 日，事故调查组在中堂海关基地对嫌疑艇油漆进行取样，作为“样本 2”。



图 12：中堂海关基地嫌疑艇“样本 2”取样图

4. 油漆送检比对情况

2019 年 12 月 30 日，调查人员将上述三份油漆样品送往中国广州分析测试中心司法鉴定所进行司法鉴定，2020 年 1 月 19 日，司法鉴定所出具了司法鉴定意见为“检材与样本 1、

样本 2 均不是同种类物质。”排除了上述嫌疑艇肇事的可能性，此次事故调查线索中断。

综上，经调查及排查，事故调查组未找到肇事船艇，未查出事故发生详细经过情况。

八、调查中发现的问题

1. 事故发生水域为太平口至川鼻水道附近水域，在事故发生的时间段内，多艘船舶在此水域航行，广州港 48SJ 和 49SJ 锚地有船进行过驳作业，锚泊船的甲板灯光和沙角电厂码头灯光照亮附近水面，背景灯光较亮。“粤广州货 1662”船附属艇在夜间航行时尾部右侧装了一盏普通救生衣用闪光灯，在背景灯光较亮的水域，可能难以被发现。该船航行灯的配置不符合《国际海上避碰规则》第二十三条在航机动船灯光显示的规定。

2. “粤广州货 1662”船在在航行期间收放本船附属艇，易引发人员落水及工伤事故的发生。不符合公司《船舶附属艇安全管理指南》第九条“附属艇不得在船舶航行期间收放”的规定。

3. “粤广州货 1662”船二管轮钟某乐驾驶本船的附属艇，未持有有效的船长或驾驶员适任证书，不符合公司《船舶附属艇安全管理指南》第五条“附属艇驾驶员应持有有效的船长或驾驶员适任证书”的规定。

九、事故调查结论

此次事故中，“粤广州货 1662”船附属艇驾驶人员钟某乐死亡，通过调查未找到逃逸的肇事船艇，无法获取事故发生的详细经过，不能确定事故发生的具体原因。

十、安全管理建议

为了使当事人认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，提出如下安全管理建议：

建议广州市 LX 船务有限公司 1. 建议公司对此次事故进行充分的剖析，并对所属船舶附属艇的使用情况进行一次摸查，检视公司所属船舶在使用附属艇时存在的不安全行为，确保公司制定的《船舶附属艇安全管理指南》得到有效的实施；

2. 公司应加强对船员的安全培训，提高船员的安全风险意识，禁止在船舶航行期间收放附属艇，尽量避免在夜间和复杂水域使用附属艇，在夜间使用时应按规定正常显示灯光信号。

附件 1 事故调查组成员（略）

附件 2 证据资料清单（略）