

MAIR090109202102

广州“2·17”“海富华 706 号”船船员 登“海富华 715 号”船过程中 落水死亡事故调查报告

编制单位：广州南沙海事处

单位地址：广东省广州市南沙区进港大道 620 号

联系电话：020-84684601

单位传真：020-39911980

编制时间：2021 年 6 月 21 日

简介

2021年2月17日约1833时，中远海运租赁有限公司所属、深圳市海富华船务有限公司所管理和经营的深圳籍多用途船“海富华706号”船水手王某娣，从岸上登上靠泊在南沙一期码头“6#门机”位置的“海富华715号”船过程中，不慎落水失踪，21日上午1030时许，其尸体在南沙港一期港池水域内被发现，确认死亡。事故造成1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州南沙海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。调查组通过对“海富华706号”船、“海富华715号”船、“海富华709号”船相关船员、公司管理人员及码头相关装卸工人和门机司机进行调查询问，对“海富华715号”进行现场勘验，复印相关船舶证书、船员证书等文书资料，调取事发地点附近的码头监控视频等途径，获取证据资料。

经调查，这是一起船员登船过程中不慎落水的人员伤亡责任事故。“海富华706号”船水手王某娣采用不安全方式登船是事故发生的主要原因；“海富华715号”船靠泊期间，未根据公司要求设置船岸安全过档通道，值班大副梁某吴未正确履行值班职责，是事故发生的次要原因。“海富华706号”船水手王某娣应负事故主要责任，是本起事故的主要责任人，“海富华715号”船应负事故次要责任，梁某吴是本起事故的次要责任人。

目录

- 一、事故简况及调查情况----- 4
 - （一）事故简况----- 4
 - （二）事故调查取证情况----- 4
- 二、事故相关船舶、船员、船公司情况-----4
 - （一）船舶基础数据----- 4
 - （二）船舶检验情况----- 6
 - （三）船舶安全检查情况----- 7
 - （四）船舶航次情况----- 7
 - （五）船上人员情况----- 8
 - （六）船公司情况-----10
- 三、天气、海况-----11
- 四、事故相关事实认定-----11
 - （一）事发时间-----11
 - （二）事发地点-----11
- 五、事故经过-----12
- 六、事发后续情况及救援情况-----14
- 七、事故损失情况-----16
- 八、事故分析-----16
 - （一）王某娣身体状况、精神状况-----16
 - （二）王某娣培训情况-----17
 - （三）“海富华 715 号” 船船岸安全过档通道设置情况----- 18
 - （四）“海富华 715 号” 船值班情况-----19
 - （五）王某娣登船方式危险性分析-----19
- 九、事故原因-----20
- 十、责任认定-----21
- 十一、事故责任人处理建议-----21
- 十二、安全管理建议-----22

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2021年2月17日约1833时，中远海运租赁有限公司所属、深圳市海富华船务有限公司所管理和经营的深圳籍多用途船“海富华706号”船水手王某娣，从岸上登上靠泊在南沙一期码头“6#门机”位置的“海富华715号”船过程中，不慎落水失踪，21日上午1030时许，其尸体在南沙港一期港池水域内被发现，确认死亡。事故造成1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查取证情况

事故发生后，广州南沙海事处依法成立事故调查组，对事故开展调查取证工作。调查组通过对“海富华706号”船、“海富华715号”船、“海富华709号”船相关船员、公司管理人员及码头相关装卸工人和门机司机进行调查询问，对“海富华715号”进行现场勘验，复印相关船舶证书、船员证书等文书资料，调取事发地点附近的码头监控视频等途径，获取证据资料（证据材料清单见附件）。

二、事故相关船舶、船员、船公司情况

（一）船舶基础数据

船名	海富华706号	海富华715号
国籍	中国	中国
船籍港	深圳	深圳

船舶种类	多用途船	多用途船
船舶识别号	CN20158980065	CN20156150702
船体材料	钢质船	钢质船
总吨	1245	1280
净吨	809	832
总长	49.98 米	55.70 米
船宽	13.38 米	13.38 米
型深	4.80 米	4.80 米
主机类型、 功率	内燃机、420 千瓦	内燃机、398 千瓦
船舶建成日期	2015 年 11 月 4 日	2016 年 10 月 11 日
船舶建造厂	藤县顺舟造船有限公司	藤县顺舟造船有限公司
船舶所有人	中远海运租赁有限公司	中远海运租赁有限公司
船舶经营人	深圳市海富华船务有限公司	深圳市海富华船务有限公司



图 1：“海富华 706 号”船照片



图 2：“海富华 715 号”船照片

（二）船舶检验情况

1. “海富华 706 号”船

该船事故前最近一次船舶检验是由中国船级社深圳分社于 2020 年 11 月 2 日在深圳进行的年度检验，持有的《内河船舶适航证书》有效期至 2021 年 11 月 4 日。事故发生时，该船证书齐全有效。

2. “海富华 715 号” 船

该船事故前最近一次船舶检验是由中国船级社东莞办事处分社于 2020 年 11 月 6 日在东莞进行的年度检验，持有的《内河船舶适航证书》有效期至 2022 年 10 月 10 日。事故发生时，该船证书齐全有效。

（三）船舶安全检查情况

1. “海富华 706 号” 船

该船事发前最近一次安全检查由中山神湾海事处于 2020 年 9 月 25 日进行，共发现缺陷 7 项，均于限期内纠正。经调查，本次安检所发现的缺陷与事故无因果关系。

2. “海富华 715 号” 船

该船事发前最近一次安全检查由佛山禅城海事处于 2020 年 12 月 7 日进行，共发现缺陷 6 项，均于限期内纠正。经调查，本次安检所发现的缺陷与事故无因果关系。

（四）船舶航次情况

1. “海富华 706 号” 船

该船事故航次于 2021 年 2 月 17 日 1520 时左右从广州南沙水牛头渡口对开水域空载开出，于当日 1740 时左右抵达南沙一期码头港池水域，靠泊 14#门机位置装箱。事发时该船正在进行装货作业。

2. “海富华 715 号” 船

该船事故航次于 2021 年 2 月 17 日 1500 时左右从广州南沙

水牛头对开水域空载开出，于当日 1700 时左右抵达南沙一期码头港池水域，靠泊“6#门机”位置装箱。事发时该船正在进行装货作业。



图 3：“海富华 706 号”船与“海富华 715 号”船靠泊位置截图

（五）船上人员情况

1. “海富华 706 号”船

该船事故航次配备船员 5 名，船舶配员满足该船最低安全配员要求。船员情况如下：

王某 1，男，1984 年出生，持有江门海事局于 2018 年 5 月 9 日签发的内河“一类船长”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2023 年 5 月 9 日，于 2020 年 7 月 15 日起在“海富华 706 号”船任船长一职，事发时在房间休息。

王某 2，男，1987 年出生，持有佛山海事局于 2018 年 6 月

20 日签发的内河“一类大副”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2023 年 6 月 20 日，于 2020 年 7 月 15 日起在“海富华 706 号”船任大副一职，事发时在值班。

王某娣，男，1962 年出生，持有贵港海事局于 2010 年 5 月 19 日签发的船员服务簿，注册号码略，于 2020 年 7 月 15 日起在“海富华 706 号”船任水手一职，在本起事故中落水死亡。

陆某某，女，1963 年出生，持有贵港海事局于 2010 年 8 月 19 日签发船员服务簿，注册号码略，于 2021 年 2 月 17 日起在“海富华 706 号”船任水手一职，事发时在厨房做饭。

唐某某，男，1962 年出生，持有贵港海事局于 2021 年 1 月 18 日签发的内河“二类轮机长”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2026 年 1 月 18 日，于 2021 年 2 月 17 日起在“海富华 706 号”船任轮机员一职，事发时在机舱检修设备。

2. “海富华 715 号”船

该船事故航次配备船员 5 名，船舶配员满足该船最低安全配员要求。船员情况如下：

梁某满，男，1991 年出生，持有贵港海事局于 2019 年 2 月 1 日签发的内河“一类船长”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2024 年 2 月 1 日，于 2021 年 1 月 21 日起在“海富华 715 号”船任船长一职，事发时在机舱维修主机冷却系统。

梁某吴，男，1962 年出生，持有贵港海事局于 2016 年 5 月 23 日签发的内河“一类船长”适任证书，证书编号略，证书有

效期至 2021 年 5 月 23 日，于 2021 年 1 月 21 日起在“海富华 715 号”船任大副一职，事发时在船艙右舷生活区背对王某娣登船位置向船艙行走，其称没有看到王某娣登船。

王某莲，女，1965 年出生，持有贵港海事局于 2018 年 2 月 12 日签发的内河“二类轮机长”适任证书，证书编号略，证书有效期至 2023 年 2 月 12 日，于 2021 年 1 月 21 日起在“海富华 715 号”船任轮机长一职，事发时在厨房做饭。

麦某成，男，1982 年出生，持有贵港海事局于 2009 年 10 月 20 日签发的船员服务簿，注册号码略，于 2021 年 1 月 21 日起在“海富华 715 号”船任水手一职，事发时在机舱维修主机冷却系统。

麦某清，男，1990 年出生，持有贵港海事局于 2011 年 7 月 25 日签发的船员服务簿，注册号码略，于 2021 年 1 月 21 日起在“海富华 715 号”船任水手一职，事发时在机舱维修主机冷却系统。

（六）船公司情况

“海富华 706 号”船和“海富华 715 号”船船舶经营人均均为深圳市海富华船务有限公司。该公司成立于 2005 年 3 月，是经广东省交通厅、深圳市交通局批准成立的专门从事珠江三角洲驳船支线运输的《交通运输企业安全生产标准化》二级达标企业，具有多年的国内、港澳驳船营运管理经验。公司目前经营和管理共 18 艘内河船，主要航行于珠江水系，主要业务为承

接珠三角集装箱驳运、粮食、钢材、煤炭等散杂货运输。

三、天气、海况

事发前后天气晴朗，能见度良好，偏北风 2-3 级，退潮，南沙一期港池水域水面平静。

四、事故相关事实认定

（一）事发时间

事发后，调查组提取了“海富华 706 号”船和“海富华 715 号”船靠泊位置附近的码头监控视频，视频完整记录了“海富华 706 号”船水手王某娣离开本船前往“海富华 715 号”船及随后登船过程中落水的整个过程。经比对，“B02-门机东近”、“B02-门机西远”、“T71-C16”视频监控显示的时间比标准时间快约 4 分钟，“6#门机”视频监控时间比标准时间快约 5 分钟 30 秒。（以下时间为标准时间）

查看“6#门机”视频监控，1832 时 48 秒，王某娣登“海富华 715 号”船过程中身体突然失去平衡摔倒在舷墙上，随后落水。

由此，本报告认定事故发生时间为 2021 年 2 月 17 日约 1833 时。

（二）事发地点

由于“6#门机”视频监控记录了王某娣落水的经过，因此本报采用“6#门机”视频监控中显示的王某娣落水位置为事发地点，即“海富华 715 号”船生活区前方主甲板右舷第一个揽

桩处。



图 4：“6#门机”视频监控事发时的录像截图

五、事故经过

事故经过根据询问笔录及取得的相关证据，经综合分析得出。

2月17日1740时左右，“海富华706号”船抵达南沙一期码头港池，靠泊14#门机位置。船长王某1称，靠泊后其安排了大副王某2和水手王某娣值班，值班时间没有明确规定，一般是口头约定5至6个小时。

1810时左右，“海富华706号”船开始装货。

1825时左右，值班大副王某2称，在主甲板值班时王某娣询问自己要装多少箱，王某2回答要装58个集装箱，并看到王某娣上身穿白色外套，脚穿红色拖鞋，两人此后没有再沟通，王某2也没有注意王某娣的动向。

1828 时左右，靠泊在“海富华 706 号”船后方“6#门机”位置的“海富华 715 号”船大副梁某吴称其此时给王某娣打电话，问他有没有吃晚饭，王某娣先是回答还没吃晚饭，接着又说“海富华 712 号”船靠过来了（“B02-门机东近”监控视频显示，“海富华 712 号”船正靠向“海富华 706 号”船左舷外挡），然后梁某吴又问王某娣是去“海富华 712 号”船吃饭还是来“海富华 715 号”船吃饭，王某娣没有回答就挂断了电话。梁某吴称不知道王某娣随后会来“海富华 715 号”船。

1829 时左右，“B02-门机东近”监控视频显示，王某娣从生活区走出来，随后离船，沿码头岸线向船尾行走。



图 5：“B02-门机东近”监控视频 1829 时的截图

1832 时 40 秒，王某娣行走至“海富华 715 号”船生活区前方右舷主甲板第一个缆桩处准备上船，先是踏上码头碰垫，然后双脚依次踏上该船舷墙，随后左脚突然脚滑导致身体失去平衡，并摔倒在舷墙上，然后从船舷与码头的空挡中落水。

查看“6#门机”监控视频，王某娣落水后未见其浮起和相关求救动作，也未见有人前去救援。视频未听见落水人员的呼救声。



图 6：王某娣脚踏码头碰垫时的视频截图



图 7：王某娣身体突然失去平衡时的视频截图

六、事发后续情况及救援情况

“海富华 709 号”船船长王某 3 称，春节期间“海富华 706 号”船、“海富华 709 号”船、“海富华 715 号”船均在南沙

水牛头水域锚泊，船上人员包括王某娣在内经常在一起吃饭，2月17日上午接到公司航行指令，上述三艘船舶当天下午陆续起锚前往南沙港一期码头装箱。1850时左右，“海富华709号”船行驶至南沙一期码头港池水域进口处准备进去靠泊，此时王某3给王某娣打电话打算问他是否吃了晚饭，但王某娣手机关机，随后王某3给“海富华715号”船大副梁某吴打电话，问王某娣是否去了“海富华715号”船上，梁某吴回答没有。

2030时左右，王某3没有联系上王某娣，于是再次给梁某吴打电话询问王某娣是否去了“海富华715号”船上，梁某吴依然回答没有。据梁某吴称，接到王某3第二次打来的电话后，感觉王某娣可能出事了，于是拿着手电筒在甲板上巡逻，2035时左右在生活区前方主甲板右舷第一个揽桩处看到一只红色拖鞋，于是把发现的情况告知了王某3，并拍照通过微信发给“海富华706号”船船长王某1，问他照片中的拖鞋是不是王某娣的，王某1回答当天看到王某娣穿的就是红色拖鞋，于是王某1协调码头调度查看码头监控视频。

意识到王某娣可能落水后，“海富华706号”船、“海富华709号”船、“海富华715号”船立即组织船员在码头岸线寻找王某娣，期间接到码头调度通知称1838时（视频监控显示时间）有人身穿白色上衣在“海富华715号”船右舷落水后，立即组织人员乘坐小艇在港池水域内搜寻。

2110时左右，船公司接到人员落水失踪险情后，即刻派人

赶往事故现场了解情况，并向公安部门报警，同时组织船员继续开展搜寻。

2207 时左右，广州南沙海事处接到人员落水险情，随即指派海巡 09118 前往事发水域附近搜救落水人员，协调附近的“穗港引 11”、“海巡 09077”、“海巡 09079”和港池内作业船舶协助搜寻。

21 日上午 1030 时许，王某娣尸体在南沙港区一期港池水域内被发现，之后被送至番禺区殡仪馆。广州市公安局港航分局南沙港区派出所出具的居民死亡医学证明（推断）书显示王某娣死亡原因为溺亡。

七、事故损失情况

事故造成“海富华 706 号”船水手王某娣落水后溺水死亡。

八、事故分析

（一）王某娣身体状况、精神状况

“海富华 706 号”船船长王某 1 是死者王某娣的大儿子，王某 1 称其父亲王某娣身体状况很好，平常没见其吃过什么药，有抽烟的习惯，高兴时喝点白酒，酒量一般；王某 1 在家过完春节后于 2 月 17 日下午 1 点多返回船上，看到王某娣时，其精神状态正常，与往常无异。

“海富华 706 号”船大副王某 2 是死者王某娣的二儿子，王某 2 称，事故航次他和王某娣一起值班，船舶从南沙水牛头驶往南沙港一期码头，值班期间王某娣工作状态和精神状况都

很正常。

据“海富华 709 号”船船长王某 3 陈述，春节期间“海富华 706 号”船、“海富华 709 号”船、“海富华 715 号”船均在南沙水牛头水域锚泊，船上人员包括王某娣在内经常在一起吃饭，有时会喝点白酒，但喝的不多；17 日中午，王某 3、梁某吴、王某娣等人在“海富华 709 号”船上一起吃午饭，由于已经接到公司指令，下午要前往南沙港一期码头装箱，中午都没有喝酒。

综上，没有发现与王某娣落水有关的个人身体状况和精神状态异常的证据。

（二）王某娣培训情况

根据深圳市海富华船务有限公司“安全生产标准化汇编”，公司制定有船上人员年度培训计划，列明了培训内容、培训对象、培训方式、培训时间和主讲人（主讲人包括公司主管和在船船长）。据调查，王某娣于 2020 年 7 月 15 日第一次上船任职水手以来，均按期接受了培训，培训的主要内容有公司防台、抗台规定，驾驶台、机舱值班和联系制度，航行日志、轮机日志记录管理规定，船上台账管理；根据公司 2020 年船上人员年度培训计划，8 月份的培训内容应是安全法规知识、隐患排查和危险源辨识，而实际上“海富华 706 号”船全体船员接受的培训内容是船舶盗抢方面的应急须知。

综上，王某娣入职以来有接受相关培训，但是涉及到船舶

防人落水、船员安全防护和有助于提高船员安全意识方面的培训较少，且公司“安全生产标准化汇编”中就船上安全作业管理制度、风险源识别和风险控制方面均有详细的规定，但针对此类内容对船员开展的安全教育和培训存在缺失，培训内容不够全面。

（三）“海富华 715 号”船船岸安全过档通道设置情况

据负责“海富华 715 号”船装箱作业的南沙港一期码头工人李某某和吴某某陈述，“海富华 715 号”船靠泊后在船中位置设置了安全网，没有设置人员上下船用的跳板或梯子，由于船舷高度和码头岸线基本齐平，两人直接从安全网上面横跨登船。

“海富华 715 号”船船长梁某满和水手麦某清均陈述，由于靠泊后船舷和码头岸线高度差很小，船岸间隙也不大，于是只在船中附近设置了安全网，没有放置梯子和跳板。

经调查，“海富华 715 号”船船上有配备人员上下船用的钢梯，但未配备跳板。

综上，“海富华 715 号”船未按公司要求配备跳板，未设置船岸安全过档通道，且靠泊后船员没有制止码头工人不安全的上船行为，不符合公司“安全生产标准化汇编”第九章第三十二节第四款“船舶停靠时过挡通道必须放跳板，跳板宽度不得少于 55 厘米，并要采取防滑措施。船未停靠稳妥时，任何人不准跨挡上下，跳板、安全网未放妥前，不准上下人员。”的

规定。

（四）“海富华 715 号”船值班情况

据调查，该船事发前值班人员是大副梁某吴和轮机长王某莲，梁某吴称事发前自己在生活区玩手机，王某莲在厨房做饭。根据公司安全生产标准化文件，为保证船舶停泊值班任务的实施，梁某吴作为该船值班驾驶员，值班期间在生活区玩手机，未正确履行值班职责，未经常巡视船舶，检查舷梯、跳板以及安全网的设置情况，对外来人员随意登船不了解、不掌握，未及时发现船上事发地点存在的异常情况。违反了公司停泊值班制度和《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》的相关规定。

（五）王某娣登船方式危险性分析

事发后调查组对王某娣落水位置进行现场勘验，情况如下：

王某娣落水位置的舷墙主甲板以上高约 56 厘米，宽约 9 厘米，结构整体完好，未见舷墙墙体松动和锈蚀情况，现场未见油迹、水渍等易滑物，但缆桩平台最外侧有纵向延申至舷墙上表面的柱形焊接边条，该柱形焊接边条外表光滑，且明显突出于舷墙上表面，脚踩此位置登船时，容易导致身体失衡，存在一定的风险，而且王某娣当时穿着拖鞋登船，进一步增加了此种登船方式的危险性。

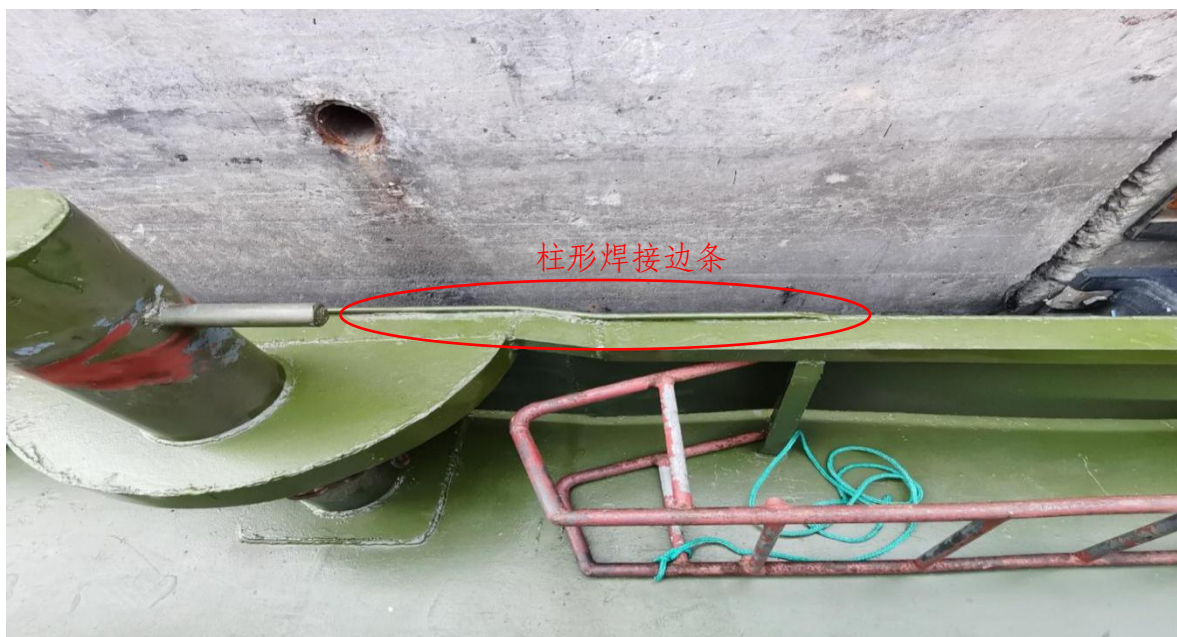


图8：落水人员王某梯登船位置照片

九、事故原因

（一）直接原因

王某娣采取不安全方式登船，一是未意识到穿着拖鞋上下船的危险性；二是未充分了解登船环境，登船前没有事先通知船上人员放置梯子或跳板，而是直接通过脚踏明显存在突出物的舷墙自行登船，最终在登船过程中因脚滑致身体失衡而落水。

（二）间接原因

1. “海富华 715 号”船靠泊期间，未根据公司要求设置船岸安全过档通道，没有为外来人员提供一个安全的上下船环境。

2. “海富华 715 号”船值班人员未正确履行值班职责，未经常巡视船舶，检查舷梯、跳板以及安全网的设置情况，对外来人员随意登船不了解、不掌握，未及时发现船上事发地点存在的异常情况。

3.船公司对船员的安全教育和培训不到位，涉及到船舶防人落水、船员安全防护、安全作业管理制度、船上常见风险源识别和风险控制方面的培训较少，培训内容不全面。

十、责任认定

这是一起船员登船过程中不慎落水的人员伤亡责任事故。

“海富华 706 号”船水手王某娣采用不安全方式登船是事故发生的主要原因；“海富华 715 号”船靠泊期间，未根据公司要求设置船岸安全过档通道，值班大副梁某吴未正确履行值班职责，是事故发生的次要原因。“海富华 706 号”船水手王某娣应负事故主要责任，是本起事故的主要责任人，“海富华 715 号”船应负事故次要责任，梁某吴是本起事故的次要责任人。

十一、事故责任人处理建议

（一）本起事故中，王某娣作为“海富华 706 号”船水手，未遵守值班规定，值班期间擅自离开工作岗位，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条、《中华人民共和国船员条例》第十六条第（三）项和《中华人民共和国内河船员值班规则》相关条款，鉴于其在事故中死亡，建议不予行政处罚。

（二）“海富华 715 号”船大副梁某吴，在船上履行船员职务，值班期间未按照值班规则实施值班，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条、《中华人民共和国船员条例》第十六条第（三）项和《中华人民共和国内河船员值班规则》相关条款，建议予以行政处罚。

十二、安全管理建议

为了深刻吸取教训，防止类似事故发生，更好地保障海上人命和财产安全，针对事故发生的主要问题，建议深圳市海富华船务有限公司：

（一）丰富船员安全教育和培训内容，注重船舶防人落水、船员安全防护、船上作业常见风险源识别和控制方面的培训，提高船员安全意识和风险辨识能力。

（二）加强船员安全教育和法律法规培训，强化船员对公司管理规定、安全生产相关文件的学习和掌握，督促船员严格落实公司船舶停泊值班制度和防人员落水须知要求，在船任职期间按照值班规则要求保持正规值班。

（三）将本起事故作为典型案例向所管理的船舶进行通报，督促船员深刻吸取事故教训，严防类似事故再次发生。同时加强登船检查力度，了解和掌握公司安全生产相关制度在船上的执行情况，发现问题及时予以纠正并开展针对性的教育和培训。

附件 1:

调查获取的证据材料

略

附件 2:

事故调查组

略