

MAIR0601002015003

南京“3·14”“苏华民货 6688”轮与“苏洪运货 3333” 轮、“宁港 2 号”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 3 月 14 日 2030 时许，淮安市淮阴区华民航运有限公司所属的“苏华民货 6688”轮（本航次从洪泽装载元明粉开往南京）在南京港第四港务公司滚装码头移泊过程中，先后与移泊前并绑待泊的个体刘孝良所有的“苏洪运货 3333”轮（本航次从洪泽装载 748.2 吨元明粉开往南京），以及停靠在码头的南京港（集团）有限公司所有“宁港 2 号”拖轮发生碰撞，事故造成“苏华民货 6688”轮船上人员刘元玲受伤，后送至医院医治无效死亡，无船体破损、无水域污染。构成一般事故等级水上交通事故。

（二）调查基本情况

事故发生后，南京海事局成立了事故调查组及时开展事故调查，调查组组长见附件 1。

事故调查人员通过调查涉事船舶船员、询问目击者等途径积极开展调查。调查共获得：1）询问笔录 19 份；2）事故报告书 3 份；3）船舶资料 18 份；4）船员资料 24 份；5）其他相关资料：入院资料 1 份，港区管理规定 1 份。

二、事故船舶、船员概况

（一）船舶概况

1. “苏华民货 6688” 轮

船名：苏华民货 6688 船籍港：淮安

船舶种类：干货船

船舶建造厂：洪泽县湖滨船舶修造厂

建造完工时间：2012 年 09 月 28 日

总吨：571 净吨：319

参考载货量：980 吨（B 级） 航区：A 级

建造时间：2012.07.18 船体材料：钢质

总长：51.50m 型宽：9.95m

主机功率：324.00KW 型深：3.70m

船舶所有人/地址：淮安市淮阴区华民航运有限公司/淮安
市淮阴区赵集街

船舶经营人/地址：淮安市淮阴区华民航运有限公司/淮安
市淮阴区赵集街

2. “苏洪运货 3333” 轮

船名：苏洪运货 3333 船籍港：淮安

船舶种类：干货船

船舶建造厂：微山县留庄乡马口造船厂

建造完工时间：2004 年 04 月 20 日

总吨：424 净吨：237

参考载货量：750 吨（B 级） 航区：B 级
建造时间：2003 年 12 月 06 日 船体材料：钢质
总长：47.90m 型宽：9.25m
主机功率：220.00KW 型深：3.30m
船舶所有人/地址：刘孝良/江苏省洪泽县高良涧镇浔河路
25 号

船舶经营人/地址：洪泽县水运公司/浔河路西首

3. “宁港 2 号” 轮

船名：宁港 2 号 船籍港：南京
船舶种类：拖船
船舶建造厂：长江轮船总公司上南船厂
建造完工时间：1999 年 07 月 30 日
总吨：384 净吨：115
参考载货量： 航区：A 级
建造时间：1998 年 06 月 01 日 型宽：9.80m
主机功率：2648.00KW 型深：4.30m
船舶所有人/地址：南京港（集团）有限公司/南京市下关
区江边路 19 号
船舶经营人/地址：南京港（集团）有限公司/南京市下关
区江边路 19 号

（二）船员情况

1. “苏华民货 6688” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员共 3 人，分别为：二类驾驶员、二类轮机员、普通船员各一名，连续航行时间不超过 8 小时。

事故发生时在船人员及持证情况如下：

驾驶员张培升，男，证书编号：S320829*****039，二类船长，有效期至 2017 年 02 月 10 日。事故发生时在驾驶台负责船舶操作。

轮机员刘元玲，女，证书编号：S320829*****086，二类轮机员，有效期至 2016 年 09 月 21 日。事故发生时站在船舶左舷驾驶台前部，负责了望、带解缆绳。

2. “苏洪运货 3333” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员共 4 人，分别为：三等船长、三等轮机长、水手和机工各一名，连续航行时间不超过 8 小时。

事故发生时在船人员及持证情况如下：

驾驶员刘孝良，男，证书编号：S320829*****012，二类船长，有效期至 2018 年 12 月 09 日。事故发生时在驾驶台负责船舶操作。

轮机员钱正娥，女，证书编号：S320829*****02X，二类轮机长，有效期至 2016 年 06 月 27 日。事故发生时站在船舶右舷驾驶台前部，负责了望、带解缆绳。

3. “宁港 2 号” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员共 13 人，分别为：一类船长、一类大副、一类二副、一类三副、一类轮机长、一类大管轮、一类三管轮各 1 人，值班机工、值班水手各 3 人。该轮在本次靠泊期间人员等级数量满足要求。

事故发生时相关船员及持证情况如下：

大副张文龙，男，证书编号：S340621*****817，一类船长，有效期至 2018 年 08 月 23 日。事故发生时在值班，听到碰撞声音后，到达事故现场查看碰撞情况。

机工于庆力，男，注册号码：320107*****210，机工，签发日期：2011 年 3 月 2 日。事故发生时在值班，听到碰撞声音后，查看碰撞情况。

（三）船舶证书情况

1. “苏华民货 6688” 轮

该轮《船舶国籍证书》（船舶登记号 270812000297）由江苏省淮安市地方海事局发证，证书有效期自 2012 年 11 月 08 日至 2017 年 11 月 07 日。该轮《船舶最低安全配员证书》（船舶登记号 270812000297）由江苏省淮安市地方海事局签 2015 年 01 月 20 日签发，有效期至 2017 年 11 月 07 日。该轮《内河船舶检验证书簿》（船检登记号 2012J2103756）由江苏省船舶检验局淮安检验局 2012 年 11 月 02 日签发，所载内容均在有效期内。

2. “苏洪运货 3333” 轮

该轮《船舶国籍证书》(船舶登记号 270810000431)由江苏省淮安市地方海事局发证,证书有效期自 2010 年 08 月 02 日至 2015 年 08 月 01 日。该轮《船舶最低安全配员证书》(船舶登记号 270810000431)由江苏省淮安市地方海事局 2010 年 12 月 08 日签发,有效期至 2015 年 08 月 01 日。该轮《内河船舶检验证书簿》(船检登记号 2004F2500546)由江苏省船舶检验局淮安检验局 2010 年 12 月 07 日签发,所载内容均在有效期内。

3. “宁港 2 号” 轮

该轮《船舶国籍证书》(船舶登记号 060102000421)由中华人民共和国南京海事局发证,证书有效期自 2013 年 11 月 14 日至 2018 年 11 月 13 日。该轮《船舶最低安全配员证书》(船舶登记号 060102000421)由中华人民共和国南京海事局 2015 年 02 月 02 日签发,有效期至 2018 年 11 月 13 日。该轮《内河船舶检验证书簿》(船检登记号 1999D0000123)由中国船级社江苏分社 2012 年 08 月 02 日签发,所载内容均在有效期内。

(四) 船舶载货情况

1. “苏华民货 6688” 轮

该轮于 2015 年 2 月 26 日 0600 时许,从洪泽装载元明粉约 1200 吨,于 2015 年 2 月 28 日 1830 时许抵达南京新生圩,艏吃水 3.1 米,艉吃水 3.2 米。

2. “苏洪运货 3333” 轮

该轮于 2015 年 3 月 9 日 1900 时许，从洪泽装载元明粉 748.2 吨，于 2015 年 3 月 10 日 1400 时许靠泊南京新生圩滚装码头。

3. “宁港 2 号” 轮

该轮为南京港（集团）有限公司所属拖轮，靠港停泊中。

三、事故水域通航环境

（一）气象情况

据 2015 年 3 月 14 日 5 时发布的南京市天气预报：全市当日多云转阴有小雨，东到东北风 4 级左右，气温 7℃ ~ 14℃。据“苏洪运货 3333”船员刘孝良陈述：事故发生时天气多云，能见度大于 1000 米。

（二）潮汐情况

据南京水文站潮位数据，2015 年 3 月 14 日 1500 时至 15 日 1000 时潮位情况为：14 日 1500 时 4.54 米，2300 时 3.99 米，15 日 0200 时 4.34 米，1000 时 3.93 米，根据数据分析，事发时处于落潮时段。


（三）通航环境

事故水域位于草鞋峡捷水道，草鞋峡捷水道上起西方角，下迄八卦洲尾，全长约 11.7 千米，为主航道。水道左岸为八卦洲沿江造船带，右岸有劳山、燕子矶、笆斗山等。燕子矶至新生圩有石脚和边滩外伸。燕子矶下游建有南京长江二桥。二

桥至水道下端右岸建有南京港新生圩港区，事故发生地点南京港第四港务公司滚装码头位于新生圩港区近尾端处。水道全程实施《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，设上、下行通航分道供船舶通过。

事故发生时，“苏华民货 6688”轮正从南京港第四港务公司滚装码头，移泊至南京港第四港务公司码头卸货。事故现场外侧 50 米开外为下行船舶通航分道，事发水域附近船流秩序正常，附近泊位无船舶靠离作业。

南京港第四港务公司滚装码头示位图

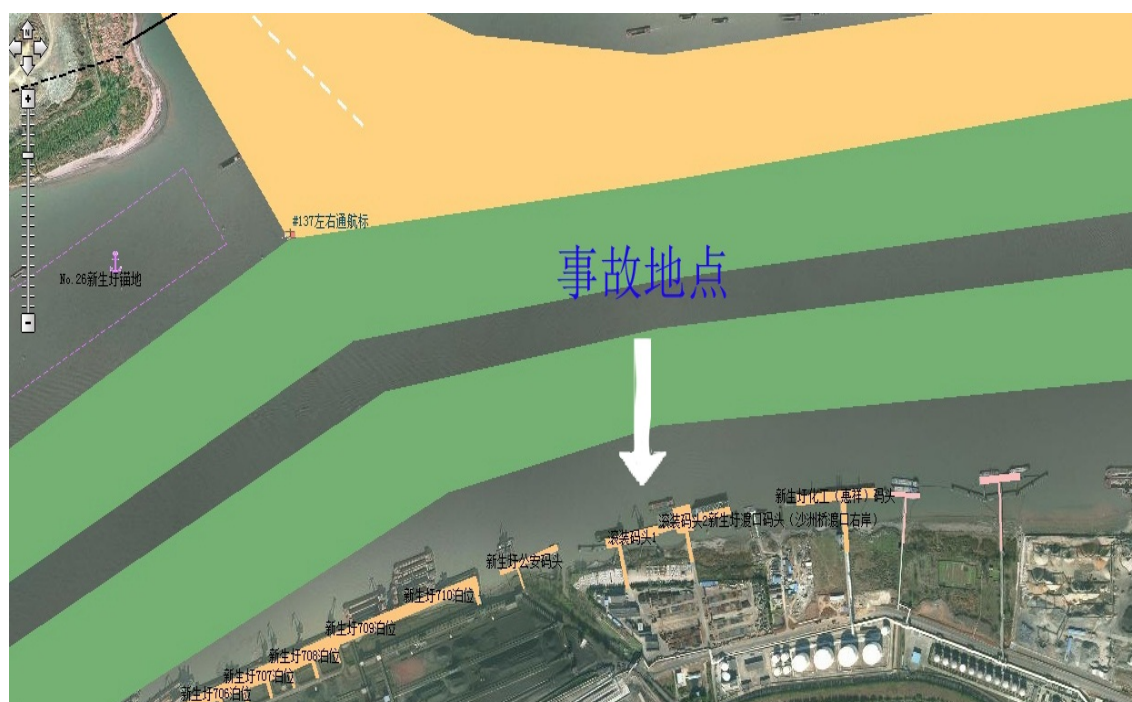

四、事故基本事实分析认定

（一）事故时间：2015 年 3 月 14 日 2030 时许。

认定理由：

1. “苏华民货 6688”当班驾驶员张培升陈述。2015 年 3 月 14 日 2008 时许，张培升接到南京港第四港务有限公司码头

调度电话，通知其准备驶往卸货泊位进行作业，在其移泊过程中，“苏华民货 6688”轮先后与“苏洪运货 3333”、“宁港 2 号”发生碰撞，时间为 2015 年 3 月 14 日 2030 时许。

2. “宁港 2 号”船员张文龙陈述。2015 年 3 月 14 日 2030 时许，张文龙听到一碰撞声，即到舷外查看，发现一老妇躺在对方船左舷甲板，并呼喊肚子疼，随即打电话报警并报南京海事局指挥中心。

3. 南京海事局指挥中心值班记录。2015 年 3 月 14 日 2037 时许，南京海事局指挥中心接到“宁港 2 号”电话报告，称有船与“宁港 2 号”发生碰撞，并有人受伤。

综上，根据相关人员陈述，推定事故发生时间为 3 月 14 日 2030 时许。

（二）事故发生地点：草鞋峡捷水道南京港（集团）有限公司第四港务公司滚装码头前沿水域。

认定理由：

1. 根据现场勘察，3 月 14 日 2030 时许，“宁港 2 号”轮靠泊在南京港（集团）有限公司第四港务公司滚装码头。

2. 根据当事人陈述。“苏华民货 6688”及“苏洪运货 3333”轮均表示，事故发生时，“苏华民货 6688”轮正在南京港第四港务公司滚装码头进行移泊，尚未驶离滚装码头前沿水域。

综上，推定事故发生水域为南京港（集团）有限公司第四港务公司滚装码头前沿水域。

（三）碰撞部位：

“苏华民货 6688”轮船艏右舷与“苏洪运货 3333”轮左舷中部第三缆桩碰擦，后“苏华民货 6688”轮左舷前缆桩与“宁港 2 号”右舷前部护舷材及靠把碰擦。

认定理由：

1.根据“苏华民货 6688”轮张培升陈述。“苏洪运货 3333”轮左舷中部碰到“苏华民货 6688”轮船艏右舷，后“苏华民货 6688”轮左舷前缆桩卡在“宁港 2 号”右舷前部护舷材位置。

2.根据“宁港 2 号”机工于庆力陈述。“苏华民货 6688”轮驾驶台左舷前缆桩与“宁港 2 号”右舷前部护舷材及靠把碰撞，靠把移位、凹陷。

3.根据“苏洪运货 3333”轮船长刘孝良陈述。“苏洪运货 3333”轮左舷中部第三缆桩与“苏华民货 6688”轮右舷前部碰擦。

（四）死亡人员身份认定：

“苏华民货 6688”轮在移泊的过程中船上共 2 人，分别为张培升、刘元玲，碰撞发生后刘元玲腹部受伤，后送至江苏省中西医结合医院医治，经抢救无效死亡，死亡时间：2015 年 3 月 15 日 0023 时。

死亡人员信息：

刘元玲，女，1962 年 8 月 20 日出生，江苏淮安人，身份

证号码：320829*****086。

认定理由：

1.根据“苏华民货 6688”船长张培升陈述。他船左舷前缆桩卡在“宁港 2 号”护舷材位置后，听到“宁港 2 号”轮上有人说人被挤到后，看到母亲刘元玲躺在左舷甲板中偏前一点位置，并讲肚子疼，“宁港 2 号”轮人员随即拨打 120。

2.根据“宁港 2 号”轮机工于庆力陈述。2030 时左右听到碰撞声音，到船舶右舷中部查看，看到一老太躺在“苏华民货 6688”轮左舷甲板，位置在船中偏前，立即报警。


3.根据刘元玲在江苏省中西医结合医院入院相关记录。入院记录显示：患者刘元玲因腹部挤压出现下腹部、盆腔多处外伤，送至本院急诊。手术记录显示：03 月 14 日 2350 时患者出现心跳停止，03 月 15 日 0023 时宣布抢救无效死亡。

五、事故经过

当事船舶从动车解缆到发生事故时间较近，相关当事人无法提供重要结点的准确时间，且无视频等相关客观证据材料佐证。

事故发生前，船舶靠泊顺序如下图所示。

船舶并靠泊示意图

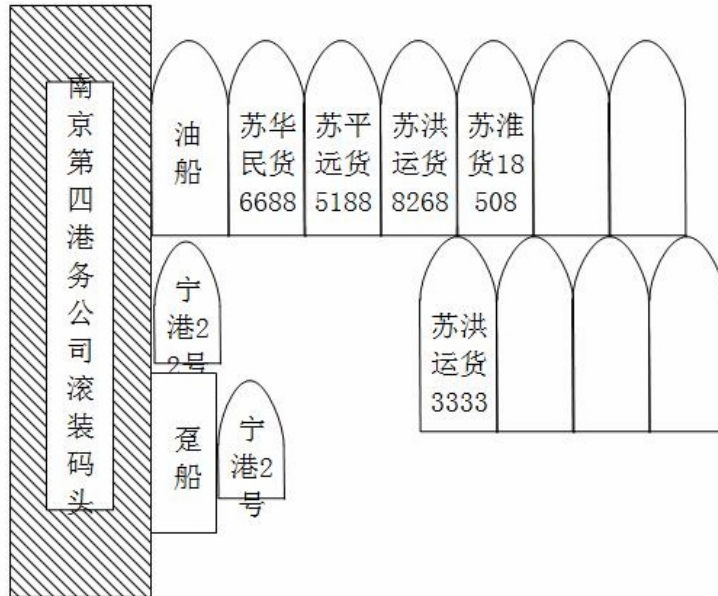

1. “苏华民货 6688” 轮

2015 年 2 月 26 日 0600 时许，“苏华民货 6688” 轮装载 1200 吨元明粉自洪泽开往南京新生圩。

2015 年 2 月 28 日 1830 时许，“苏华民货 6688” 轮靠泊南京新生圩滚装码头。

2015 年 3 月 14 日 2008 时许，南京港第四港务公司调度电话联系“苏华民货 6688” 轮，通知其移泊卸货。后“苏华民货 6688” 轮动车，并通过扩音器通知其他船舶将要移泊。

随后，“苏华民货 6688” 轮与“苏平远货 5188” 轮并绑开始移泊，刘元玲站在该轮船艏了望，右舵 20 度左右，微进车将“苏平远货 5188” 轮右舷外侧同排船舶顶开。

当行驶至右前方约 20 米处，发现移泊前与其同排并绑最外侧一艘船的缆绳吊系在前排并绑船最外侧船船尾，阻碍“苏华民货 6688” 轮与“苏平远货 5188” 轮出档。随后“苏平远

货 5188”轮解开系在“苏华民货 6688”轮的缆绳，并准备倒车退出去。此时，“苏华民货 6688”轮正舵，稳定船位等待“苏平远货 5188”轮退出。

当“苏平远货 5188”轮船头已退至“苏华民货 6688”轮船尾后两、三米距离处时，“苏华民货 6688”轮正舵双车倒车（单车 500 转）。

当“苏华民货 6688”轮退至距离左后方靠泊船“宁港 2 号”横向距离约 10 米处时，船头位于“苏洪运货 8268”轮船中位，并与之有碰擦，因外力影响船位向岸侧移动，与“宁港 2 号”横向距离接近至 3、4 米。随后，“苏华民货 6688”轮左车前进上排，右车仍为倒车，调整船艏向，后左车继续倒车。此时“苏华民货 6688”轮船艏向与码头岸线顺直。

2028 时许，刘元玲站在“苏华民货 6688”轮船舫左舷偏前位置，用手电筒指挥“苏华民货 6688”轮驾驶台，要求其减速，防止船尾与后面的拖轮（“宁港 22”）相撞，此时“苏华民货 6688”轮船头与“宁港 2 号”轮基本齐平，横距 3、4 米，“苏华民货 6688”轮驾驶员张培升随即双车停车。

2029 时许，“苏华民货 6688”轮船舫右舷与“苏洪运货 3333”轮左舷中部第三缆桩碰擦。

2030 时许，“苏华民货 6688”轮左舷前缆桩与“宁港 2 号”右舷前部护舷材及靠把碰擦。船员刘元玲所站位置因受到“宁港 2 号”凸出舷墙的护舷材及靠把与本船“苏华民货 6688”

轮货舱舱口围间的挤压而受伤。

2. “苏洪运货 3333” 轮

2015 年 3 月 9 日自洪泽装载 748.2 吨元明粉始发驶往镇江。后因卸货地发生变化在扬州改签卸货地至南京新生圩。

10 日 1400 时许靠泊南京新生圩滚装码头,该轮吊靠于“苏淮货 18508” 后方,缆绳系于“苏淮货 18508” 船尾左舷缆桩。

14 日 2010 时许,该轮获知前面有船要移泊卸货。该轮动车,轮机员钱正娥解掉系于“苏淮货 18508” 轮的前缆,并站于驾驶台右前方帮助了望。

随后该轮用右舵 40 度,进车,转速约 400 转。当该轮已向外档移出一定距离,减速,车置于前进,但未加油门,回舵至右舵 20 度。

2029 时许,该轮船艏右舷与“苏洪运货 3333” 轮左舷中部第三缆桩碰擦。

3. “宁港 2 号” 轮

2015 年 3 月 14 日 1550 时许,该轮靠南京新生圩滚装码头。

2030 时,当班船员大副张文龙、机工余庆力听到碰撞声后,立即查看损失情况。

六、事故搜救情况

2015 年 3 月 14 日 2030 时许,“宁港 2 号” 轮值班大副张文龙、机工于庆力听到碰撞声后,出舱至右舷查看碰撞情况。

于庆力发现一老妇躺在与其相撞船舶“苏华民货 6688”轮左舷甲板上，马上通知“苏华民货 6688”轮驾驶员张培升，并电话报“110”、“120”。“苏华民货 6688”轮驾驶员张培升听到“宁港 2 号”轮呼喊后，出驾驶室看到其母亲刘元玲躺在左舷驾驶室船头方向 5、6 米距离处，发现其母亲捂着腹部并讲肚子痛。

2037 时许，“宁港 2 号”轮船员报南京海事局指挥中心，与“苏华民货 6688”轮发生碰擦，并有一船员受伤。接到报警后，南京海事局指挥中心立即派遣新生圩海事处海巡执法大队前往救助及开展调查工作。

2050 时许，救护车到达现场，将船员刘元玲送往江苏省中西医结合医院救治。2015 年 3 月 15 日 0023 时，刘元玲经抢救无效死亡。

七、事故损失情况

事故造成“苏华民货 6688”轮船员刘元玲受伤，后送至医院医治无效死亡。

死亡人员信息：

刘元玲，女，1962 年 8 月 20 日出生，江苏淮安人，身份证号码：320829*****086。

八、事故原因分析

在本起事故中，“苏华民货 6688”轮在移泊的过程中操作不当，与他船发生碰擦；船员刘元玲安全意识薄弱，对自身所

处环境的碰撞可能估计不足，未采取安全措施，是造成本次事故的直接原因，具体分析如下：

1. “苏华民货 6688”轮移泊时操作不当，与他船发生碰撞。

“苏华民货 6688”轮在离泊作业时，附近停泊船舶较多，其它船舶尚未完全让离时，在未与他船保持安全距离情况下，船位控制不当以致与“苏洪运货 3333”轮及“宁港 2 号”轮先后发生碰擦。

2. 船员刘元玲安全意识薄弱，对自身所处环境的碰撞可能估计不足，未采取安全措施。

在“苏华民货 6688”轮与“宁港 2 号”轮发生碰撞之时，船员刘元玲对自身所处碰撞危险估计不足，站位不当，未采取有效的安全措施，导致身体受“宁港 2 号”轮凸出护舷材及靠把与本船货舱舱口围挤压受伤。

九、责任认定

本起事故中，“苏华民货 6688”轮在南京港（集团）有限公司第四港务公司滚装码头前沿水域内移泊过程中，操作不当，与他船发生擦碰，船员刘元玲安全意识薄弱，未采取安全措施，“苏华民货 6688”轮承担本起事故的全部责任。

十、安全管理建议

060200SR2015008：本起事故发生在南京港（集团）有限公司第四港务公司港口水域内，建议该公司严格按照核定的码

头靠泊能力，进行调度和安排船舶靠泊，严禁超宽靠泊；加强船舶靠泊码头期间管理，建立和完善码头靠离泊作业有关安全管理和应急管理制度，认真落实管理船舶靠离泊码头作业期间的有关安全生产主体责任，保障码头船舶作业和过往船舶的航行安全。

060200SR2015009：建议淮安市淮阴区华民航运有限公司加强对本公司营运船舶及船员的管理，切实提高船员的安全意识和操纵技能，保障船舶及人员的安全。

附件： 1.南京海事局关于成立“3.14”事故调查组的通知
2.碰撞示意图

南京海事局

2015年8月5日