

MAIR070500201502

浙江台州“10·29”“HANG AN”船与“浙玉渔54002”船碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年10月29日0950时许，柬埔寨YONG CHANG AN SHIPPING CO., LIMITED所属“HANG AN”轮从海门港空载出港在2号浮至3号浮之间航道内与进港的“浙玉渔54002”发生碰撞，造成“HANG AN”轮球鼻首局部凹陷、“浙玉渔54002”左舷机舱水线下破损，进水后沉没，直接经济损失约200万元。构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，台州海事局立即成立事故调查组，对事故进行了调查取证。调查组共取得了以下证据材料：

1. “HANG AN”船船员询问笔录3份；
2. “HANG AN”船船舶证书、船员证书各1套
3. 引航员笔录1份；
4. “浙玉渔54002”船员询问笔录3份；
5. “浙玉渔54001”船员询问笔录1份；
6. “浙玉渔54002”船沉船现场照片；

7. “HANG AN” 船和 “浙玉渔54002” 船分别提交的 “水上交通事故报告书”；

8. 台州海事局VTS记录1份；

二、事故船舶、船员、公司概况

（一） 船舶概况

船舶主要技术数据

船 名	HANG AN	浙玉渔 54002
船 旗 国	柬埔寨	中国
船 籍 港	PHNOM PENH	玉环
呼 号	XUSE9	——
IMO 编号	9062867	——
MMSI 号码	515011000	——
船舶种类	杂货船	拖网渔船
船体材料	钢质	钢质
总 吨	1457	173
总长 (米)	70.50	34.73
船宽 (米)	12.00	6.6
型深 (米)	7.00	3.3

主机功率	1800HP	400KW
建成日期	1992 年 10 月 1 日	2003 年 9 月 14 日
船舶所有人	YONG CHANG AN SHIPPING CO,. LIMITED	玉环县鸡山乡小火车 村 106 号郭云法
船舶经营人	PALACE ROSE LIMITED	

（二）船员情况

1. “HANG AN” 船员配备情况

该轮本航次配员10人。其中船长、大副、二副、轮机长各1名、值班水手3名，值班机工2名，大厨1名。经查，船员持证配员与最低安全配员证书所载要求相符。该轮当班船员情况如下：

船长李世旻，男，1964年3月10日出生于辽宁，持有辽宁海事局于2015年9月16日签发的3000总吨及以上船舶的船长适任证书，证书编号为ABA111201503957，有效期至2020年9月16日。事发时驾驶台指挥船舶。

二副（兼GMDSS普操员）黄鑫，男，1987年8月25日出生于辽宁，持有辽宁海事局于2015年2月11日签发的3000总吨及以上船舶的二副适任证书，证书编号为JBA113201500670，有效期至2016年12月31日。事发时驾驶台操舵。

机工韩海，男，1966年4月5日生于山东，持有辽宁海事局2012年9月11日签发的主推进动力装置750 KW及以上船舶的值班机工适任证书，证书编号为YBA245201208249，有效期至2016年12月

31日。事发时机舱值班。

2. “浙玉渔54002”轮船员配备情况

该船本航次实有人员10名。其中船长郑维祥，大副王同强、轮机长陈传明、大管轮张天灵、为持证船员，其他均为普通渔民。

船长郑维祥，男，浙江人，出生于1954年11月，持有中华人民共和国渔政渔港监督管理局签发的外海航区200总吨——未满500总吨的渔业船舶船长适任证书，有效期至2019年08月07日止，证书编号：C07—4331744。

大副王同强，男，浙江人，出生于1969年09月，持有中华人民共和国渔政渔港监督管理局签发的外海航区200总吨——未满500总吨的渔业船舶大副适任证书，有效期至2019年08月07日止，证书编号：C07—4331834。

轮机长陈传明，男，浙江人，出生于1958年8月，持有中华人民共和国渔政渔港监督管理局签发的外海航区250千瓦——未满750千瓦的渔业船舶轮机长适任证书，有效期至2015年03月24日止，证书编号：C07——0340098。

大管轮张天灵，男，浙江人，出生于1966年01月，持有中华人民共和国渔政渔港监督管理局签发的外海航区250千瓦——未满750千瓦的渔业船舶大管轮适任证书，有效期至2019年08月07日止，证书编号：C07——4341389。

（三）两船检验情况

1. “HANG AN”轮，根据国际海事组织及船旗国（CAMBODIA，

柬埔寨)的规定, 经查相关证书均在有效期内。

2. “浙玉渔54002”船,《渔业船舶安全证书》在有效期内,有效期至2019年09月13日。另外该船原名“浙玉渔5296”,更改船名时间为2015年10月17日。该船于2011年8月更换主机,原主机型号为: Z8170ZLCz-6.

(三) 船舶载货情况。

1、“HANG AN”轮载货情况。

该轮本航次从台州海门港空放至青岛。

2、“浙玉渔54002”船载货情况。

该船装载鱼货约650箱, 每箱重37-38市斤。

三、事故水域通航环境情况。

(一) 天气、海况。

1. 据“HANG AN”轮船长李世旻陈述, 事发水域当时东北风3-4级, 涨潮流, 流向西。能见度良好; 二副黄鑫陈述, 东北风3-4级, 西流, 流速2节。

2. 据“浙玉渔54002”船长郑维祥的陈述, 事发水域能见度良好, 涨潮流, 流向西。


3. 台州气象台预报: 台州沿海海面, 北到东北风5-6级, 阵风7级, 晴到多云。

综合以上情况分析, 事发水域在椒江进港航道内, 北面有大陆遮挡, 风力比沿海海面低两级。调查组认定: 事发水域当时东北风约3-4级, 能见度良好, 涨潮流, 流向西, 流速2节。

（二）通航环境情况。

事故发生地的日常通航环境状况。事故地点位于海门港进出港航道内，由于进港航道存在拦门浅滩，进出港船舶集中在每天两个高潮时段，船舶通航密度非常大，各类商船、小型运砂船、渔船混杂，通航环境十分复杂。

事故发生前三分钟（0947时）时的通航环境状况。“HANG AN”轮的左前侧有一艘船舶，右前侧三艘船舶，正前方为“浙玉渔54002”船（下图编号4542）。（如下图）

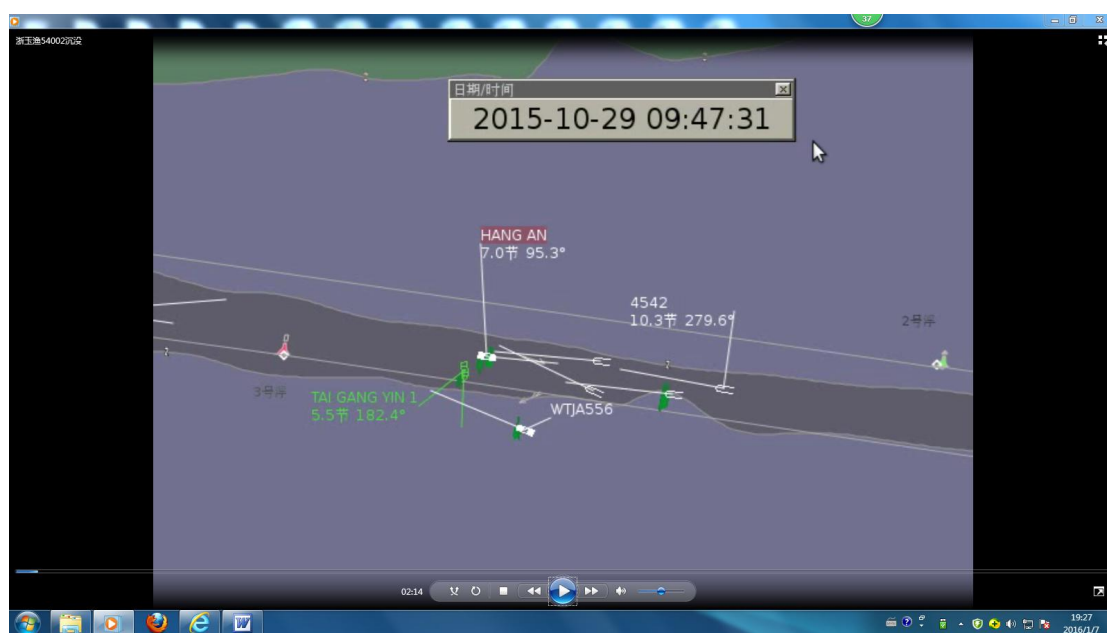

事故发生前半分钟（09时49分32秒）时的通航环境状况。

“HANG AN”轮驶过让清其周围的船舶（原左前侧有一艘船舶，原右前侧三艘船舶），与“浙玉渔54002”船（下图编号4542）呈对遇局面。



四、事故损害情况。

本次事故直接经济损失共计约200万元。

五、事故经过。

根据两船提交的事故报告、船员询问笔录和台州海事局指挥中心VTS平台对两船航迹显示整理分析如下：

（一）“HANG AN” 轮

2015年10月29日0825时，该船从海门港外沙码头空载驶往山东青岛，船长李世旻、二副黄鑫、水手程广俊、引航员金观明在驾驶台。两台雷达开启，量程均在0.25海里档。

0917时，过台州湾跨海大桥，航向096度，航速8.1节。

0943时，正横3号浮，航向098度，航速9.7节。

0945时，“台港引1号”靠上“HANG AN”轮。此时前方有3艘渔船。引航员金观明跟船长说：“前面有渔船，注意避让”就提

前下船，水手程广俊离开驾驶台，放引水梯协助引航员下船。根据VTS显示此时“HANG AN”轮距离“浙玉渔54001”1.3海里，距离“浙玉渔54002”1.8海里。

0947时，航向095度，航速8.6节。“台港引1号”驶离“HANG AN”，“HANG AN”首次发现对方船（“浙玉渔54002”船）位于本船正前方，距离1.5海里。“浙玉渔54002”船前方有两艘渔船，前船为“浙玉渔54001”船，后船为“浙路渔运88839”。

0948时42秒，航向096度，航速8.4节。左对左驶过“浙玉渔54001”。“浙路渔运88839”位于“HANG AN”右前方，距离760米。

0949时30秒，航向098度，航速8.8节，右对右驶过“浙路渔运88839”。此时，“浙玉渔54002”位于“HANG AN”轮正前方300米。

0949时40秒，距离“浙玉渔54002”船190米，左满舵，发现“浙玉渔54002”船突然大幅度右转，马上停车，但为时已晚。

0950时，“HANG AN”轮球鼻首与“浙玉渔54002”左舷机舱相撞。

（二）“浙玉渔54002”船

10月29日0600时从大陈以东海域开航。开航时“浙玉渔54001”船在前，“浙玉渔54002”船在后，开往椒江卖鱼。船上有约650箱鱼，一箱37-38市斤，鱼种类有剥皮鱼、马鲛鱼、小黄鱼、鲳鱼、杂鱼。航行时，船长郑维祥、大副王同强在驾驶台值班。

0943时，正横2号浮，航向277度，航速10节，发现正前方“HANG AN”轮，保向保速。

0949时30秒，航向278度，航速10.3节，发“HANG AN”轮位于正前方300米。船长认为能左对左驶过，航向稍微向右偏。

0949时40秒，发现“HANG AN”船突然大幅度左转，该船上大幅度右转，但为时已晚。

0950时，“HANG AN”轮球鼻首与“浙玉渔54002”左舷机舱相撞。事故发生后发现机舱进水，立即向北岸冲滩。

0951时，“浙玉渔54002”船沉没，沉船概位28°40′.58N/121°35′.94E。

七、事故原因

（一）“HANG AN”轮的行为及过失。

1、该轮未保持正规了望，未及时察觉与“浙玉渔54002”轮的潜在碰撞危险。

经查，该轮雷达、AIS等助、导航设备均正常。在出港航行过程中，将二台雷达均开在0.25海里档，未及时发现有碰撞危险的船舶，且该轮船长未能有效综合运用各种手段保持正规了望，直到0947是才第一次发现“浙玉渔54002”，与事故发生时只有3分钟时间观察，导致判断严重失误。该轮违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条和第七条的规定。

2、未使用安全航速航行

该轮在出航行直至碰撞发生时，航速在9节左右，未充分考

虑海门港高潮时段船舶集中进出港及其附近水域船舶密度大、通航环境十分复杂的情况，未采用安全航速航行，违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3、应急处置不当。该轮在两船相距仅190米时，在对遇局面下，对位于本船正前方的“浙玉渔54002”轮，采取左满舵的避让措施。违反了《1972年国际海上避碰规则》第十四条的规定。

（二）“浙玉渔54002” 船的行为及过失：

1、了望疏忽

该船未保持正规了望，未及时察觉与“HANG AN”轮的潜在碰撞危险。当班船长在0943时，发现正前方向有来船朝我船方向驶来，未引起警觉直至碰撞发生前半分钟时才惊醒。该轮违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2、未使用安全航速航行

该船在出航行直至碰撞发生时，航速在10节左右，未充分考虑海门港高潮时段船舶集中进出港及其附近水域船舶密度大、通航环境十分复杂的情况，未采用安全航速航行，违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的规定。

（三）引航员过失：

1、没有在规定的登/离轮水域下船

《关于公布全国主要港口引航员登/离轮水域的公告》（中华人民共和国交通部2012年第31号公告）明确海门港区引航员登/离轮水域位于1号浮附近水域（即以28 ° 39' .80N, 121°

40' .80E为中心，半径0.5海里范围内水域)。本航次引航员金观明在未到规定的登/离轮水域提前下船。且下船时，引航艇与“HANG AN”轮并靠，值班水下协助引航员下船，在一定程度上影响“HANG AN”轮操纵。违反了《船舶引航管理规定》第三十七条第一款的规定。

2、没有驶过让清，危险局面下交接

0945时，在发现前方还有3艘渔船与“HANG AN”轮有碰撞危险时，提前向船长交接。违反了《船舶引航管理规定》第三十七条第二款的规定。

八、事故责任

此次事故是一起人为原因造成的责任事故，事故等级为一般事故。

“HANG AN”船和“浙玉渔54002”轮处于能见度良好且具有碰撞危险的对遇局面后，双方均存在了望疏忽、未使用安全航速航行并最终酿成事故。“HANG AN”在本次避让行动中采取错误的向左转向，最终形成本次事故的紧迫局面，过失程度比“浙玉渔54002”船过失程度大，“HANG AN”在本次事故负有主要责任，船长李世旻为主要责任人，二副黄鑫为次要责任人。“浙玉渔54002”轮在本次事故负有次要责任，船长郑维祥为次要责任人。

九、处理建议

1、“HANG AN”轮在航行过程中未使用安全航速，且在应急

处置过程中操纵不当，是事故的主要责任方，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条、第十条的规定。依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第九条第一款第（一）项、第二十四条第一款、第二款第（五）项、第（八）项、第二十五条第（三）项的规定，建议给予事故主要责任人“HANG AN”轮船长李世旻扣证九个月，罚款6000元的行政处罚；事故次要责任人“HANG AN”轮二副黄鑫扣证6个月，罚款5000元的行政处罚。依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第九条第一款第（一）项、第二十六条第一款、第二款第（十三）项、第（十四）项的规定，建议给予对“HANG AN”轮经营人PALACE ROSE LIMITED罚款8500的行政处罚。

2、“浙玉渔54002”船在航行过程中存在了望疏忽、未采用安全航速等过失，是事故的次要责任方，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定。依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第九条第一款第（一）项、第二十四条第一款、第二款第（七）项、第（八）项、第二十五条第（三）项的规定，建议给予事故次要责任人“浙玉渔54002”轮船长郑维祥扣证六个月，罚款5000元的行政处罚。

十、安全管理建议

070500SR201502 “HANG AN”船的经营人应加强对船员的安全意识教育和安全法规培训，强化对《1972年国际海上避碰规

则》的学习理解，防止或避免类似事故的再次发生。

070500SR201503 “浙玉渔54002”船船东应加强船员对《1972年国际海上避碰规则》的学习培训，正确理解其内容，航行中自觉遵守《1972年国际海上避碰规则》有关规定，确保船舶航行安全。

“HANG AN”轮船舶经营人PALACE ROSE LIMITED和“浙玉渔54002”船所有人于三个月之内将整改落实情况向台州海事局反馈。