

东方江边乡“8·10”乡镇自用船 碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015年8月10日约1950时，东方新世纪农业联合有限公司所属的自用船“宝利2号”，在海南省东方市江边乡大广坝水库库区上游昌化江河段，与洪明良驾驶的自用船（以下简称自用船乙）发生碰撞。事故造成自用船乙沉没，1人溺水死亡，构成一般等级事故。

（二）调查情况

事故发生后，八所海事局及时成立了事故调查组，调查人员通过询问当事船舶的驾驶人员、目击证人及公司负责人等人员，以及现场勘查取证和查询有关记录等途径，共获得：
（1）水上交通事故调查询问笔录4份；（2）现场照片10张。

二、船舶、船员以及公司概况

（一）“宝利2号”船

“宝利2号”船为东方新世纪农业联合有限公司内部的自用船，用于公司内部人员、车辆和农作物进出大广坝水库库区的交通运送，是农业生产工具，未办理船舶登记，无船舶检验证书，无船号，公司自命船名。

1、船舶概况

船名：“宝利 2 号”（公司自命船名）；船舶种类：自用船舶；

总长：约 24 米；

船宽：约 6 米；

主机类型：内燃机；

型号：ZH4100G；

主机功率：39 千瓦 × 3；

船体材料：钢质；

船舶所有人：东方新世纪农业联合有限公司；

“宝利 2 号”船，建造于 2015 年 4 月；由东方新世纪农业联合有限公司出资，海南省白马井船舶修造厂进行设计，并由该船厂派工人到东方新世纪农业联合有限公司承包的果园附近水域的滩涂建造完成；该船驾驶台左右两侧有主、副两套操舵装置，右侧为主操纵装置。



图一：“宝利 2 号”船型图

2、船员情况

“宝利 2 号”船本航次在船负责驾驶的仅驾驶人员符小强 1 人；

符小强：男，28 岁，东方新世纪农业联合有限公司职工，未参加过任何相关培训，无船员适任证书。

3、船舶所有人情况

“宝利 2 号”船，所有人为东方新世纪农业联合有限公司（民营企业），主要从事橡胶和香蕉种植等农业项目。

（二）自用船乙

该船为洪明良用于自家在大广坝水库库区的水上交通兼用捕鱼的自用船，是农业生产工具，无任何证书。

1、船舶概况

船名：无

船舶种类：自用船舶；

总长：约 10 米；

型宽：约 1.2 米；

主机功率：6 千瓦；

船体材料：钢质；

建成日期：2015 年 8 月 7 日；

船舶所有人：洪明良。



图二：自用船乙同型船舶外观图（图片中部蓝色船舶）

2、船员情况

该船本航次由洪明良驾驶。

洪明良：男，41 岁，乐东黎族自治县抱由镇坡拉村农民，未参加过任何相关培训，无船员适任证书。

3、所有人情况

自用船乙所有人洪明良，为乐东黎族自治县抱由镇坡拉村农民。

三、天气情况和事故水域通航环境情况

（一）气象情况

天气：多云； 风：东南 2-3 级；

能见度：良好。

（二）事故水域情况

事故发生水域在大广坝水库库区上游约 10 公里处的昌化江水域，属于海南省东方市江边乡管辖。该水域有少量类似于“宝利 2 号”船和自用船乙的乡镇农民自用船舶航行，通航密度较低。



图三： 事故地点示意图

四、事故经过

（一）“宝利 2 号” 船

2015 年 8 月 10 日约 1935 时，“宝利 2 号”船从东方新世纪农业联合有限公司果园所在地抱英村，装载 3 辆汽车（1 辆装有香蕉的大货车，2 辆小汽车）和 30 名果园收香蕉的工人，开往对岸的江边村；两岸距离约 6 公里（见图四）。据该船驾驶人员符小强陈述：“宝利 2 号”船装载汽车后，驾驶台正面及右侧视线基本被运输香蕉的大型货车阻挡。为此，航行中一直在驾驶台左侧操纵船舶，没有走动瞭望，在航行过程中使用了两台柴油机，航速约为 10 公里/每小时。符小强称，开船时他已开启装在船艏立柱上的探照灯。



图四：事故相关位置图

约 1948 时，在船头的 1 名收香蕉工人发现右前方有一艘相对行驶的小船，距离约为 30 米。该名工人发现两船有碰撞的可能，立即向驾驶人员挥手呐喊示意停车，由于本船噪声过大，驾驶人员未能听到该工人的叫喊。同时该工人让身边的另外 1 名收香蕉工人赶紧去驾驶台，告诉驾驶人员立即停车。

约 1949 时，驾驶人员符小强发现船头工人向他挥手示意，立即停车并倒车（船上没有声号）并走到船的右侧观察。

约 1950 时，“宝利 2 号”船艏右侧和自用船乙的右舷中后部发生碰撞，约 1 分钟后自用船乙沉没。


（二）自用船乙

2015 年 8 月 10 日约 1920 时，洪明良在朋友家喝酒后驾驶自用船乙载着妻子和女儿，从江边乡大广坝库区上游昌化

江河段的江边村，开往位于乐东黎族自治县抱由镇坡拉村的家。据洪明良陈述：开船时他在船尾操纵船，妻子和女儿坐在船中间。航行中有灯光显示，他女儿手拿一盏已开启的 LED 小台灯，洪明良他自己戴的头灯没有开启，当时船速约为 5Km/小时。

约 1948 时，自用船乙驾驶人员洪明良发现前面有来船，距离二十米左右，自用船乙急忙向左转向避让。

约 1950 时，两船发生碰撞，自用船乙翻沉，船上 3 人落水。

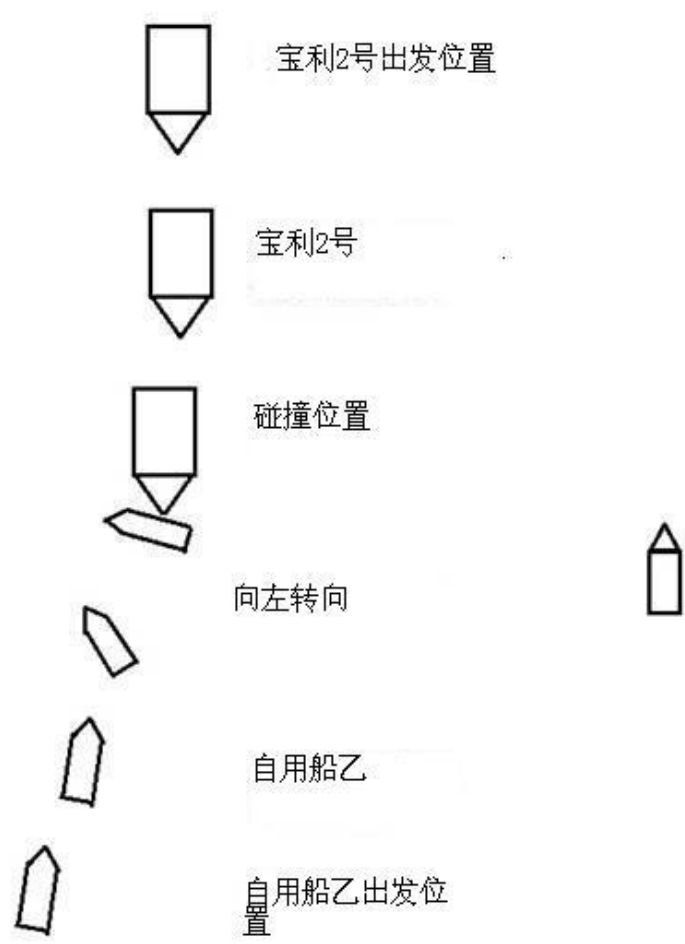

图五：碰撞示意图

五、事故发生后的救助情况

碰撞事故发生后，自用船乙上的三人落水，“宝利 2 号”驾驶人员符小强下水救助落水者，洪明良及其妻子被救起。随后，东方新世纪农业联合公司组织附近的船只及“宝利 2 号”船对另一名落水失踪人员进行搜寻。

接到报警后，八所海上搜救分中心和江边乡镇政府组织了乡村干部、公安干警、消防官兵等参与搜寻，并协调了潜水员进行水下搜寻。8 月 12 日约 0630 时，洪明良的女儿尸体被找到。

六、事故损害情况

事故造成自用船乙沉没、1 人死亡；直接经济损失约 1.6 万元。

七、事故原因分析及责任认定

（一）“宝利 2 号”船

1、人员配备不满足保证船舶航行安全的基本要求

“宝利 2 号”船作为公司内部自用运输农产品、车辆及公司员工往来水库库区的渡船，渡工人数配备严重不足。本航次全船仅有符小强 1 人，负责车辆、人员装载及船舶航行和安全的一切工作，顾此失彼。该船装载大型货车后驾驶台视线受阻，没有其他渡工协助进行应有的了望，致使没有发现来船和及时进行避让。

2、该船的驾驶人员符小强未参加过相关专业培训，没有

持有相应的船舶驾驶证书，没有具备相应的船舶驾驶资质，违章上岗，船舶驾驶技能和应急处置能力不足，是造成碰撞事故的原因之一。

3、该船的设计和建造均未经过审查和检验，没有持有船舶检验证书，该船未具备装载大型货车的能力，大型货车装船后驾驶台的视线严重受阻，驾驶台无法保持正常的瞭望，船舶不适航是造成事故的又一原因。

（二）自用船乙

1、洪明良酒后驾驶开船，疏忽瞭望，反应迟缓，未能及早发现来船和及早采取避让措施，是碰撞事故的原因之一。

2、驾驶人员洪明良未参加过相关专业培训，船舶驾驶技能和应急处置能力不足，也是造成碰撞事故的原因之一。

综上所述，本起碰撞事故中，事故双方均疏忽瞭望、双方驾驶人员均未经过相关的专业培训、船舶驾驶技能和应急处置能力不足，是造成碰撞事故的直接原因；这是一起责任事故，双方应对本次事故负有同等责任。

八、处理建议

东方新世纪农业联合有限公司自用的“宝利 2 号”船，未经船舶检验部门检验发证，擅自用于车、客摆渡，雇用不具备相应船舶驾驶资质的人员开船，且人员配备严重不足，暴露了该公司安全管理严重不足，安全意识淡薄，存在严重的安全隐患。建议东方市人民政府组织有关部门对该公司进

行整顿和对相关责任人进行处罚；责令“宝利 2 号”船立即停航，尽快依据有关规定申请船舶检验，办理有关证照。

九、安全管理建议

110400SR2015002: 公司东方新世纪农业联合公司立即停止“宝利 2 号”船的生产活动；按照国家有关船舶安全管理法律法规，申请船舶检验，办理有关证照；加强对自用船舶“宝利 2 号”的安全管理，聘用经过相关专业培训并取得相应的资质证书的船舶驾驶员和其他操作人员。在完成船舶检验获得相关证书、配备适任人员后，“宝利 2 号”船方可恢复生产。

110400SR2015003: “宝利 2 号”船存在严重隐患，建议东方市交通主管部门建立健全自用船的安全管理规章制度，进一步加强对各乡镇自用船舶的安全管理，严厉打击“三无”船舶非法渡运，消除水上交通安全隐患，确保人民群众生命财产安全。