

MAIR0912002019XX

广东云浮“11·3”“粤广州货 1833”船与 “粤云渔 90693”船碰撞事故调查报告

编制单位：云浮海事局

单位地址：广东省云浮市云城区宝马路 2 号教育综合楼

联系方式：0766-8615583

传 真：0766-8615590

编制时间：2020 年 2 月 20 日

目 录

一、事故简况.....	1
二、专业术语和标准用语标示.....	1
三、事故调查取证情况.....	1
（一）“粤广州货 1833”船概况.....	2
（二）“粤云渔 90693”船概况.....	7
（三）环境因素.....	8
四、重要事故因素认定.....	9
（一）碰撞事实认定.....	9
（二）事故发生时间认定.....	11
（三）事故发生地点认定.....	11
五、事故经过.....	12
（一）“粤广州货 1833”船方面.....	12
（二）“粤云渔 90693”船方面.....	12
六、应急处置和搜救情况.....	14
七、事故损失情况.....	14
八、事故原因分析.....	14
（一）直接原因.....	14
（二）间接原因.....	15
九、责任认定.....	15
（一）不安全行为分析.....	15
（二）责任认定.....	16
十、安全管理建议.....	16
十一、报告附件.....	17

一、事故简况

广州市比高船务有限公司所属的广州籍货船“粤广州货1833”于2019年11月2日约2100时空载由广州新塘驶往云浮云安，11月3日约1452时航行至云浮市新区水厂取水口对开约190米西江水域与在航道中捕鱼的“粤云渔90693”船发生碰撞，事故造成“粤云渔90693”船上2人落水，其中1人被救起，1人失踪（后确认死亡），未造成水域污染，直接经济损失约29600元。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部〔2014〕15号）第六条的分级标准，该事故的等级为一般事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 船载自动识别系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频无线电话

三、事故调查取证情况

云浮海事局事故调查人员通过询问、拍照、勘验、调取视频监控、调取AIS轨迹、查询海事业务系统等方式，依法获得以下证据材料：

略

(一) “粤广州货 1833” 船概况

1. 船舶资料



图 1：“粤广州货 1833” 船

船名	粤广州货 1833	船籍港	广州
船舶类型	自卸砂船	船体材料	钢质
总吨	2844	净吨	1592
总长	88 米	船长	86 米
型深	4.8 米	型宽	18.8 米
空载吃水	1.147 米	满载吃水	4.15 米
空载排水量	1526.151 吨	满载排水量	6044.151 吨
参考载货量	4518 吨 (A 级), 4756 吨 (B 级)		
主机型号	KTA38-M0	主机功率	671KW × 2
船舶登记号	***	船舶识别号	***
建造完工日期	***		
船舶制造厂	***		

船舶所有人	广州市比高船务有限公司、黄*远
船舶经营人	广州市比高船务有限公司

2. 船舶状况

(1) 建造及检验情况

该船建造厂为***，安放龙骨日期为***，建造完工日期为***，建造检验单位为广东省船舶检验局广州分局。

该船最近一次检验由中国船级社于 2019 年 7 月 8 日在佛山完成年度检验，检验合格，下次中间检验日期为 2020 年 7 月 27 日前后各 1 个月内。事发时该船检验证书齐全有效。

(2) 设备工作情况

该船为双机双舵，驾驶台共配备：1 台磁罗经、1 台 AIS 设备、1 台导航雷达等航行设备，2 台 VHF、1 台对外扩音装置等无线电设备，无证据表明以上设备存在异常。消防设备、救生设备及信号设备等未发现异常。

(3) 船舶登记/安检情况

船舶登记情况：船籍港为广州，由中华人民共和国广州海事局进行登记，取得所有权时间为***，船舶共有情况为广州市比高船务有限公司占 51%股份、黄*远占 49%股份；国籍证书有效期至 2023 年 9 月 27 日，船舶登记号为***。

安检情况：最近一次船旗国监督检查是 2019 年 6 月 13 日由佛山顺德海事处实施的，共发现缺陷 6 项，分别是：0650 救生圈及属具：两具救生圈自亮灯过期失效；1550 号灯、号型、声响

信号、信号旗:锚灯和 1 个红灯不亮; 1541 磁罗经:磁罗经自差表过期; 1422 一般电气设备:机舱照明灯非防爆型; 0741 消防管系、配备及消防栓、水龙、水枪:机舱消防箱内无消防皮带和水枪; 0730 移动消防器材:机舱 1 具灭火器压力不足。无滞留缺陷,发现的缺陷与本次事故无直接因果关系。

(4) 船舶报告及载货情况

该船事故航次的出港报告情况如下:申报单编号***,申请日期 2019 年 11 月 2 日,停靠港口新塘(广东省),受理机构为广州增城海事处,下一海事机构为云浮云安海事处,实载货数量 0。该船实际由广州增城空载开往云浮云安,出港报告和装载情况无异常。

3. 人员情况

该船《船舶最低安全配员证书》要求此船航行时,船舶配员如下:一类船长 1 人、一类二副 1 人、一类轮机长 1 人、一类三管轮 1 人、普通船员 1 人,特殊要求或条件:(船长和甲板部)连续航行作业时间超过 16 小时,须增加三副 1 人;(轮机部)连续航行作业时间超过 16 小时,须增加普通船员 1 人。

事发时,该船配员情况如下:

李*勇,男,***出生,持中华人民共和国贵港海事局签发的内河一类船长适任证书,证书编号***,有效期至 2023 年 10 月 23 日。李*勇是事故发生时的值班驾驶员,未发现其在事发前有饮酒、服药、吸毒及不稳定情绪的证据。

黄*军，男，***出生，持中华人民共和国贵港海事局签发的内河一类船长适任证书，证书编号***，有效期至2023年1月8日。

韦*宗，男，***出生，持中华人民共和国梧州海事局签发的内河一类船长适任证书，证书编号***，有效期至2021年10月12日。

杜*云，男，***出生，持中华人民共和国东莞海事局签发的内河一类轮机长适任证书，证书编号***，有效期至2024年9月24日。

文*昭，男，***出生，持中华人民共和国东莞海事局签发的内河一类轮机长适任证书，证书编号***，有效期至2023年5月28日。

梁*仕，男，***出生，持中华人民共和国广西百色海事处签发的船员服务簿，注册号码***。

李*昌，男，***出生，持中华人民共和国广西百色海事处签发的船员服务簿，注册号码***。

覃*孟，男，***出生，持中华人民共和国梧州海事局签发的船员服务簿，注册号码***。

该船实际配员符合《船舶最低安全配员证书》的要求。在调查中发现，李*勇为该船本航次船长，但黄*军、韦*宗的船员服务簿上也任职为该船船长，违反了《中华人民共和国船员注册管理办法》第十五条的规定。

4. 公司情况

中文全称：广州市比高船务有限公司

公司类型：私营企业

注册地：广东省/广州市

注册地址：***

组织机构代码：***

注册日期：2014 年 7 月 9 日

首次取得 DOC 日期：2019 年 7 月 25 日

日常监督管辖与审核发证机构：广州海事局

岸基体系内人数：总经理 1 人、副总经理 1 人、海务主管 1 人、机务主管 1 人，共 4 人。

在调查中发现，广州市比高船务有限公司于 2019 年 8 月 5 日对“粤广州货 1833”船进行了检查，填写的《船舶安全检查表》中包含了对船员服务簿的检查内容，但该公司未发现“粤广州货 1833”船存在船员任解职不规范的情况。

（二）“粤云渔 90693” 船概况

1. 船舶资料



图 2：“粤云渔 90693” 船

船名	粤云渔 90693	渔船编码	***
船舶种类	捕捞渔船	船籍港	云浮
船长	6.10 米	型宽	1.35 米
型深	0.65 米	总吨位	2.0
船体材质	木质	主机型号及数量	S195, 1
主机总功率	8.80 千瓦	核定航区	内陆水域
核定成员	2 人	信号设备	合色灯一盏
建造完工日期	***		
救生设备	救生衣 2 件	作业类型	刺网
作业场所	珠江水域		
作业时限	2016 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日		
证书名称	内陆渔业船舶证书		

证书编号	***
证书有效期至	2021 年 3 月 25 日
发证机关	广东省渔政总队云浮支队
船舶所有人	徐*华
船舶所有人地址	***

2. 人员情况

“粤云渔 90693”船在事故发生时船上实际有 2 人，经调查核实，2 人的信息情况如下：

徐*华，男，***出生，籍贯广东省云浮市，身份证号***，幸存者；持有渔船船员证书，证书编号：***，职务：机驾长，证书有效期至：2024 年 1 月 29 日，发证机关：广东省渔政总队云浮支队。

徐*杰，男，***出生，籍贯广东省云浮市云城区，身份证号***，与徐*华为父子关系，失踪者（后确认死亡），未持有船员相关证书。

（三）环境因素

1. 气象水文情况

经查询气象信息，结合当事人询问笔录，事故发生时，天气晴，气温 23 到 29℃，轻微偏北风，能见度良好；事发水域位于西江干流云浮云安段，属于非感潮河段，水流较平缓。

2. 事故水域通航环境情况

河面宽度约 520 米，水深约 23 米，日均船舶流量约 500 艘次，事发地点位于船舶习惯航路。事发时附近船舶情况：“粤清远货 3639”、“广兴 23”、“粤广州货 2688”、“平南永佳 6989”等 4 艘船舶下行，“藤县华顺 2988”、“粤广州货 1833”等 2 艘船舶上行，“粤云渔 90693”船在航道上抛网捕鱼。

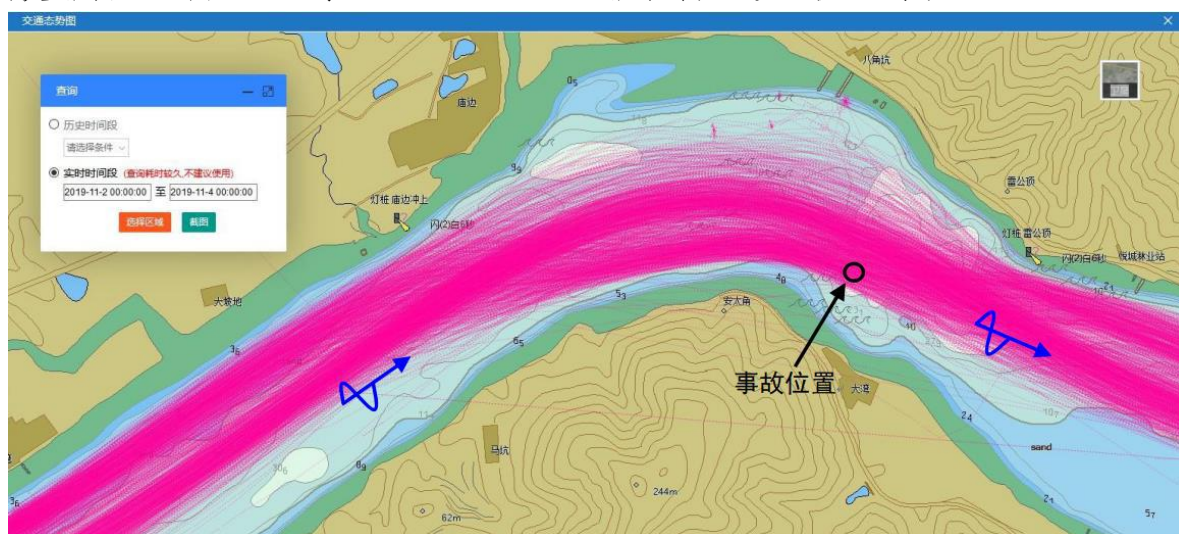


图 3：事发水域交通态势图

四、重要事故因素认定

（一）碰撞事实认定

1. 根据幸存者徐*华在询问笔录中陈述，与“粤云渔 90693”船发生碰撞的是一艘空载上行货船。通过调取事发水域附近云浮市新区水厂取水口的视频监控录像显示，一艘空载无输送臂的货船和一艘空载有输送臂的货船先后上行经过事发水域，空载有输送臂的上行货船与渔船发生碰撞，碰撞后渔船消失。视频监控录像显示碰撞时间是 2019 年 11 月 3 日 1453 时，由于视频监控系

统时间比实际时间快约 1 分钟，据此推算出事故发生时间为 2019 年 11 月 3 日 1452 时。

2. 通过查询广东智慧海事监管服务平台，2019 年 11 月 3 日 1450 至 1455 时，通过事发水域附近的船舶共有 6 艘，其中“粤清远货 3639”、“广兴 23”、“粤广州货 2688”、“平南永佳 6989”等 4 艘船舶下行，“藤县华顺 2988”、“粤广州货 1833”等 2 艘船舶上行，且“藤县华顺 2988”船位于“粤广州货 1833”船上游。经查询船舶检验管理系统，“粤广州货 1833”船为有输送臂的自卸砂船，“藤县华顺 2988”船为无输送臂的多用途船。（见图 4）

3. 根据目击者“粤清远货 3639”船二副陆*锋在询问笔录中陈述，2019 年 11 月 3 日约 15 时左右，他看见一艘平板船和一艘自卸船先后上行经过事发水域，自卸船的右舷船头角撞到渔船，碰撞前渔船上有一个男人跳水，碰撞后渔船沉入自卸船船底，接着见到木板从自卸船船艏浮起来，渔船已经破碎。

4. 根据目击者“广兴 23”船三副黄*国在询问笔录中陈述，2019 年 11 月 3 日 1440 时左右，他看见一艘自卸船上行经过事发水域，自卸船船头撞到一艘渔船右舷中间位置，当时渔船上两个人，碰撞前渔船上一人跳水，另一人还蹲在船上，接着渔船沉下去不见了，在碰撞处浮起零星破碎的木板。

基于上述证据认定，“粤广州货 1833”船与“粤云渔 90693”船存在发生碰撞的事实。



图 4：“粤广州货 1833” 船与“藤县华顺 2988” 船

(二) 事故发生时间认定

通过调取事发水域附近云浮市新区水厂取水口的视频监控录像，显示碰撞时间是 2019 年 11 月 3 日 1453 时，由于视频监控系统时间比实际时间快约 1 分钟，据此推算出事故发生时间为 2019 年 11 月 3 日 1452 时。

(三) 事故发生地点认定

根据广东智慧海事监管服务平台显示，2019 年 11 月 3 日 1452 时“粤广州货 1833”船的 AIS 历史轨迹点为 $23^{\circ}5.42'N$ ， $112^{\circ}6.15'E$ ，位于云浮新区水厂取水口对开约 190 米水域，认定为事故发生地点。



图 5：事故地点概位

五、事故经过

根据询问笔录、视频监控录像及 AIS 记录数据等证据，认定事故经过如下：

（一）“粤广州货 1833” 船方面

2019 年 11 月 2 日约 2100 时，李*勇驾驶“粤广州货 1833”船从广州新塘空载开航，计划开往云浮云安鸿福石场码头。航行过程中，李*勇、韦*宗、黄*军等 3 人轮流值班驾驶。

11 月 3 日约 1449 时，“粤广州货 1833”船航行至西江云浮段雷公顶附近水域，此时值班驾驶为黄*军，李*勇到驾驶台准备接班。

约 1450 时，黄*军驾船行驶至云浮新区取水口对开 2 号红色浮标（见图 6）下游约 200 米处，与李*勇完成交接班，由李*勇驾驶该船，黄*军回生活区的房间。接班后，李*勇驾驶“粤广州货 1833”船以 6.7 节的速度向上游行驶，距前方空载上行的“藤县华顺 2988”船约 200 米。李*勇从接班后至事故发生时，独自在驾驶台驾驶船舶，没有发现江面上有渔船。

约 1452 时，“粤广州货 1833”船的船艏正中与“粤云渔 90693”船发生碰撞。随后“粤广州货 1833”船减速，约 1455 时船速降至 1.5 节。

（二）“粤云渔 90693” 船方面

2019 年 11 月 3 日约 1415 时，徐*华和徐*杰两人从家中出发，驾乘“粤云渔 90693”船到事发水域捕鱼。

约 1440 时，“粤云渔 90693”船位于云浮新区取水口 1 号红色浮标（见图 6）上游附近水域，往下游抛网捕鱼。捕鱼期间至事故发生时，渔船马达处于关闭状态，未显示任何号型，渔船上两人均未穿救生衣。

约 1452 时，徐*华发现“粤广州货 1833”船，双方距离约 8 至 10 米，徐*华弃船跳入江中，徐*杰试图启动渔船马达，随即，“粤广州货 1833”船与“粤云渔 90693”船发生碰撞，碰撞后渔船沉没。徐*华被附近的渔民救起，徐*杰落水后失踪。



图 6：云浮市新区水厂取水口对开 1 号、2 号红色浮标示意图

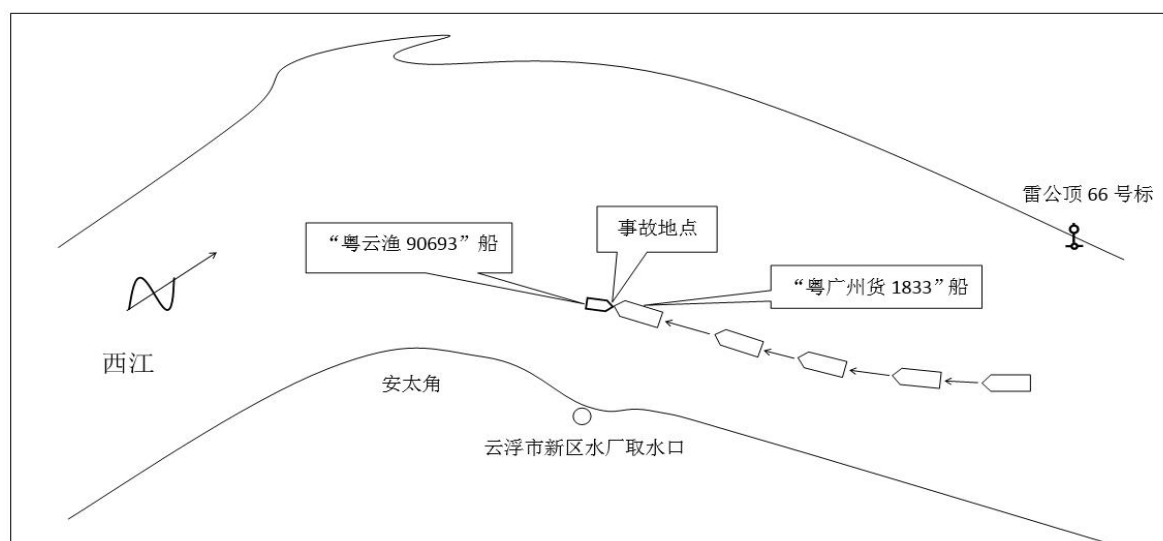


图 7：“粤广州货 1833”船与“粤云渔 90693”船碰撞事故示意图

六、应急处置和搜救情况

2019 年 11 月 3 日 1515 时，云浮海事局接警后，立即启动应急预案，派遣“海巡 09609”船、“海巡 09596”船前往事故现场开展搜救，协调组织 3 艘公务船及事发水域附近的渔船参与搜救，并将事故情况通报云浮市委市政府总值班室和云安区政府。11 月 4 日，云安区政府组织都杨镇政府和区直有关单位成立了云安区西江大湾河段“11·03”沉船事件应急处置工作领导小组，全力做好有关应急和善后处置工作。

落水者徐*华被附近渔民救起，另外一名落水者徐*杰失踪，后经持续搜救，直至 11 月 9 日失踪者徐*杰的尸体在事故发生水域附近被找到，法医现场确认死亡，搜救行动结束。

七、事故损失情况

- （一）“粤云渔 90693”船 1 人死亡。
- （二）“粤云渔 90693”船沉没，直接经济损失约 29600 元。
- （三）“粤广州货 1833”船无损失。
- （四）本次事故未造成水域污染。

综上，该事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 29600 元。

八、事故原因分析

根据环境因素及事故经过，经分析造成本次事故的原因如下：

（一）直接原因

1. “粤广州货 1833”船未保持正规瞭望。“粤广州货 1833”

船值班驾驶员疏忽瞭望，未随时使用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规瞭望，未随时对船舶周围环境保持高度警惕，以致未发现在航道中捕鱼的“粤云渔 90693”船。

2. “粤云渔 90693”船未保持正规瞭望。“粤云渔 90693”船在航道中捕鱼时，渔船驾驶员没有按规定密切留意周围环境的变化，直到发现“粤广州货 1833”船逼近时，已经形成了紧迫危险局面。

（二）间接原因

1. “粤广州货 1833”船接班驾驶员未提前 15 分钟到达值班岗位熟悉情况，未做好接班前的准备工作。

2. “粤云渔 90693”船 2 人未穿着救生衣。

3. “粤云渔 90693”船徐*杰未持有渔业船员证书。

九、责任认定

（一）不安全行为分析

1. “粤广州货 1833”船方面

“粤广州货 1833”船值班驾驶员李*勇未保持正规瞭望，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

“粤广州货 1833”船接班驾驶员李*勇未提前 15 分钟到达值班岗位熟悉情况，未做好接班前的准备工作，违反了《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》第四十一条的规定。

2. “粤云渔 90693”船方面

“粤云渔 90693”船驾驶员徐*华未保持正规瞭望，违反了

《中华人民共和国内河避碰规则》第六条的规定。

“粤云渔 90693”船徐*华和徐*杰在航道捕鱼时未穿着救生衣，违反了《广东省渔港和渔业船舶管理条例》第三十四条的规定。

“粤云渔 90693”船徐*杰未持有渔业船员证书，违反了《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四条的规定。

（二）责任认定

本次碰撞事故是双方船舶责任事故，“粤广州货 1833”船和“粤云渔 90693”船负对等责任。

十、安全管理建议

（一）船公司应认真吸取事故教训，加强对所属船舶船员教育培训，加强对船员任解职和交接班的管理，教育船员严格遵守《中华人民共和国船员注册管理办法》、《中华人民共和国内河避碰规则》和《中华人民共和国内河船舶船员值班规则》的规定，船长要在船员服务簿内如实记载船员的任职资历和服务表现，值班驾驶员要认真履行职责，落实交接班制度，在船舶航行时加强瞭望，谨慎驾驶，防止类似水上交通事故再次发生。

（二）建议农业农村部门加强对渔船的监督管理和渔船船员教育培训，督促渔船船员严格遵守《中华人民共和国内河避碰规则》、《中华人民共和国渔业船员管理办法》和《广东省渔港和渔业船舶管理条例》的规定，在渔船航行或作业时加强瞭望，渔船作业人员应持有渔业船员证书，临水作业时应当穿着救生衣。

十一、报告附件

事故调查组成员名单（略）。