

MAIR200000201801

湛江“2·22”“海口九号”轮与套牌“琼新盈 F069”渔业辅助船碰撞事故调查报告

一、事故概况

2018年2月22日0044时许，海口能运船务有限公司所属的“海口九号”客滚船（装载旅客972人、车辆140台）从海口港开往海安新港，在海安新港1#灯浮与3#灯浮之间航道水域（概位：20°14'49"N/110°13'03"E），与徐闻县海安镇白沙村黄**所有的套牌“琼新盈 F069”渔业辅助船（从海安新港开往海口新海，装载52头牛）发生碰撞，事故造成套牌船“琼新盈 F069”倾覆，船上5人落水，其中3人被救起，2人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

1.AIS: automatic identification system 的缩写，即船舶自动识别系统。

2.VTS: Vessel Traffic Services 的缩写，即船舶交通管理系统。

3.GPS: Global Positioning System 的缩写，即全球定位系统。

4.VDR: Voyage Data Recorder 的缩写，即船载航行数据记录仪。

三、事故调查取证情况

事故发生后，湛江海事局成立事故调查组，调查组依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法规、规章的规定，调查了“海口九号”轮值班船员、套牌船“琼新盈 F069”3 名获救人员，调查了沉船船主和近三年船舶买卖关系人，装货场地出租人、承租人，海图机销售商等相关人员，函查了徐闻渔政大队，电联海南临高渔政站，提取“海口九号”轮 VDR 资料，调取事发时事故水域 VTS 和事故船舶的 AIS 历史回放等证据资料，现场勘查事故船舶，共获得主要证据资料如下：略。

（一）“海口九号”轮概况

1. 船舶概况



图 1：“海口九号”

船名	海口九号	国籍	中国
船舶识别码	CN20138795449	船舶种类	滚装客船
船体材料	钢质	船籍港	海口
总吨	9208	净吨	4972
船长	128.57 米	型宽	20.30 米
型深	6.30 米	航区	沿海
主机种类	内燃机	主机功率	2940.00 千瓦
推进器种类	螺旋桨	建造日期	2015-01-21
船舶所有人/船舶经营人		海口能运船务有限公司、海南长益投资有限公司	

“海口九号”轮《船舶国籍证书》《船舶最低安全配员证书》发证时间为 2015 年 01 月 28 日，有效期自 2015 年 01 月 28 日至 2020 年 01 月 27 日，证书有效。

《海上客船适航证书》发证时间为 2016 年 12 月 25 日，有效期至 2019 年 01 月 20 日止，最近一次年度检验于 2018 年 01 月 03 日完成，证书有效。

该轮最近一次船舶安全检查，于 2018 年 1 月 8 日在海南海口港实施检查，共发现 5 项缺陷，缺陷代码均为“16”。2018 年 2 月 5 日经海口海事局复查合格，5 项缺陷均已完成整改，缺陷与事故发生无直接因果关系。

事故发生时，船舶所有法定证书齐全有效。

2. 船员概况

“海口九号”轮事故航次配备船长 1 名，轮机长 2 名，大副、二副、大管轮、二管轮各 1 名，值班水手 5 名，值班机工 5 名，其他人员（厨师、服务员、保安等）18 名，共 35 名船员，均持有有效职务证书，船舶配员符合船舶最低安全配员要求。

事故时驾驶台值班人员：

船长：陈**，海船船员适任证书号码：***，有效期至 2020 年 03 月 25 日，2018 年 01 月 31 日开始在该船任职船长。

大副：云**，海船船员适任证书号码：***，有效期至 2021 年 03 月 01 日，2018 年 02 月 12 日开始在该船任职大副。

水手：王**，海船船员适任证书号码：***，有效期至 2043 年 02 月 18 日，2015 年开始在该船任职水手。

事故时机舱值班人员：

轮机长：吴**，海船船员适任证书号码：***，有效期至 2021 年 05 月 30 日，2016 年 08 月 27 日开始在该船任职轮机长。

机工：陈**，海船船员适任证书号码：***，有效期至 2031 年 04 月 01 日，2015 年 02 月 14 日开始在该船任职机工。

2018 年 2 月 22 日，调查组通过委托广东中博法医临床司法鉴定所，对“海口九号”值班船员陈**等 5 人抽取血样进行血液酒精浓度定量检测。经过检测 5 人血样酒精浓度(BAC)均未超过 0.05%。

（二）海口能运船务有限公司调查情况

1. 公司概况

船舶所有人海口能运船务有限公司，2001 年重组建成，该公司设总经理、副总经理、安全总管等职务，下设行政人事部、生产经营部、安全技术部等部门，主要经营沿海（海口至海安）客滚运输航线以及（海口马村新兴港至海安）专运 LNG 槽车运输，公司现有 3 艘客滚船（海口六号、海口九号、海口 16 号）。

公司《营业执照》有效期自 2002 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 14 日，经营的船舶种类、航线符合要求。

公司《符合证明》有效期自 2017 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 14 日止，年度审核于 2017 年 07 月 28 日完成，证书有效。

“海口九号”轮 SMC 有效期自 2015 年 5 月 18 日至 2020 年 5 月 17 日，中间审核于 2017 年 07 月 20 日完成，证书有效。

2017 年 7 月 20 日，海口海事部门对“海口九号”轮实施了中间审核，开具 5 项一般不符合项；2017 年 7 月 26 日对公司实施了年度换证审核，开具 7 项一般不符合项。上述一般不符合项中，没有涉及“雾航”方面的缺陷，2017 年 12 月 8 日海口海事部门对上述 12 项不符合项予以验证关闭。

2. 公司安全管理情况

（1）公司未及时将外来文件《广东海事局辖区船舶安全航行规定》（粤海法规〔2017〕361 号）纳入体系文件受控。

（2）船舶未有效运行公司有关《船舶雾航特别规定》和主管机关的雾航、禁止进出港等强制性规定。

(3) 公司负责监控船舶有效运行的安全副总（陈**），未达到公司体系所要求任职条件。

（三）套牌船“琼新盈 F069”概况

1. 船舶概况



图 2：打捞后的套牌“琼新盈 F069”渔业辅助船

船舶所有人：黄**，身份证号码：****。

该船无相关船舶所有权证书、船舶国籍证书、船舶检验证书，据现场勘查记录，套牌船“琼新盈 F069”长 26 米，船宽 6 米，型深 1.90 米，船高 6.4 米，该船驾驶台有一台 AIS 和一台海图机，未配备雷达、VHF、汽笛和号钟，未配备航行灯信号灯等号灯。

黄**陈述，他于 2017 年 10 月份以 25 万元的价格向海安镇红坎村黄**购置这艘钢质船，当时双方没有买卖合同和发票，随

船无相关船舶检验证书、船舶国籍证书、船舶所有权证书等船舶证书，仅收到黄**交给的一本由海南省临高市公安局边防分局核发的《出海船舶户口簿》，《出海船舶户口簿》上标识船名为“琼新盈 F069”（据向临高渔政核实，该户口簿与真实船“琼新盈 F069”的出海船舶户口簿一致）、船长为 28 米、钢制、船舶吨位为 34、马力 196、船舶种类为渔业辅助船。随船一台海图机（俗称“卫导”）设备已不能使用，后来该船船工林**联系外罗一销售商买了一台新的海图机和一台 AIS，并要求经销商在 AIS 中录入船名为“YUEXUYU069”、MMSI 码为 412342069。2017 年年底，黄**为套牌船“琼新盈 F069”更换了主机、并改装船艏，增加了跳板开口，甲板四周加装栏杆，准备用来拖螺。后来，林**告知黄**海安有牛要运往海南，可以用这船来运牛，黄**就答应于 2018 年 2 月启用套牌船“琼新盈 F069”来运牛。

黄**陈述：这船是他 2017 年上半年以 26 万元的价格向临高姓吴的人（吴**）购置，买船时，卖方仅给他一本《出海船舶户口簿》，2017 年 10 月份以 25 万元又将这船卖给黄**，并将这本《出海船舶户口簿》连船一起交给黄**，当时随船还有一台海图机。

临高吴**陈述：这船是他卖给黄**的，之前这船是用来给渔船供油，该船无相关船舶证书，套用“琼新盈 F069”的船名牌在临高新盈渔港卖油，能装油约 100 吨。

调查组向徐闻渔政大队函询，经查阅“中国渔船管理系统”

渔船管理档案，徐闻县无牌号为“YUEXUYU069”的渔业船舶。

调查组对打捞出水的沉船现场勘查：该船驾驶台两侧油漆标识船名：琼新盈 F069。

调查组对“琼新盈 F069”渔业辅助船（真实船）进行现场勘验及对船主询问核实，“琼新盈 F069”是临高籍渔业辅助船，从事渔船加油作业，“2·22”事故发生前后，该船一直停靠在海口新港。

综上，该船是一艘从事渔船供油作业，经改造后，假冒“琼新盈 F069”船名，并在 AIS 中虚设“YUEXUYU069”船名，无船舶所有权证书、无船舶国籍证书、无船舶检验证书的钢质船舶。

2. 船上工作人员概况

该船事故发生时船上共有 5 人，均未持有有效船员职务证书。

事故时船舶操纵人员：

船工：林**，身份证号码：****，未持有有效船员职务证书，在事故中死亡。据该船其他获救人员称，事故发生时林**在驾驶台操纵船舶，为本船主要管理和操船者。

其他在船人员：

船工：张**，身份证号码：****，未持有有效船员职务证书。在船期间主要负责起抛锚、解带缆绳、起跳板、松绑牛绳等工作。

船工：梁**，身份证号码：****，未持有有效船员职务证书。在船主要负责起抛锚、牵牛等工作。

船工：林**，身份证号码：****，未持有有效船员职务证书。在船主要负责拉牛。

船工：陈**，身份证号码：****，未持有有效船员职务证书。在船主要负责拉牛，在事故中死亡。

2018年2月22日，调查组通过委托广东中博法医临床司法鉴定所，对套牌船“琼新盈 F069”获救人员梁**等3人抽取血样进行血液酒精浓度定量检测。经过检测3人血样酒精浓度(BAC)均未超过0.05%。

（四）环境因素

1. 天气海况

1) 海南省气象服务中心2018年02月21日1700时提供的未来24小时行业专项天气预报“航线预报：海口到海安航线预报：今晚到明天白天，东南风5级，有0.8-1.8米的轻到中浪，21日下半夜起自北向南转东北风5-6级，阵风7级，有1.2-2.3米的轻到中浪”。

2) “海口九号”当事船员陈述，事故发生时阴天，东北风4级，流速较小，微浪，能见度变化较快，从秀英港出港时1海里，到过中七浮标下降为0.5海里，进入海安新港锚地后突然下降到200-300米。

3) “双泰11”轮0039时与“海口九号”轮在航道出口会遇出港，据“双泰11”船长陈述，该轮22日0020时海安新港出港时能见度约1500米，0040时到达海安新港1#灯浮附近时能

能见度约 500-1000 米。22 日 0030 时进入海安新港航道的进港船“尖峰岭”船长陈述，在通过海安新港 1#号浮标时，还能看到码头（海安新港 1 号浮标距离海安新港码头约 1.3 海里）。

4)海安新港调度陈述,事故发生时(2018 年 02 月 22 日 0044 时)，根据他们现场观察，能从海安新港调度室看到海安港大楼（海安新港调度室距海安港大楼直线距离约 1 海里）。

综上所述，事发时，东北风 4 级，流速较小，微浪。

事故发生水域突发浓雾，导致该水域能见度不良。

2. 事故水域通航环境情况

海安新港（荔枝湾）进港航道长度 2.42 公里，航道按照 1000DWT 杂货船（兼顾客滚船）双向通航设计，进港航道尺度为 5.1m×180 m×500m（水深×宽度×弯曲半径），航槽底标高-4.9 m，基本航向 338° /158°，设有 7 座灯浮标和一个防波堤灯桩，分别是进港航道 1#和 2#，3#和 4#，5#和 6#共 3 对 6 座灯浮标、航道西侧 7#边界灯浮标和防波堤堤头 1 座灯桩。

该航道水域大潮升 1.92 米，平均潮面 1.48 米，地质为沙底。由于处于冬季季风气候，当地风向、浪涌不稳定随时变化，涨落潮方向为 ENE、WSW 方向，潮差约为 2.5 米，最大流速可达 2.9 节。据查 2018 年潮汐表（第 3 册），事故发生时正值落潮，潮高约 145，流速约 0.4 节流向 ENE。

2 月 22 日，“尖峰岭”轮于 0030 时许过海安新港 1#-2#灯浮标进港；“五指山”轮于 0035 时许过海安新港 1#-2#灯浮出

港；“双泰 11”轮于 0039 时许过海安新港 1#-2#灯浮出港；套牌船“琼新盈 F069”于 0040 时许过海安新港 3#-4#灯浮标；“海口九号”轮于 0043 时许过海安新港 1#灯浮标进港，与“琼新盈 F069”船舶相距约 300 米。综上所述，事发水域事发时，海安新港航道船舶通航密度较大。

（五）船舶载货及设备情况

1. “海口九号”轮

该船于 2018 年 02 月 21 日从海口秀英港装载旅客 972 人，车辆 140 台出港开往海安新港，船舶船艏吃水 3.2 米、船艉吃水 3.8 米。事发时雷达、AIS 等助航设备正常开启。

2. 套牌船“琼新盈 F069”装载及助航设备配备情况

据获救牵牛工林**陈述，该船于 2018 年 02 月 21 日夜间至 22 日凌晨，在私人承租的海安新港码头非法装载 52 头牛，拟运往海口新海港，每头牛重 400-500KG 不等，货主是李**，身份证号码：****。

现场勘查发现，该轮无航行灯、雷达、甚高频等航行、助航设备，与获救人员的陈述相一致。回放 VTS 录像，该船 AIS 显示船名为“YUEXUYU069”。

四、重要事故因素认定

（一）碰撞时间：2018 年 02 月 22 日 0044 时

认定理由：

套牌船“琼新盈 F069”船员在询问调查时称事发时间为 2018

年 02 月 22 日 0040 时左右。

“海口九号”轮船员在询问调查时称事发时间为 2018 年 02 月 22 日 0043 时，据航海日志记录：“0043 双车停、双车后退，和一条不明小船相撞”。

据多方核对，2018 年 02 月 22 日 0044 时 25 秒“海口九号”雷达回波与一艘 AIS 船名为“YUEXUYU069”的船舶回波重合。

综合以上分析，认定事故发生时间为 2018 年 2 月 22 日 0044 时。

（二）碰撞位置：海安新港航道 1-3 号灯浮中间的航道内水域（概位：20°14'49"N/110°13'03"E）

认定理由：

两事故船的人员均称事故发生在海安新港航道 1#-3#灯浮标之间水域。

据调查，0044 时 25 秒，“海口九号”轮的雷达回波与一艘 AIS 信号船名为“YUEXUYU069”的船舶的雷达回波重合，此时的船位为：20°14'49"N/110°13'03"E。

综上，认定碰撞地点：海安新港航道道 1-3 号灯浮中间的航道内水域，概位：20°14'49"N/110°13'03"E，该碰撞位置位于航道的右侧。

（三）碰撞部位和碰撞夹角：“海口九号”轮船右艏部与套牌船“琼新盈 F069”左侧驾驶台顶至轻载水线船壳部位发生碰撞，碰撞夹角约 10°。

认定理由：

1. “海口九号”

据“海口九号”值班船长及大副称，本船船头与另一不明渔船发生碰撞。

根据现场勘察，发现“海口九号”船艏右侧护舷材下部位有明显与他船碰撞痕迹。



图 3：“海口九号”碰撞部位



根据 VTS 系统及“海口九号”VDR 数据，“海口九号”发生碰撞时船艏向约为 338 度。

2. 套牌船“琼新盈 F069”

据套牌船“琼新盈 F069”获救人员称，本船左舷与大船碰撞。

据现场勘查显示，套牌船“琼新盈 F069”有四个位置留有

蓝色油漆碰撞痕迹，分别为：驾驶台顶部左侧位置，驾驶甲板左侧走道外板，左侧驾驶台下舷侧外板，左减摇鳍。

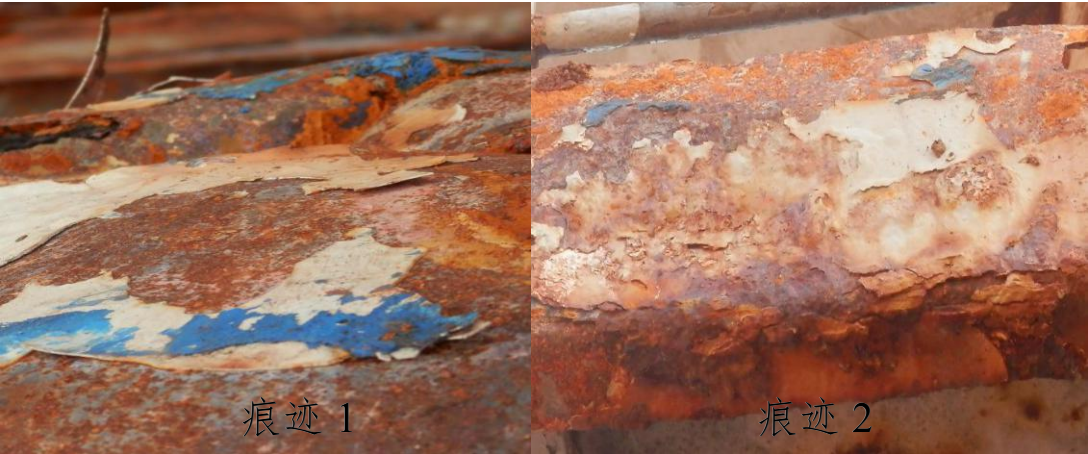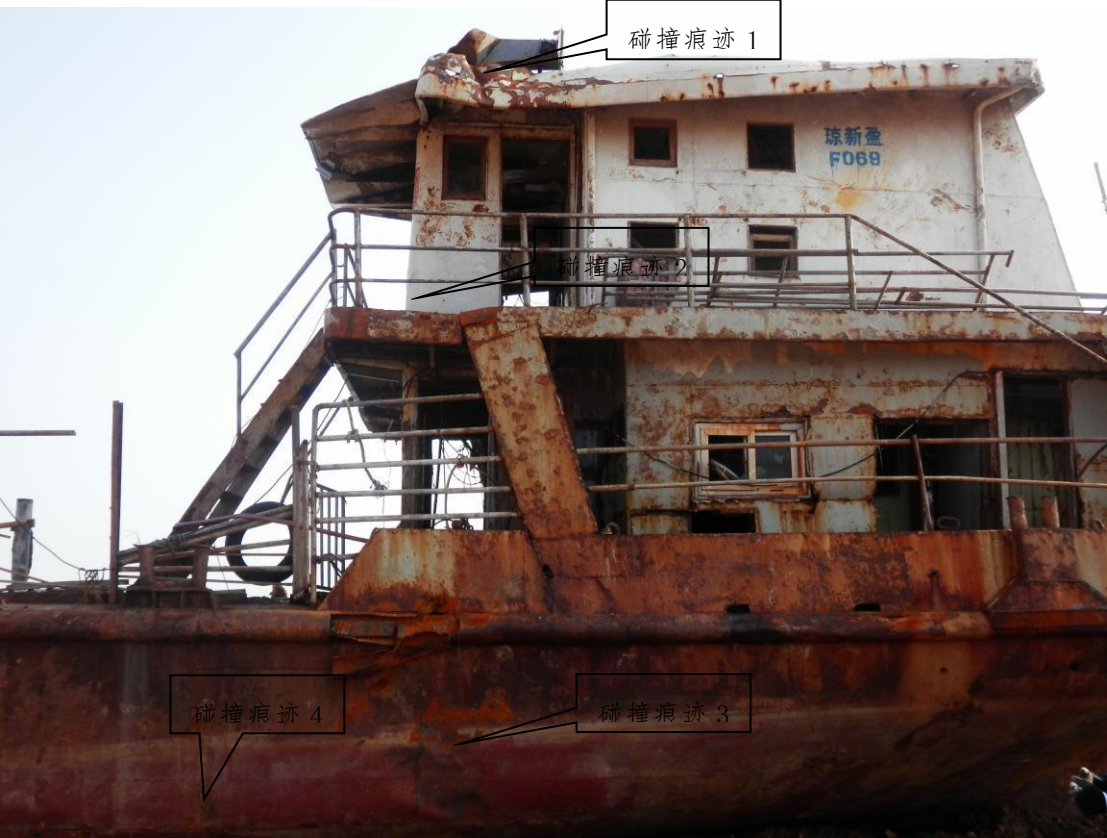

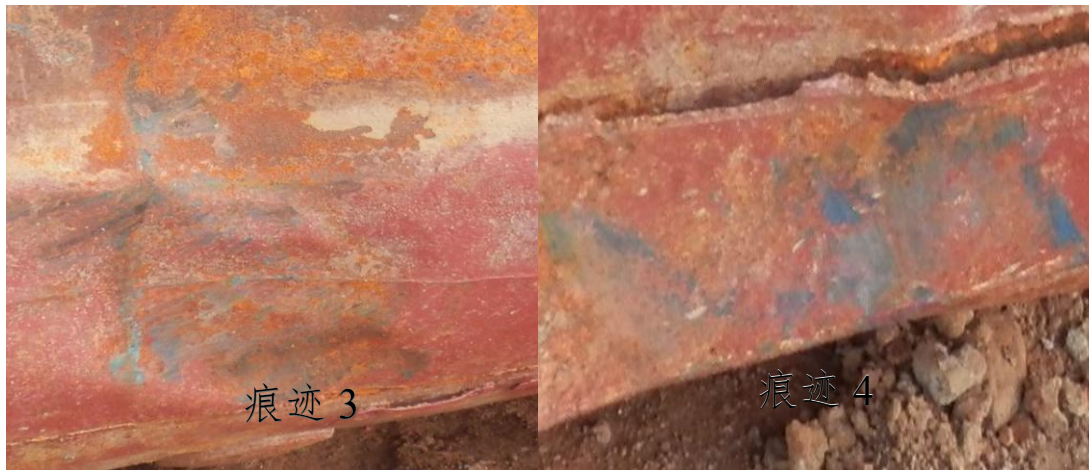


图 4：套牌“琼新盈 F069”碰撞部位及痕迹

0043 时，套牌船“琼新盈 F069”船航向 148 度，0043 时 53 秒航向约 070 度。0043 时套牌船“琼新盈 F069”船一直左舵，根据转舵速率及转向过程中船首向和航向之间的延迟，可估算出 0044 时 25 秒套牌船“琼新盈 F069”船艏向约为 330 度。

综上，认定：“海口九号”轮船右艏部与套牌船“琼新盈 F069”左侧驾驶室顶至轻载水线船壳部位发生碰撞，碰撞夹角约 10 度。

五、事故经过

下述事故经过是基于 VTS、AIS 系统及“海口九号”VDR 回放资料和当事船舶相关人员的陈述，经综合分析得出的。

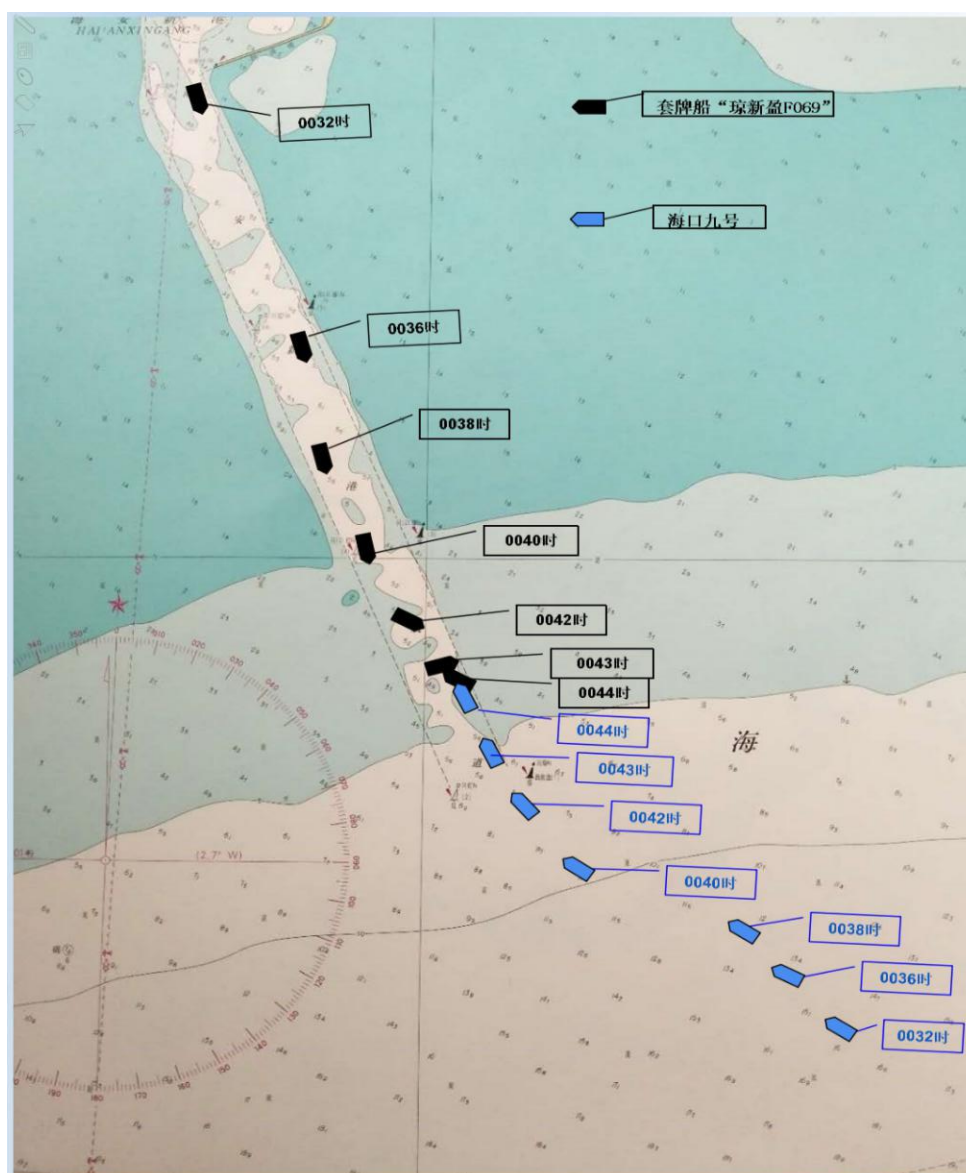


图 5：两船 VTS 轨迹概位示意图

(一) “海口九号”轮

2017 年 2 月 21 日 2310 时，“海口九号”轮在海口装载旅客 972 人、车辆 140 台出港，启航驶往海安新港，船艏吃水 3.2 米，船艉吃水 3.8 米。

2 月 22 日 0023 时，“海口九号”轮船位 $20^{\circ}13'56''N/110^{\circ}14'04''E$ ，航向 325.7 度，速度 5.2 节，到达徐

闻 VTS 报告线，申请进港。此时，能见度下降到约 0.5 海里。

0030 时，“海口九号”轮船位 $20^{\circ}14'16''\text{N}/110^{\circ}13'43''\text{E}$ ，航向 311 度，速度 2.9 节。

0036 时，“海口九号”轮船位 $20^{\circ}14'26''\text{N}/110^{\circ}13'31''\text{E}$ ，航向 310 度，速度 1.9 节，“海口九号”轮大副在雷达上发现海安新港航道 5#灯浮附近有一小船出港回波，相距约 1 海里。此时，因浓雾能见度再次变差，小于 500 米。

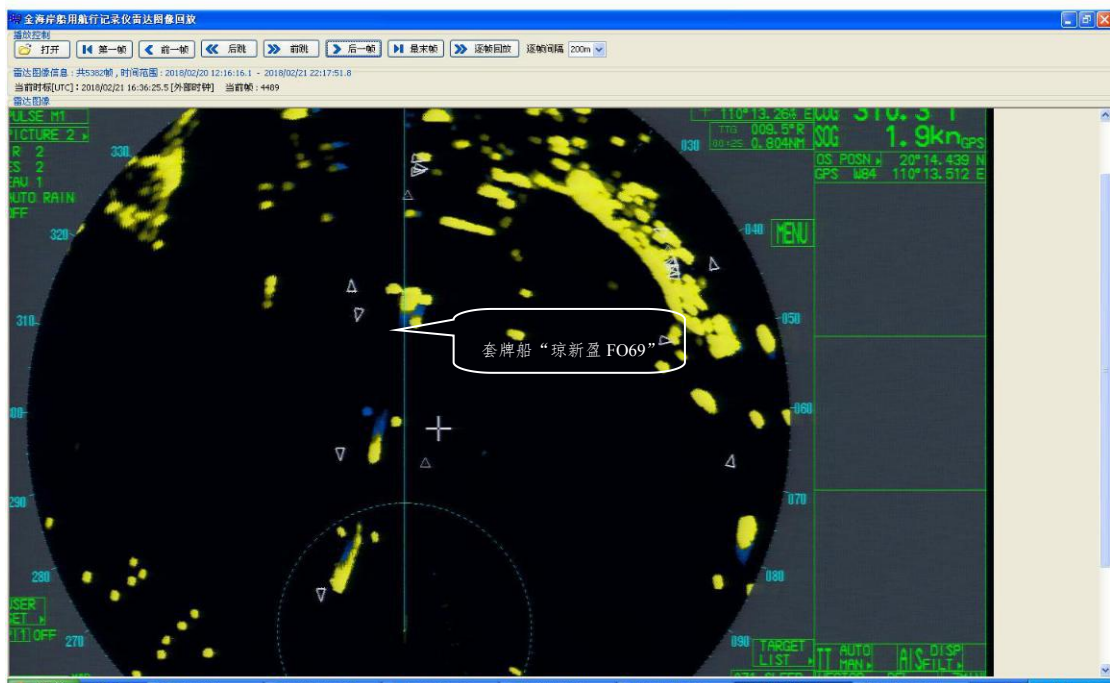


图 6：0036 时“海口九号”雷达界面

0038 时，船长上驾驶台接管操船入港，此时船上船长、大副在驾驶台值班，值班操舵水手是王**。

0039 时，“海口九号”轮船位 $20^{\circ}14'30''\text{N}/110^{\circ}13'27''\text{E}$ ，航向 311 度，速度 2.1 节，“双泰 11”过 1#灯浮出港，“海口九号”轮汽笛一长声，加速并向左调整航向，驶向 1#灯浮准备进

港。

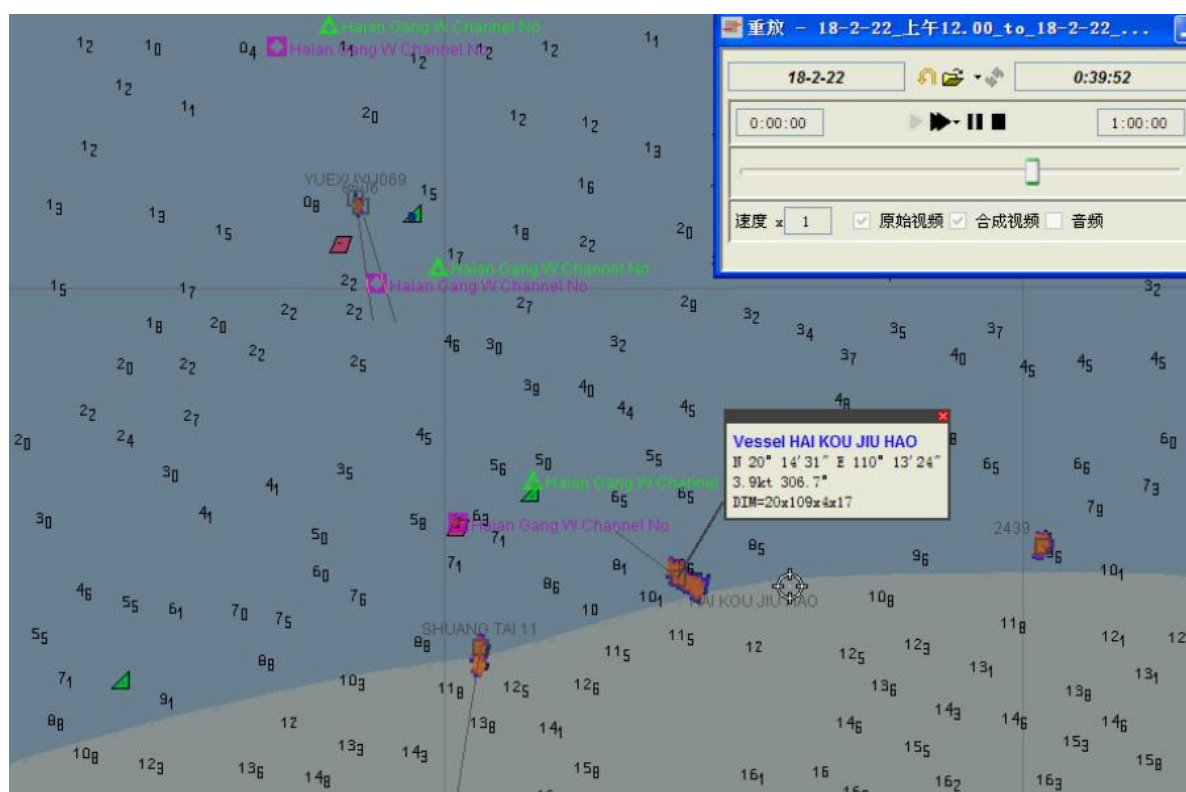


图 7：0039 时两船 VTS 船位示意图

0042 时，“海口九号”轮到达海安新港航道入口 1#灯浮，船位 $20^{\circ}14'37''\text{N}/110^{\circ}13'13''\text{E}$ ，航向 295 度，速度 6.3 节，汽笛一长声，向右转向调整航向。套牌船“琼新盈 F069”在船艏偏右约 15 度，相距约 600 米。

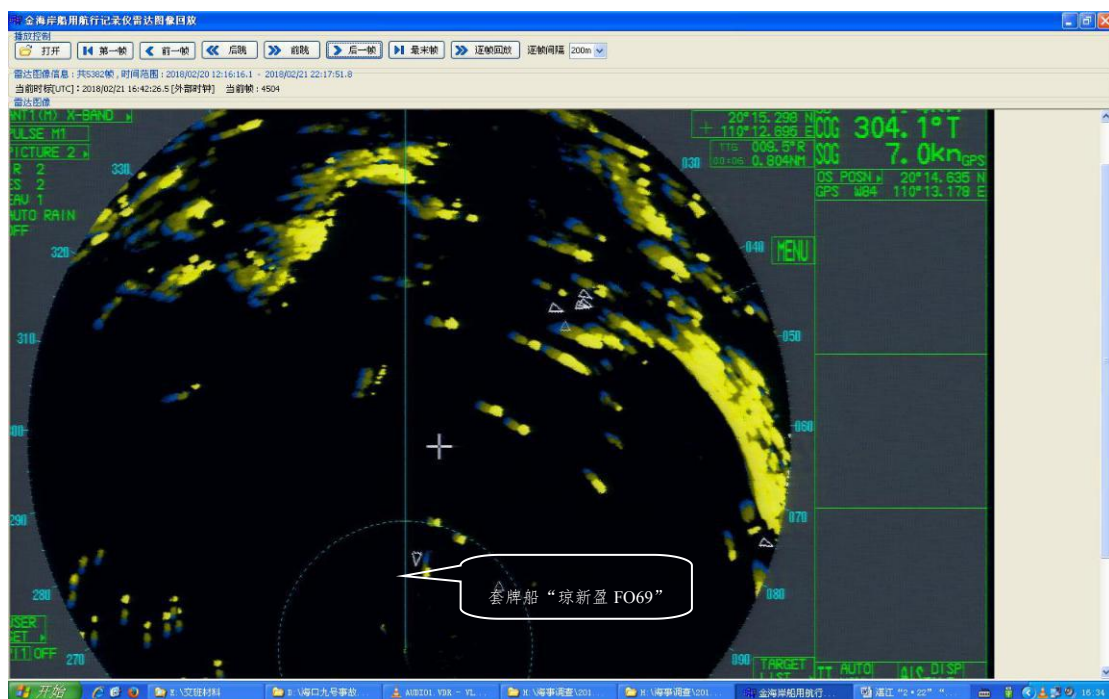


图 8：0042 时“海口九号”雷达界面

0043 时，“海口九号”轮汽笛一长声，过 1#灯浮摆正船首靠航道右侧外缘进港，船位 $20^{\circ}14'41''\text{N}/110^{\circ}13'08''\text{E}$ ，航向 321 度，速度 7.0 节，与套牌船“琼新盈 F069”相距约 300 米。

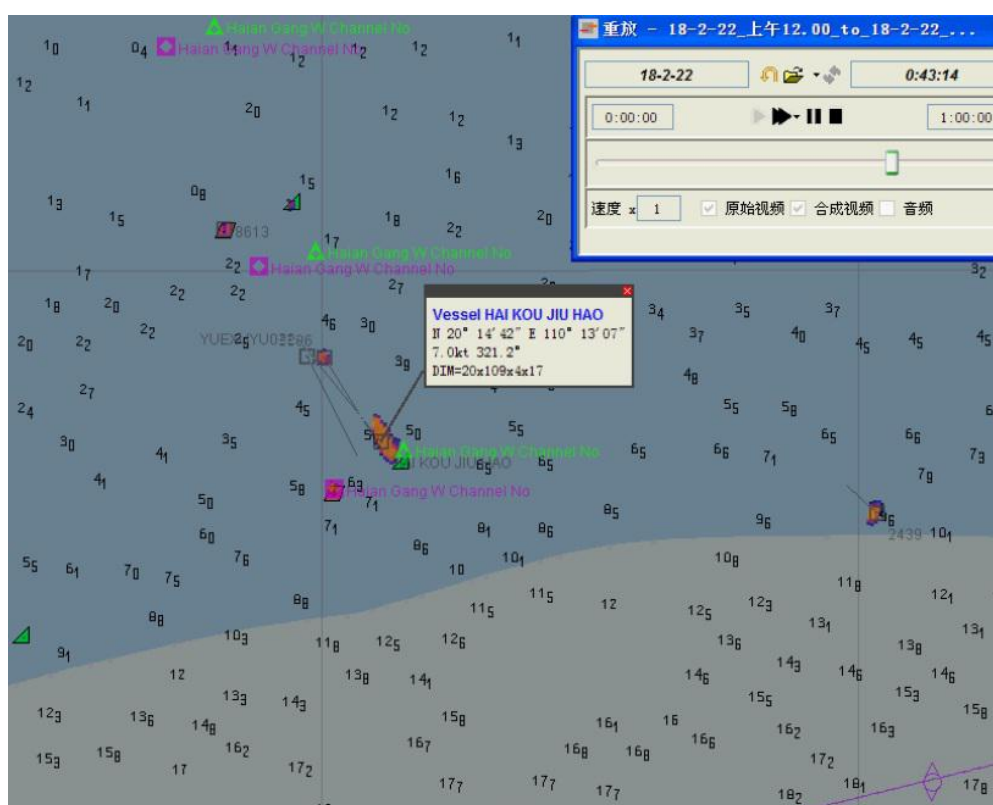


图 9：0043 时 14 秒两船 VTS 船位示意图

0044 时 00 秒，“海口九号”轮再次汽笛一长声，船位 $20^{\circ}14'47''\text{N}/110^{\circ}13'04''\text{E}$ ，航向 338 度，速度 6.8 节，套牌船“琼新盈 F069”进入“海口九号”雷达盲区，“海口九号”轮驾驶台看到有船从左向右横向穿越船首，对方用手电示意注意避让。“海口九号”轮立即采取左满舵、双车停车、双车倒车进行避让。

0044 时 25 秒，“海口九号”轮船位 $20^{\circ}14'49''\text{N}/110^{\circ}13'03''\text{E}$ ，航向约 333 度，速度 6.2 节，与套牌船“琼新盈 F069”发生碰撞。

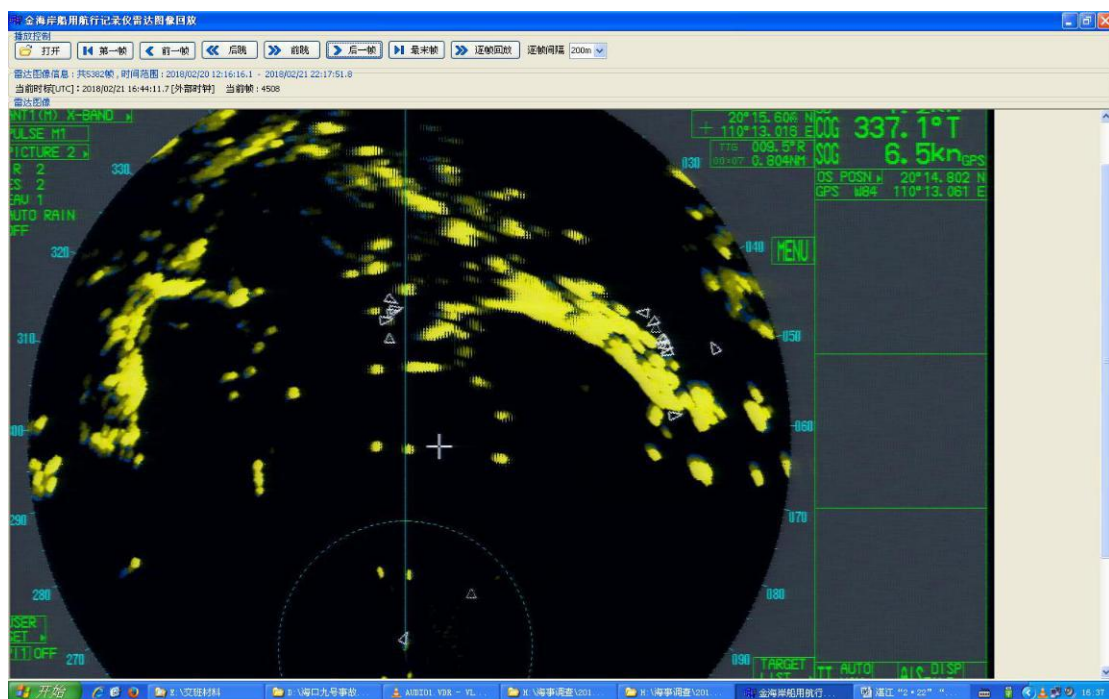


图 10: 0044 时“海口九号”雷达界面

(二) 套牌船“琼新盈 F069”

2018 年 2 月 21 日约 2300 时许，林**负责操纵套牌船“琼新盈 F069”，从海安港开往海安新港。

2345 时许，抵海安新港，接着开始牵牛上船。

2 月 22 日凌晨 52 头牛装载完毕，即从海安新港驶往海口新海。

22 日约 0035 时，套牌船“琼新盈 F069”过海安新港航道 5#号标，船舶 AIS 信号显示船名为“YUEXUYU069”，该船靠近航道左侧（东侧）行驶，（概位 $20^{\circ}15.5'N/110^{\circ}12.7'E$ ），航向 164 度，速度 6.0 节。

22 日约 0037 时，套牌船“琼新盈 F069”到达 5#号标南约 300 米处，右转向。

0038 时，套牌船“琼新盈 F069”船位 $20^{\circ}15'18''\text{N}/110^{\circ}12'47''\text{E}$ ，航向 162 度，速度 5.7 节。

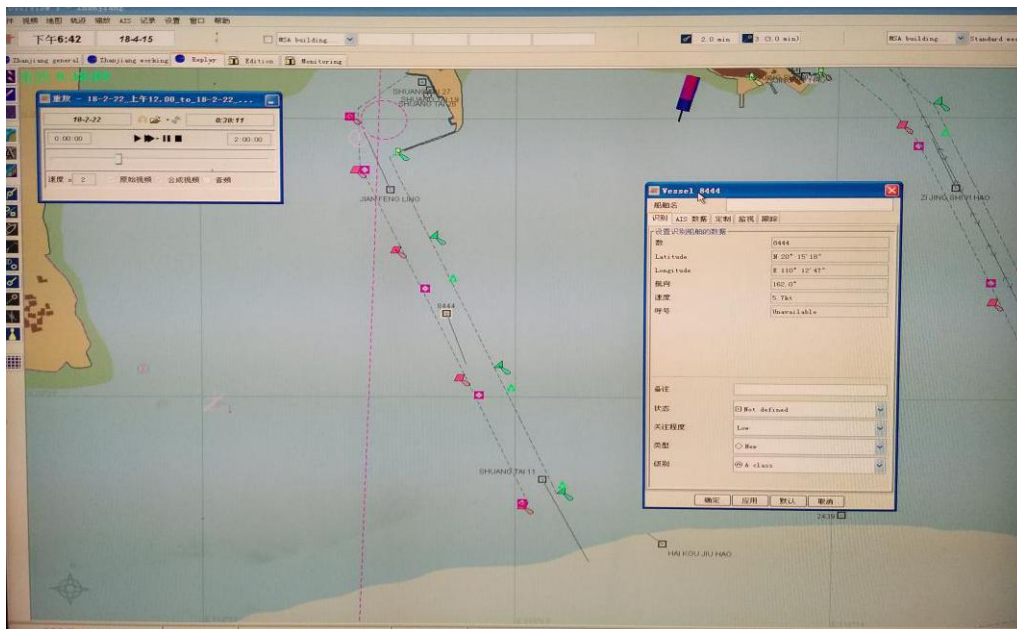


图 11：0038 时 VTS 船位及套牌船“琼新盈 F069”动态数据示意图

0040 时，套牌船“琼新盈 F069”到达 3#浮标，船位 $20^{\circ}15'06''\text{N}/110^{\circ}12'52''\text{E}$ ，航向 171 度，速度 5.7 节，沿航道右侧（西侧）航行。

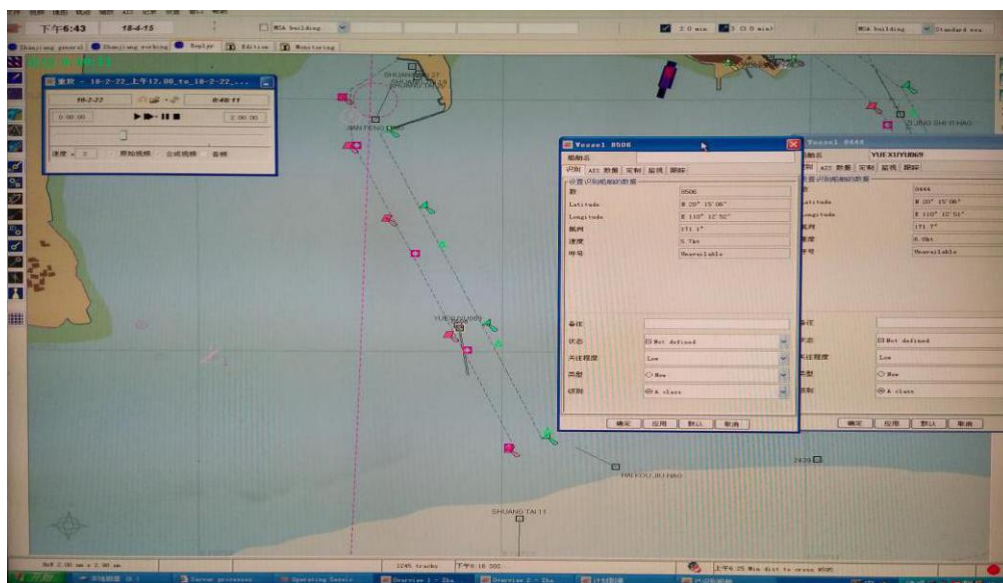


图 12：0040 时 VTS 船位及套牌船“琼新盈 F069”动态数据示意图

0041 时,套牌船“琼新盈 F069”船位 $20^{\circ}15'01''\text{N}/110^{\circ}12'54''\text{E}$, 航向 151 度, 速度 5.8 节, 向左调整航向后沿航道中间行驶。

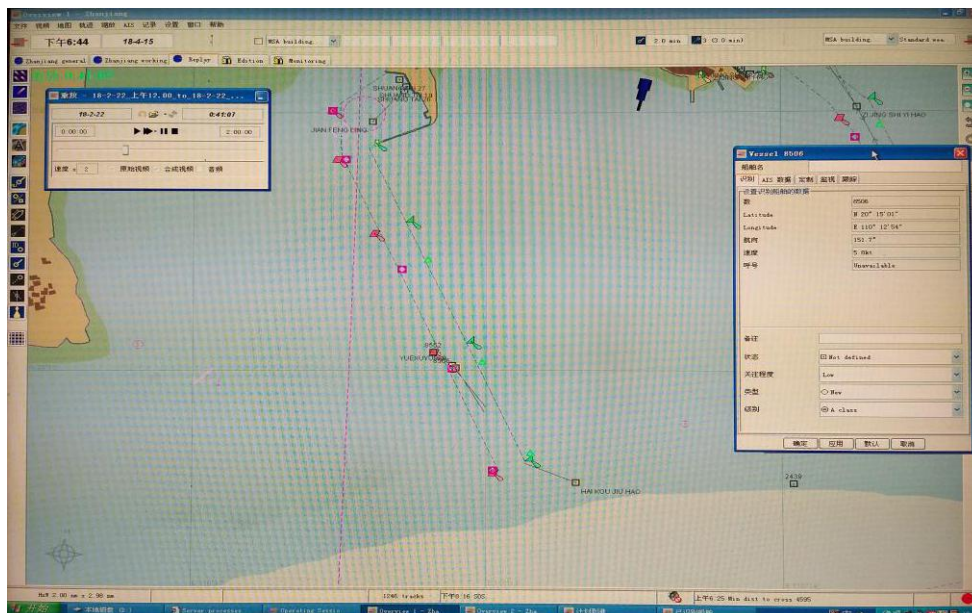


图 13: 0041 时 07 秒 VTS 船位及套牌船“琼新盈 F069”动态数据示意图

0043 时,套牌船“琼新盈 F069”船位 $20^{\circ}14'51''\text{N}/110^{\circ}13'00''\text{E}$, 航向 148 度, 速度 5.9 节。林**负责驾驶船舶,陈**在船员舱内, 张**、梁**、林**在驾驶台附近, 听到来船声号后, 林**操舵大角度向左转向, 张**、梁**各拿一个手电筒从驾驶台跑到甲板, 张**看到正前方来船的一盏白灯, 张**、梁**用手电筒照着来船左右摇摆, 示意来船避让, 当两船越来越近即将碰撞时张**、梁**跑至船尾。

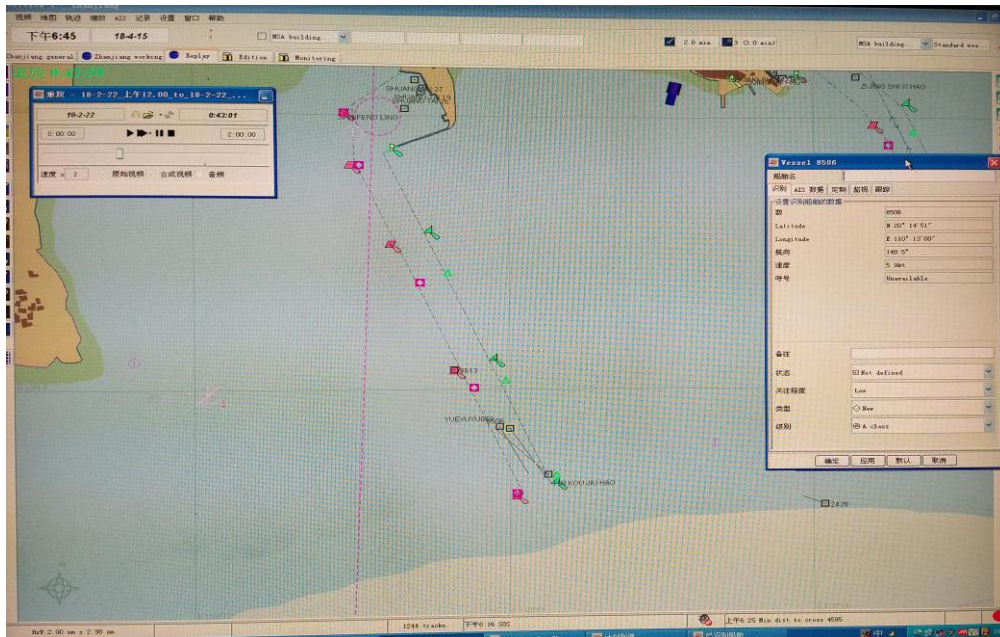


图 14: 0043 时 01 秒两船 VTS 船位及套牌船“琼新盈 F069”动态数据

约 0044 时，套牌船“琼新盈 F069”船位 $20^{\circ}14'50''N/110^{\circ}13'03''E$ ，航向 070 度，速度 2.6 节，持续向左转向中，林**从驾驶台跑出至门框，船艏向约 330 度时，套牌船“琼新盈 F069”驾驶台左侧与“海口九号”船艏部发生碰撞，套牌船“琼新盈 F069”接着倾覆，其中逃出甲板的 3 人被抛至海上，之后浮出水面，林**在碰撞时受轻伤，另外 2 人船翻沉后失踪。发生碰撞时，两船船位均在航道右侧（东侧）。

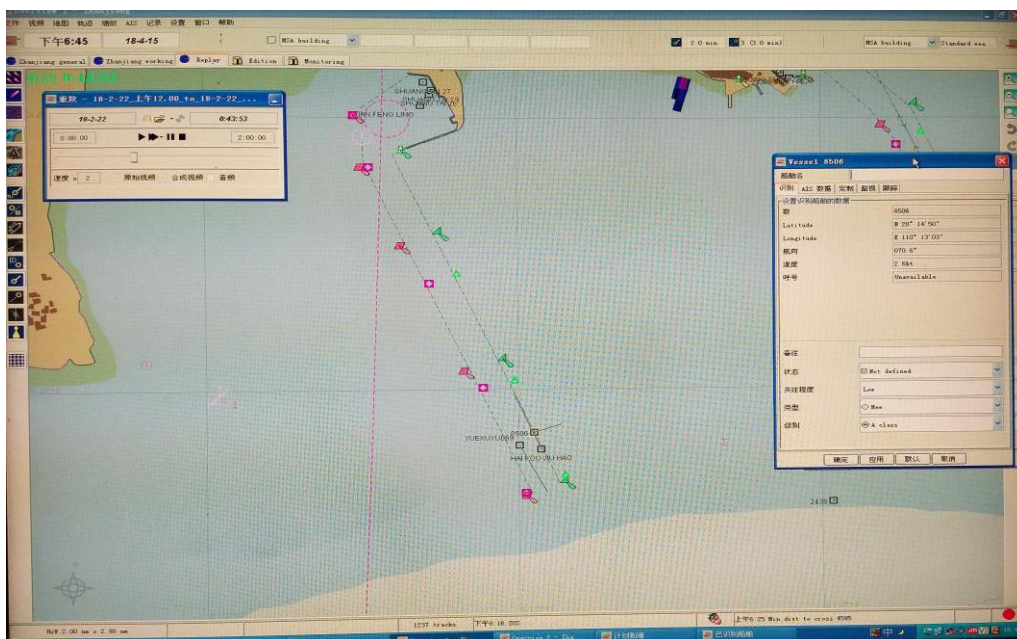


图 15：0043 时 53 秒两船 VTS 船位及套牌船“琼新盈 F069”动态数据

六、应急处置情况

湛江海上搜救分中心接到报告后立即启动应急预案，将事故险情上报相关领导和部门，并采取以下措施：一是要求“海口九号”轮采取有效措施搜救落水人员；二是调遣“海巡 09046”船赶赴现场搜救，并作为现场指挥船；三是协调海警三支队“中国海警 4486H”“中国海警 44019”，南海救助局“南海救 202”，粤西航道局的“粤标巡 611”船，湛江渔政 1 艘渔船等前往现场搜救；四是协调湛江船舶交管中心，播发航警，要求过往船舶注意搜寻；五是请求广东省搜救中心制作失踪人员漂流图，及协调救助直升机搜寻；六是湛江海事局局领导立即赶赴现场，负责组织搜救及事故处置工作。

22 日 0128 时，在现场搜寻的“海口九号”轮发现遇险人员并放下救生艇，将 3 名落水人员救起。

22 日 0357 时，“粤标巡 611”船找到钢质船沉船概位 20°14'54"N/110°12'54"E，该位置在海安新港航道西侧外沿。

22 日 0610 时，“海口九号”靠妥海安港，船上人员和车辆安全离船。

26 日 1900 时，成功打捞沉船，并在沉船舱内找到陈**尸体，27 日上午，在南山附近水域搜寻到林**尸体，搜救工作结束。

七、事故损失情况

事故造成套牌船“琼新盈 F069”倾覆，死亡 2 人，损失 52 头牛。



图 16：套牌船“琼新盈 F069”翻沉现场

八、事故原因分析及责任认定

（一）套牌船“琼新盈 F069”的行为及过失

1. 未能保持正规了望。该船未配备雷达、VHF 等设备设施，在夜航、雾航中了望的手段和方法非常有限，船舶驾驶人员又未经专业培训考试合格并持有效的船员职务证书，航海技能差，以至于在听到来船的声号时未能正确判断来船的动态和掌握本船的船位，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. 未使用安全航速。该船在能见度不良时保持全速航行，在突然发现船首方向有来船时，采取全速左满舵调头转圈的措施进行避让，由于航速过快，导致船舶右倾严重，加上本船左舷侧被碰，导致本船的向右倾覆，违反《1972 年国际海上避碰规则》第六条。

3. 未谨慎驾驶。该船未配备雷达、VHF、汽笛、航行灯等设备设施，不具备夜航、雾航能力，但却冒险夜航、雾航，且在航道内作“之”字形航行出港，当驶近进港船时又偏航至进港船侧航道航行，促使两船形成紧迫局面，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十九条 2、5 的规定。

4. 避让措施不当。当近距离听到来船雾号发现正前方有来船、判断与来船存在碰撞危险时，该船盲目地采取左转向（船首向在 0043 时的 128 度到 0044 时的约 330 度，转了接近 180 度）的措施来进行避让，此时本船已进入来船的雷达盲区、且本船船位已偏航至航道中线右侧的进港船航道，导致两船碰撞，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十九条 4. 的规定。

5. 未按规定鸣放雾号。该船未配备号笛或其他声响器具，

以及驾驶船舶的人员未持有有效的船员职务证书，不熟悉《1972 年国际海上避碰规则》，因而在能见度不良时航行未按规定鸣放雾号，违反《1972 年国际海上避碰规则》第三十五条 1 的规定。

6. 船舶不适航。据查，该船舶无船舶国籍证书，未经检验合格持有效的船舶检验证书，未配备雷达、VHF、航行灯等设备设施，船舶不具备夜航、雾航能力。违反《海上交通安全法》第四、五条的规定。

7. 船上工作人员不适任。该船船上所有工作人员均未持有有效船员证书，船舶操纵人员不熟悉避碰规则，不具备海上驾驶技能是导致事故发生的重要因素。其行为违反《海上交通安全法》第六、七、八、九条的规定。

（二）“海口九号”轮 的行为及过失

1. 未保持正规了望。该船在进港前已经通过雷达、AIS 和海图机观察发现有小船出港，但未能对目标保持连续观测和进行雷达标绘，未派了头人员，以至于疏忽对来船的了望，未发现进入雷达盲区的来船偏航驶入本船进港航道航行以及在本船船首线上调头转圈，导致未及早地采取避免碰撞的措施，违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条。

2. 未使用安全航速。该船进港前已观察到有小船出港，进港后，航道内突遇浓雾，能见度变差，小船很快进入本船雷达盲区，不但没减速反而加速进港，当看到来船时，由于航速过大，未能在有效的距离以内把船停住，导致碰撞不可避免，违反《1972

年国际海上避碰规则》第六条的规定。

3. 未谨慎驾驶。0040 时，“双泰 11”出港后，此时套牌船“琼新盈 F069”刚过 3#、4#灯浮，在未对本船与套牌船“琼新盈 F069”的会船点和态势作充分的判断的情况下，本船即从海安新港 1#灯浮东侧位置以 296、298 度航向取 1#灯浮的航道方向加速进港，0043 时，过海安新港 1#灯浮后向右调整航向进港，此时，航道内突遇浓雾，能见度变差，套牌船“琼新盈 F069”进入本船的雷达盲区，本船在未清楚来船动态的情况下盲目进车进港，由于未尽到应有的谨慎，0044 时两船发生了碰撞，违反《1972 年国际海上避碰规则》第十九条 2、5 项的规定。

4. 避让措施不当。0043 时许，航道内突遇浓雾，能见度变差，套牌船“琼新盈 F069”进入本船雷达盲区，本应减速但未减速，当肉眼看到来船的手电筒灯光时，未能及早地采取停车、倒车等措施，而错误地采取左满舵转向的措施进行避让，导致碰撞事故不可避免，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十九条 4 项的规定。

（三）客观环境原因

能见度突然变差是事故发生的客观原因。事故发生时事发水域突遇浓雾，能见度降至不足 500 米，导致双方未能及时确定对方船位，及时有效判断对方动态、意图，是事故发生的重要环境因素。

（四）事故责任判定

在本次碰撞事故中，由于事发水域突发浓雾，套牌船“琼新盈 F069”未谨慎驾驶，偏航驶入进港船一侧航道航行造成紧迫局面，以及近距离听到来船雾号时采取左转向调头，避让措施不当，船舶不适航，船上工作人员不适任是导致事故发生的主要原因；“海口九号”轮未保持正规了望、未谨慎驾驶及使用安全航速、避让措施不当，是事故发生的次要原因。

综上所述，本碰撞事故是一宗双方责任事故，在本次事故中，套牌船“琼新盈 F069”负事故主要责任，“海口九号”轮负事故次要责任。

九、安全管理建议

（一）建议地方政府组织相关职能部门开展联合整治，严厉打击辖区假冒渔船辅助船等无证船舶从事黄牛运输的违法行为，以及严厉打击码头岸线从事非法、违法装卸作业行为。

（二）建议“海口九号”轮船舶经营人海口能运船务有限公司完善公司体系文件，加强对所属船舶运行公司安全管理体系的监控，配备符合条件的安全副总等岸基管理人员，确保所属船舶有效运行公司有关雾航、进出港等方面体系文件及主管机关的强制性规定。

（三）建议主管机关对海口能运船务有限公司的安全管理体系开展附加审核。

（四）建议港口行政管理部门督促海安新港港务有限公司加强对所属码头岸线的管理，防止违法人员利用所属码头岸线从事

非法、违法装卸作业。