

漳州 10·5 “顺兴 0889” 轮与 “浦古岱 0653” 轮碰撞事故调查报告

一、事故简况

2018 年 10 月 5 日约 0721 时，“顺兴 0889”轮从古雷出港期间，在古雷港区，概位 23-45.61N 117-34.92E，与“浦古岱 0653”轮发生碰撞事故，造成“浦古岱 0653”轮人员 1 人死亡，属一般等级事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS：船舶自动识别系统；

VHF：甚高频无线电话；

VTs：船舶交管中心。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，漳州海事局成立事故调查组，对与本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

1. “顺兴 0889”轮

船名	顺兴 0889	船籍港	漳州	船舶种类	散货船
总吨	1771	净吨	991	船体材料	钢质
总长	71.60 米	型宽	15.29 米	型深	4.2 米

表 1: “顺兴 0889” 轮船舶资料

(二) 船舶情况

1. 船舶登记情况

(1) “顺兴 0889” 轮

“顺兴 0889” 轮船舶登记证书齐全。该轮持有的《船舶国籍证书》由福建省漳州市地方海事局于 2016 年 11 月 8 日签发，船籍港：漳州，有效期至 2020 年 12 月 28 日。

2. “浦古岱 0653” 轮

“浦古岱 0653” 轮为乡镇船舶，该船日常作为农民上下渔排的交通工具。

2. 船舶检验情况

(1) “顺兴 0889” 轮

“顺兴 0889” 轮船舶检验证书齐全、有效，最近一次特别检验为 2018 年 5 月 8 日在漳州，由福建省船舶漳州市船舶检验所实施检验，有效期至 2023 年 9 月 21 日，下次年检日期 2018 年 9 月 21 日前后一个月进行。

(2) “浦古岱 0653” 轮

“浦古岱 0653” 轮为乡镇船舶，在古雷边防所报备。该船船长约 8 米，宽度约 2 米，型深约 1 米，船体底部为泡沫，上面铺木板，船尾挂一台挂机作为动力。



图 1：“浦古岱 0653”轮

（三）人员情况

1. “顺兴 0889”轮

该轮《船舶最低安全配员证书》要求配备职务船员 8 人，本航次实配 5 人，且均未持有船员适任证书。该轮配员不满足《船舶最低安全配员证书》的要求。

（2）“浦古岱 0653”轮

该航次，船上共有 6 名人员，洪某来和其儿子洪某用该船载运 4 名渔排房屋装钉师傅，前往渔排装钉房屋。

（四）环境因素

1. 气象海况

（1）气象

事故发生时，东北风 5-6 级。

（2）潮汐情况

东山港 10 月 5 日潮汐，0202 时潮高 192 厘米，0827 时潮高 348 厘米，1433 时潮高 105 厘米，2152 时潮高 384 厘米。

2. 事故水域通航环境

事故水域位于古雷港区，附近进出避风坞的乡镇小型船舶较多，通航环境较复杂。

（五）污染情况调查

该起事故未造成水域污染。

四、重要事故要素

（一）避风坞位置

根据船讯网卫星地图，古雷 8 号泊位南面避风坞口南端位置 23-45.632N，117-35.217E；北端 23-45.683N，117-35.207E。

“浦古岱 0653”轮木板装船地点位于避风坞内北部的河道里面，概位 23-45.917N，117-35.327E。

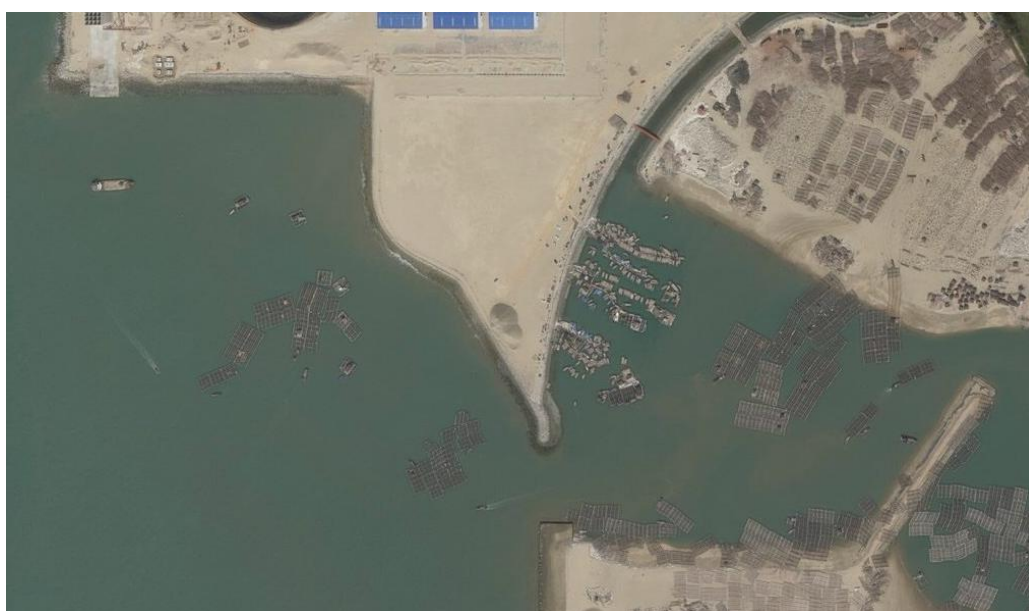


图 2：船讯网上的避风坞截图

（二）当事船舶的雷达回波和两船态势。

事故发生时，两船均没有 AIS 信息。两船处于追越状态。

（四）事故时间：2018 年 10 月 5 日约 0720 时 30 秒。

根据 VTS 回放记录,10 月 5 日 0720 时 09 秒,“浦古岱 0653”轮位于“顺兴 0889”轮船首方向,距离约 46 米;“顺兴 0889”轮航迹向约 268°,航速约 7 节;“浦古岱 0653”轮航迹向约 253°,航速约 4 节。

“浦古岱 0653”轮驾驶员发现“顺兴 0889”轮位于本轮后面约 20-30 米,约经过十秒钟,两船发生碰撞。

根据上述,推定事故时间约 0720 时 30 秒。

(五) 事故地点

事故位置为 23-45.61N /117-34.92E。

(六) 碰撞部位

“顺兴 0889”轮船首碰到“浦古岱 0653”轮左船尾。

五、事故经过

(一) “顺兴 0889”轮

2018 年 10 月 5 日约 0710 时,“顺兴 0889”轮空载离开古雷避风坞,计划前往龙海修船年检,船首吃水 1.2 米,船尾吃水 1.6 米。

约 0718 时,该轮经过避风坞口,往西航行,航迹向约 259°,航速约 5 节。

0719 时,该轮船位 23-45.626N 117-35.121E,航迹向约 265°,航速约 6 节。

0719 时 39 秒,该轮船位 23-45.617N 117-35.010E,航迹向约 265°,航速约 6 节,该轮位于“浦古岱 0653”轮的左后方,

距离约 93 米，真方位约 099°。驾驶员发现对方船舶位于右船首，与我船同向，未发现有碰撞危险，也未鸣放汽笛提醒对方船舶。

0719 时 51 秒，该轮船位 23-45.616N 117-35.000E，航迹向约 268°，航速约 7 节，该轮位于“浦古岱 0653”轮的左后方，距离约 60 米，真方位约 099°。

0720 时 09 秒，该轮船位 23-45.615N 117-34.967E，航迹向约 265°，航速约 7 节，该轮位于“浦古岱 0653”轮的左后方，距离约 46 米，真方位约 093°。

之后，该轮驾驶员发现“浦古岱 0653”轮向左转向并消失于船首，该轮立即向左调整航向，试图发现对方船舶。

0720 时 21 秒，该轮船位 23-45.616N 117-34.920E，航迹向约 259°，航速约 6 节，船首水手听到前方呼叫声音，发现“浦古岱 0653”轮位于本船船首，距离约 20-30 米，立即转身朝向驾驶室，示意驾驶员停车。驾驶室收到信息后立即停车、并倒车。

约 0720 时 30 秒，该轮船位 23-45.61N /117-34.92E，两船发生碰撞。

0720 时 39 秒，该轮船位 23-45.608N 117-34.907E，航迹向约 223°，航速约 3 节。

之后，该轮往左掉头，寻找落水人员。

（二）“浦古岱 0653”轮

2018 年 10 月 5 日约 0710 时，“浦古岱 0653”轮从古雷 8 号泊位南面避风坞内开航，前往大坪屿钉养殖用的排屋，船上装有排

屋用的木板4片，木板尺寸约2米X2米，当时船上共有6人洪某和洪某来以及4个钉排屋的师傅。4个钉排屋的师傅坐于船首，洪某和洪某来坐于船尾，洪某来于左侧，洪某于右侧。洪某在驾驶船舶，并操纵挂机。

在出避风坞口前约1分钟，“浦古岱0653”轮从“顺兴0889”轮右侧超越，往西朝避风坞口航行。之后未再继续观察“顺兴0889”轮。

约0717时，该轮出避风坞口继续往西航行，航迹向约263°。

0719时39秒，该轮船位23-45.626N 117-34.976E，该轮位于“顺兴0889”轮船首偏右，距离约93米，真方位279°，该轮向左转向至约253°，航速约4节。

0719时51秒，该轮船位23-45.621N 117-34.966E，航迹向约253°，航速约4节，该轮位于“顺兴0889”轮船首偏右，距离约60米，真方位约279°。

0720时09秒，该轮船位23-45.616N 117-34.940E，航迹向约253°，航速约4节，该轮位于“顺兴0889”轮船首偏右，距离约46米，真方位约273°。

在两船距离约20-30米时，该轮船上人员洪某来和洪某发现后方的“顺兴0889”轮距离本船很近，立即大声呼叫。坐在前面的4名师傅听到声音后也一起呼叫，一人拿竹竿挥舞。

约0720时30秒，该轮左船尾与“顺兴0889”轮船艏发生碰撞，“浦古岱0653”轮往右倾斜翻扣。

之后，附近的小船将 5 名落水人员救起，“浦古岱 0653”轮驾驶员洪某失踪。

六、应急处置和搜救情况

10 月 5 日 0826 时，漳州市海上搜救中心接漳浦 110 报警，“顺兴 0889”轮与“浦古岱 0653”轮发生碰撞，“浦古岱 0653”轮翻扣，船上 6 人落水，5 人获救，1 人失踪。

接警后，搜救中心立即启动应急预案：发布 VHF 航行警告；调派“海巡 08703”、“海巡 08707”前往搜救；就近协调“古港拖 1”参与搜救；通报市海洋与渔业部门，协调附近渔船及公务船只参与救援；通知周边水工作业单位暂停施工作业。

10 月 7 日上午，“顺兴 0889”轮船员将翻扣的“浦古岱 0653”轮翻回正常状态，并使用该小船继续搜寻。

8 日约 1023 时最后一名落水失踪人员被找到，经确认已死亡。

七、事故损失情况

本起事故造成，“浦古岱 0653”轮驾驶员洪某一人死亡。

八、事故原因分析

1. “顺兴 0889”轮未保持正规瞭望、未判断碰撞危险、未鸣放汽笛提醒对方，作为让路船未及早采取避让措施是事故发生的直接原因。

该轮驾驶员和船首瞭望人员未经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的瞭望，在对方船舶到达右前方时才发现对方船舶，也未判断碰撞危险，未鸣放汽笛提

醒对方船舶，也未及早采取措施避让前方同向航行的船舶，是事故发生的直接原因。

2. “浦古岱 0653”轮未保持正规瞭望、未正确判断碰撞危险、作为直航船未保持航向，是事故发生的直接原因。

该轮值班人员未经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的瞭望，在从右侧超越了对方船舶后未再继续观察对方船舶，直到两船距离约 20-30 米时才再次发现对方船舶，作为被追越船未保持航向，而是向左转向，是事故发生的直接原因。

3. 两船驾驶人员未持有驾驶员适任证书，安全意识淡薄，是事故发生的间接原因。

当事双方驾驶员均未持有驾驶员适任证书，安全意识淡薄，未能遵守避碰规则，是事故发生的间接原因。

4. “顺兴 0889”轮船舶所有人经营人安全意识淡薄，安全生产主体责任未落实是事故发生的间接原因。

该轮船舶所有人经营人安全意识淡薄，招用未取得海船船员适航证书或者专业技术培训证书的人员上船工作，未按最低配员要求配备足够的船员，未落实安全生产主体责任，是事故发生的间接原因。

九、责任认定

（一）不安全行为分析

1. “浦古岱 0653”轮未保持正规瞭望、未正确判断碰撞危险、

未保持航向，违反了《避碰规则》第五、六、十三、十七条的规定。

2. “顺兴 0889”轮未保持正规瞭望、未判断碰撞危险、作为让路船未及早采取避让措施，违反了《避碰规则》第五、六、十三、十六条的规定。

3. “顺兴 0889”轮驾驶人员未持有驾驶员适任证书，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定。

（二）责任认定

本起事故为双方责任事故，两船过失相当，负对等责任。

十、事故责任人和责任单位处理建议

1. “顺兴 0889”轮驾驶员，未持有驾驶员适任证书，未遵守避碰规则，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定和《避碰规则》第五、六、十三、十六条的规定，造成一般等级事故，建议给予驾驶员相应的处罚。

2. “顺兴 0889”轮船舶所有人经营人招用未依照《中华人民共和国船员条例》规定取得相应有效证件的人员上船工作，船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求，违反了《中华人民共和国船员条例》第二十七条第二款，《中华人民共和国海上交通安全法》第六条的规定，建议给予“顺兴 0889”轮船舶所有人经营人相应的处罚。

3. 鉴于“浦古岱 0653”轮驾驶人员已在事故中死亡，建议不再追究责任。

十一、安全管理建议

1. 建议“顺兴 0889”轮船公司，加强管理，提高安全意识，配备合格船员，确保船舶满足配员要求。
2. 建议漳浦县地方政府加强对乡镇船舶船员的安全教育，加强《避碰规则》培训，确保船员持证上岗。