

福安“9·28” “鼎顺 5”轮与“SK LINE 719”轮碰撞事故调查报告

一、事故和调查概况

（一）事故概况

2016 年 9 月 28 日 1200 时，福建省福鼎市航运公司所属的“鼎顺 5”轮因受上游洪峰影响，走锚后在宁德福安甘棠国泽水域（概位：26° 52.867' N /119° 40.180' E）与锚泊船“SK LINE 719”轮发生碰撞，事故造成“鼎顺 5”轮沉没、船上人员 2 人死亡，属一般等级水上交通事故。

（二）调查概况

宁德海事局于 2016 年 9 月 29 日成立了事故调查组，依法主要开展以下事故调查处理工作：

1. 调查询问“鼎顺 5”轮幸存人员，提取该轮 AIS 电子数据记录，勘查事故现场，收集该轮水上交通事故报告书、船舶及船员相关资料、船舶探摸报告等。

2. 调查福建省福鼎市航运公司安全管理情况。

3、调查询问“SK LINE 719”轮管理人员。

4. 调查共获得：“鼎顺 5”轮 AIS 资料 1 份，“鼎顺 5”轮船舶证书复印件 1 套，船员适任证书复印件 1 套，“SK LINE 719”轮船舶资料复印件 1 份，“SK LINE 719”轮现场勘验 1 份，询问笔录 5 份，《水上交通事故报告书》1 份，《“鼎顺 5”

轮难船探摸报告》1 份。

二、船舶、船员和船公司概况

（一）船舶概况

1. 船舶主要技术数据和情况

（1）“鼎顺 5” 轮

船名	鼎顺 5	船籍港	宁德	登记号码	080205000101
MMSI	412458740	船体材料	钢质	IMO 编号	--
总吨	499	净吨	279	种类	干货船
船长	52.80 米	船宽	8.80 米	型深	4.05 米
载货量	954	满载吃水	3.436 米	空载吃水	1.055 米
货舱数	2	主机功率	218KW	航区	沿海
建造厂家/建造日期		浙江省台州市路桥永顺船舶修造厂/ 2005-09-19			
所有人/地址		福建省福鼎市航运公司、周某/福鼎市市交通局二楼			
经营人/地址		福建省福鼎市航运公司/福鼎市市交通局二楼			

（2）“SK LINE 719” 轮

船名	SK LINE 719	船籍港	--	登记号码	--
MMSI	533180147	船体材料	钢质	IMO 编号	9721475
总吨	2899	净吨	869	种类	供给船
船长	75.00 米	船宽	17.25 米	型深	8.00 米
载货量	--	设计吃水	6.50 米	空载吃水	--
货舱数	--	主机功率	4410KW	营运海区	--
建造厂家/建造日期		福建东南造船有限公司/ 在建船舶			
所有人/地址		福建东南造船有限公司/福州市马尾经济技术开发区建设路 7 号			

经营人/地址	福建东南造船有限公司/福州市马尾经济技术开发区建设路 7 号
--------	--------------------------------

2. 船舶检验情况

(1) “鼎顺 5” 轮

中国船级社宁德办事处于 2015 年 09 月 22 日在宁德福安港对该轮进行换证检验并换发船舶检验证书，该轮法定技术证书齐全有效（详见附件 1）。

(2) “SK LINE 719” 轮

该轮为福建东南造船有限公司在建船舶，由 ABS 实施船舶建造检验，尚未签发船舶检验证书。

3. 船舶安全检查和签证情况

2016 年 6 月 27 日，“鼎顺 5” 轮在厦门港进行最近一次船舶安全检查，共有 12 项缺陷，处理代码为 17（开航前纠正）。

“鼎顺 5” 轮于 2016 年 9 月 27 日 1225 时以电子签证形式向宁德赛岐海事处提交进港签证申报。

4. 船舶航次及载货情况

“鼎顺 5” 轮本航次于 9 月 27 日从宁德三都澳开往宁德赛岐，约 1800 时在赛岐南安村委码头装载钢坯 945 吨，计划开往广东揭阳。2016 年 9 月 27 日 2100 时，该轮在赛岐漳港水域锚泊避台。

(二) 船员概况

根据该轮《船舶最低安全配员证书》的要求，该轮最低配员为 6 名，其中船长、二副、三副、轮机员各 1 名，兼职 GMDSS

操作员 1 名，值班水手 2 名。本航次该轮共有 6 名船员，其中船长、二副、三副、轮机员各 1 名，兼职 GMDSS 操作员 1 名，值班水手 2 名（具体船员名单见附件 2），本航次船舶配员符合最低配员要求。

（三）公司概况

“鼎顺 5”轮经营人、管理人均为福建省福鼎市航运公司，该公司成立于 1981 年 12 月 22 日，主营国内沿海及长江中下游普通货船运输。事发当时公司管理船舶 18 艘，其中体系船舶 2 艘，非体系船舶 16 艘，船舶种类为其他货船。2007 年 1 月 1 日在公司岸基及代表船同时运行国内安全营运和防止污染管理体系，2007 年 6 月 1 日首次获得福建海事局签发的“符合证明”，符合证明编号为 07F105；2012 年 5 月 30 日换发符合证明，有效期至 2017 年 5 月 31 日。公司安全管理体系组织机构设有总经理、指定人员、海务主管、机务主管以及人事综合主管等五个岗位。

三、气象海况和事故水域通航环境

（一）气象海况

据气象台预报：9 月 28 日宁德沿海风向偏东 5-6 级，阵风 7-8 级，沿海 8-9 级，大雨转中雨。根据当事船员笔录：事发水域小雨，微风，能见度良好，上午 9 时左右，因受洪峰影响，赛江流速约达七至八节。

赛岐潮汐预报：9 月 28 日，0355 时潮高 149 厘米，0922

时潮高 704 厘米，1629 时潮高 79 厘米。

9 月 28 日 0440 时，17 号台风“鲇鱼”在泉州惠安沿海登陆，该台风给宁德沿海带来强降雨，造成赛江流域洪水倾泻。

（二）事故水域通航环境

事故发生水域位于宁德福安甘棠国泽水域。该水域航道沿天然水道深槽蜿蜒至赛岐，两侧集中分布了福宁重工、申银船厂等船舶修造企业，航道狭窄。事发当时，由于受 17 号台风“鲇鱼”及强降雨造成的洪峰影响，赛江水域有“东华 688”、“海盛 36”等多艘船舶走锚。

四、事故基本要素分析认定

事故基本要素主要根据“鼎顺 5”轮 AIS 数据记录和相关船员的询问笔录，结合现场勘查等客观证据进行综合分析认定。

（一）沉没时间

根据“鼎顺 5”AIS 轨迹及当事船员笔录，2016 年 9 月 28 日 1200 左右“鼎顺 5”轮在申银船厂前沿水域与锚泊船“SK LINE 719”轮发生碰撞后迅速沉没，AIS 信号的最后显示时间为 9 月 28 日 1200 时 05 秒，因此，本报告采信의沉没时间是 2016 年 9 月 28 日 1200 时。

（二）沉没位置

根据“鼎顺 5”轮最后显示的 AIS 船位数据以及沉船探摸位置，本报告认定的沉没位置为：26° 52.867' N /119° 40.180' E。

（三）碰撞部位

根据现场勘查和船长陈述，“鼎顺 5”轮前舱左舷中部位置碰撞“SK LINE 719”轮球鼻艏，“鼎顺 5”轮前舱左舷中部位置破洞进水，船舶右倾十多度，随即船头首倾进水沉没。

五、事故经过

根据“鼎顺 5”轮 AIS 轨迹及相关船员询问笔录等证据材料，经综合分析事故经过如下：

2016 年 9 月 27 日约 1800 时，“鼎顺 5”靠宁德赛岐南安村委码头装载钢坯。

2016 年 9 月 27 日约 2045 时，“鼎顺 5”轮离赛岐南安村委码头。

2100 时，抵赛岐樟港水域抛双锚，计划防台警报解除后离港去广东揭阳。

28 日约 0700 时，船东周某乘小船登轮办理事务，轮机员江某和二副罗某离船上岸购买备用配件和日用品。

约 0930 时，受洪峰影响，水流太急，轮机员江某和二副罗某无法回船。

约 0950 时，发现船舶走锚，启动主机，全速顶流约十多分钟无法制止走锚后，起锚调头往下游择地抛锚。



约 1040 时，在外塘水域下双锚锚泊。

约 1120 时，再次走锚，全速顶流约二十分钟无法控制船位后，调头拟前往福宁重工船厂下游水流较缓处抛锚。

本报告用于安全教育，不得用作民事、行政和刑事判责及责任追究

约 1150 时，抵福宁重工附近水域，受洪峰和退潮影响，水流湍急，船舶舵效差，船舶被推向福宁重工对岸的申银船厂方向，船长操右满舵，船舶无舵效。船舶失控后，船身打横直接漂向申银船厂前沿的锚泊船“SK LINE 719”轮，船体先卡到其八字锚的双锚链上，随后船舶左舷第一舱中部位置撞到其球鼻首。

约 1200 时，货舱进水后，船舶右倾十多度，随即船头首倾进水沉没。船上 5 人落水，3 人获救，2 人失踪。

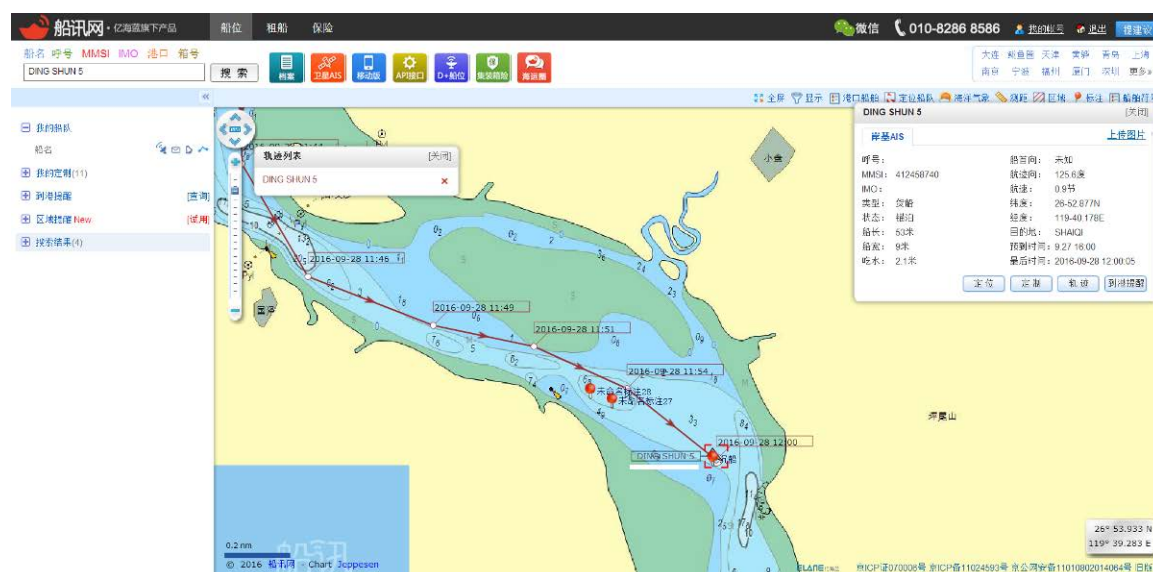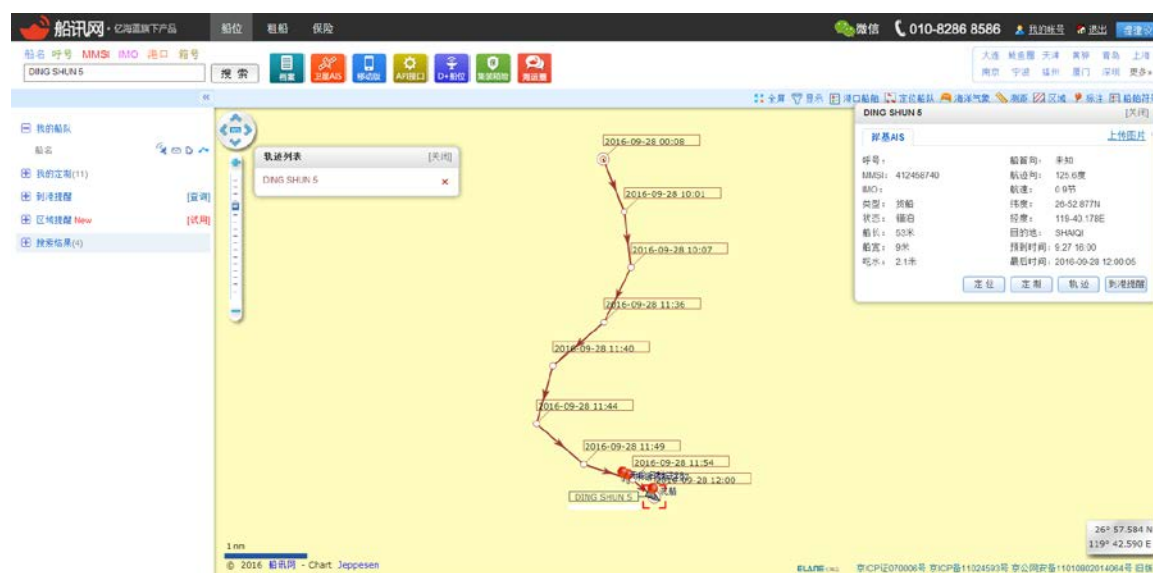

“鼎顺 5”轮 AIS 轨迹截图

六、救助简况

（一）当事方船舶救助措施

船长发令弃船逃生后，三副陈某、水手邵某、水手郑某、船东周某准备逃生，由于船舶右倾，救生筏在右舷无法施放，在船 5 人均在船舶左舷救生甲板随船下水。

（二）搜救情况

2016 年 9 月 28 日 1205 时，宁德市海上搜救中心接报后立即启动应急预案，组织附近水域的“新源拖 168”等 6 艘港作船、“辽丹拖 16”等 3 艘大马力拖轮以及“海巡 08303”等 4 艘公务船艇立即开展搜寻救助活动。随后“新源拖 168”救起 2 人、“港拖 306”救起 1 人，另有 2 人失踪。组织潜水队于 9 月 29 日抵沉船现场开展水下探摸；协调地方政府组织赛江至白马河沿岸乡镇人员开展沿岸滩涂、岛礁搜寻。

经过连续的搜寻探摸，10 月 9 日，2 名失踪人员尸体被找到，搜救行动结束。

七、事故损害情况

事故造成“鼎顺 5”轮沉没，2 人死亡；“SK LINE 719”轮球鼻艏凹陷，左锚及其 11 节锚链丢失。

八、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

本起事故原因分析主要根据“鼎顺 5”AIS 数据记录、该轮

获救船员及相关人员的调查询问笔录和现场勘查等情况，经综合分析得出。

（二）事故原因分析

1. 受 201617 号“鲇鱼”台风强降水影响，洪峰过境加上事发当时的落潮流导致赛江流域出现强落流，造成事发水域流速骤增且流向发生变化；“鼎顺 5”轮在二次走锚、择地重新锚泊时，航经福宁重工附近水域，由于顺流而下船舶舵效较差，在遭遇流向突变时，船舶失控，在强流影响下船舶被横压向锚泊的“SK LINE 719”轮，致使两船发生碰撞。以上是导致事故发生的直接原因。

2. “鼎顺 5”轮船长在船舶操纵过程中存在疏忽，未能谨慎合理控制船速，在发现流向突然变化时，未能运用良好船艺，应急处置不当。以上是导致事故发生的间接原因。

九、事故责任判定

综合以上事故原因分析，判定本事故是台风过境后洪水引起的碰撞事故，“鼎顺 5”轮负全部责任。

十、调查发现的问题

“鼎顺 5”轮实际所有人为周某等人，于 2014 年 12 月 21 日与福建省福鼎市航运公司签定了《协议书》和有效期为 5 年的《船舶委托经营管理合同》。周某负责经营该轮，承担船舶的安全责任和义务，为安全、防污染的第一责任人。“鼎顺 5”轮管理公司福建省福鼎市航运公司未善尽安全管理责任。

十一、安全管理建议

MAIR 080205201603: 福建省福鼎市航运公司应落实安全生产主体责任，加强所属船舶的安全管理，加强对船舶驾驶人员的船舶操纵技能培训，特别是恶劣天气海况下船舶操纵的培训，以提高船舶驾驶员实际水平，避免类似事故的发生。

附件 1

“鼎顺 5” 轮船舶证书清单

证书名称	签发机构	签发日期	有效期
船舶国籍证书	宁德海事局	2015 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 11 日
船舶所有权登记证书	宁德海事局	2005 年 09 月 26 日	
船舶最低安全配员证书	宁德海事局	2015 年 10 月 12 日	2020 年 10 月 11 日
海上船舶吨位证书	中国海事局船舶安全技术中心	2013 年 09 月 16 日	
海上货船适航证书	中国船级社宁德办事处	2015 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 18 日
海上船舶载重线证书	中国船级社宁德办事处	2015 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 18 日
海上船舶防止油污证书	中国船级社宁德办事处	2015 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 18 日
海上船舶防止空气污染证书	中国船级社宁德办事处	2015 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 18 日
海上船舶防污底系统证书	中国船级社宁德办事处	2015 年 09 月 22 日	
海上船舶防止生活污水污染证书	中国船级社宁德办事处	2015 年 09 月 22 日	2020 年 09 月 18 日

本报告用于安全教育，不得用作民事、行政和刑事判责及责任追究

附件 2

“鼎顺 5” 轮船员清单（略）