

霞浦“10.24”“国良136”与“闽霞渔运01179”轮碰撞事故调查报告

一、事故和调查概况

（一）事故概况

2015年10月24日约0020时，芜湖海顺航运有限公司所属“国良136”轮从厦门开往上海途中，在霞浦县沿海架杯灯塔附近水域与“闽霞渔运01179”轮发生碰撞，造成“国良136”轮沉没，直接经济损失约220万元，属一般等级水上交通事故。

（二）调查概况

宁德海事局于2015年10月24日成立了事故调查组，依法开展事故调查工作。

1、调取“国良136”轮、“闽霞渔运01179”轮AIS轨迹；

2、现场勘查“闽霞渔运01179”轮；

3、查阅“国良136”轮、“闽霞渔运01179”轮技术资料、船员资料，询问当事船员。

调查共获得：“国良136”、“闽霞渔运01179”轮AIS资料2份，现场勘查记录1份，船舶相关证书复印件各1套，“闽霞渔运01179”轮船员证书复印件1套，询问笔录6份，

《水上交通事故报告书》2份，“国良136”难船探摸报告1份。

二、船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

1、船舶技术数据

（1）“国良136”轮

船名	国良136	船籍港	芜湖	登记号码	121208000103
总吨	499	净吨	279	种类	干货船
船长	52.8米	船宽	8.8米	型深	4.10米
载货量	980吨	满载吃水	3.43米	空载吃水	0.956米
货舱数	2	主机功率	218KW	营运海区	A1 + A2
建造厂家/建造日期	温岭市东舟船舶修造厂/ 2005-03-23				
所有人/地址	芜湖海顺航运有限公司/安徽芜湖县城关荆江西路85号				
经营人/地址	芜湖海顺航运有限公司/安徽芜湖县城关荆江西路85号				

（2）“闽霞渔运01179”轮

船名	闽霞渔运 01179	船籍港	霞浦	登记号码	(2012) FZ-100010
总吨	188	净吨	105	种类	捕捞辅助船
船长	32.47米	船宽	6.4米	型深	3.3米
载货量	不详	设计吃水	2.6米		
货舱数	9	主机功率	400KW	营运海区	近海航区
建造厂家/建造日期	霞浦顺达船业有限公司/ 2010-10-15				

所有人/地址	尤某/霞浦县三沙镇西澳村
--------	--------------

2、船舶检验发证情况

(1) “国良 136” 轮：安徽省船舶检验局（皖江）于 2015 年 02 月 09 日在龙海对该轮进行换证检验，并于 2015 年 3 月 17 日签发了船舶检验证书，该轮法定技术证书齐全有效（详见附件 1）。

(2) “闽霞渔运 01179” 轮：中华人民共和国渔业船舶检验局（宁德）于 2015 年 1 月 14 日在霞浦三沙对该轮进行换证检验，并于 2015 年 1 月 26 日签发了船舶检验证书，该轮法定技术证书齐全有效（详见附件 2）。

3、最近一次船舶安全检查和签证情况

(1) 2015 年 10 月 13 日，“国良 136” 轮在漳州港进行最近一次船舶安全检查，共有 8 项缺陷，处理代码均为 17（开航前纠正）。2015 年 10 月 17 日，该轮在厦门港办理最近一次出港签证手续。

(2) “闽霞渔运 01179” 轮未查到相关检查记录。

（二） 船员情况

1、“国良 136” 轮

该轮《船舶最低安全配员证书》要求应配备 6 名适任船员：分别为船长、三副、轮机员、值班机工各 1 名，值班水手 2 名，1 名专职或 2 名兼职操作员。

经查，该轮本航次共有 7 名适任船员（名单见附件 3），

根据船员名单和身份证信息，在船舶管理系统中比对，船员配备情况满足船舶配员证书要求。

2、“闽霞渔运 01179”轮

根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》，要求该轮应配备 4 名适任船员：分别为二级船长、二级船副、二级轮机长、二级管轮。

经查，该轮本航次共有 10 名船员，其中 3 名持有适任证书（名单见附件 4），缺配二级轮机长一名。

（三）船舶载货情况

“国良 136”轮：事发航次该轮在厦门港装载 970 吨废铁，艏吃水 3 米，艉吃水 3.9 米，计划到上海卸货。

“闽霞渔运 01179”轮：事发航次该轮在温州沿海装 7000 盘饵料，每盘约 30 斤，共约 210 吨，艏吃水 2.4 米，艉吃水 2.6 米，计划到宁德三都澳青山岛卸货。

（四）船舶公司情况

“国良 136”轮：证书显示该轮所有人、经营人为芜湖海顺航运有限公司。该公司于 2005 年在安徽芜湖注册成立，注册资金 200 万元，法人代表谢某。公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船运输业务。经查，该轮实际所有人为吴某，2013 年 7 月 15 日，吴某与芜湖海顺航运有限公司签订安全管理协议书和船舶挂靠协议，吴某具体负责“国良 136”的日常管理事宜，芜湖海顺航运有限公司仅提供运输

资质给予挂靠并协助吴某在海事、船检、运管等部门办理好该船航行的相关文书。

“闽霞渔运 01179”轮：该轮所有人为霞浦县三沙镇西澳村尤某，无经营管理公司，主要从事饵料运输业务。

三、气象海况与通航环境

（一）气象海况

根据 10 月 24 日宁德市气象台天气预报：天气晴，东北风 5-6 级，气温 15-21 度。

三沙潮汐站资料：10 月 23 日 1159 时潮高 159cm，1820 时潮高 571cm，10 月 24 日 0039 时潮高 168cm，0639 时潮高 552cm。事故水域潮汐参考三沙潮汐站。

根据双方船员笔录，事故时，6-7 级风，没有雾，能见度很好，浪不大。

（二）事故水域通航环境

事发水域在霞浦沿海架杯灯塔附近海域，是沿海小型船舶的习惯航路，水深约 12 米，通航密度大，通航环境比较复杂。

四、事故基本要素分析认定

（一）碰撞时间和位置

由于“国良 136”轮 AIS 轨迹缺失（海事系统提取的数据和福州航标处提供的数据均无法获取“国良 136”轮 AIS 轨迹），根据“闽霞渔运 01179”轮 AIS 轨迹和双方当事船员

笔录，2015 年 10 月 24 日 0013 时“闽霞渔运 01179”轮在向右转向过程中航向突然变化且速度突然下降，认定碰撞时间为 2015 年 10 月 24 日 0013 时，相应碰撞位置为 $26^{\circ} 42' 52.06''\text{N}/120^{\circ} 11' 19.37''\text{E}$ 。

（二）碰撞部位及角度

根据“闽霞渔运 01179”现场勘查情况、“国良 136”难船探摸报告、水上交通事故报告书和双方船员笔录，综合认定“闽霞渔运 01179”轮船艏左侧碰撞“国良 136”轮右舷后舱靠机舱位置，碰撞夹角约 60° 。

（三）航行动态

根据当事船员询问笔录及 AIS 轨迹，“闽霞渔运 01179”轮碰撞前存在向右大幅转向行为。“国良 136”轮船员询问笔录表述“国良 136”保速保向没有采取避让行动，准备过绿灯通过；水上交通事故报告书中描述“国良 136”轮有向左转向行动，计划过绿灯通过；鉴于“国良 136”轮事发前 AIS 轨迹缺失，结合“闽霞渔运 01179”轮 AIS 轨迹、两船通过意向及两船碰撞部位，“国良 136”轮向左转满足碰撞部位的形条件，故采信“国良 136”轮的水上交通事故报告书，认定“国良 136”轮碰撞前存在向左转向行为。

五、碰撞事故经过

根据船舶 AIS 轨迹、水上交通事故报告书、两船船员询问笔录等证据材料，经综合分析事故经过如下：

（一）“国良 136” 轮

2015 年 10 月 17 日 2000 时，“国良 136” 轮装载 970 吨废铁开往上海。

20 日约 1000 时，在莆田黄瓜岛水域抛锚避风。

23 日约 0600 时，莆田黄瓜岛水域起锚开航。

23 日 2300 时，船长刘某、水手刘某和沈某上驾驶台接班，船位于宁德浮鹰岛西南侧水域。

约 2400 时，国良 136 值班船员发现闽霞渔运 01179 轮，两船相距 0.5 海里，未与闽霞渔运 01179 轮取得联系，准备和渔船过绿灯，并逐渐向左转向。

24 日约 0005 时，国良 136 轮航速 7 节，航向不明，准备与渔船绿灯通过。

约 0013 时，国良 136 轮与闽霞渔运 01179 轮相撞。

约 0020 时，国良 136 轮沉没。

（二）“闽霞渔运 01179” 轮

2015 年 10 月 22 日，“闽霞渔运 01179” 轮在温州沿海装 7000 盘饵料开往宁德三都澳。


23 日约 2226 时，航行至三沙大鸡笼灯桩，航速 8.4 节，航向 177° 。

约 2316 时，航行至霞浦风电场测风塔灯桩东侧水域，航速 8 节，航向 197.2° 。

约 2344 时，航行至福宁湾沉 1 号灯浮东侧水域，航速

7.9 节，航向 205.4°。

24 日约 0000 时，航速 7.9 节，航向 244.7°，位于 26° 44' 10.30"N/120° 12' 13.09"E，船向右偏转，值班船员发现国良 136 轮，两船相距 0.5 海里，未与对方联系，准备与对方过红灯。

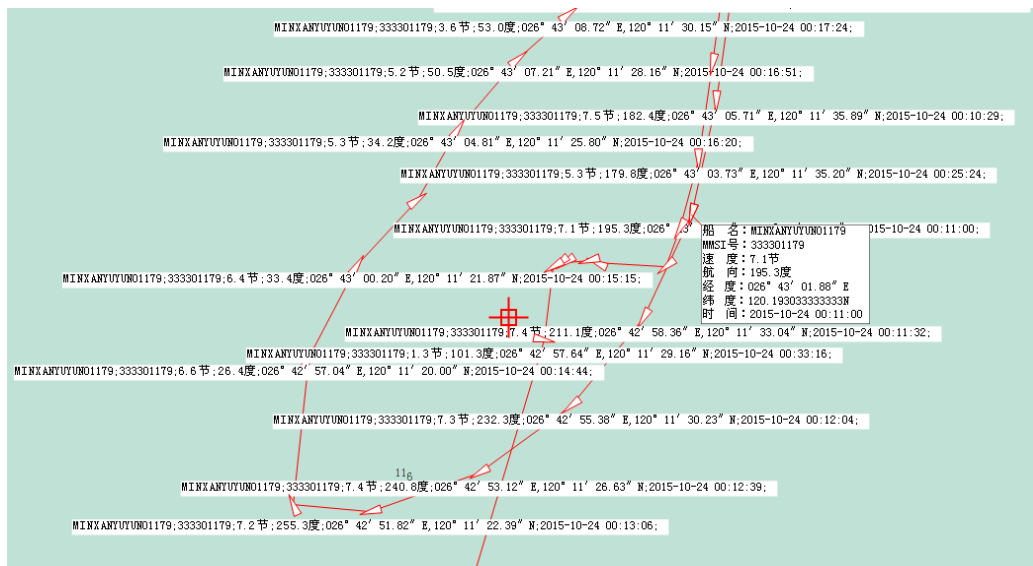

约 0005 时，航速 7.5 节，航向 203.3°，位置 26° 43' 36.8"N/120° 11' 51.71"E。

约 0011 时，航速 7.1 节，航向 195.3°，位置 26° 43' 01.88"N/120° 11' 34.92"E。

约 0012，航速 7.3 节，航向 232.3°，位置 26° 42' 53.12"N/120° 11' 26.63"E，船向右大幅转向。

约 0013 时，航速 3.6 节，航向 335.6°，位置 26° 42' 52.06"N/120° 11' 19.37"E 与国良 136 轮发生碰撞。

约 0020 时，国良 136 轮沉没。

六、事故应急反应及救助情况

碰撞后，闽霞渔运 01179 轮救起国良 136 轮船员，国良 136 随即沉没，船员于 24 日 0028 时向宁德海事局报案，宁德海事局立即做好获救船员安置，协调沉船应急标设置和沉船探摸工作，并组织执法人员对闽霞渔运 01179 轮现场勘查，对双方船员进行调查询问。

七、事故损害情况

“国良 136”轮损失情况：根据“国良 136”轮难船探摸报告，“国良 136”轮右舷靠驾驶台的位置从甲板往下长约 3 米宽约 0.5 米的破口，“国良 136”轮沉没，船上装有 970 吨废铁，直接经济损失约 218 万元。

“闽霞渔运 01179”轮损失情况：经现场勘查，船艏左舷有 30 厘米长裂洞，并有多处轻微碰撞凹陷，左舷栏杆断裂弯曲，直接经济损失约 2 万元。

八、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

根据船舶 AIS 轨迹、现场勘查记录、沉船探摸报告及当事船员询问笔录等经综合分析得出。

（二）事故原因分析

1. “国良 136”轮与“闽霞渔运 01179”轮在船舶会遇过程中，了望疏忽，未对局面和碰撞危险做出充分的估计，未采用安全航速航行导致紧迫局面的形成，在面临碰撞危险

时，双方船舶未及早采取避让行动，以及在紧迫危险时双方船舶采取的避让措施不协调是事故发生的直接原因。

①“国良 136”轮了望疏忽，未及早发现“闽霞渔运 01179”轮，发现后未与对方沟通协调避让行动，未采取安全航速，也未认识到存在碰撞危险，且单方面采取向左转过绿灯行为，违反了《海上避碰规则》。

②“闽霞渔运 01179”轮了望疏忽，未及早发现“国良 136”轮，发现“国良 136”轮后，未与对方沟通协调避让行动，未采取安全航速，未认识到存在碰撞危险，在紧迫危险时，采取向右转与“国良 136”轮避让措施不协调。

2. “国良 136”轮所属公司芜湖海顺航运有限公司管理不到位、“闽霞渔运 01179”轮配员不足是事故发生的间接原因。

①“国良 136”轮实际所有人吴某与芜湖海顺航运有限公司签订《船舶挂靠协议》，并负责“国良 136”轮航行经营事宜，芜湖海顺航运有限公司存在挂而不管的现象，未落实安全管理责任。

②“闽霞渔运 01179”轮本航次共有 3 名适任船员，根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》的要求，该轮应配备 4 名适任船员，缺配二级轮机长一名。

九、事故责任判定

综合分析事故原因和当事双方行为过失情况，根据《海

上避碰规则》，认定本起事故由“国良 136”轮负主要责任、“闽霞渔运 01179”轮负次要责任，“国良 136”轮船长是事故的主要责任人。

十、安全管理建议

080205SR201503: 芜湖海顺航运有限公司应从本起事故中吸取教训，落实安全生产主体责任，进一步加强所属船舶的安全管理，应组织船员学习《1972 年国际海上避碰规则》等相关规定，加强船员安全教育和操作技能培训，提高船员安全意识和操作水平，将有关学习培训情况报我局备查。

080205SR201504: 海洋与渔业部门应加强对渔船的安全管理，整治渔船的违法违规行爲，督促渔船船员落实安全生产主体责任，提高自身安全意识和海上应急避碰知识。

080205SR201505: 交通主管部门应加强对芜湖海顺航运有限公司的管理，落实相关安全责任，消除因船舶挂靠而带来的水上交通安全隐患。

宁德海事局

2016-1-11

本报告用于安全教育，不得用作民事、行政和刑事判责及责任追究

附件 1：“国良 136” 轮船舶证书情况

证书名称	签发日期	有效期	签发机构
船舶国籍证书	2013-04-23	2018-04-21	芜湖海事局
船舶最低安全配员证书	2013-04-25	2018-04-21	芜湖海事局
船舶营业运输证	2013-07-08	2016-06-30	安徽省港航管理局
海上货船适航证书	2015-03-17	2020-03-21	安徽省船舶检验局 (皖江)
海上船舶载重线证书	2015-03-17	2020-03-21	安徽省船舶检验局 (皖江)
海上船舶防止油污证书	2015-03-17	2020-03-21	安徽省船舶检验局 (皖江)

附件 2：“闽霞渔运 01179” 轮船舶证书情况

证书名称	发证日期	有效期	签发机构
渔业船舶国籍证书	2012-07-02	2017-07-01	霞浦渔港监督
渔业船舶安全证书	2015-01-26	2018-10-14	宁德渔业船舶检验局
渔业船舶所有权登记证书	2012-07-02	长期	霞浦渔港监督
出海船舶户口簿	2014-02-19	2017-02-19	福建总队宁德边防支队
渔业船舶吨位证书	2015-01-26	长期	宁德渔业船舶检验局
渔业船舶载重线证书	2015-01-26	2018-10-14	宁德渔业船舶检验局

本报告用于安全教育，不得用作民事、行政和刑事判责及责任追究

附件 3：“国良 136”轮船员名单（略）

附件 4：“闽霞渔运 01179”轮适任船员名单（略）