

上海黄浦“4·1” “华伦 2788”轮碰撞“皖庐江货 0692”轮 碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2016 年 4 月 1 日约 0410 时，胡某某个体所有的宣城籍“华伦 2788”轮重载黄沙进口航行至董家渡弯头水域时，与同向进口航行的王某某个体所有的“皖庐江货 0692”轮发生碰撞，“皖庐江货 0692”轮破损进水沉没，“皖庐江货 0692”轮一名船员在船舶抢险时随船沉没死亡；“华伦 2788”轮船首右锚脱落。构成水上交通一般等级事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，黄浦海事局立即成立了上海“4·1”“华伦 2788”轮与“皖庐江货 0692”轮碰撞事故调查组。

海事调查人员立即赶往事故现场进行海事调查。调查人员通过调查询问所有当事船舶当事人以及相关人員，勘查船舶和事故现场，调取相关视频监控资料等途径，共获得：

1) 询问笔录 6 份；2) AIS 船位记录资料 6 份；3) 有关船舶和船员证书和资料复印件 30 份；4) 水上交通事故报告书 2 份；5) 涉事船舶破损、打捞情况照片若干张；6) 气象资料 3 份；7) 委托代理书 1 份；8) 船舶委托经营管理合同复印件 1 份；9) 调解申请书 2 份；10) 禁止船舶离港通知书及解除禁止离港通知书复印件各 1 份；11) 水上交通事故调解协议书 1 份；12) 打捞施

工合同复印件及付款发票复印件各 1 份；

调查表明，这是一起由于船舶冒雾航行，在能见度严重不良弯头水域，船员采取安全航行措施不当而引发的水上交通责任事故。

二、船舶、船员概况

（一）船舶概况。

1、“华伦 2788”轮的基础数据。

船舶种类：干货船

船籍港：宣城

总长：116.0 米

型 宽：21.0 米

型 深：8.10 米

总吨位：5990

净 吨 位：3354

主机类型：内燃机

额定功率：1764.0 千瓦

建造年月：2015 年 5 月 25 日

船舶所有人：胡某某

船舶经营人：XCHL 航运有限责任公司



图 1：“华伦 2788”轮照片

2、“皖庐江货 0692”轮的基础数据。

船舶种类：干货船

船籍港：合肥

总长：40.45 米

型 宽：7.53 米

型 深：2.45 米

总吨位：233

净 吨 位：130

主机类型：内燃机

额定功率：140.0 千瓦

建造年月：2000 年 9 月 20 日

船舶所有人：王某某

船舶经营人：王某某



图 2：“皖庐江货 0692”轮照片

（二）船员情况。

1. “华伦 2788”轮。

据调查，“华伦 2788”轮最低安全配员要求为 8 人：一类船长 1 人、一类大副 1 人、一类三副 1 人、一类等轮机长 1 人、一类三管轮 1 人、水手 2 人、机工 1 人。本航次实际在船人数有 4 人，只有船主胡某某本人持有船员服务簿，赵某虎、赵某宝和唐某某其他三人均未持有船员证书。

驾驶人员是赵某虎和唐某某，两人交替驾驶本船。事故发生时由唐某某驾驶船舶，在事故调查中未发现有船员酗酒或食用不安全药物等情况。

2. “皖庐江货 0692”轮。

据调查，“皖庐江货 0692”轮最低安全配员要求为 2 人。事故当时在船船员有 3 人，其中持证人员 2 人：船主王某某持有三类船长证书；死亡人员刑某某持有内河三类轮机长证书。另外一名船员熊某未持有船员证书。据船员陈述：事故发生后，轮机长刑某某在抢险中随船沉没死亡，王某某利用自制小筏逃生至浦东岸侧上岸，熊某逃生至“华伦 2788”轮上。

（三）船舶情况。

1. “华伦 2788”轮。

“华伦 2788”轮建造于 2015 年 5 月 25 日，为一般内河干货船，全船分有三个货舱，驾驶室在船尾（后驾驶），机舱及生活区也在船尾。船主胡某某购买本船后，挂靠在 XCHL 航运有限责任公司经营，办理了船舶国籍证书、船舶检验证书等船舶证书，国籍证书有效期从 2015 年 8 月 7 日起至 2018 年 8 月 7 日。该船主要从事长江干线各港口间的黄沙运输。

“华伦 2788”轮船舶适航证书有效期为：2016 年 5 月 24 日。该船于 2015 年 6 月 24 日在安徽宣城港由安徽省船舶检验局（宣城）进行附加检验，检验情况正常。

“华伦 2788”轮于 2015 年 6 月 9 日在安徽省岳阳港由城陵矶海事处进行安全检查，查出一般缺陷项目十一条，并予以复查。

2. “皖庐江货 0692”轮。

“皖庐江货 0692”轮建造于 2000 年 9 月 20 日，为一般内河干货船，全船只有一个货舱，驾驶室在船首（前驾驶），机舱

及生活区在船尾。船主王某某购买本船后，自己个体经营，办理了船舶国籍证书、船舶检验证书等船舶证书，国籍证书有效期从2015年6月8日起至2020年6月8日。主要从事上海港黄浦江渣土运输。

“皖庐江货 0692”轮船舶适航证书有效期为：2016年9月21日。

“皖庐江货 0692”轮于2016年3月7日在上海港由杨浦海事局进行了安全检查，查出一般缺陷项目九条，没有发现有严重危及安全航行的缺陷项目。

（四）载货情况。

1. “华伦 2788” 轮。

“华伦 2788”轮分有三个货舱，事故发生时装运黄沙约8000吨，事故时淡水吃水为：首吃水：6.8米；尾吃水：6.8米。

2. “皖庐江货 0692” 。

“皖庐江货 0693”轮只有一个货舱，事故发生时装运渣土约320吨，事故时淡水吃水为：首吃水：2.0米；尾吃水：2.0米。

（五）船公司情况。

1. “华伦 2788” 轮。

“华伦 2788”轮于2015年8月7日挂靠在XCHL航运有限责任公司经营。船主胡某某与XCHL航运有限责任公司签订了船舶委托经营管理合同。期限三年，至2018年8月6日。XCHL航运有限责任公司成立于2012年3月18日，主要从事长江中下

游干线及支流省际普通船货物运输。

2. “皖庐江货 0692” 轮。

“皖庐江货 0692” 轮为船主王某某个体所有，个体经营。

三、事故水域天气、潮汐、能见度及通航环境情况

（一）气象及潮汐情况。

天气：大雾 能见度：极差，30-40 米

风向：东南风 风力：3-4 级

潮汐：涨潮（新开河：0323 时始涨）

上海中心气象台 3 月 31 日 2235 时发布大雾黄色预警信号和 4 月 1 日 0428 时发布大雾橙色预警信号，以及上海海事局指挥中心于 4 月 1 日 0345 时发布黄浦江能见度不良，局部水域约 100 米，实行临时交通管制。

（二）事故水域通航情况。

事故发生时，正值黄浦江大雾，董家渡弯头水域能见度极差，能见距离不足 50 米，此时正值黄浦江初涨水 1 小时内，进口航道内船舶较多，大部分船舶已经因能见度不良在航道内抛锚，仍有小部分船舶在事故水域选择合适锚位而淌航中。

另对事发水域的调查，两船碰撞位置位于黄浦江董家渡弯头的浦东一侧的出口航道内。董家渡弯头航段长约 1 海里，弯度约 56° ，航道宽度 210-250 米，为黄浦江中最窄的航段。董家渡弯头特点是两端宽、中段窄，呈“瓶颈形”，其下端十六铺江面宽约 415 米，上端白莲泾江面宽度约 366 米，而董家渡江面宽度仅

约 330 米，因此江面的流速在“瓶颈口”更趋加速，河道又呈弯势，弯头水流均流向凹岸一侧（浦东侧）。

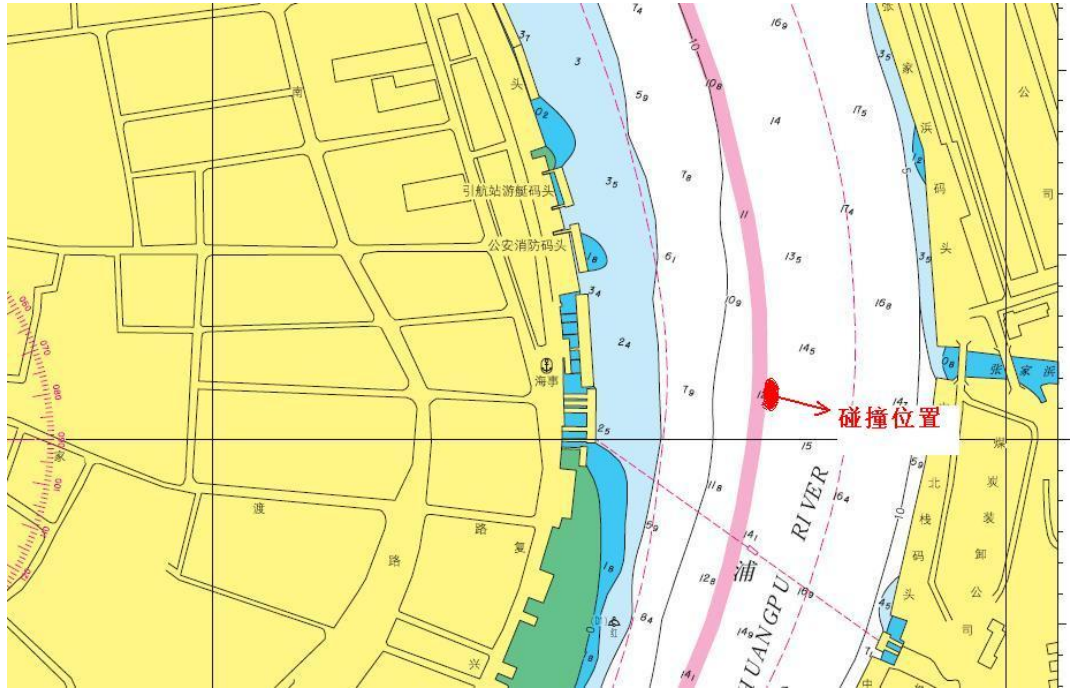


图 3： 事故水域海图

四、事故应急和救助情况

4 月 1 日 0425 时接到事故报告后，黄浦海事局指挥中心立即启动船舶碰撞事件应急预案，通知海巡总队派巡逻艇赶赴现场救助，通知浦江打捞船立即赶往现场救助，电告海龙拖船赶往现场救助。

约 0430 时，巡逻艇“海巡 01026”到达现场，开始在江面搜救落水人员。

0440 时，巡逻艇“海巡 01039”在现场维护，测定沉船位置，宣传在航船舶不要冒险航行，就地锚泊。同时，高频不间断发布雾航信息和事故信息。

0700 时，“海巡 01039”艇在事故水域确定沉船位置。

0820 时，打捞船“浦江肆号”到现场，开始下水探摸沉船。1200 时开始在沉船上穿引钢丝。1900 时，起吊钢丝穿引完毕。1950 时开始起浮。2030 时，开始就近码头减载渣土。2230 时减载结束，船体起浮。

4 月 2 日 0700 时，打捞船开始为沉船移位，1010 时，移动沉船至徐浦大桥上游码头临时披滩。打捞起浮过程中未发现遇难人员遗体。搜救工作持续进行中。

4 月 2 日 0930 时，水上公安在徐汇滨江水域发现疑是沉船遇难人员遗体。

4 月 3 日 1020 时，遗体经家属确认为该轮女船员刑某某。至此，搜救工作终止。

五、事故经过

（一）“华伦 2788”轮

2016 年 3 月 28 日约 2200 时，“华伦 2788”轮重载黄沙 8000 吨由安庆港开航，拟往上海闵行浮吊卸货，开航水尺：首吃水 6.8 米，尾吃水 6.8 米，平均吃水：6.8 米。开航时，船上有配员 6 人。

3 月 29 日 1900 时到芜湖港水域，2 名船员下船，船上留有 4 名船员。驾驶人员是赵某虎和唐某某，但两人均未持有船员适任证书。

3 月 31 日约 2300 时，抵上海吴淞口 101 灯浮，进入黄浦江

进口航道，船速 3-4 节。

约 4 月 1 日 0335 时，“华伦 2788”轮过陆家嘴弯头 114 灯浮，船速约 5-6 节。此时，能见度约有 400-500 米，当时正值黄浦江水域由落水转涨水，进口航行船较多。

约 0340 时，“华伦 2788”轮抵大达码头水域，黄浦江上开始起雾，能见度开始变差，不足 100 米。在驾驶室负责驾驶的唐某某和协助了望的胡某某，立即通知其他两名船员赵某虎和赵某宝。由赵某虎在驾驶室协助了望，胡某某和赵某宝到船头了望和备锚，准备选择合适的锚位。

约 0350 时，“华伦 2788”轮停车淌航至东昌路水域附近，能见度进一步变差至 30-40 米，从驾驶室已经看不见船头，负责驾驶的唐某某发现本船前后左右都有小船因视线不好在抛锚，本船找不到合适的锚位，于是继续用保持舵效的最小速度顺涨潮流淌航，船速只有 2.8 节。

约 0407 时，“华伦 2788”轮淌航至老白渡码头水域，船速 2.6 节，由于进口航道中有较多船舶因大雾抛锚，“华伦 2788”轮为避让这些锚泊船，船位偏入出口航道，继续顺着出口航道淌航。

约 0410 时，在船首了望的胡某某和赵某宝突然听到从船首右侧有船舶机器的声音，然后就看见一艘小船从本船右舷斜插，正横越本船船首，距离本船只有 20-30 米，于是立即用灯光示意和声音呼叫该小船不要横穿本船的船首，但是由于两船距离太

近，在水流和自身惯性力作用下，“华伦 2788”轮船艏右锚与“皖庐江货 0692”轮船体左侧中前部发生碰撞，碰撞位置位于董家渡弯头 115 灯浮附近水域的出口航道内。

碰撞发生后，约 0413 时，“华伦 2788”轮胡某某立即拨打电话“12395”报警。

约 0440 时，“华伦 2788”轮继续顺着水流淌航至南浦大桥上游白莲泾水域抛锚。

（二）“皖庐江货 0692”轮

4 月 1 日约 0238 时，“皖庐江货 0692”轮重载泥土从杨浦大桥水域的 B24 浮筒解缆开航，沿黄浦江进口航道航行。

约 0322 时，“皖庐江货 0692”轮过陆家嘴弯头水域 114 灯浮，继续进口航行，船速 4.1 节。

约 0344 时，“皖庐江货 0692”轮抵东昌路水域，此时黄浦江上能见度急速变差，能见距离仅 30-40 米，“皖庐江货 0692”轮停车，顺水流继续进口淌航，船速约 2.5 节。

约 0410 时，“皖庐江货 0692”轮淌航至董家渡弯头水域，由于能见度极差，“皖庐江货 0692”轮迷失方向，船舶驶入弯头处的出口航道，并从右向左横越在进口淌航中的“华伦 2788”轮的船首，距离仅相距 20-30 米，“皖庐江货 0692”轮立即加大油门，想从“华伦 2788”轮船首穿越过去，但是由于两船距离太近，“皖庐江货 0692”轮左舷中前部与“华伦 2788”轮右锚发生碰撞。

碰撞后，“华伦 2788”轮右锚插入“皖庐江货 0692”轮左舷中前部船体，造成船体破损，货舱开始进水。

约 0423 时，“皖庐江货 0692”轮在持续进水约 13 分钟后，在航道内沉没。



图 4：“皖庐江货 0692”轮与“华伦 2788”轮碰撞 AIS 轨迹图

(三) “皖庐江货 0692”轮沉没及人员死亡经过

约 0410 时，“皖庐江货 0692”轮左舷与“华伦 2788”轮船右锚碰撞后，船体立即进水，“皖庐江货 0692”轮立即甩尾掉头，用右舷并靠住“华伦 2788”轮左舷，并带好了船首尾缆绳。

两船并靠好后，“皖庐江货 0692”轮男船员（熊某）用水泵抽船舱里的进水，女船员（刑某某）开始往“华伦 2788”轮左舷甲板上抢搬船舱里的生活物品。男船员（熊某）放好抽水泵后，撤离到“华伦 2788”轮上。其后，“皖庐江货 0692”轮进

水情况越来越严重，船首开始下沉，“皖庐江货 0692”轮男船员（熊某）和“华伦 2788”轮的船员呼叫还在抢搬物品的女船员（刑某某）赶紧上“华伦 2788”船，但是该女船员还在“皖庐江货 0692”轮生活舱内。约 0423 时，“皖庐江货 0692”轮沉没，还在船舱内的女船员（刑某某）随船沉入江中死亡。

六、事故损害情况

（一）“华伦 2788”轮。

船首右锚断裂，插入“皖庐江货 0692”轮左舷船体。



图 5：“华伦 2788”轮右锚插入“皖庐江货 0692”船体照片

（二）“皖庐江货 0692”轮。



图 6/7：“皖庐江货 0692”轮沉没打捞及打捞后照片

（三）“皖庐江货 0692”轮一名女船员死亡。

死亡船员：刑某某，女，46岁，为“皖庐江货 0692”轮机长。

七、事故原因分析和责任认定

（一）“华伦 2788”轮。

1. “华伦 2788”轮未遵守黄浦江能见度不良时禁止航行的规定。

通过事故调查发现，事故时事故水域的能见度极差，能见距离 30-40 米。4 月 1 日 0345 时，上海海事局于发布黄浦江能实行临时交通管制措施。0340 时，该轮船位在黄浦江大达码头附近，水域能见距离已经小于 100 米，该轮没有及时采取锚泊停航措施，而是继续顺水流淌航进口航行，其行为违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第十四条的有关规定。

2. “华伦 2788”轮未按规定航路航行。

约0407时，“华伦2788”轮顺流淌航至董家渡弯头水域时，由于进口航道内有较多小船因能见度不良而锚泊，为避让进口航道内的锚泊船，“华伦2788”轮偏离进口航道，驶入出口航道，并在出口航道内持续顺流淌航，其行为违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第五条、第九条的有关规定。

（二）“皖庐江货 0692”轮。

1. “皖庐江货 0692”轮未遵守黄浦江能见度不良时禁止航行的规定。

通过事故调查发现，事故时事故水域的能见度极差，能见距离 30-40 米。4 月 1 日 0345 时，上海海事局于发布黄浦江能实行临时交通管制措施。约 0344 时，该轮船位在黄浦江杨家渡码头附近，水域能见距离已经小于 100 米，该轮没有及时采取锚泊停航措施，而是继续顺水流淌航进口航行，其行为违反了《上海黄浦江通航安全管理规定》第十四条的有关规定。

根据上述原因分析，在本起事故中，“华伦2788”轮未遵守黄浦江能见度不良时禁止航行的规定，且在航经弯头水域时控制船位不当，未按规定航路航行是造成本起事故的主要原因，应负主要责任；“皖庐江货0692”轮未遵守黄浦江能见度不良时禁止航行的规定，是造成本起事故的次要原因，应负次要责任。

八、安全管理建议

本起事故中，“华伦2788”轮和“皖庐江货0693”轮在严重能见度不良的情况下冒雾航行、不严格遵守黄浦江通航管理规定等法律法规、在船舶遇险时采取应急措施不当是每个船舶驾驶和管理人员应汲取的教训。安全管理建议如下：

1.针对“华伦2788”轮在存在严重配员不足的情况，建议XCHL航运有限责任公司加强所托管船舶的配员监督管理，制定对代管船舶的船员配备控制检查程序，督促船舶严格按照法律法规的要求配备足量合格的船员。

2.针对“华伦2788”轮和“皖庐江货0692”轮在黄浦江航道内冒雾航行的情况，建议XCHL航运有限责任公司和“皖庐江货

0692”轮船东要严格遵守《上海黄浦江通航管理规定》等各项海事法律法规，加强船舶管理，积极履行航运企业的安全管理主体责任，制定对所管船舶的安全航行控制、船舶应急反应训练等方面的管理措施和程序。