

曹妃甸“06•22”“寿海 9”轮与“冀滦渔 03284”轮碰撞事故调查报告

一、事故概况

2015 年 6 月 22 日 1625 时，山东寿光祥龙航运有限公司所属的商船“寿海 9”轮在曹妃甸港区三港池航道出港过程中，与横穿三港池航道的滦南县杨岭镇姚岭村渔船“冀滦渔 03284”轮发生碰撞，事故造成“冀滦渔 03284”轮翻扣，渔船上的三人全部落水被“寿海 9”全部救起，其中一人在送往医院途中死亡；“寿海 9”轮右侧锚冠有轻微碰撞痕迹，构成一般事故。

二、调查简况

事故发生后，曹妃甸海事处于 6 月 23 日成立了事故调查组，依法对该事故展开了全面调查。调查组通过现场勘查、调查询问当事船员、查看船舶相关证书文件资料等途径，共取得：1）调查询问笔录 6 份；2）船员资料 3 份；3）水上交通事故报告书 1 份；4）船舶相关资料 18 份（“寿海 9”轮 17 份，“冀滦渔 3284”轮 1 份）；5）现场勘查照片及调查录音。

三、船舶、船员和船公司概况

（一）船舶基本数据

1、“寿海 9”轮船舶数据

船名：寿海 9

船籍港：潍坊

船舶种类：商船 建成日期：2004 年 12 月 10 日

船体材料：钢制 船舶识别号：CN20045406553

总长：58.80 米 型宽：8.80 米

型深：4.10 米 总功率：218KW

总吨：499 净吨：279

2、“冀滦渔 03284” 轮船舶数据

船名：冀滦渔 03284 船籍港：嘴东

船舶种类：渔船 建成日期：2001 年 4 月 20 日

船体材料：木制 渔船编码：1300001989030023

总长：11.14 米 型宽：4.10 米

型深：1.20 米 总功率：14.70 千瓦

总吨：12 净吨：4

（二）船员概况

“寿海 9” 轮核定最低安全配员 6 人，该船本航次实际配员满足最低安全配员证书要求。

“冀滦渔 03284” 轮船上共三人。

（三）船公司概况

1、“寿海 9” 轮船公司概况

该轮船舶所有人、经营人、管理人均为山东寿光祥龙航运有限公司，公司地址：山东省寿光市正阳路北段路东。

山东寿光祥龙航运有限公司所经营的船舶均为 500 总吨以下的船舶，所以未持有符合证明。

2、“冀滦渔 03284”轮概况

“冀滦渔 03284”轮为渔船，其所有人为姚广朝，家庭地址为河北省唐山市滦南县杨岭镇姚岭村。

（四）检验审核情况

1、船舶检验证书情况

“寿海 9”轮航行区域为沿海，持有山东省济南船舶检验局潍坊分局签发的适航证书，证书发证日期为 2015 年 3 月 8 日，下次年度检验日期为 2017 年 12 月 9 日。

2、安全管理证书情况

“寿海 9”轮总吨为 499，而且“寿海 9”轮所属公司山东寿光祥龙航运有限公司所经营船舶均为 500 总吨以下，所以该公司及“寿海 9”未持有安全管理证书。

3、船舶安全检查情况

“寿海 9”轮于 2015 年 3 月 6 日在烟台港接受船舶安全检查，共查出缺陷 11 项，经分析，缺陷与本次事故无直接关系。

四、气象水文及事故水域情况

1. 根据曹妃甸海事处煤码头雷达站气象观测仪气象信息记录，2015 年 6 月 22 日 1625 时，平均风向 135°，风力 3 级。

结合当事人陈述，事故发生时，船舶观测天气为晴，涨潮，能见度良好。

2. 事故发生水域属于曹妃甸三港池航道，具体位置在三港池航道 328#灯浮南侧，326#灯浮附近，经纬度为：39°03. '263N 118°39. '595E

事故水域水深平均为 15.3 米

曹妃甸三港池航道宽度为 150 米

五、事故经过

根据“寿海 9”轮和“冀滦渔 3284”轮相关船员询问笔录和相关书证整理。

“寿海 9”轮本航次靠泊曹妃甸中石油基地码头 308 泊位，装载 980 吨钢材后去烟台港。

2015 年 6 月 22 日下午 1400 时左右，“寿海 9”从曹妃甸中石油基地码头 308 泊位离泊出港，“寿海 9”轮最大吃水 3.7 米。船长马亭伍在驾驶台操纵车舵，值班水手刘建林瞭望，大副王亲利在船头瞭望，“寿海 9”航速 5 节。

在出港过程中，在 1550 时左右，值班水手发现渔船“冀滦渔 03284”轮在本船右前方 45°大约七八百米处并报告船长，船长在雷达上也能发现该渔船，船长持续关注渔船，发现渔船航向与本船航向相近，而且渔船在航道外面航行，发现渔船船速为 6 节（渔船驾驶员说自己船速为 4.1-4.2 节）。

1610 时，在航行至曹妃甸三港池航道 330#灯浮时，“寿海 9”随航道向右转向 5、6 度。“寿海 9”船员目测渔船距离自己约一百米。

1615 时,“寿海 9”轮位置在 328#灯浮南侧 326#灯浮附近时,“冀滦渔 03284”轮突然向左转向,转为 130-140 度,“寿海 9”大副将情况报告船长,然后向渔船呼喊,渔船没有听见,“寿海 9”船长拉响汽笛(声音较小),渔船也没有听见。

在约 1618 时,两船发生碰撞,“寿海 9”轮船头碰撞“冀滦渔 03284”左侧驾驶台前位置,“冀滦渔 03284”立刻翻扣,船长姚国光被水流冲出渔船驾驶台,渔民刘春雷本在渔船驾驶台后侧睡觉,发生碰撞渔船翻扣后顺势从驾驶台游出,渔民姚其元被扣在渔船船舱。

发生事故后,“寿海 9”轮立刻调头回去救渔民,“寿海 9”船员把翻扣渔船扶正后把渔民姚其元救出。渔民姚其元在送往医院途中死亡。在整个过程中,渔船驾驶员一直没有发现商船“寿海 9”,也没有听见呼喊声和汽笛声。

六、事故损失情况


本次事故造成“寿海 9”轮右侧锚冠有轻微碰撞痕迹,“冀滦渔 3284”轮外观有破损,直接经济损失共计约 15 万元。

“寿海 9”轮与“冀滦渔 03284”轮船体碰撞部位如下:

(一) “寿海 9”轮



(二)“冀滦渔 03284” 轮

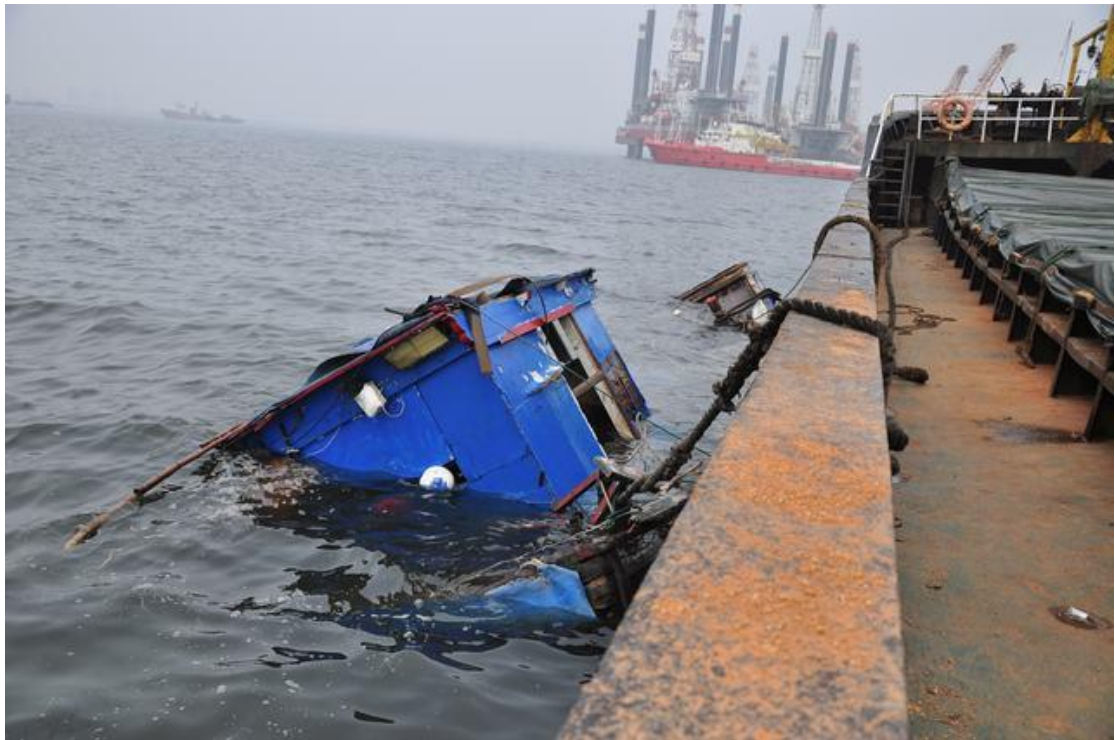

七、事故原因分析

调查过程中，调查人员对相关船员进行询问，对现场进行勘察，结合其他调查资料，对事故原因进行分析，具体如下：

1. 《国际海上避碰规则》第五条：每一船在任何时候都应使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，以便对局面和碰撞危险作出充分的估计。

从了解的情况看，“寿海 9”在出港过程中已经发现了渔船，但对局面和碰撞危险没有作出充分的估计。

“冀滦渔 03284”自始至终直到发生碰撞没有发现“寿海 9”，违反了上述规定。

2. 《国际海上避碰规则》第九条第二款：帆船或者长度小于 20 米的船舶，不应妨碍只能在狭水道或航道以内安全航行的船舶通行。

《国际海上避碰规则》第九条第四款：船舶不应穿越狭水道或航道，如果这种穿越会妨碍只能在这种水道或航道以内安全航行的船舶通行。

“冀滦渔 03284”未遵守上述规定。

3. 《国际海上避碰规则》第八条第六款第三项：当两船相互接近致有碰撞危险时，其通行不得被妨碍的船舶仍有完全遵守本章各条规定的责任。

“寿海 9”虽然是不应被妨碍的船舶，但是有碰撞危险时应采取避让措施，“寿海 9”采取了行动，但是只是减速停车，没有采取转向避让行动。曹妃甸三港池航道宽度 150 米，其船长 58.8 米，从海图上看，航道西侧水深较“寿海 9”吃水 3.7 米深，采取转向避让没有问题。“寿海 9”避让措施不当。


4. 两船之间距离由原来的七八百米，到渔船转向前两船距离 100 米左右，两船航向相近，则两船态势为：“寿海 9”在追越“冀滦渔 03284”，而“寿海 9”船长一直认为渔船船速比自己快，没有及时发现两船之间距离在减少。

《国际海上避碰规则》第十三条第一款：不论第二章第一节和第二节的各条规定如何，任何船舶在追越任何他船时，均应给被追越船让路。

《国际海上避碰规则》第十三条第三款：当一船对其是否在追越他船有任何怀疑时，该船应假定是在追越，并应采取相应行动。


“寿海 9”开始在右前方六七百米处发现渔船，然后在距离 100 米左右时，渔船转向，可以看出“寿海 9”在追越渔船，“寿海 9”为让路船。

(1) “寿海 9” 最初发现“冀滦渔 03284” 轮时，“冀滦渔 03284” 在“寿海 9” 轮右前 45° 舷角，距离 700 米左右。

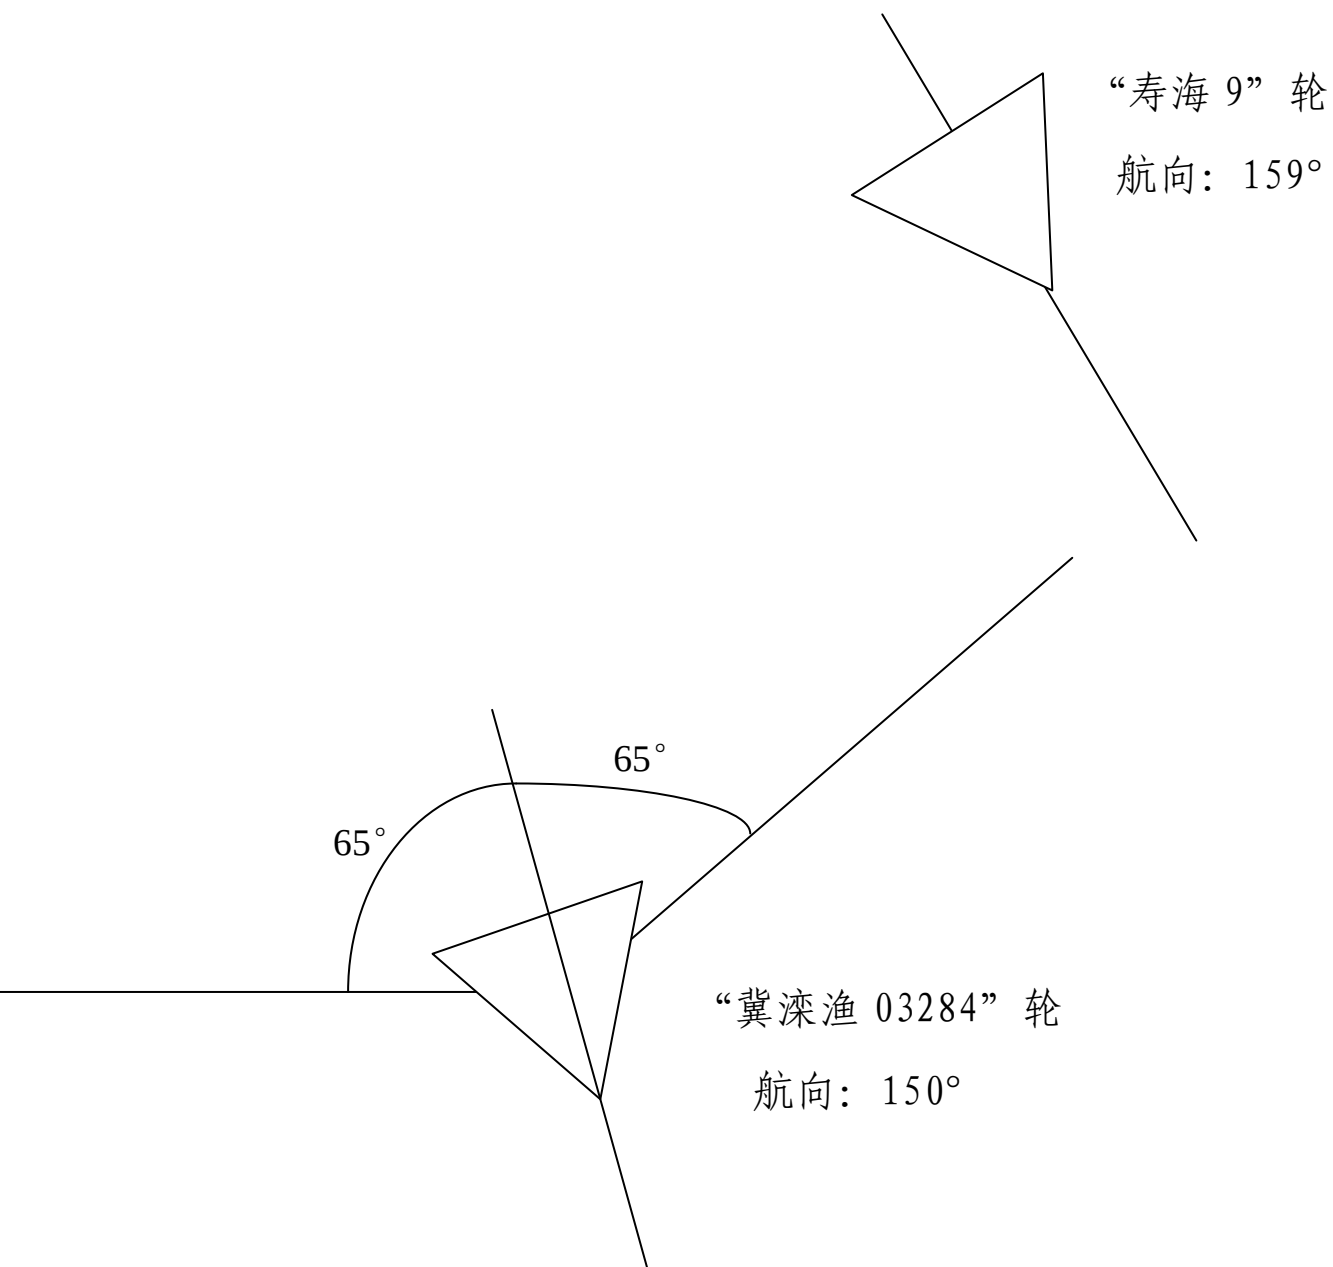

由图可见：“寿海 9” 轮在“冀滦渔 03284” 轮左正横后 25° 阴影面积内，“寿海 9” 轮正在追越“冀滦渔 03284” 轮。

(2) “寿海 9” 转向后观测 “冀滦渔 03284” 轮, “冀滦渔 03284” 在 “寿海 9” 轮右前, 距离 100 米左右。

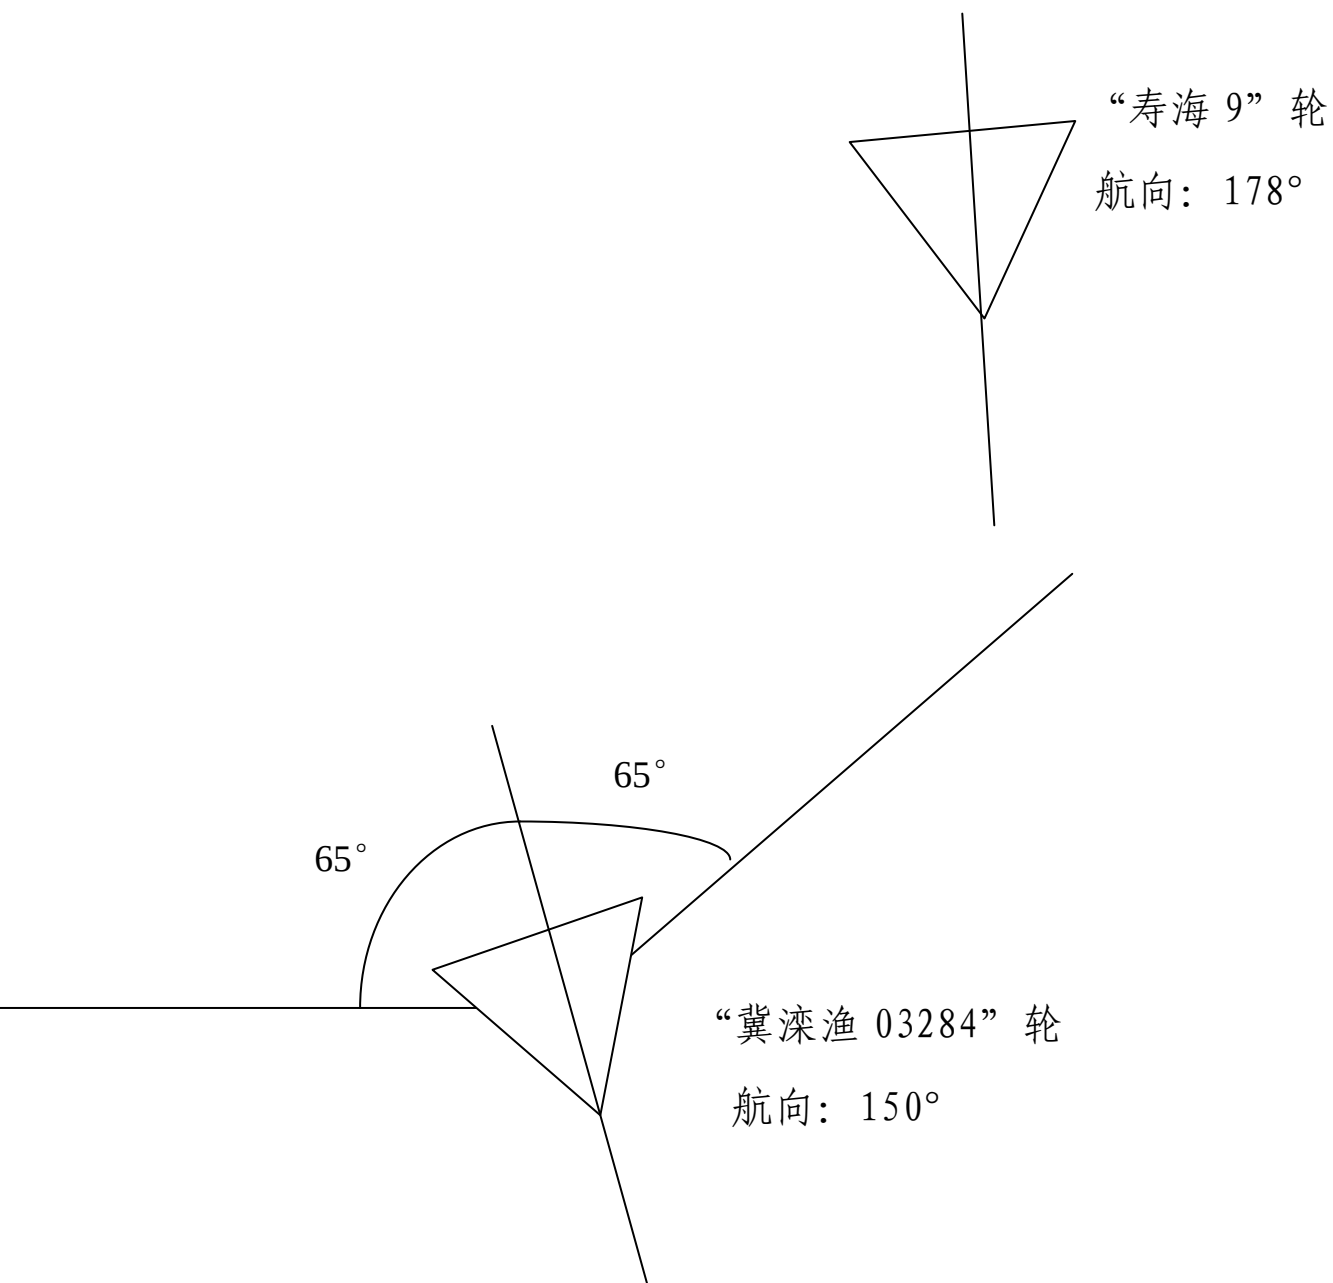

由图可见: “寿海 9” 轮在 “冀滦渔 03284” 轮左正横后 25° 阴影面积内, “寿海 9” 轮正在追越 “冀滦渔 03284” 轮。

5. 《国际海上避碰规则》第九条第四款：船舶不应穿越狭水道或航道，如果这种穿越会妨碍只能在这种水道或航道以内安全航行的船舶通行。后者若对穿越船的意图有怀疑，可以使用第三十四条 4 款规定的声号。

“寿海 9”没有使用相应的声号，只是用汽笛警示提醒渔船。

6. 《国际海上避碰规则》第九条第五款：（1）在狭水道或航道内，如只有在被追越船必须采取行动以允许安全通过才能追越时，则企图追越的船，应鸣放第三十四条 3 款（1）项所规定的相应声号，以表示其意图。被追越船如果同意，应鸣放第三十四条 3 款（2）项所规定的相应声号，并采取使之能安全通过的措施。如有怀疑，则可以鸣放第三十四条 4 款所规定的声号。

“寿海 9”没有使用相应的声号。

7. 《国际海上避碰规则》第七条第二款：如装有雷达设备并可使用，则应正确予以使用，包括远距离扫描，以便获得碰撞危险的早期警报，并对探测到的物标进行雷达标绘或与其相当的系统观察。

“寿海 9”雷达开启并使用，但是渔船是用目测发现，然后发现在雷达上也能看见，并没有对渔船物标在雷达上进行标绘和系统跟踪观察，致使等发现有碰撞危险时避让不及。

综上所述，本次事故原因如下：

（一）直接原因

1. “寿海 9”追越时未履行让路船责任，且避让措施不当。“寿海 9”轮在曹妃甸三港池出港，在自己船舶右前方发现与自己船舶航向相近的“冀滦渔 03284”，“寿海 9”以为“冀滦渔 03284”和自己同向，而在两船距离越来越远的时候，按照避碰规则，“寿海 9”应能够判断两船态势为；本船追越渔船，并行使让路船的责任。而上述态势一直没有引起“寿海 9”轮的重视，且两船达到紧迫危险时，“寿海 9”轮虽采取了一定的避碰措施，但仍未完全履行相关让路船的责任。

2. “冀滦渔 03284”未履行有效瞭望责任，且突然大幅度转向。航行过程中“冀滦渔 03284”未采取有效手段履行瞭望职责，因渔船设备简陋的原因，一直没有发现“寿海 9”，而且渔船转向后其态势为横穿曹妃甸三港池航道。“冀滦渔 03284”未加强瞭望并突然转向是导致本起事故发生另一个直接原因。

（二）间接原因

1. “寿海 9”声号使用未遵循《国际避碰规则》的相关规定。

2. “寿海 9”未有效利用雷达等助航设施。没有对渔船物标在雷达上进行标绘和系统跟踪观察。

3. “冀滦渔 03284”设备缺陷。“冀滦渔 03284”左侧驾驶

台窗户玻璃破损后用木条封堵，影响了渔船驾驶员的瞭望；渔船高频不能和来往商船联系。

八、事故责任判定

“寿海 9”轮在本起事故中负主要责任，“冀滦渔 03284”在本起事故中负次要责任。

九、安全管理建议

山东寿光祥龙航运有限公司应加强船员安全操作技能岗前培训，加强公司所属船舶在岗驾驶操作人员对船舶操纵性能的熟知和掌握以及对我国沿海渔船特点的了解，确保其掌握良好的船艺，使用合理的航行方法。