

MAIR180100202002

漳州“4·26”“宏翔 118”轮 人员伤亡事故调查报告

一、事故简况

2020 年 4 月 26 日约 1250 时，“宏翔 118”轮从福建漳州开往广东东莞途中，临时锚泊在漳州兄弟屿以东约 9 海里附近水域（概位 23°31'.0N/117°50'.0E）维修主机。因锚丢失，在安装备用锚的作业过程中发生人员伤亡事故，造成一人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规的规定，漳州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

船名	宏翔 118	船籍港	漳州	船舶登记号	440415000107
船舶种类	散货船	船体材料	钢质	航区	内河 A 级
总吨	8065	净吨	4516	总长	128.0 米
型宽	23.8 米	型深	7.8 米	主机功率	2386KW
建造厂家/建成日期		福建钜鑫船业有限公司/2015-08-10			



图 1：“宏翔 118”轮

（二）船舶情况

1. 船舶登记、营运许可情况

该轮《船舶国籍证书》于 2016 年 3 月 30 日签发，有效期至 2020 年 08 月 14 日。事故发生时，该轮船舶登记证书齐全有效。

该轮未持有《船舶营业运输证》。

2. 船舶检验、安全检查情况

该轮最近一次船舶检验于 2019 年 10 月 14 在龙海进行的临时检验，下次检验日期为 2020 年 08 月 10 日前后各三个月内。该轮《内河船舶适航证书》有效期至 2021 年 08 月 10 日，准予航行 A 级航区，作自卸砂船用。事故发生时，该轮有关检验证书齐全有效（详见附件 1）。

未查询到“宏翔 118”轮的船舶安全检查记录。

（三）人员情况

该轮最低配员为船长、大副、轮机长、二管轮各 1 名，水手 3 名、值班机工 1 名。事故发生时，该轮实际在船 8 人，均未持有相关船员证书，船舶配员不满足该轮《船舶最低安全配员证书》的要求。

（四）环境因素

1. 气象海况

事故发生时，晴天，能见度良好，海面平静。

东山港 4 月 26 日潮汐，0257 时潮高 351 厘米，0819 时潮高 123 厘米，1429 时潮高 332 厘米，2026 时潮高 45 厘米。

2. 事故水域通航环境

事故水域位于漳州兄弟屿以东约 9 海里附近水域，处于台湾海峡南端，靠近福建沿海南向航行外航路。

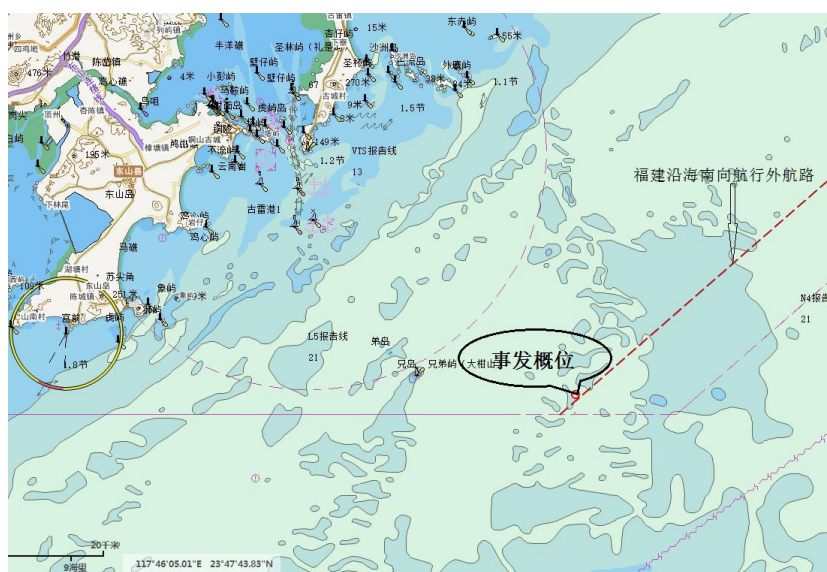


图 2：事故发生水域概位图

3. “宏翔 118” 轮船艏作业环境

“宏翔 118” 轮左右舷各配备有一个锚和两台绞缆机，吊机位于船艏左侧。

事故发生时，备用锚与锚链已接上，同时，通过细缆与船艏右舷前缆机引出的缆绳连接，锚爪悬挂于船艏舷墙外，锚和锚链的重力落在缆绳上。缆绳绕过舷墙顶部，朝向与船首尾方向基本保持一致，遇难人员站位位于缆绳右后方。



图 3：“宏翔 118” 轮船楼甲板照片



图 4：作业现场及人员位置照片

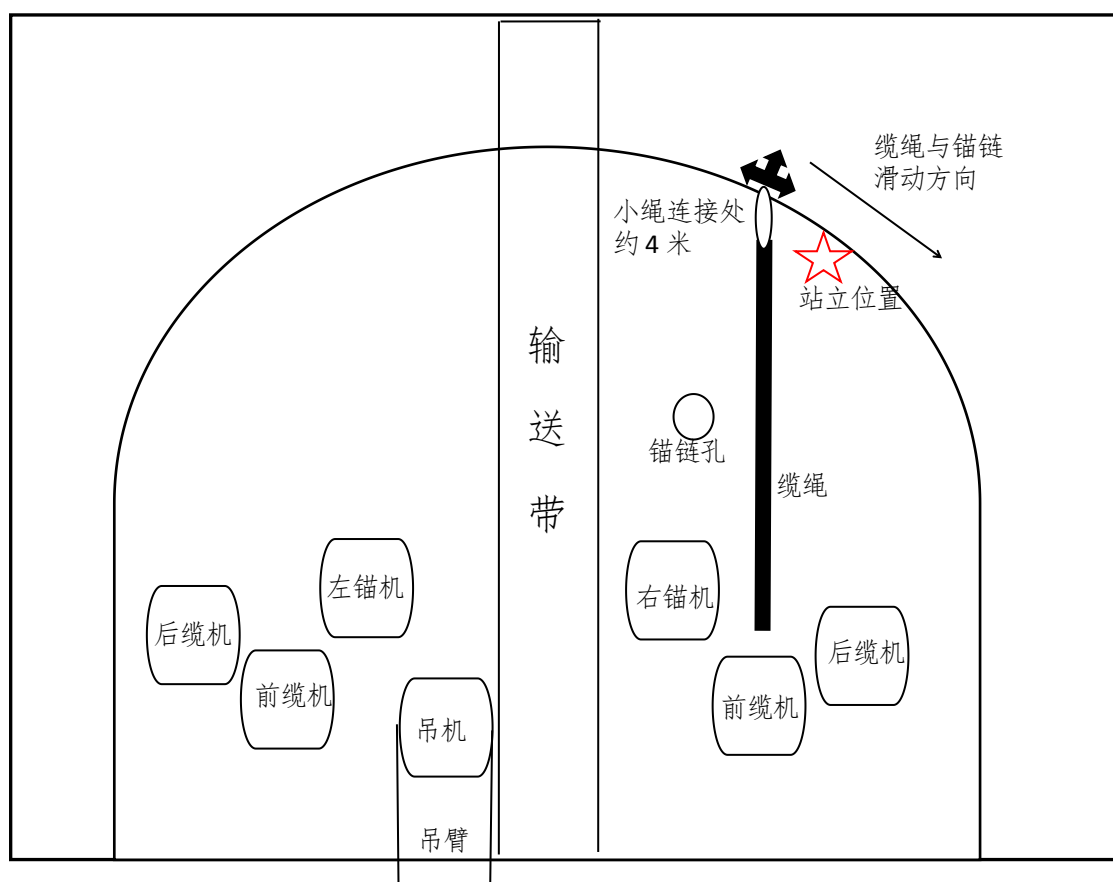


图 5:作业现场及人员位置示意图

（五）管理因素

该轮未建立安全生产规章制度、安全操作规程，也未对在船工作人员开展安全生产教育和培训。

（六）其他情况调查

1. 身体状况

事故前，遇难人员身体及精神状况良好，无饮酒，与其他船员人际关系未见异常。作业期间，有穿戴安全帽、手套和工作鞋，未穿着救生衣。

2. 备用锚安装作业方案

本次备用锚安装作业由康某洲组织船员开展。作业方案由船员现场商定，作业过程包含以下步骤：

(1) 使用锚机把锚链全部绞升至艏楼甲板，将锚链与原锚柄的连接卸扣切割开，取下原锚柄；

(2) 在锚链上绑上一根引缆后，再将锚链从锚链孔松出；

(3) 从舷外取回引缆，使用吊机通过引缆将锚链从舷外吊回至艏楼甲板；

(4) 装上备用锚后，用直径约 4 厘米的细缆环绕锚连接卸扣与缆绳头 4 圈，锚链与缆绳头相距约 4 米；

(5) 将锚吊至舷外，收紧缆绳，脱开吊钩；

(6) 砍断细缆，让锚自由落下，完成备用锚安装。

三、重要事故要素的认定

(一) 事故时间

4 月 26 日约 1250 时，康某林身体意外被缆绳压过，导致该名船员当场死亡。

(二) 事故地点

事故发生后，康某洲返回驾驶室查看本船船位为 23°31'.0N/117°50'.0E。

四、事故经过

2020 年 4 月 25 日约 0500 时，“宏翔 118”轮空载离开漳州

龙海市紫泥镇（位于九龙江水域），计划前往广东东莞。

25 日约 1800 时，该轮抵达东山湾外海附近水域，因主机故障，该轮就地抛下右锚，计划待主机降温后开始维修工作。

26 日约 0500 时，康某洲、蔡某春和徐某忠开始维修主机工作，康某聪在驾驶台值班。

约 0800 时，主机修复完毕，康某洲接康某聪通报，船舶走锚并以约 1 节的速度在漂航。

约 0815 时，该轮船员将锚链绞起后发现右锚丢失，康某洲立即召集船员进行备用锚安装作业。共 5 名船员参与作业，其中康某洲为总指挥，康某明负责操纵吊机、徐某忠负责操纵缆机、洪某国负责操纵锚机、康某林负责锚链的切割、焊接等工作。

船员将锚链全部绞升至艏楼甲板，用电焊机切割掉连接卸扣拆下原锚柄后，在锚链上绑上一根引缆，使用锚机再把锚链与引缆降至海面。

约 1000 时，船员使用吊机通过引缆将锚链从舷外吊升至距离船艏甲板 2 至 3 米高处，安装上备用锚后将锚降至甲板上，解开引缆。

约 1100 时，船员用直径约 4 厘米的细缆环绕锚连接卸扣与缆绳头 4 圈，将缆机上的缆绳与卸扣连接上，缆绳头与卸扣相距约 4 米。随后，用吊机将锚吊至舷外，操作缆机与吊机将全部锚链的重力落在缆绳上，康某洲脱开吊钩，康某明操作吊机将吊机

回收归位。此时，绞缆机引出的缆绳绕过舷墙顶部，朝向与船首尾方向基本保持一致。

约 1250 时，船员操作缆机将缆绳头松至舷墙位置时，缆绳受锚链重力作用突然往右后方滑落，压住了伏在舷墙上观察锚链动态的康某林，康某林随即发出喊叫声，康某洲和前来通知船员吃饭的高某裕试图将康某林从缆绳下拉出未果，缆绳从康某林身体压过，康某林上半身落入海中，当场死亡。

五、应急处置情况

事故发生后，“宏翔 118”轮船员乘船上附属小艇将康某林上半身捞回船上，并将康某林遗体包裹好安置于船艙冰柜中，随后该轮返航漳州龙海。康某洲待手机有信号后将事故通报康某铭，4 月 26 日约 1600 时，康某铭向海警部门报告该起事故。4 月 27 日约 0750 时许，漳州海事局接到该事故报警，接报后，漳州海事局派出执法人员联合边防、海警等部门人员前往“宏翔 118”轮开展调查工作。

六、事故损失情况

本起事故造成一人死亡。

七、事故原因分析

（一）事故直接原因

吊装备用锚的缆绳布置不合理，将缆绳绕过非导缆装置操作不当。康某洲在组织指挥船员实施备用锚安装作业时，仅依据工

作经验与集体讨论形式来确定备用锚安装作业方案，未对作业危险进行充分的评估。作业时，将吊装备用锚的缆绳绕过非导缆装置的舷墙，未对缆绳进行位置固定，导致缆绳受力后沿着舷墙迅速向后滑动。

康某林站位不当。作业过程中未经指挥人员指示，擅自前往舷边观察锚链状态，未充分意识到缆绳受力的危险性，站在缆绳受力滑动的危险区域，被滑动的缆绳夹住压向舷墙致死。

（二）间接原因

该轮船员均未经过相应的专业技术训练，未取得海船船员适任证书或者专业技术培训证书。由于该轮未制定船舶相关作业操作程序，也未对船员进行相应的岗前培训，现场作业没有统一的具体技术要求和实施程序，参与作业的现场人员对作业中可能出现的意外和风险认识不足。

“宏翔 118”轮所有人、经营人未履行对该轮的安全与防污染管理主体责任，对“宏翔 118”轮的安全管理不到位，将该轮交由不具备水路运输经营资质的个体他人经营管理船舶，导致船舶在未持有《船舶营业运输证》情况下超核定航区非法从事海上运输，招用未取得海船船员适任证书或者专业技术培训证书的人员从事船舶生产作业并引发事故。

八、责任认定

（一）不安全行为分析

1. “宏翔 118”轮超核定航区航行，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条规定。

2. “宏翔 118”轮未配备足以保证船舶安全的合格船员，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第六条的规定。

3. “宏翔 118”轮招用未取得海船船员适任证书或者专业技术培训证书的 8 名船员上船工作，违反了《中华人民共和国船员条例》第二十三条第二款的规定。

4. “宏翔 118”轮所有人、经营人未履行对该轮的安全与防污染管理责任，未对该轮建立、健全安全与防污染管理制度，完善安全与防污染条件，违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第四条的规定。

（二）责任认定

本起事故为单船事故，“宏翔 118”轮对本起事故负全部责任。