

MAIR010006201605

上海 “0601” “豫信货 2512” 轮自沉事故的调查报告

一、事故概况。

2016 年 6 月 01 日 1108 时，“豫信货 2512”轮装载渣土 760 吨，从嘉定驶往南通如皋港，途中在 79 灯浮北侧 05 海里（概位：31° 30.397N，121° 25.359E）自沉，2 名船员落水，1 人被救起，1 人死亡，构成一般事故等级水上交通事故。

二、事故调查情况。

2016 年 6 月 01 日，中华人民共和国崇明海事局对“豫信货 2512”轮自沉事故立案并成立事故调查组（附件一）开展事故调查。事故调查组调取了“豫信货 2512”轮 AIS 航行轨迹数据，收集当事船舶相关资料复印件，当日事故水域气象海况资料，对当事船员调查询问，现场勘察等途径，共获得：

1) 询问笔录 1 份；2) 船舶资料复印件 9 份；3) 船员资料复印件 1 份；4) AIS 回放记录 2 份；5) 当事船员陈述录像 1 份；6) 气象、海况、潮汐资料 2 份；7) 探摸报告 1 份；8) 勘查报告 1 份；9) 其他相关资料、照片 11 份。

二、事故船舶及船员情况。

（一）船舶情况。

船名：“豫信货 2512” 轮	船籍港：信阳
船舶登记号：250211000231	船舶种类：干货船
船长：54.80 米 船宽：9.10 米	型深：3.30 米
总吨位：542 净吨位：303	总载货量：680
主机类型：R6160ZC	主机功率：255 千瓦
航区线：内河/A 级	船质：钢质
船舶建成日期：2005 年 7 月 26 日	
船舶建造厂：淮滨县航二运公司船舶修造厂	
船舶所有人：河南省信阳市 GSX 航运总公司	
船舶经营人：河南省信阳市 GSX 航运总公司	



图一：打捞起浮后船舶照片

（二）经营管理情况。

2015 年 8 月 11 日，孙某某取得“豫信货 2512”轮船舶所有权并与河南省信阳市 GSX 航运总公司签订书面协议。

2015 年 9 月 11 日，孙某某与河南省信阳市 GSX 航运总公司签订《运输船舶委托经营合同》，委托 GSX 航运总公司对“豫信货 2512”轮经营管理。

2015 年 9 月 11 日，孙某某与河南省信阳市 GSX 航运总公司签订《船长安全责任书》，明确孙某某船长的安全职任。

（三）船员情况。

据孙某某陈述，船上人员共有 2 人，为孙某某和唐丽娟夫妻。事故航次，不满足《内河船舶最低安全配员证书》核定的配员要求。

孙某某（男），身份证号码 320622*****297，持 2012 年 12 月 06 日由南通地方海事局签发的二类驾驶员适任证书（证书编号：320622*****297）（证书印刷号：00651817）。2015 年 10 月到“豫信货 2512”轮上任驾驶职务，事故航次在船上操纵船舶。

唐某某（女），身份证号码 320821*****683，未持有船员适任证书。2015 年 10 月到“豫信货 2512”轮上打杂，本次事故中死亡。

三、船舶证书情况。

《船舶国籍证书》：由河南省信阳市地方海事局于 2011 年 7 月 05 日签发，登记号码：250211000231，有效期至 2016 年 07 月 04 日止。

《内河船舶检验证书簿》：由河南省船舶检验处信阳市船检所于 2011 年 6 月 22 日签发，编号 201145010138。

《内河船舶适航证书》：2011 年 6 月 22 日在南京港进行了年度检验，准予航行 A 级航区，作一般干货船用。证书有效期至 2011 年

9月30日止，船检登记号2005U4500280。

四、船舶安检情况。

“豫信货2512”轮于2013年11月29日在南京港接受由龙潭海事处的安全初查，查获缺陷13项，船舶被滞留。

2015年9月16日在江苏接受如皋市地方海事处的安全初查，无缺陷通过。

五、事故水域通航环境情况。

（一）天气海况。

天气：阴雨

能见度：5级

风向：偏东风


风力：6-7级，阵风8级

潮汐：初落水

浪高：0.8-1.5米

（二）通航环境情况。

沉船位置在79灯浮北侧0.5海里处的新桥通道水域（宝山北航道北侧线外0.15海里），事故水域海图水深13米。是长江上下游船舶进出崇明沿岸的主要通道，过往船舶流量较大。

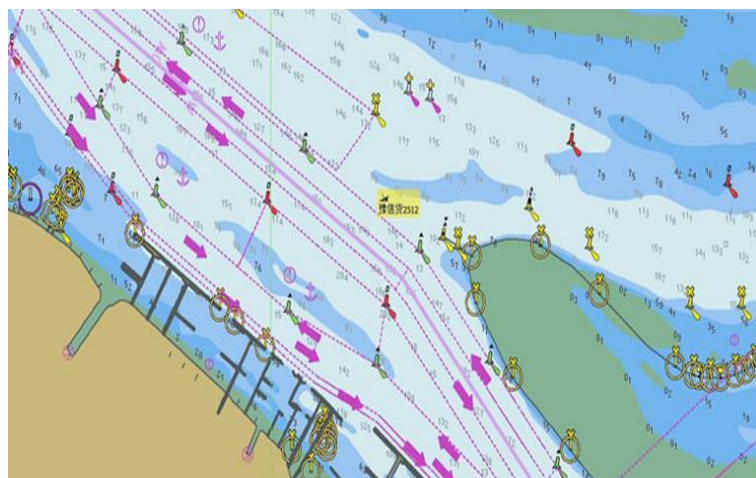

图二：沉船位置图

六、事故经过。

2016 年 5 月 31 日 2300 时起，“豫信货 2512”轮在上海蕴藻浜河内的蕴东八号桥码头，通过岸上挖土机装载建筑渣土 760 吨。

6 月 1 日 0300 时，驾驶员孙某某通过钓鱼人网站看了当日的上海气象信息为长江口东风 6-7 级，并跑到甲板上感觉风浪不大，即开船离码头，开航时船舶艏吃水 2.8 米，艉吃水 2.7 米，船舶略有下倾，船艉略有上翘。所载货物高出货舱口因此未封舱，艏尖舱盖也未盖。

0830 时，航速 4.1 节，航向 58.3° ，过吴淞大桥。

0850 时，船位 $31^{\circ} 23.555\text{N}$ ， $121^{\circ} 30.874\text{E}$ ，航速 4.4 节，航向 58.7° 。

0910 时，船位 $31^{\circ} 23.555\text{N}$ ， $121^{\circ} 30.874\text{E}$ ，航速 5 节，船舶右舷过 101 灯浮。船舶出吴淞口后驾驶员孙某某发现江面风浪较大。

0916 时，船位 $31^{\circ} 24.473\text{N}$ ， $121^{\circ} 31.245\text{E}$ ，航速 4.2 节，航向 357° 。

0925 时，船位 $31^{\circ} 25.390\text{N}$ ， $121^{\circ} 30.907\text{E}$ ，航速 4.2 节，航向 342° ，右舷过 67 灯浮，沿宝山北航道上驶。

0940 时，船位 $31^{\circ} 26.722\text{N}$ ， $121^{\circ} 29.18\text{E}$ ，航速 3.5 节，航向 321° ，右舷过 71 灯浮。驾驶员孙某某发现船舶顺流，船舶右侧受风，江面风浪很大，江水不断从船艏滚过，感觉船艏明显有下沉。

1015 时，船位 $31^{\circ} 28.403\text{N}$ ， $121^{\circ} 27.445\text{E}$ ，航速 3 节，航向 318° ，右舷过 75 灯浮。驾驶员孙某某发现艏尖舱进水，船艏下沉加剧。孙某某即拿着手提水泵，到艏尖舱排水，船舶改由唐某某操纵。

1025 时，手提水泵齿轮打滑无法继续抽水，孙某某关闭艏尖舱舱口盖，跑到驾驶室操纵船舶并通知唐某某拨打 110 电话求救。

1030 时，船位 $31^{\circ} 29.210\text{N}$ ， $121^{\circ} 26.620\text{E}$ ，航速 2.8 节，航向 315° ，右舷过 77 灯浮。孙某某发现在其船边有一艘集装箱船上驶，即用 VHF06 频道呼叫，请求集装箱船来救人。集装箱船高频回复：你打吴淞控制中心电话后没有再理睬，继续往上游方向航行。

1045 时，船位 $31^{\circ} 30.031\text{N}$ ， $121^{\circ} 25.753\text{E}$ ，航速 2.7 节，航向 304° ，右舷过 79 灯浮。船上 2 人穿好救生衣，孙某某将泡沫浮具拖到驾驶室左侧门边，唐某某拨打 110 电话及 12395 电话求救。

1100 时，船位 $31^{\circ} 30.400\text{N}$ ， $121^{\circ} 25.122\text{E}$ ，航速 2.2 节，采取右满舵调头。

1107 时，孙某某将泡沫浮具抛入驾驶室左侧的江中，唐某某和孙某某先后从驾驶室左侧跳水逃生。

1108 时，在 79 灯浮北侧 05 海里处（概位： $31^{\circ} 30.397\text{N}$ ， $121^{\circ} 25.359\text{E}$ ），船艏下沉后带动整船下沉。

1109 时，孙某某冒水水面寻找唐某某，但没有发现。

1140 时，孙某某被过往的“沪航 18”轮救起。

七、搜救情况。

6 月 1 日 1135 时，崇明海事局接报后，启动应急预案，发布安全信息，通过电子监控系统设立应急警戒区；指派“海巡 01080”、“海巡 0107”赶往现场。上海海事局指派吴淞海事局、宝山海事局派巡逻艇参加搜救。

1140 时，遇险孙某某被过往的“沪航 18”轮救起。

1210 时，协调上海沪淞打捞疏浚工程有限公司派出“吴捞 9”、“吴捞 1”打捞船赶往现场。

1600 时，“吴捞 9”、“吴捞 1”打捞船到达现场进行沉船定位及水下探摸。

6 月 2 日 0930 时，设置 W165、W166 沉船标。

6 月 5 日 1300 时，上海沪淞打捞疏浚工程有限公司增派“浦江 9”打捞船、“沪捞抓 2”到现场进行沉船打捞。

6 月 8 日 1730 时，沉船打捞起浮，在船舶机舱室发现 1 名女性尸体，经孙某某及其家属确认为失踪人员唐某某。

6 月 8 日 2200 时，沉船被拖到吴淞口三岔港滩边披滩。

八、损失情况。

（一）1 人（女性）死亡；

（二）船舶沉没打捞费、船舶修理费等直接损失约合人民币陆拾万元。

九、事故原因分析及责任认定。

（一）事故原因分析基础。

1、事故水域在长江上海段水域的新桥通道水域内，事故船舶为中国籍内河船舶，适用中华人民共和国相关法律法规。

2、本事故原因分析是根据“豫信货 2512”轮 AIS 记录数据回放、当事船员询问笔录，结合现场勘查结果，经分析得出的事故原因。

（二）事故原因分析。

1、“豫信货 2512”轮核定 A 级航区干舷 550MM，核定载货量 680 吨，本航次实际装载建筑渣土 760 吨后实际干舷不足 500MM，船舶超载，进一步降低了船舶干舷，减小船舶进水角，是最终导致船舶自沉的主要原因。

2、“豫信货 2512”轮装载建筑渣土 760 吨后船艏吃水 2.8 米，艉吃水 2.7 米，船艏略有下倾，船艉略有上翘。船舶航行效应，导致艏倾加大，江水从未封密的艏尖舱舱口盖进入艏尖舱并不断积累，船舶初稳性高度进一步减小，导致更大的艏倾是导致船舶沉没的直接原因。

3、“豫信货 2512”轮核定限四级风以下航行，但本航次船舶出吴淞口后驾驶员孙某某发现江面风浪很大（实际风力 6-7 级，阵风 8 级），在艏尖舱进水，船艏明显下沉的情况下，没有及时采取就近披滩等措施，冒险航行是事故的重要原因。

（三）事故责任认定。

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条的规定，中华人民共和国崇明海事局对该事故的责任认定如下：“豫信货 2512”轮承担该事故的全部责任。

十、安全管理建议。

近年来，上海市对渣土载运实施严查严管，有关管理部门出台的建筑渣土水上中转运输管理的文件不少，但是可操作性不强，各主管部门各自为政，未能形成管理合力，部门之间信息沟通不畅和不及时通报建筑渣土出土、消纳、运输处置等情况，致使陆、岸、水管理没

有做到无缝衔接，给非法载运建筑渣土违法行为留下了可乘之机。建议，由上海市政府牵头建立统一的渣土管理平台，信息共享、联合联动，加强源头管理，打击随意处置和倾倒建筑渣土的违法行为。

附件一：关于成立“豫信货 2512”自沉事故调查组的通知

关于成立“豫信货 2512”自沉事故调查组的通知

2016 年 6 月 01 日 1108 时，“豫信货 2512”轮装载渣土 760 吨，从嘉定驶往南通如皋港，途中在 79 灯浮北侧 05 海里（概位：31° 30.397N，121° 25.359E）自沉，2 名船员落水，1 人被救起，1 人失踪。为查明事故原因，判明事故责任，防止同类事故的再次发生，成立“601”事故调查组，调查组成员名单如下：

组长：李咏桥 崇明海事局副局长、中级海事调查官

组员：唐四海 崇明海事局通航管理处处长

杨 隆 崇明海事局巡航支队队长

包国江 崇明海事局通航管理处副处长

王夏光 崇明海事局指挥中心副主任

杨卫东 崇明海事局通航管理处中级海事调查官

刘龙辉 崇明海事局指挥中心安全指挥

中华人民共和国崇明海事局

2016 年 06 月 01 日