

MAIR0606002017007

江阴“10·22”“W”轮附属工作艇沉没事故 调查报告

江阴海事局

2018年3月8日

简 介

2017 年 10 月 22 日 1400 时许，安徽省阜南县强胜航运有限公司所属的“W”轮 2 名船员在驾乘该轮所属工作艇由长江北岸下六圩闸口返回在长江停 14 停泊区锚泊的“W”轮，行至船尾约 20 米处水域时，因发动机发生故障失去动力，在向下游漂移的过程中，横搁在下游锚泊船“国盛宏达”轮船首，后在水流作用下翻扣沉没。事故造成“W”轮所属工作艇沉没，2 名船员落水，后 1 人获救，1 人死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由江阴海事局负责调查。该局于 2017 年 10 月 23 日立案调查，并于 2017 年 10 月 25 日成立事故调查组。

本起事故中，“W”轮所属工作艇在航行过程中发动机故障，失去动力后向下游漂移，横搁在他船船首，在水流作用下翻扣是本次事故发生的直接原因。工作艇未配备救生器材，驾乘人员未穿着救生衣，是导致落水后未能成功获救的重要原因。“W”轮承担本起事故的全部责任。

目 录

一、事故简况.....	4
二、专业术语和标准用语标示.....	4
三、事故调查取证情况.....	4
(一) 事故船舶概况	5
(二) 人员情况调查	9
(三) 环境因素调查	9
四、重要事故要素认证.....	11
(一) 事故发生时间	11
(二) 事故发生地点	11
五、事故经过.....	12
六、应急处置.....	13
七、事故损失情况.....	14
八、事故原因分析.....	14
九、责任认定.....	14
十、安全管理建议.....	14
十一、报告附件.....	错误!未定义书签。

江阴“10·22”“W”轮所属工作艇沉没事故调查报告

一、事故简况

2017年10月22日1400时许，安徽省阜南县强胜航运有限公司所属的“W”轮2名船员在驾乘该轮所属工作艇由长江北岸下六圩闸口返回在长江停14停泊区锚泊的“W”轮，行至船尾约20米处水域时，因发动机发生故障失去动力，在向下游漂移的过程中，横搁在下游锚泊船“国盛宏达”轮船首，后在水流作用下翻扣沉没。事故造成“W”轮所属工作艇沉没，2名船员落水，后1人获救，1人死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

本报告中未涉及专业术语和标准用语。

三、事故调查取证情况

本起事故由江阴海事局负责调查。该局于2017年10月23日立案调查，并于2017年10月25日成立事故调查组（见附件1）。

事故调查组通过询问当事船舶船员、事发水域周边锚泊船舶船员、勘查事故现场及当事船舶等途径，共获得调查资料如下：1）询问笔录5份；2）船舶资料1套；3）船员证书及身份证复印件各1份；4）现场勘查记录1份；5）水上交通事故报告书1份等。

（一）事故船舶概况

1. “W”轮基本信息

船名：W

曾用名：——

国籍：中国

船籍港：阜阳

航线：国内

航区：内河 A 线：

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：75.00 米

型宽：12.50 米

型深：4.70 米

总吨：1404

净吨：786

参考载重吨：2390 吨

主机种类：内燃机

主机数目：2 个

主机总功率：440.00 千瓦

建成日期：2006 年 1 月 9 日

造船地点及造船厂：安徽蚌埠/蚌埠市淮河造船有限公司

船舶所有人及其地址：孙国富/安徽省阜南县城关镇航运公司 225 号。

船舶经营人及其地址：安徽省阜南县强盛航运有限公司/阜南县公桥乡政府院内。



图 1：“W” 照片

2. “W” 轮所属工作艇基本信息

总长：约 2.5 米

型宽：约 1.5 米

型深：约 0.6 米

艇体材料：钢质

艇动力装置：后挂柴油机

动力装置数目：1 个

动力装置马力：20 匹

艇上未配备救生器材和通讯设备。



图 2：“W”工作小艇吊放钢索及位置图

3.船舶证书情况

经核查，该轮船舶证书（件）齐全、有效，符合法定要求。证书情况如下：

《船舶国籍证书》（初次登记号码：280606000024）、《船舶最低安全配员证书》（印刷号：15PN0215263）由安徽省阜阳市地方海事局于 2017 年 2 月 6 日签发，有效期至 2022 年 2 月 5 日。

4.船舶航次情况

该轮本航次自武汉装载钢坯约 2800 吨驶往江阴，卸空后于 2017 年 10 月 21 日在长江停 14 停泊区锚泊。

5.船舶检验情况

该轮《内河船舶检验证书簿》由安徽省船舶检验局于 2015

年 1 月 13 日签发，其中《内河船舶适航证书》有效期至 2018 年 1 月 8 日。该轮所属工作艇未经过检验，无相应证书，未在《内河船舶检验证书簿》中记载。

6.船舶报告情况

经核查，该轮本航次 2017 年 10 月 21 日在江阴港新西港码头 3 号泊位出港，计划前往靖江装货，临时停泊于长江停 14 停泊区。

7.船旗国监督检查情况

经核查，该轮于 2017 年 9 月 9 日在中华人民共和国黄石蕲春海事处进行了船舶安检。情况如下：

缺陷代码	缺陷描述	处理意见
0170	法定值班日志、记录：航行日志未记录	99
0650	救生圈及属具：四只救生圈破损	99
0651	救生衣：救生衣未按要求摆放	99
0730	移动消防器材：缺二只手提式灭火器	99
1220	载重线及吃水标志：载重线至吃水标尺不清晰	99
1450	机舱的清洁：机舱内杂物较多	99
1551	白昼信号灯：二盏环照灯不亮	99

（二）人员情况调查

“W”轮所属工作艇事发时在艇船员 2 人，在艇船员情况如下：

孙某彪,男,安徽阜阳人，出生日期：1993 年 3 月 16 日，持有一类三副证书，签发日期：2015 年 3 月 19 日，截止日期：2020 年 3 月 19 日，签发机构：安徽省地方海事局淮河船员管理中心。事发时，在“W”轮所属工作艇尾部操纵驾驶。

张某慧,女,河南信阳人，出生日期：1995 年 10 月 9 日，持有内河服务簿，签发日期：2013 年 3 月 11 日，签发机构：河南省信阳市地方海事局。事发时，乘坐于“W”轮所属工作艇中部。

（三）环境因素调查

1.气象水文情况

天气晴，偏北风约 4-5 级，能见距离约 3-5 公里，落潮流，流速较快。

认定理由：

（1）根据“国盛宏达”轮船长雷建斌陈述：事发时天气很好，西北风 3-4 级，正在落潮，流速较快。

（2）根据“皖利辛货 6888”轮轮机长汪永波陈述：当时天气很好，3 级左右西北风，浪高 30 厘米左右，正在落潮，水流很大。

（3）据江阴气象局 10 月 22 日气象预报显示：今天早晨大部分地区能见度 3-5 公里，下午到明天多云，偏北风 4-5 级。

(4) 摘录《2017 年上海港杭州湾潮汐表》，2017 年 10 月 22 日（农历九月初三）江阴潮汐情况如下：

日期	农历	潮时	潮高	高低潮
10 月 22 日	九月初三	0212	127	低潮
10 月 22 日	九月初三	0523	332	高潮
10 月 22 日	九月初三	1410	129	低潮
10 月 22 日	九月初三	1735	362	高潮

注：事故发生时间为 2017 年 10 月 22 日 1400 时许。

2.事故水域通航环境情况

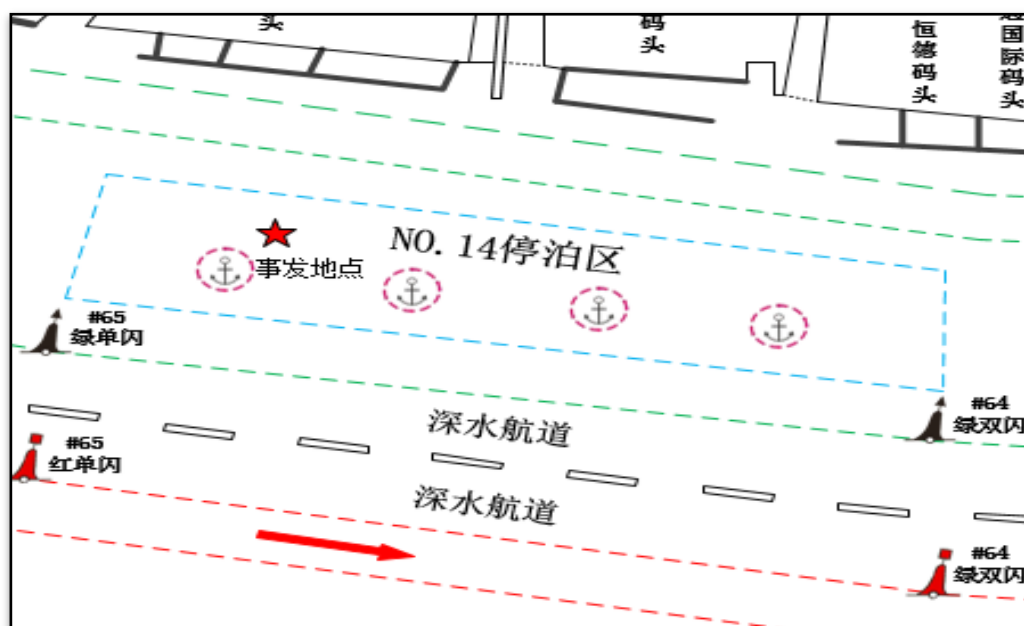


图 3：事故位置示意图

事发水域位于长江停 14 停泊区内西北侧，该水域北侧为上行船舶推荐航路，南侧为停泊区和深水航道。事发时多条船舶在该水域锚泊，正值落潮。

3.污染情况调查

“W”轮所属工作艇翻扣、自沉后，事发地点附近水域江面未发现有油迹，事故未造成水域污染。

四、重要事故要素认证

（一）事故发生时间：2017年10月22日1400时许

认定理由：

1.根据“W”轮张某慧陈述，事故发生具体时间不确定，2017年10月22日1300时许张某慧到达靖江北岸下六圩闸口，打电话给孙某彪，后孙某彪驾驶工作艇接张某慧回船，返回途中即将到达“W”轮时发生事故。

2.根据“W”轮下游锚泊船“国盛宏达”轮船长雷建斌陈述，2017年10月22日1400时许，雷建斌及其在船家人听到有人在喊救命，后看到江面漂浮着两个人，遂放艇施救。

3.根据“W”轮下游锚泊船“皖霍邱货1966”轮船长贾中明陈述，2017年10月22日1400时许，贾中明听到有人在喊救命，后看到江面漂浮着两个人，遂放艇施救。

4.根据“皖霍邱货1966”轮下游锚泊船“皖利辛货6888”轮轮机长汪永波陈述，2017年10月22日1400时许，汪永波听到该轮驾驶台值班员喊道有人落水，后看到1名女性抱着木板从上游漂下来，遂抛救生圈进行施救。

综上，认定事故发生时间为：2017年10月22日1400时许。

（二）事故发生地点：长江#65浮北侧的停14停泊区

认定理由：

1.根据“W”轮船员张某慧陈述，事故发生地点为：长江停14停泊区锚泊的“W”轮附近。

2.根据“国盛宏达”轮船长雷建斌陈述，事故发生地点为：长江停14停泊区内西北侧。

3.根据“皖霍邱货1966”轮船长贾中明陈述，事故发生地点为：长江停14停泊区。

4.根据“皖利辛货6888”轮轮机长汪永波陈述，事故发生地点为：长江停14停泊区。

综上，认定事故发生地点为：长江停14停泊区。

五、事故经过

根据当事船员及事发水域周边锚泊船舶船员陈述、事故现场勘查经分析得出事故经过如下：

2017年10月21日，“W”轮在江阴新西港码头卸空后，在长江停14停泊区锚泊。

10月22日0800时许，“W”轮船员孙某彪驾驶该轮所属工作艇送该轮船员张某慧离船去长江北岸靖江取钱，张某慧到达北岸码头后，孙某彪驾驶工作艇返回“W”轮。

1300时许，张某慧取钱购物后，返回靖江北岸下六圩闸口。孙某彪接到张某慧的电话后，驾驶工作艇接张某慧回船。返回途中孙某彪在工作艇尾部操作驾驶，张某慧乘坐于工作艇中部，两人均未穿着救生衣。

1354时许，2人乘坐工作艇返回至长江停14停泊区，查看

完“W”轮船体后驾驶工作艇从该轮船首往该轮船尾行驶。

1355 时许，工作艇掉头后驶至“W”轮后方距船尾约 20 米处时，工作艇发动机突然熄火，孙某彪尝试用摇臂重新启动工作艇发动机，未成功。

1400 时许，工作艇随水流向下游漂移约 500 米后，横搁在锚泊船“国盛宏达”轮船首，工作艇受水流作用翻扣，孙某彪与张某慧落水并向下游漂移。

1401 时许，漂移过程中，孙某彪抱住工作艇上掉落的一块木板，后张某慧游到木板上，2 人抱着木板随水流向下游漂移并大声呼救。

1404 时许，二人漂移至在“国盛宏达”轮左后方约 20 米处锚泊的“皖霍邱货 1966”轮尾部时，孙某彪失去意识沉入水中，张某慧抱着木板继续向下游漂移。

1407 时许，张某慧漂移至下游锚泊船“江海洋 916”轮左前方时，抓住该轮锚链。后张某慧被随后赶到的“皖霍邱货 1966”轮工作艇救起。

六、应急处置

事故发生后，附近锚泊船船员听到落水人员呼救，立即采取紧急救助措施。“国盛宏达”轮、“皖霍邱货 1966”轮使用随船工作艇实施救援，“皖利辛货 6888”轮船员向落水人员抛掷救生圈，“皖霍邱货 1966”轮船员驾驶工作艇将张某慧救起。

1410 时许，江阴市水上搜救中心接地方海事转报获知人员

落水信息后,立即调派“海巡 0677”、“海巡 06706”、“海巡 06701”、“海巡 06217”、“海巡 06702”、“海巡 06709”、“海巡 06705”艇赶往现场搜救落水人员,并发布搜救信息,通知过往船舶协助搜救。

2017 年 10 月 27 日,孙某彪遗体在江阴大桥下游江面被发现,搜救工作终止。

七、事故损失情况

“W”轮:所属工作艇沉没;1人死亡。

死亡人员信息:孙某彪,男,安徽阜阳人,出生日期:1993年3月16。

八、事故原因分析

本起事故中,“W”轮所属工作艇在航行过程中发动机故障,失去动力后向下游漂移,横搁在他船船首,在水流作用下翻扣是本次事故发生的直接原因。

“W”轮所属工作艇未配备救生器材,驾乘人员未穿着救生衣,是导致落水后未能成功获救的重要原因。

九、责任认定

本起事故为单方事故,“W”轮承担本起事故的全部责任。

十、安全管理建议

060600SR2017007-1 建议安徽省阜南县强胜航运有限公司:

加强公司所属船舶船员的安全教育,督促船员船岸往来应通过安全合法的途径,做好人员安全防护,防止此类事故再次发生。