

案件编号	MAIR01000600201809
编制单位	崇明海事局
编制单位地址	上海市海桐路 517 号
联系方式	021-59611222
传真	021-69612379
报告编制时间	2019 年 01 月 24 日

上海 长兴通道 “12.16” “皖淮南货 1189” 轮自沉事故调查报告



“12.16” 事故调查组

简介：

关于内河船舶载运渣土在长江上海段发生船舶自沉事故并不多见。尽管随着法律法规不断健全、船员安全技能培训不断提高以及船岸安全管理不断完善，但从“皖淮南货 1189”轮事故发生的原因和特点看，内河船舶载运渣土也是影响船舶安全运行的一项重大风险。

2018 年 12 月 16 日 0700 时左右，安徽省凤台县 YT 航运公司所经营的“皖淮南货 1189”轮装载渣土，从蕰藻浜开往长兴岛，途中在 306 灯标上游 200 米处（概位：31° 22′ 696″ N，121° 40′ 539″ E）自沉。

崇明海事局指挥中心收到报警信息后，于当日 0723 时开始组织紧急搜救和处置行动并在 0745 时救起全部落水遇险人员。12 月 19 日 0735 时，事故船被打捞起浮。

通过调查分析，本起事故是由于船舶超载，船员不适任，船舶在大风浪航行中操作不当导致船舶沉没的水上交通责任事故。尽管人为因素是事故发生的根本原因，但下列问题需引起高度重视，并应进行系统的研究和改进。

- 未按规定配备合格船员；
- 船舶超过核定载重线载运货物；
- 大风浪中船舶航行；
- 渣土中转码头安全管理。

这份报告的目的是通过详细调查，通过深层次分析，查明事故原因，判明事故责任，提出安全管理建议，进而预防或尽可能的减少灾难的发生。

目 录

一、事故简况.....	4
二、专业术语和标准用语标示.....	4
三、事故调查取证情况.....	4
（一）事故船舶调查.....	5
1. 船舶登记基本资料.....	5
2. 船舶登记、检验及检查情况.....	6
3. 船舶经营情况.....	7
（二）人员情况调查.....	8
1. 船上人员基本情况.....	8
2. 主要船员适任情况.....	8
（三）管理因素调查.....	9
1. 船舶管理人情况.....	9
2. 渣土装、卸货码头管理人情况.....	10
（四）环境因素调查.....	13
1. 气象水文（海况）情况.....	13
2. 事故水域通航环境情况.....	14
四、现场勘查情况.....	14
五、事故经过.....	17
六、应急搜救与应急处置情况.....	20
七、事故损失情况.....	21
八、事故原因分析.....	22
（一）直接原因.....	22
（二）间接原因.....	22
（三）不安全因素.....	23
（四）结论.....	25
九、事故责任人处理建议及安全管理建议.....	25
（一）事故责任人处理建议.....	25
（二）事故通报.....	26
（三）安全管理建议.....	26
1. 对船舶经营人的安全管理建议.....	26
2. 对渣土经营人的安全管理建议.....	27
十、附件.....	27
附件一：气象信息.....	27
附件二：“皖淮南货 1189”轮载重线证书复印件.....	28
附件三：“皖淮南货 1189”轮适航证书复印件.....	29

一、事故简况

2018 年 12 月 16 日 0700 时左右, 安徽省凤台县 YT 航运公司所经营的“皖淮南货 1189”轮装载渣土, 从蕰藻浜宝钢铁山路渣土码头开往长兴客运公司渣土中转码头, 途中在 306 灯标上游 200 米处(概位 :31°22.696'N ,121°40.539'E) 自沉, 构成一般等级的水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

(一) 船舶 : 指各类排水或非排水船、筏、水上飞机、潜水器和移动式平台。

(二) AIS : 船舶自动识别系统 (Automatic Identification System) 的简称, 由船台设备和岸台系统两部分组成, 主要实时提供船舶静动态数据。

(三) 渣土 : 渣土是建筑垃圾的一种。建筑垃圾是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他废弃物。

三、事故调查取证情况

2018 年 12 月 16 日, 崇明海事局对“皖淮南货 1189”轮自沉事故立案并成立事故调查组开展事故调查。通过 AIS 调取“皖淮南货 1189”轮航行轨迹, 收集当事船舶相关资料复印件, 当日事故水域气象海况资料, 对当事船员调查询问, 现场勘察等途径, 共获得 :

1) 询问笔录 6 份 ; 2) 船舶资料 7 份 ; 3) 船舶检验报告 1 份 ; 4) 船员资料 3 份 ; 5) 探摸报告 1 份 ; 6) AIS 轨迹回放记录 1 份 ; 7) 气象、海况、潮汐资料 4 份 ; 8) 沉船照片若干 ; 9) 其他相关资料 24 份。

(一) 事故船舶调查。

1. 船舶登记基本资料。

船名	皖淮南货 1189		船籍港	淮南	
船舶识别号	CN20091898173		船舶种类	一般干货船	
船长	47.30 米	船宽	10.26 米	型深	3.53 米
总吨位	556	净吨位	311	总载货量	980
空载吃水	0.722 米		满载吃水	2.930 米	
满载排水量	1202.000 吨		空载排水量	238.000 吨	
航区	内河 A 级		船体材料	钢质	
船艏位置	前置		货舱数量	1	
主机型号	X6170ZC-111		额定功率	353 千瓦	
船舶建造厂	凤台县河西船厂		完工日期	2010-05-13	
船舶所有人	刘某相				
船舶经营人	安徽省凤台县 YT 航运公司				

表一：船舶登记基本资料表



图 1：打捞起浮后的“皖淮南货 1189”轮艙侧照片

2. 船舶登记、检验、检查情况。

1) 船舶证书情况。

《船舶国籍证书》:2014 年 09 月 12 日由安徽省淮南市地方海事局核发（登记号码：280714000105）。

《船舶最低安全配员证书》:2018 年 07 月 06 日由淮南市地方海事局核发（登记号码：280714000105）。船舶最低安全配员证书核定二类驾驶员 1 名，二类轮机员 1 名，普通船员 1 名。

《内河船舶适航证书》:2018 年 06 月 04 日由安徽省船舶检验局（淮南）核发（检验编号 201823205971），证书有效期至 2019 年 05 月 12 日止。

2) 船舶检验情况。

“皖淮南货 1189”轮于 2018 年 03 月 27 日在上海港由安徽省船舶检验局进行年度检验。

“皖淮南货 1189”轮于 2018 年 06 月 04 日在淮南港

进行临时检验，查明船舶的安全设备，船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，认为本船处于适航状态，准予航行 A 级航区作一般干货船用。

3) 船舶安全检查及现场检查情况。

a) 安全检查情况。

“皖淮南货 1189”轮事故前最后一次安全检查是在 2018 年 10 月在宝山进行船舶安全检查，共被查出开航前纠正缺陷 3 项，缺陷是救生圈无标识、配电板前无绝缘垫、吃水标志不清晰。

b) 现场检查情况。

2018 年 02 月 06 日在被崇明海事局查处，存在船舶所配船员的数量低于船舶最低安全配员证书规定的定额要求（缺二类驾驶员、二类轮机员）、未按规定进行船舶开航前安全自查、船舶进出沿海港口未按照规定向海事管理机构报告船舶进出港信息的违法行为。

2018 年 11 月 21 日，在长兴客运公司渣土中转码头，被崇明海事局查获，该船驾驶员刘某相、轮机员刘某莹和普通船员刘某翔都离船上岸，船上无船员值班，存在未按照船员值班规则安排船员值班的违法行为。

3. 船舶经营情况。

“皖淮南货 1189”轮为由上海市宝山区地方海事处签发《船舶单位备案证明》（沪宝海事渣土备 ZX2018062）内

的上海 BGWL 有限公司（上海 SS 建筑安装工程有限公司）专营渣土运输的备案船舶；持有上海市宝山区绿化和市容管理局颁发的《上海市建筑垃圾和工程渣土运输船舶处置证》（编号：0128407）及上海市宝山区地方海事局颁发的《蕰藻浜建筑渣土水上运输作业船舶备案证明书》（ZX2018062007），渣土经营人及船舶公司都为上海 BGWL 有限公司。

“皖淮南货 1189”轮由上海 SS 建筑安装工程有限公司调用载运渣土，但双方未书面签订租用船舶或委托运输合同或协议。2018 年 1 月至 12 月 10 日，该轮从蕰藻浜铁山路 2 号的渣土码头（宝钢铁山路渣土码头）装载渣土运输到长兴客运公司渣土中转码头（长兴 QC 渣土码头）卸载，共计 76 艘次，渣土量 87801 吨。

（二）人员情况调查。

1．船上人员基本情况。

“皖淮南货 1189”轮事故航次船上共有 3 名，均未持有有效的船员适任证书，不满足《船舶最低安全配员证书》核定的配员要求。

2．主要船员适任情况。

潘某某，男，身份证号 321023*****470，2018 年 10 月 23 日在蕰藻浜铁山路渣土码头上“皖淮南货 1189”轮，履行驾驶员职务。事故前，驾驶“皖淮南货 1189”轮

运输渣土（宝钢铁山路渣土码头至长兴 QC 渣土码头）13 航次，事故航次，在“皖淮南货 1189”轮操纵船舶。

蒋某某，男，身份证号 3411226*****016，2018 年 12 月 10 日在蕙藻浜铁山路渣土码头上“皖淮南货 1189”轮，履水手职务。

蒋某娣，女，身份证号 321023*****067，2018 年 10 月 23 日随潘某某一起在蕙藻浜铁山路渣土码头上“皖淮南货 1189”轮，主要从事烧饭等杂务工作。

（三）管理因素调查。

1．船舶管理人调查。

1) 管理人基本情况。

“皖淮南货 1189”轮于 2010 年 05 月建造完工后挂靠安徽省凤台县 YT 航运公司，双方没有签订书面挂靠合同或协议。

安徽省凤台县 YT 航运公司于 1989 年 05 月 25 日在淮南工商局注册成立，工商注册号：340421000007046，注册资本 143 万元，为集体所有制公司，公司负责人王某某，经营范围为长江中下游及其支流省际普通货船运输。

2) 管理现状。

公司每年收取船舶挂靠管理费，为挂靠船舶办理船舶年检、换证等，不负责挂靠船舶的经营管理及船上人员配置管理，没有组织对船上人员开展安全及技能培训，也没有对船

舶进行安全跟踪管理。

2 . 渣土装、卸码头管理人调查。

1) 宝钢铁山路渣土码头管理人情况。

a) 码头经营管理情况。

宝钢铁山路渣土码头位于吴淞蕰藻浜铁山路 2 号 , 原是宝钢集团公司材料码头 , 由上海 BGWL 有限公司运营并管理。2014 年 3 月上海 SS 建筑安装工程有限公司与上海 BGWL 有限公司签订租赁合同 , 租赁 150 米岸线作为渣土装载码头。

上海 BGWL 有限公司不参与渣土运营及管理 , 由上海 SS 建筑安装工程有限公司以上海 BGWL 有限公司名义办理码头、公司、船舶的渣土处置、运输的各项手续和证明并实际实施渣土运营和管理 , 如宝钢铁山路渣土码头日常的安全管理 , 渣土的装卸管理 , 码头工作人员的调配 , 渣土船舶租用、运输等。

根据上海市宝山区建设和管理委员会批复 , 从 2018 年 9 月 20 日起至 2019 年 3 月 19 日止 , 该码头为轨道交通 18 号线 19 标段和经宝山区重大办确认的本区范围内和其他市、区重大工程施工产生的渣土中转码头 (由陆上运输到码头) 。转运至长兴客运公司渣土中转码头卸载。

上海 BGWL 有限公司(上海 SS 建筑安装工程有限公司) 现备案渣土运输船舶 17 艘 , 其中 15 艘正常营运 , 日 (10

小时) 装载量 5000 多吨。

b)码头渣土装载情况。

码头设置 2 个泊位,前沿有 3 台挖机,2 侧为固定挖机,中间为履带挖机,码头上挖深 3 个渣土池,每个渣土池长 10 米,宽 6 米,深 2.5 米,码头允许并靠渣土船舶 2 艘。渣土通过车辆运到码头后,倒入码头上的 3 个渣土池,由码头前沿的挖机将渣土池内的渣土直接装到停靠码头的船上,船舶装载完毕后,码头管理员开具《船运建筑渣土处置三联单》作为凭证由船方交给卸载码头填写实际接收数量并盖章,装、卸码头每月凭《船运建筑渣土处置三联单》结算费用,并由上海 SS 建筑安装工程有限公司支付船舶运费。

码头对装载船舶的渣土量是根据装载渣土车次(每车按 38 吨)估算并填入《船运建筑渣土处置三联单》。



图 2：码头照片

c)事故船舶装载情况。

“皖淮南货 1189”轮事故航次所载渣土为轨道交通 18 号线 19 标段渣土。2018 年 12 月 13 日 1600 时靠宝钢铁山路渣土码头 1#泊位，由 2 台挖机装载。1815 时，受载完毕后离泊。根据上海 SS 建筑安装工程有限公司提供的《船运建筑渣土处置三联单》(NO.0002428)显示，事故航次“皖淮南货 1189”轮装载渣土 952 吨。



图 3：“皖淮南货 1189”轮装载渣土时照片

2) 所载渣土情况。

轨道交通地铁 18 号线 19 标段(长江南路站)开挖建设，产生约 80 万方渣土，以农用地土壤质为多。

3) 长兴客运公司渣土中转码头管理情况。

长兴客运公司渣土中转码头是经上海市交通委员会批复，由上海 QC 物流有限公司租用长兴客运服务有限公司 3

号货运码头下游 67 米 1000 吨级泊位接卸渣土。码头 24 小时作业，日卸载 1 万吨左右渣土，采用 485 型挖机从船上挖卸直接装载到渣土车上。

中转码头实际管理人为上海 QC 物流有限公司，目前与其签订渣土卸载协议的有 4 家单位，分别是上海蓄辉运输有限公司、上海庆龙机械施工有限公司、上海 SS 建筑安装工程有限公司、绿色动力水上运输有限公司，共计 40 艘渣土船舶，渣土主要来源是宝山十四区码头、蕴藻浜联谊路码头、蕴藻浜泰和路码头、蕴藻浜宝钢铁山路渣土码头。

（四）环境因素调查。

1. 气象水文（海况）情况。

1) 根据上海中心气象台 2018 年 12 月 16 日 0500 时发布的气象信息，长江口区阴转多云，有轻度霾，最高温度 11 度，长江口区东部西北风 5 级阵风 6-7 级。

2) 据事故船人员陈述，当日现场水域气象海况：

天 气：晴	能见度：200 米
风 向：西北风	风 力：6-7 级
潮 汐：初落	流 速：2 节左右

3) 根据上海港长兴潮位站 (31°22'54"N , 121°40'54"E) 显示：

潮时 00.50 时，潮高 0.96 米；潮时 05.59 时，潮高 234 米； 0700 时，潮高 225 米。

2 . 事故水域通航环境情况。

事发地点位于长兴通道马家港客轮码头西侧约 1.2 海里处水域，海图水深 8.6 米左右，是长兴岛海运重工企业大型船舶和吴淞-长兴高速客船东西向航行的主要航路。



图 4：事故水域图

四、现场勘查情况

2018 年 12 月 20 日 1300 时至 1630 时，调查组对打捞起浮后停靠在外高桥打捞局码头的“皖淮南货 1189”轮现场勘查。

1 . “皖淮南货 1189”轮前置驾驶室 2 侧门槛高度 170MM，不满足《内河船舶法定检验技术规则》(2004)，门槛高度 250MM 的规定要求。



图 5：驾驶室左侧门槛高度测量

2.“皖淮南货 1189” 轮船艏尖舱人孔盖（位置 1）未关闭。



图 6：船艏尖舱人孔盖（位置 1）照片

3 . “皖淮南货 1189” 轮舵角指示器显示在左 10 度。



图 7：舵角指示器指示位置照片

4 . “皖淮南货 1189” 轮操纵杆位置在全速前进档位。

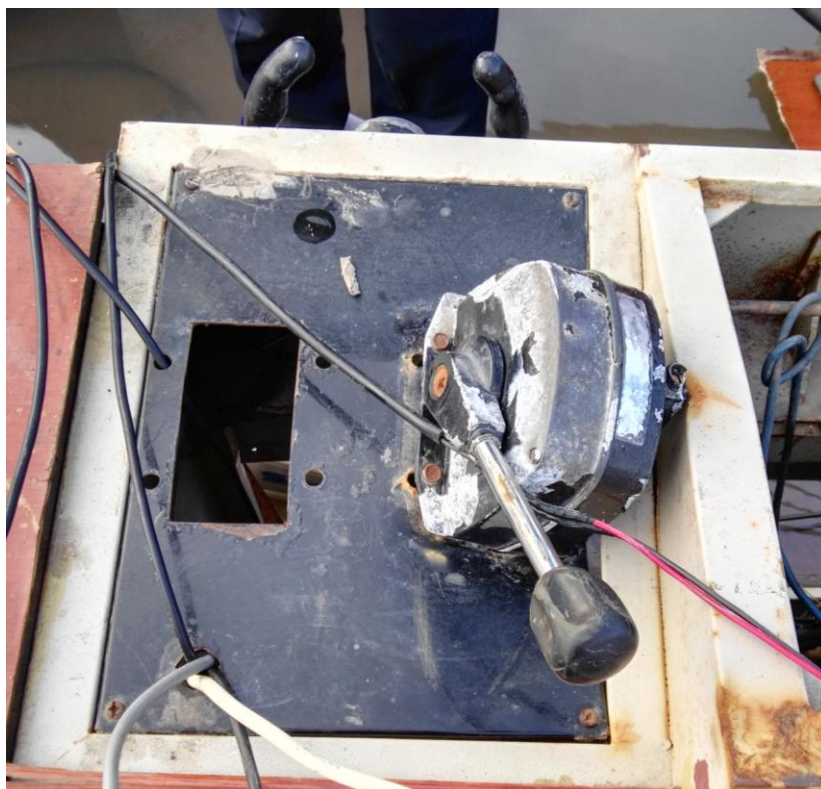


图 8：操纵杆位置照片

五、事故经过

2018 年 12 月 13 日 1600 时，“皖淮南货 1189”轮靠妥宝钢铁山路渣土码头后开始装载渣土，1815 时离码头。目的港为长兴客运公司渣土中转码头。

1840 时左右。“皖淮南货 1189”轮与长兴客运公司渣土中转码头调度电话联系，确认码头有多艘船舶需卸载，暂时没有“皖淮南货 1189”轮卸载计划。

1900 时左右，在吴淞 3 号锚地抛锚待卸。

2030 时左右，经其他装载渣土船舶提醒：“我们渣土船不可以在 3 号锚地锚泊”后，“皖淮南货 1189”轮起锚到 3 号锚地北侧约 70 米、Q5 灯浮下游约 300 米处（概位 $31^{\circ}22'27.80''N$ ， $121^{\circ}39'49.59''E$ ）抛锚待卸，2 节锚链入水。

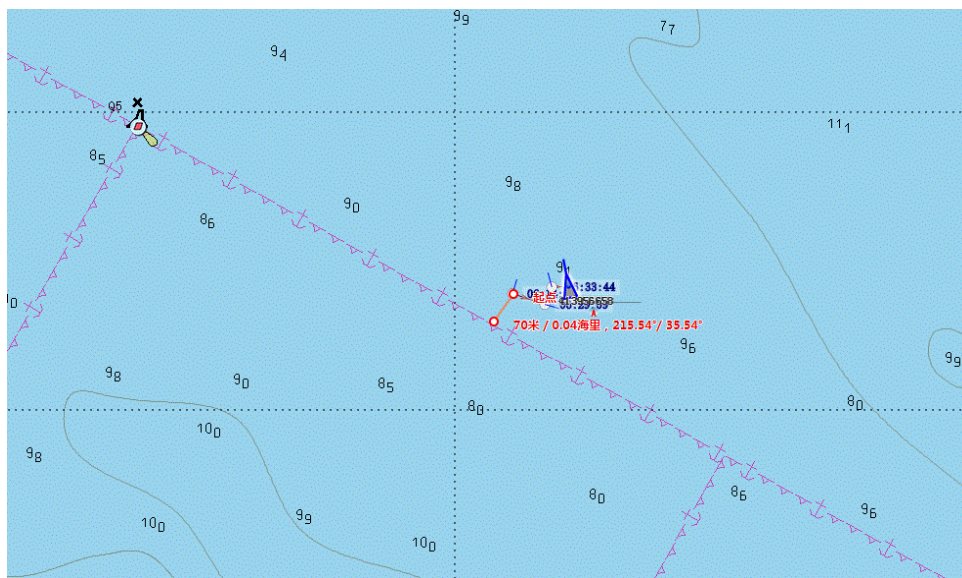


图 9：“皖淮南货 1189”轮锚泊位置截图

16 日 0530 时左右，潘某某在房间内感觉船舶左右摇摆幅度很大，观察发现江面风浪很大，认为锚泊抗风很危险，

停靠码头抗风比较安全，于是，通知蒋某某起锚，准备到长兴客运公司渣土中转码头避风。

0614/35 时左右，起锚完毕，潘某某驾驶船舶，航速 0.2 节、航向 17°。

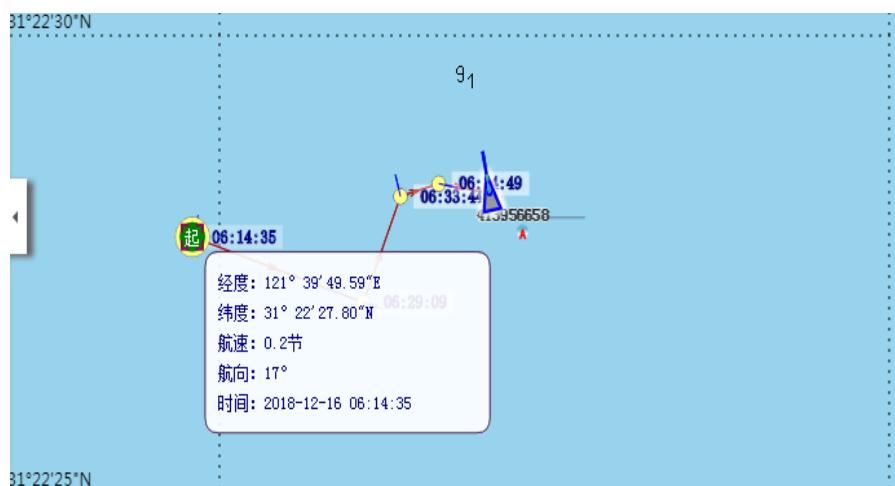


图 10: “皖淮南货 1189” 轮 0614/35 时位置截图

0629 时，航行至“306 灯浮”上游系泊的“振半潜 1”的下游位置 100 米处(概位 31°22′27.08″N ,121°39′52.15″E)，航速 1.3 节，航向 107 度。潘某某发现船艏严重上浪，于是向左转向，向上游航行。

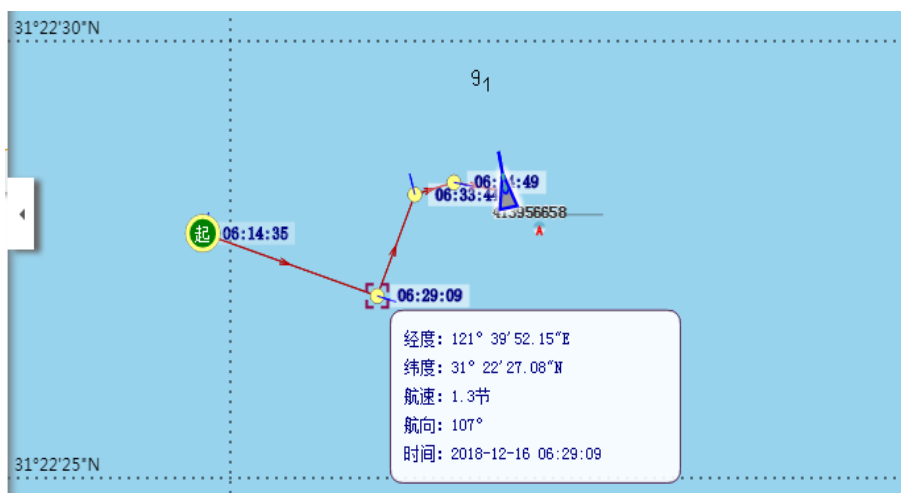


图 11: “皖淮南货 1189” 轮 0629 时位置截图

0633/44 时左右 ,船位 $31^{\circ}22'28.25''\text{N}$, $121^{\circ}39'52.70''\text{E}$,航速 0.2 节 ,航向 346 度。船舶在转向中 ,江水从左舷进入驾驶室并打入货舱。

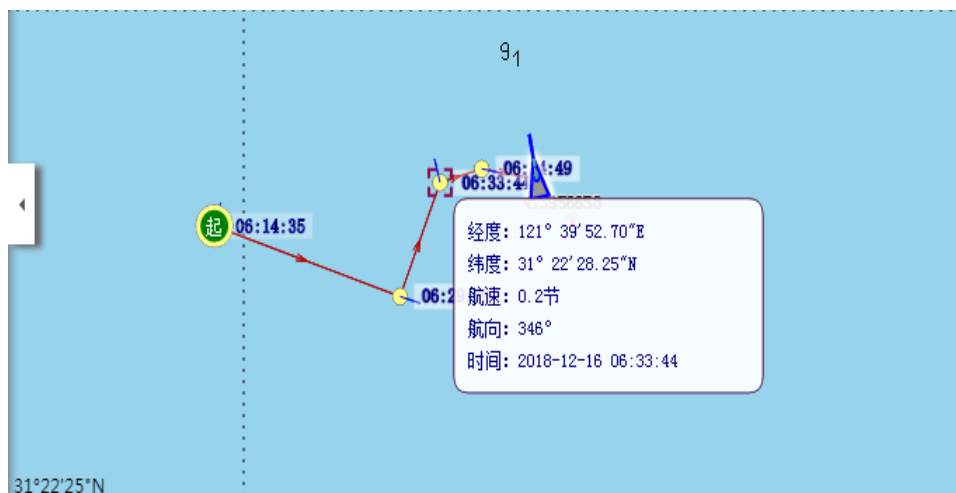


图 12: “皖淮南货 1189” 轮 0633/44 时位置截图

0636/17 时左右 ,船位 $31^{\circ}22'28.19''\text{N}$, $121^{\circ}39'54.07''\text{E}$,航速 0.1 节 ,航向 350 度。江水从未关闭的艏尖舱人孔盖板进入艏尖舱 ,驾驶舱室、货舱也大量进水 ,船艏部分甲板没入水下 ,船艏已严重下沉。

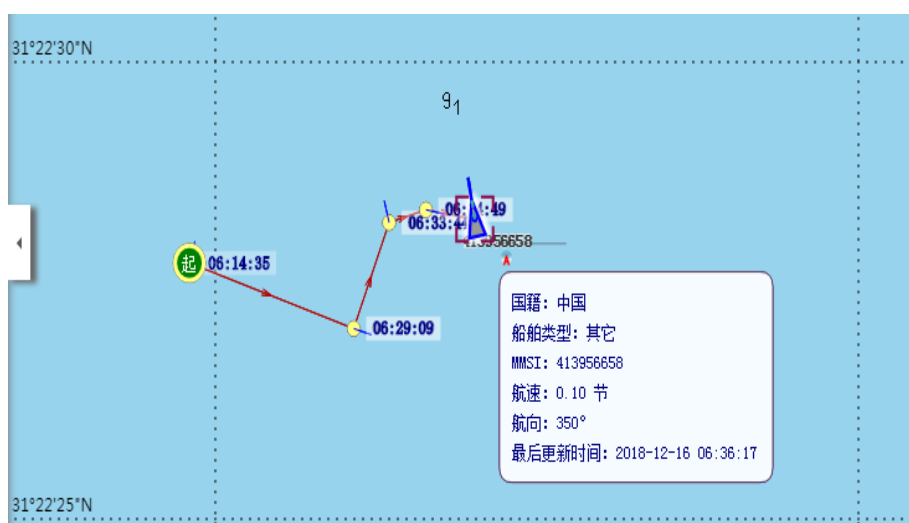


图 13: “皖淮南货 1189” 轮 0636/17 时位置截图

0640 时左右，三个人爬到驾驶室房顶上。潘某某在微信群里面发出求救信息，蒋某某拨打 110 电话，但还没有接通，三人就被浪打落水中。

0651/44 时左右，航向 332 度，航速 2.5 节。船艏甲板全部没入水下，船舶继续向上游水域自行移动。

0656 时左右，驾驶室向前全部没入水下，船艉露出水面。

0700 时左右，在 306 灯标上游 200 米处（概位：31°22'696"N，121°40'539"E）船艏向 120°，船舶全部沉没。



图 14: “皖淮南货 1189” 轮航行轨迹截图

六、应急搜救及处置情况

2 月 16 日 0723 时，中华人民共和国崇明海事局指挥中心接警后，立即启动应急预案，指派“海巡 0107”前往救助，并协调就近的“振华拖 2”、“振华拖 5”、“振华拖 19”

拖轮前往搜救；协调“东南起 3 号”、“东南起 6 号” 2 艘打捞船前往抢险；协调 1 艘清污船“夕环应急 7” 轮前往事发水域进行油污监控，通过短信及高频提醒过往船舶加强瞭望搜寻落水人员并注意避让。

0745 时，“振华拖 5”、“振华拖 19” 分别救起 3 名落水人员。

0812 时，“海巡 107” 在振华长兴码头 0#泊位拖轮转移的落水人员并开展现场事故调查和值守。

0920 时，“夕环应急 7” 轮报，现场未发现溢油。

0928 时，上海海事局发布航行警告，请过往船舶注意避让。

12 月 19 日 0735 时，“皖淮南货 1189” 由“东南起九号” 打捞出水。

12 月 19 日 1100 时，“皖淮南货 1189” 由“东南起三号” 傍拖到外高桥打捞局码头。

七、事故损失情况

船舶沉没。

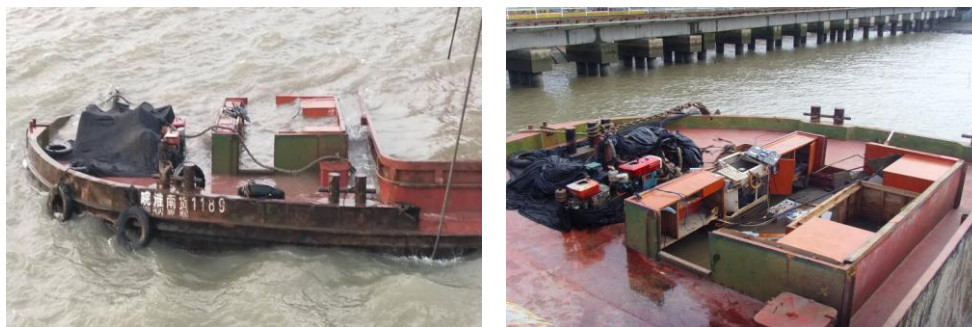


图 15: “皖淮南货 1189” 轮损坏部分照片

八、事故原因分析

本事故原因是根据船上人员陈述、相关单位人员调查询问笔录、部分 AIS 记录数据，结合现场勘查、探摸报告等，经综合分析得出。

（一）直接原因。

1. 事故航次，“皖淮南货 1189”轮装载渣土后实际干舷 400MM，不满足该轮《内河船舶载重线证书》核定干舷 A 级航区为 600MM 的要求，船舶超过核定载重线载运货物，造成船舶实际干舷小于核定最小干舷，使船舶的储备浮力减小，甲板浸水角变小。

2. 船舶在大风浪中大幅度转向（从 107°到 346°），造成船舶横向受风浪，舱室快速大量进水后沉没。

（二）间接原因。

1. 按该船《船舶最低配员证书要求》，应配备 1 名二类驾驶员、1 名二类轮机员（连续航行作业时间超过 10 小时，须增加驾驶员 1 人）。事故航次，船上 3 人都未持有有效的船员适任证书，由于未配备足以保证船舶安全的合格船员，从而不能有效履行安全航行职责，不能保证船舶在当时环境和情况下的航行安全和采取有效的应急措施。

1) 16 日 0530 时左右，潘某某在房间内感觉船舶左右摇摆幅度很大，观察发现江面风浪很大，片面地认为锚泊抗风很危险，停靠码头抗风比较安全，盲目起锚，冒险航行到

长兴客运公司渣土中转码头避风。

2) 0629 时至 0633/44 时, 在大风浪航行中, 潘某某发现船艏严重上浪, 采取向左大幅度转向(从 107°到 346°), 造成船舶横向受风浪并导致驾驶室、艏尖舱及货舱大量进水。

2. 据上海中心气象台 2018 年 12 月 16 日 21 日 0500 时发布的气象信息, 长江口区东部西北风 5 级阵风 6-7 级。事故时段, 现场实际风力 6-7 级, 已经超过该轮《内河船舶适航证书》标注的航行 A 级航区抗风力为六级以下的要求。

(三) 不安全因素。

1. “皖淮南货 1189”轮在大风浪中航行, 未关闭艏尖舱人孔盖板(位置 1), 导致江水打入艏尖舱内, 从而进一步使船舶的储备浮力减小, 也加速了船舶的沉没。

2. 管理公司未按照相关规定落实安全生产主体责任, 安全管理流于形式。

1) 未有效执行内河运输船舶标准化管理规定要求, 公司每年收取船舶挂靠管理费, 不负责挂靠船舶的经营管理及船上人员配置管理, 没有组织对船上人员开展安全及技能培训, 也没有对船舶进行安全跟踪管理, 被管理船舶长期处于“失控”状态。

2) 对所有船员适任控制方面, 未按《船舶最低安全配员证书》规定要求配备合格船员, 违反了《国内水路运输管

理条例》第十八条第一款：“水路运输经营者应当使用符合本条例规定条件、配备合格船员的船舶，并保证船舶处于适航状态。”的规定。

3) 对船舶适航控制方面，“皖淮南货 1189”轮超过核定载重线装载渣土，违反了《国内水路运输管理条例》第十八条第二款：“水路运输经营者应当按照船舶核定载客定额或者载重量载运旅客、货物，不得超载或者使用货船载运旅客。”的规定。

3. 上海 BGWL 有限公司在明知道上海 SS 建筑安装工程有限公司为私人个体公司无法获取渣土经营许可的情况下，而以本公司的资质、名称为上海 SS 建筑安装工程有限公司办理渣土经营许可，为“皖淮南货 1189”轮等 17 艘船舶办理上海市建筑垃圾和工程渣土运输船舶处置证。但上海 BGWL 有限公司不负责渣土的经营管理，也不参与渣土船舶的租用和管理。

4. 上海 SS 建筑安装工程有限公司租赁宝钢铁山路渣土码头（铁山路 2 号）从事渣土中转，并实际实施对码头中转渣土装载船舶的日常管理等工作，但调查中发现，上海 SS 建筑安装工程有限公司没有落实相关管理规定及行业相关规范要求，如每日核查渣土船舶 AIS 轨迹情况并予以记录；也没有相关防止船舶超载的措施。

（四）结论。

本起事故是船舶超载，船员不适任，船舶在大风浪航行中操纵不当导致船舶沉没的水上交通事故责任事故，综合事故原因分析，“皖淮南货 1189”轮应承担该事故全部责任。

九、事故责任人处理建议及安全管理建议

（一）事故责任人处理建议。

1．“皖淮南货 1189”轮船舶经营者安徽省凤台县 YT 航运公司未有效履行经营管理责任，未按规定要求配备合格数量船员，并保证船舶处于适航（超载）状态，违反了《国内水路运输管理条例》第十八条之规定，依据《国内水路运输管理条例》第三十八条，建议予以行政处罚。

2．根据《国务院行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、《交通运输部关于海事管理机构向公安机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等有关规定，于 2018 年 12 月 17 日对“皖淮南货 1189”轮潘某某无证驾驶船舶，造成一般等级的水上交通事故，移交长航航运公安局上海分局依法追究刑事责任。

（二）事故通报。

1．将“皖淮南货 1189”轮自沉事故，书面通报安徽省淮南市地方海事局。

2．对“皖淮南货 1189”轮装载渣土自沉事故通报上海海事局通航管理处，并由上海海事局通航管理处召集宝山海

事局、吴淞海事局、上海市地方海事局、宝山区地方海事局及相关渣土中转码头等单位，于 2019 年 1 月 8 日在崇明海事局召开“建筑渣土水上中转作业安全专题会议”。

（三）安全管理建议。

1．安徽省凤台县 YT 航运公司。

1) 应当切实履行安全生产主体责任，建立并落实安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制度。

2) 应当加强对船舶配员及船员的适任控制，确保为船舶配备足够数量的适任船员；加强对驾驶人员安全知识与航海技能培训，提高船员安全意识与应对恶劣天气等复杂局面的处理能力。

3) 应当强化对船舶的监督、跟踪检查及船舶装载货物数量控制，督促船员自觉遵守相关法律、法规，正确预判航行安全风险，杜绝船舶超载运输。

4) 推进对船舶强制责任保险制度，提高船舶所有人和经营人在受到损害时的防抗风险能力。

2．上海 BGWL 有限公司。

1) 应当自觉遵守国家相关法律、法规，切实履行安全生产主体责任，落实安全管理责任制度、安全监督检查制度及相关行业规范要求。

2) 加强码头管理人员的安全教育和培训，进一步提高

码头管理人员的安全意识和管理能力。

3) 加强对船舶适载控制，采取有效措施，防止船舶超过核定载重线载运渣土。

4) 落实渣土运输船舶营运期间的，每日跟踪核查制度。

5) 完善渣土运输船舶的准入管理，降低低标准船舶的事故风险。

十、附件

附件一：气象信息

气象报告

日期:2018年12月16日 05:00

气象报告

上海中心气象台2018年12月16日5点钟发布的上海市天气预报和山东半岛南部到浙江南部沿海海面大风警报：

今天和明天上海市和长江口区天气预报：

阴到多云，东部地区有零星小雨，今天上午转多云，明天晴到多云，今天上午到明天有轻度霾。西到西北风4-5级，长江口区西部阵风6级，长江口区东部5级阵风6-7级，今天傍晚都转4-5级。今天最高温度11度，明天最低温度4度。今天相对湿度50%-95%。火险等级气象指数：4级，易燃。

今天上下班期间天气预报：上班（6-9时）阴到多云，7-8度；下班（16-19时）多云，9-7度。

今天早晨到明天早晨沿海天气预报：

山东半岛南部、江苏北部和江苏中部沿海海面：多云局部阴有雨。西到西北风5-6级阵风7级，今天夜里转西北风6级阵风7-8级。

江苏南部、上海市和浙江北部沿海海面：阴有雨转阴到多云。西北风6-7级阵风8级，明天起5-6级阵风7级。

浙江中部和浙江南部沿海海面：阴有雨转阴到多云。西北风5-6级阵风7级，今天中午起6级阵风7-8级。


附件二：“皖淮南货 1189”轮载重线证书复印件

内河船舶载重线证书

船名 皖淮南货1189 船舶识别号 CN20091898173 船检登记号 2010X2300631

一、根据 2004 年 《内河船舶法定检验技术规则》，敞口 船的规定，对本船的干舷核定如下：

A级航区	<u>600</u>	mm
B级航区	<u>450</u>	mm
C级航区	<u>450</u>	mm
J ₁ 级航段		mm
J ₂ 级航段		mm

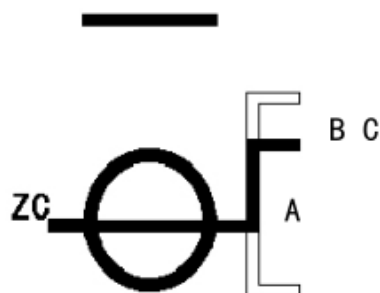

二、本证书有效期至 2022年05月12日 止。

三、记事：免划甲板线。

发证单位：安徽省船舶检验局（淮南）

主任验船师：闫军

检验编号：201823205971 发证日期：2018年06月04日 发证地点：淮南

No:SWGAD4+PICPE7BC+v6

附件三：“皖淮南货 1189”轮适航证书复印件

内 河 船 舶 适 航 证 书

船名 皖淮南货1189 船舶识别号 CN20091898173 船检登记号 2010X2300631

一、根据我国现行船舶规范、规程，于 2018年06月04日 在 淮南 港对本船进行了 临时检验，查明本船安全设备，船舶结构、机械及电气设备和无线电通信设备符合相应的规范、规程，认为本船处于适航状态。准予航行 A级 航区（航线），作 一般干货船 用。

二、本证书有效期至 2019年05月12日 止。

三、下次检验日期：
 年度检验 ---
 中间检验 2019年05月13日
 换证检验（特别检验） 2022年05月13日
 船底外部检查（坞内检验） 2019年05月13日

四、记事：
 航行A级航区抗风力为六级以下。

发证单位：安徽省船舶检验局（淮南） 主任验船师：闫军

检验编号：201823205971 发证日期：2018年06月04日 发证地点：淮南

No:SWGAD4+P3F9NHAF+v6