

MAIR010010201814

上海洋山港“12·26”GS8669”轮自沉事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

(一) 事故简况

2018 年 12 月 26 日 2334 时左右，扬州 GS 船务有限公司所属散货船“GS8669”轮，在长江口南支航道延伸段 A2 灯浮东南侧 0.35 海里左右水域（概位： $30^{\circ}50.83'N/122^{\circ}10.25'E$ ），遭遇大风浪后货舱进水，船舶自沉，无人员伤亡、无污染发生，构成一般等级水上交通事故。

(二) 事故调查情况

事故发生后，洋山港海事局于 2018 年 12 月 27 日成立了上海 12·26“GS8669”轮自沉事故调查组（附件一），依法依规开展事故调查工作。由于该轮沉没，船员证书及船舶证书原件均已灭失，调查组收集的证书资料均自海事局资料库中调取，调查组先后收集了当事船舶的法定文书资料、船员信息资料；对“GS8669”轮获救船员、船东及公司相关人员等进行了询问调查；对事故船舶开展了现场勘查。调查组共获得如下证据资料：

- (1) 询问笔录 6 份 ;
- (2) 船舶证书复印件 1 套 ;
- (3) 船员名单 1 份 ;
- (4) 天气预报 2 份 ;
- (5) 事发前船舶航行轨迹 1 套 ;
- (6) 船员信息 1 套 ;
- (7) 其他相关资料 1 份。

二、事故船舶、船员、公司管理情况

(一) 船舶概况

1、“GS8669”轮船舶基本资料

船名：GS8669

船籍港：扬州

船舶类型：散货船

航区：内河 A

舱盖型式：开敞式 (无舱盖)

船舶长度：139.15M 船舶型宽：24.80M 船舶型深：9.68M

总吨：10339

净吨：5789

参考载货量：20167

主机功率：1470KW

建造日期：2015 年 9 月 9 日

建造厂：仪征市十二圩船舶修造厂

所有人：扬州 GS 船务有限公司

经营人：扬州 GS 船务有限公司

管理人：扬州 GS 船务有限公司

(二) 船舶配员情况

“GS8669”轮最低安全配员证书由扬州市地方海事局于 2018 年 9 月 11 日签发，有效期至 2020 年 9 月 24 日，最低配员 6 人，需配一类内河船长、大副、三副、轮机长、三管轮、普通船员各 1 名。该轮本航次共有船员 5 名，根据最低安全配员证书要求，缺少大副 1 名、三副 1 名；船上 5 名船员均为内河船员，本航次该轮航经区域已超出了该 5 名船员适任证书所载明的水域范围。事故航次“GS8669”轮配员不满足该轮航区和最低安全配员证书要求。事故发生时，履船长职的陈 XX 在驾驶台值班。

船长陈 XX (实际船东)，男，60 岁，持南京海事局 2018 年 11 月 1 日签发的内河一类船长证书，证书状态显示为有效。

“GS8669”轮于 2015 年建造完工后，陈 XX 一直在该轮任职船长。陈 XX 为实际船东，船上其余四人均为其家属，分别是其妻子曹 XX (一类内河轮机长)、儿子陈 X (一类内河二管轮)、女儿陈 X (内河普通船员)、女婿韩 X (内河普通船员)。

曹 XX，女，60 岁，2015 年“GS8669”轮建造完成后一直在该轮任职轮机长，持安徽省地方海事局江淮船员管理中心于 2018 年 7 月 16 日签发的内河一类轮机长证书，证书状态显示为有效。

陈 X 男，32 岁，2018 年 12 月 12 日在江苏南通上船任职三管轮，持芜湖海事局 2016 年 3 月 12 日签发的内河一类二管轮证书，证书状态显示为有效。

韩 X，男，31 岁，2018 年 9 月底在江苏南通上船任职普通

船员 ,持巢湖市地方海事局 2011 年 3 月 16 日签发的内河合格证 ,
证书状态显示为有效。

陈 X , 女 , 31 岁 , 2018 年 9 月底在江苏南通上船任职普通
船员 ,持六安市地方海事局 2017 年 1 月 17 日注册签发的内河船
员服务簿 , 服务簿状态显示为有效。

(三) 公司、船舶情况

“GS8669”轮证书所载船舶所有人、经营人均为扬州 GS 船务
有限公司。扬州 GS 船务有限公司挂靠的都是内河船舶 , 未建立
安全管理体系 , 无符合证明。公司无自有船舶 , 挂靠船舶 64 艘 ,
主要为 5000 至 13000 总吨内河船舶。

(四) 船舶经营管理情况

“GS8669”轮实际所有人和经营人为安徽省霍邱县陈 XX 个
体 , 2015 年陈 XX 在仪征市十二圩船舶修造厂建造“GS8669”轮
后 , 将该轮挂在扬州 GS 船务有限公司 , 公司收取一定管理费
用。船舶的管理、营运、船员招聘、船舶燃油物料供给等均由陈
XX 自己负责。

(五) 船舶检验、安检情况

“GS8669” 轮于 2018 年 8 月 27 日在江阴进行了中间检验 ,
检验由江苏省船舶检验局扬州检验局实施 , 检验认为具备适航条

件，并签发了内河船舶适航证书、内河船舶载重线证书、内河船舶防止油污证书、内河船舶防止生活污水污染证书、内河船舶防止垃圾污染证书、内河船舶防止空气污染证书。

最近一次安全检查，于 2017 年 8 月 4 日由岳阳海事局临湘海事处实施，共查出 6 个缺陷，全部为开航前纠正项目，主要涉及日志记录不规范、号灯号型、配电柜、垃圾处理、超载（不清晰）、国旗污损等，与本起事故无关联。

（六）船舶航次、载货情况

“GS8669”轮自 2015 年建造完工后，主要航线为上海往返武汉，据船长陈 XX 陈述，2018 年 7 月开始改变该轮原航线，航行福建至江苏装载黄沙，中间有段时间在内河营运。

船舶设计建造为无舱盖散货船，共 3 个货舱，进水角位置为机舱门槛，据船东陈 XX 陈述：该轮为 2015 年建造，没有大修。

“GS8669”轮本航次，2018 年 12 月 23 日在福建由自卸船装黄沙，拟驶往江苏，据事发时船长陈 XX 报告，及沉船打捞清仓显示装载黄沙 18000 吨左右。于 12 月 23 日 0430 时左右开航，首尾吃水 5.8 米/6.0 米左右。

三、天气、海况及通航环境

(一) 气象情况

26 日 6 点舟山海洋气象台预报：舟山沿海海面 26 日东北风 6-7 级阵风 8 级，傍晚起 7-8 级阵风 9 级，27 日北到东北风 7-8 级阵风 9 级，27 日夜里起 6-7 级阵风 8 级，结合当事人的陈述，事故发生水域气象海况如下：

天气：小雨

风力：7-8 级阵风 9 级

风向：东北风

能见度：良好

浪高：约 3 米

潮汐情况：根据 2018 年潮汐表，大戢山观测站 2018 年 12 月 26 日（农历二十）潮汐：

低潮潮时：2004 时

潮高 090 厘米

高潮潮时：27 日 0113 时

潮高 384 厘米

涨落潮：涨潮

流向：向西

(二) 事故水域通航情况

事故位置位于长江口南支航道延伸段 A2 灯浮东南侧 0.35 海里左右水域(概位: 30°50.83'N/122°10.25'E)。事故当时该水域能见度良好，东北风 7-8 级阵风 9 级，浪高约 3 米，通航情况良好。



图 2：事故位置示意图

四、事故经过

2018 年 12 月 23 日 0430 时左右，“GS8669”轮自福建开航，装载黄沙 18000 吨左右，拟驶往江苏，首尾吃水 5.8 米/6.0 米。

26 日 1626 时左右，船位 $30^{\circ}45.13'N/122^{\circ}19.82'E$ ，航向 32.3° ，航速 4.1 节，自北鼎星岛西侧进入洋山港海事局辖区，沿着洋山港海事局辖区东侧边线北上。

约 1647 时，船位： $30^{\circ}46.01'N/122^{\circ}20.04'E$ ，航向 42.7° ，航速 1.8 节，从洋山港海事局东侧边线出洋山港海事局辖区。

约 1719 时，船位： $30^{\circ}47.29'N/122^{\circ}20.08'E$ ，航向 353.9° ，

航速 4.7 节，从洋山港海事局东侧边线再次进入洋山港海事局辖区，驶向长江口南支航道。

约 2024 时，船位： $30^{\circ}56.56'N/122^{\circ}18.78'E$ ，船舶上浪严重，货舱进水，为减少船舶上浪，船舶掉头顺浪航行，航向 168.5° ，航速 0.8 节。接着船长通过电话和警铃通知其余四人上驾驶台。

约 2035 时，其余四人先后到驾驶台。

约 2117 时，船位： $30^{\circ}53.04'N/122^{\circ}15.57'E$ ，航向 228.7° ，航速 6.2 节，船舶持续上浪，货舱进水。

约 2154 时，船位： $30^{\circ}51.07'N/122^{\circ}12.05'E$ ，航向 241° ，航速 6.0 节，船舶持续上浪，货舱进水，船舶逐渐下沉。

约 2214 时，船位： $30^{\circ}50.74'N/122^{\circ}10.85'E$ ，航向 237.2° ，航速 0.9 节，船舶生活区一楼淹没，船上人员感觉危险，陈 X 和韩 X 分别打电话向上海海事局报警求救，5 人穿好救生衣在驾驶台等待救援。

约 2334 时，船舶沉没，位置： $30^{\circ}50.83'N/122^{\circ}10.25'E$ ，船舶驾驶台露出水面，船上 5 名人员在驾驶台等待救援。

27 日 0010 时左右，“东海救 117”轮将 5 名遇险人员全部接下。

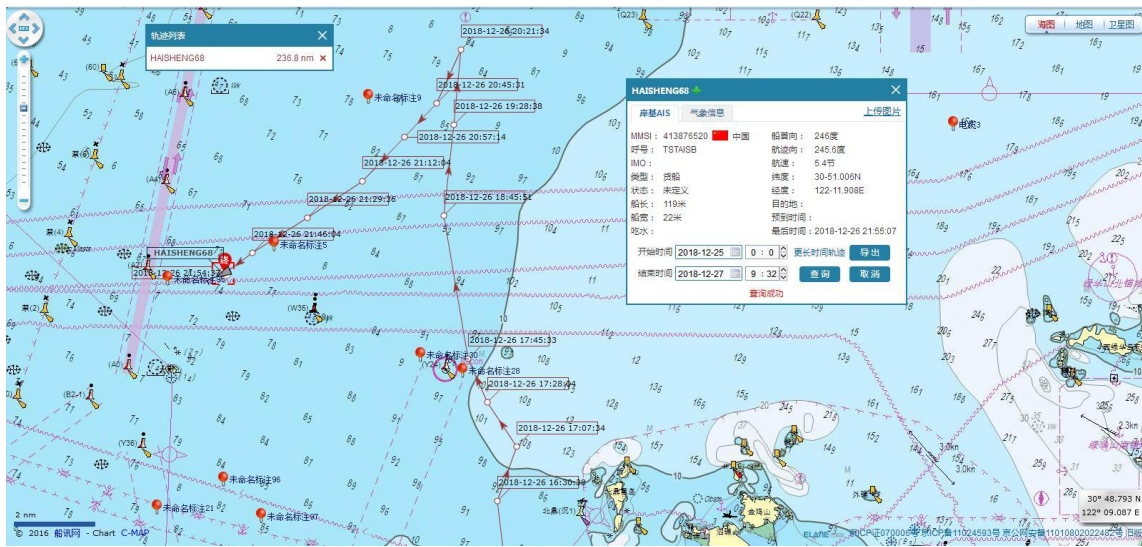


图 3 “GS8669”轮 (AIS 显示 HAISHENG68) 航行轨迹



图 4 “GS8669”轮沉没照片

五、救助情况

2018 年 12 月 26 日 2220 时，洋山港海事局指挥中心接上海海事局指挥中心转 (“GS8669” AIS 船名显示为 “HAISHENG68”) 报该轮在 30°50.7.7’N/122°10.3’E 坐底遇险需救助。接报后，洋山港海事局指挥中心立即协调，“东海救 117”轮赶赴现场救助。

约 2248 时，“东海救 117”轮到达现场，开展救援。

27 日 0010 时左右，“东海救 117”轮将 5 名遇险人员全部接上船，人员身体状况良好。“GS8669”轮沉没，安排“东海救 117”轮在沉船现场警戒守护。

为防止次生事故发生，设置两座实体沉船标和两个虚拟标，发布航警。调派巡逻艇和现场应急力量 24 小时守护沉船现场，指挥中心重点关注并及时提醒过往船舶注意安全。

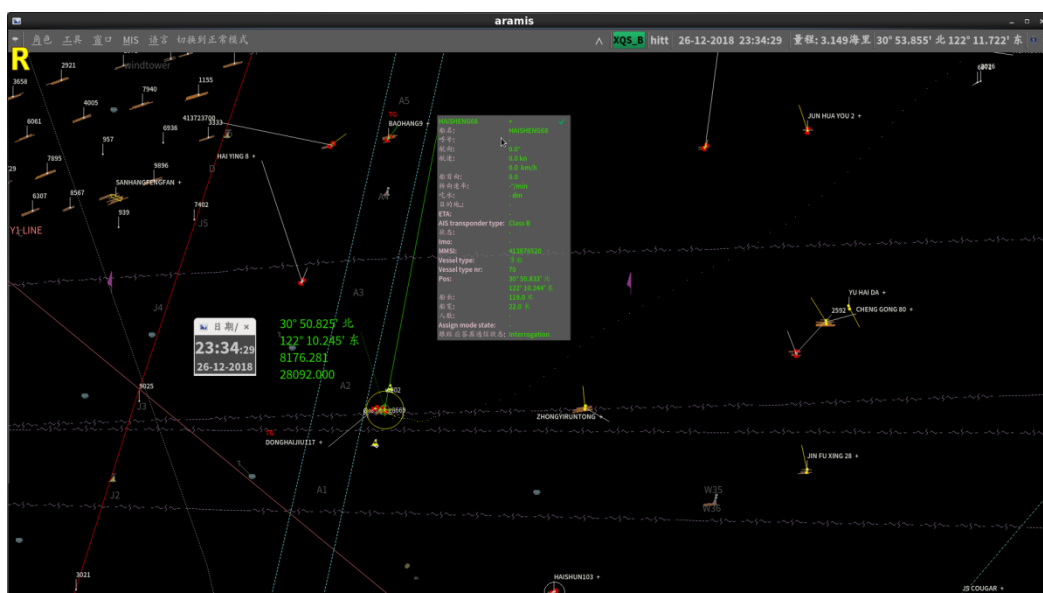


图 5：“GS8669”轮 AIS 信息显示船名为“HAISHENG68”

六、事故损害情况

事故造成“GS8669”轮沉没,直接经济损失约 240 万元。

七、事故原因分析

（一）直接原因

1.遭遇大风浪

事故当天东北强风，舟山气象台预报 7-8 级，阵风 9 级，事故当时实测东北风 9 级，浪高达到 3 米，遭遇大风浪后，船舶上浪，货舱进水。

2.应急措施不当

船舶遭遇大风浪，船舶上浪货舱进水后，船舶采取了掉头顺浪航行的措施，没有采取排水措施，随着货舱进水量的增加，船舶逐渐丧失储备浮力。

综上所述，船舶遭遇大风浪，货舱进水，没有采取排水措施，导致船舶丧失储备浮力后沉没是事故直接原因。

（二）间接原因

1.船舶超航区航行

“GS8669”轮为内河船舶，该船核定航区为内河 A 级，根据内河船检规范船舶未配备舱盖，该轮在海上航行，遇大风浪上浪后货舱直接进水，对船舶的安全构成威胁。内河船舶的船舶结构、稳性设计等都按内河规范要求建造，航行于海区水域，无法满足海区水域环境对船舶安全的要求，不适应在海区航行作业，其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条的规定。

八、违法行为

（一）内河船从事海上运输作业

该船本航次配备 5 名船员，均持内河船员证书，本航次该轮航经区域已超出了该 5 名船员适任证书所载明的水域范围，这些船员没有海上航行的技能，并且对海上航行的环境不了解，对海上航行的各种危险无法作出充分估计和准确判断，该轮本航次船员的配备不符合从事海上运输作业对船员适任的要求。

（二）配员不足

按该轮最低安全配员证书要求，需配一类内河船长、大副、三副、轮机长、三管轮、普通船员各 1 名。该轮本航次共有船员 5 名，根据最低安全配员证书要求，缺少大副 1 名、三副 1 名，不满足最低配员要求，该轮本航次船员的配备不符合从事海上运输作业对船舶配员的要求，其行为违反了《中华人民共和国最低安全配员规则》第五条的规定。

（三）AIS 未正确显示船名

洋山港海事局指挥中心接到“GS8669”轮报警求救后，经指挥中心值班人员在 AIS 终端设备上查找核对，发现 AIS 终端设备显示报警求救船名为“HAISHENG68”，指挥中心与该轮联系后确认该轮船名为“GS8669”，该轮 AIS 未正确显示船名。

九、事故责任认定

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任判定如下：本起事为单船事故“GS8669”轮负事故全部责任。

十、处理意见

（一）“GS8669”轮违反《海上交通安全法》第十条的规定，不遵守有关海上交通安全的规章制度和操作规程，内河船从事海上运输作业、配员不足、AIS 未正确显示船名，造成一般等级的水上交通事故，船长陈 XX 承担主要责任。建议根据其违法行为给予行政处罚。

（二）“GS8669”轮船舶所有人安徽省霍邱县陈 XX、经营人扬州 GS 船务有限公司经营管理责任履行不到位，建议通报公司所在港航管理部门。

十一、安全管理建议

（一）该船舶核定航区为内河 A 级的内河船舶，从事海上运输是违法行为。建议公司加强对本公司船舶的监管力度，始终有效监控公司船舶，杜绝公司的内河船舶出现超核定航区航行的

现象，海上运输具有相当大的风险，不能为了追求经济利益而违反有关法律法规超航区航行。

(二)该船舶的驾驶人员持内河船员证书，内河船员没有海上航行的技能，并且对海上航行的环境不了解，对海上航行的各种危险无法作出充分估计和准确判断，公司及船舶应遵章守纪，加强对船舶配员及船员的适任控制，严格按照规定航区航行并配备合格的能满足最低安全配员证书要求的船员；并且根据《中华人民共和国海船船员值班规则》对驾驶人员进行熟悉培训，增强船员的安全意识，避免各种事故的发生。

中华人民共和国洋山港海事局

2019 年 4 月 28 日