

上海洋山港“12·26“宝英 8088”轮自沉 事故调查报告



洋山港海事局

地址：上海市同汇路 168 号 C 座 5 楼

邮编：201308

联系电话：021-68287193

目 录

一、事故简况及调查情况.....	1
（一）事故简况。.....	1
（二）事故调查情况。.....	1
二、事故船舶、船员、公司管理情况.....	2
（一）“宝英 8088”轮船舶概况.....	2
（二）“宝英 8088”轮配员情况。.....	3
（三）公司、船舶情况。.....	4
（四）船舶检验、安检情况。.....	4
（五）船舶航次、载货情况。.....	4
三、天气、海况及通航环境.....	5
（一）气象情况.....	5
（二）事故水域通航情况。.....	5
四、事故经过.....	6
五、事故救助情况.....	8
六、事故损害情况.....	9
七、事故原因分析.....	9
（一）直接原因.....	9
（二）间接原因.....	10
八、事故责任认定.....	11
九、处理意见.....	11
十、安全管理建议.....	11

MAIR010010201812

上海洋山港 “12·26 “宝英 8088” 轮自沉 事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2018 年 12 月 26 日 2108 时左右，安徽阜南县强胜航运有限公司所属散货船“宝英 8088”轮，装载黄沙 7000 吨左右，自福建闽江口驶往江苏南通途中遭遇大风浪，在洋山港东支航道 Y35 灯浮东侧水域（概位 $30^{\circ} 45' .47\text{N}/122^{\circ} 11' .49\text{E}$ ）沉没，船上 4 人全部获救，构成一般事故等级的水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，洋山港海事局于 2018 年 12 月 27 日成立了上海 12·26 “宝英 8088”轮自沉事故调查组，依法依规开展事故调查工作。由于该轮沉没，船员证书及船舶证书原件均已灭失，调查组收集的证书资料均自海事局资料库中调取，调查组先后收集了当事船舶的法定文书资料、船员信息资料；对“宝英 8088”轮获救船员、船东及公司相关人员等进行了询问调查。

二、事故船舶、船员、公司管理情况

（一）“宝英 8088”轮船舶概况

船名：宝英 8088 船籍港：阜阳
船舶识别号：CN20133653311 初次登记号：280214000441
船检登记号：2014P2101732 船舶类型：散货船
航区：内河 A 级 空/满载吃水：1.553/7.85 米
总长：132.00M 船宽：23.00M 型深：8.80M
总吨：7920 净吨：4435 参考载货量：17170 吨
货舱数量：3 舱盖型式：一般（无密性要求）
主机型号：CW6250ZLC-1 主机数量：2 台
主机功率：2206KW 建造日期：2013 年 11 月 04 日
建造厂：仪征市金龙造船厂
所有人：安徽省阜南县强胜航运有限公司
经营人：安徽省阜南县强胜航运有限公司
实际船东：江苏省南通市林纪刚个体



图 1：“宝英 8088”轮照片

(二) “宝英 8088”轮配员情况。

该轮最低安全配员证书由安徽阜阳市地方海事局于 2018 年 9 月 25 日签发，有效期至 2019 年 7 月 16 日，最低配员 6 人，需配内河一类船长、大副、三副、轮机长、三管轮各一名，普通船员一名。该轮本航次共有船员 4 名，不符合最低配员要求。

船长（实际船东）林纪刚，男，41 岁，持安徽省地方海事局江淮船员管理中心于 2016 年 4 月 27 日签发的内河一类船长证书，有效期至 2021 年 4 月 27 日。

轮机长林守富，男，66 岁，持安徽省地方海事局江淮船员管理中心于 2016 年 6 月 8 日签发的内河一类轮机长证书，有效期至 2018 年 3 月 3 日（65 周岁），该轮机长证书已过期失效。该轮机长是船长的父亲。

大副段广连，男，46 岁，持盐城市地方海事局于 2016 年 12 月 8 日签发的内河二类船长证书，有效期至 2021 年 12 月 8 日，其同时持盐城市地方海事局于 2009 年 5 月 25 日签发的内河船员服务簿。

普通船员周网春，男，52 岁，持马鞍山市地方海事局于 2018 年 11 月 7 日签发的内河船员服务簿，在船履普通船员职。

（三）公司、船舶情况。

“宝英 8088”轮国籍证书所载，船舶所有人、经营人均为安徽省阜南县强胜航运有限公司，阜南县强胜航运有限公司挂靠的都是内河船舶，公司无自由船舶，未建立安全管理体系，无符合证明。该轮实际船东为江苏省南通市林纪刚个体，2013 年林纪刚在仪征市金龙船厂打造“宝英 8088”轮，然后挂靠在安徽省阜南县强胜航运有限公司，公司收取一定管理费用，船舶的管理、营运、船员聘用等均由林纪刚自己负责。

（四）船舶检验、安检情况。

“宝英 8088”轮于 2018 年 3 月 24 日在扬州进行了年度检验，检验由安徽省船舶检验局（阜阳）实施，检验合格准予内河 A 级航区航行，作散货船用。

船舶最近一次安检由湖南岳阳城陵矶海事处，于 2017 年 2 月 16 日在实施。共有 7 个缺陷与事故无关联。

（五）船舶航次、载货情况。

“宝英 8088”轮本航次，在福建闽江口由自卸船装黄沙，于 12 月 24 日 0800 时左右开航，装载黄沙 7000 吨左右，拟驶往南通海门，首尾吃水不详。

三、天气、海况及通航环境

（一）气象情况

26 日 6 点舟山海洋气象台预报：舟山沿海海面 26 日东北风 6-7 级阵风 8 级，傍晚起 7-8 级阵风 9 级，27 日北到东北风 7-8 级阵风 9 级，27 日夜里起 6-7 级阵风 8 级，结合当事人的陈述，事故发生水域气象海况如下：

天气：小雨

风力：7-8 级阵风 9 级

风向：东北风

能见度：良好

浪高：约 3 米

潮汐情况：根据 2018 年潮汐表，大戢山观测站 2018 年 12 月 26 日（农历二十）潮汐：

低潮潮时：2004 时

潮高 090 厘米

高潮潮时：27 日 0113 时

潮高 384 厘米

涨落潮：涨潮

流向：向西

（二）事故水域通航情况。

事故位置位于洋山港东支航道 Y35 灯浮东侧水域（概位 $30^{\circ}45' .47\text{N}/122^{\circ}11' .49\text{E}$ ）。事故当时该水域能见度良好，东北风 7-8 级阵风 9 级，浪高约 3 米，处于恶劣气象状态中。

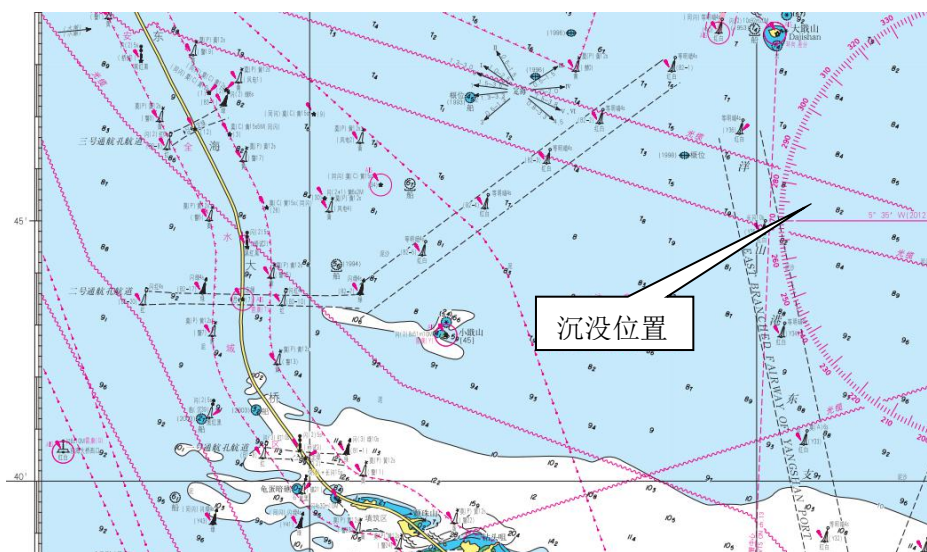


图 2：“宝英 8088”轮沉没位置示意图

四、事故经过

2018 年 12 月 24 日 0800 时左右“宝英 8088”轮自福建闽江口开航，装载黄沙 7000 吨左右，拟驶往南通海门，首尾吃水不详。

26 日 1628 时左右，船位： $30^{\circ} 45' .05\text{N}/122^{\circ} 19' .42\text{E}$ ，航向 019° ，航速 3.3 节，自北鼎星岛西侧进入洋山港海事局辖区，沿着洋山港海事局辖区东侧边线北上。

约 1649 时，船位： $30^{\circ} 46' .13\text{N}/122^{\circ} 20' .00\text{E}$ ，航向 032° ，航速 4.3 节，从洋山港海事局东侧边线出洋山港海事局辖区。

约 1714 时，船位： $30^{\circ} 47' .46\text{N}/122^{\circ} 20' .00\text{E}$ ，航向 315° ，航速 4.6 节，从洋山港海事局东侧边线再次进入洋山港海事局辖区，驶向长江口南支航道。

约 1730 时，船位： $30^{\circ} 48' .44\text{N}/122^{\circ} 18' .90\text{E}$ ，航向 322° ，

航速 4.6 节，开始穿越金山航道。

约 1747 时，船位： $30^{\circ} 49' .47\text{N}/122^{\circ} 17' .96\text{E}$ ，航向 307° ，航速 4.4 节，穿过金山航道。

约 1901 时，船位： $30^{\circ} 53' .32\text{N}/122^{\circ} 17' .87\text{E}$ ，航向 223° ，航速 4.7 节，船舶上浪船舱进水严重，船长感觉有危险，船舶掉头向西南方向顺风顺浪航行，以减少船舶上浪。

约 2030 时，船位： $30^{\circ} 46' .84\text{N}/122^{\circ} 12' .55\text{E}$ ，航向 232° ，航速 4.7 节，因船舶船舱进水严重，船长感觉危险向洋山港海事局指挥中心呼救，船舶停止主机随风流漂航。

约 2108 时，船舶沉没位置： $30^{\circ} 45' .47\text{N}/122^{\circ} 11' .49\text{E}$ ，船舶驾驶台露出水面，船上 4 名船员在驾驶台等待救援。

约 2259 时，“海港 121”轮将 4 名遇险船员全部接下船。

2019 年 5 月 3 日 1600 时，经打捞整体起浮。

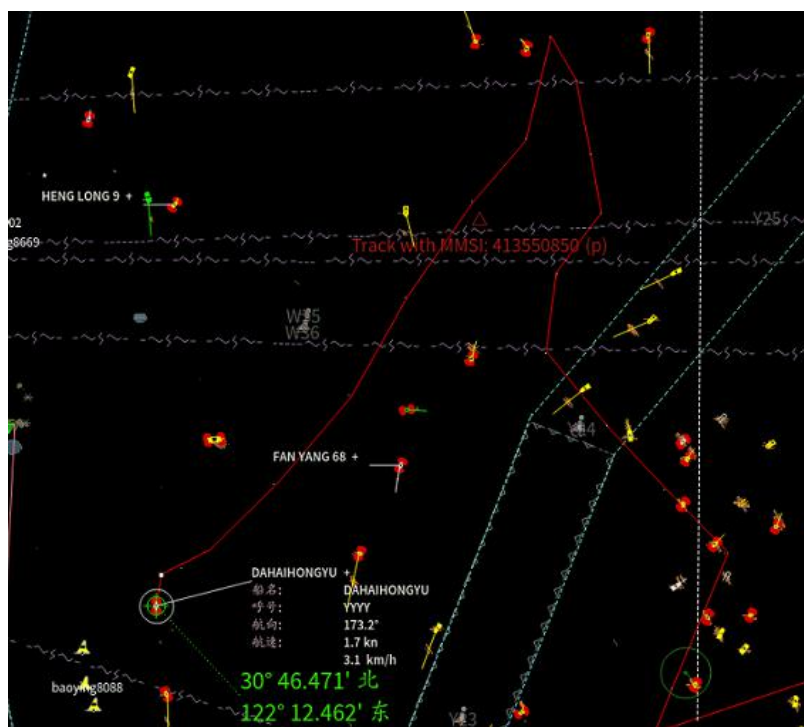


图 3：“宝英 8088”轮轨迹

五、事故救助情况

2018 年 12 月 26 日 2030 时，接 AIS 显示“DAHAIHONGYU”（后核实实际船名为“宝英 8088”）报在船位（ $30^{\circ} 46.5' N, 122^{\circ} 12.9' E$ ）船舶因大风浪进水遇险，船上 4 人，装载沙子。

值班人员接警后提醒遇险船船员按照应变部署表展开自救，穿好救生衣，将遇险信息上报上海海事局指挥中心。

立即协调周围船舶前往救助，指派“海巡 011”和港口应急力量“海港 101”“海港 121”赶往现场救助；

上海海事局协调“东海救 117”、“东海救 113”专业救助力量前往现场救援。

2259 时，“海港 121”轮将 4 名遇险船员全部接下船，人员身体状况良好，“宝英 8088”沉没，驾驶室露出水面，安排“东海救 113”在沉船现场警戒守护。



图 4：“宝英 8088”轮沉没照片

六、事故损害情况

事故造成“宝英 8088”轮沉没，直接经济损失约 220 万元。

七、事故原因分析

（一）直接原因

1. 遭遇大风浪

事故当天东北强风，舟山气象台预报 7-8 级，阵风 9 级，事故当时实测东北风 9 级，浪高达到 3 米，遭遇大风浪后，船舶上浪，货舱进水。

2. 应急措施不当

船舶遭遇大风浪，船舶上浪货舱进水后，船舶采取了掉头顺浪航行的措施，没有采取排水措施，随着货舱进水量的增加，船

舶逐渐丧失储备浮力。

综上所述，船舶遭遇大风浪，货舱进水，没有采取排水措施，导致船舶丧失储备浮力后沉没是事故直接原因。

（二）间接原因

1.船舶超航区航行

该船舶核定航区为内河 A 级，该船核定航区为内河 A 级，根据内河船检规范，船舶未配备舱盖，该轮在海上航行，遇大风浪上浪后货舱直接进水，对船舶的安全构成威胁。内河船舶的船舶结构、稳性设计等都按内河规范要求建造，航行于海区水域，无法满足海区水域环境对船舶安全的要求，不适应在海区航行作业，其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条的规定。

2.配员不足、船员不适任

该船本航次配备 4 名船员，其中 3 人持内河船员证书，1 人所持内河船员证书过期失效，本航次该轮航经区域已超出了该 4 名船员适任证书所载明的水域范围，这些船员没有海上航行的技能，并且对海上航行的环境不了解，对海上航行的各种危险无法作出充分估计和准确判断；按该轮最低安全配员证书要求，需配内河一类船长、大副、三副、轮机长、三管轮各一名，普通船员一名，该轮本航次缺大副、三副、轮机长、三管轮各一名，不满足最低配员要求。该轮本航次船员的配备不符合从事海上运输作

业对船舶配员及船员适任的要求，其行为违反了《中华人民共和国最低安全配员规则》第五条的规定。

八、事故责任认定

根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任判定如下：本起事为单船事故“宝英 8088”轮负事故全部责任。

九、处理意见

（一）“宝英 8088”轮违反《海上交通安全法》第九条的规定，不遵守有关海上交通安全的规章制度和操作规程，内河船从事海上运输作业、配员不足，造成一般等级的水上交通事故，船长林纪刚承担主要责任，建议根据其违法行为给予行政处罚。

（二）“宝英 8088”轮船舶所有人江苏省南通市林纪刚、经营人安徽省阜南县强胜航运有限公司经营管理责任履行不到位，建议通报公司所在地海事及港航管理部门。

十、安全管理建议

（一）该船舶核定航区为内河 A 级的内河船舶，从事海上运输是违法行为。公司应当切实履行安全生产主体责任，加强对

本公司船舶的监管力度，始终有效监控公司船舶，杜绝公司的内河船舶出现超核定航区航行的现象，海上运输具有相当大的风险，不能为了追求经济利益而违反有关法律法规超航区航行。

（二）该船舶的驾驶人员持内河船员证书，内河船员没有海上航行的技能，并且对海上航行的环境不了解，对海上航行的各种危险无法作出充分估计和准确判断，贵公司及船舶应遵章守纪，加强对船舶配员及船员的适任控制，严格按照规定航区航行并配备合格的能满足最低安全配员证书要求的船员；并且根据《中华人民共和国海船船员值班规则》对驾驶人员进行熟悉培训，增强船员的安全意识，避免各种事故的发生。

中华人民共和国洋山港海事局

2019 年 5 月 6 日